

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

13 RUE DU BEL AIR

77200 TORCY



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	24LAB0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	05/03/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mohamed HANNOU	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4755	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	08/02/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 14/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mohamed HANNOU



Rapport N° : 24LAB0201 05/03/2018

Version : 14/03/2018

2/39

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

## Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S) .....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	37

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	Sol	24LAB0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	24LAB0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plaque type 'glasal'		Mur A	24LAB0201P015	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	Sol	24LAB0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	24LAB0201P001	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P002	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0201P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Plaque type 'glasal'		Mur C	24LAB0201P015	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Chambre 2		Plaque type 'glasal'		Mur C	24LAB0201P015	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Chambre 1		Plaque type 'glasal'		Mur C	24LAB0201P015	JP	BON ETAT	Amiante détectée

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Rapport N° : 24LAB0201 05/03/2018

Version : 14/03/2018

5/39

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 3944																																																		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME  <b>Téléphone</b> 0321734144																																																		
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens		<b>ÉMETTEUR</b> DUFETEL GERARD																																																		
<b>LOCALISATION</b> Programme 24 TORCY (BEL AIR) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 02 Logement 1 Module 24LAB0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN																																																				
<b>ADRESSE</b> M OU MME VU OLIVIER / SANAA 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY																																																				
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 26-02-2018 <b>AU</b> 12-03-2018																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ARTICLE</th> <th style="width: 45%;">DÉSIGNATION</th> <th style="width: 15%;">QUANTITÉ</th> <th style="width: 15%;">PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th style="width: 15%;">TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI46</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AMI73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL H.T.</b></td> <td></td> <td></td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>H.T. ACTUALISÉ</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RABAIS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL H.T.</b></td> <td></td> <td></td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>T.V.A.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL T.T.C.</b></td> <td></td> <td></td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00	AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00	<b>TOTAL H.T.</b>				485,00	<b>H.T. ACTUALISÉ</b>					<b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b>					<b>RABAIS</b>					<b>TOTAL H.T.</b>				97,00	<b>T.V.A.</b>					<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00																																																
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00																																																
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00																																																
<b>H.T. ACTUALISÉ</b>																																																				
<b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b>																																																				
<b>RABAIS</b>																																																				
<b>TOTAL H.T.</b>				97,00																																																
<b>T.V.A.</b>																																																				
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00																																																
23-02-2018 DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX. REFÉCTION COMPLÈTE SOLS-MURS-PLAFONDS T3. CLES GARDIEN M. ZEMANI 06 86 40 91 54.																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">AFFECTATION BUDGETAIRE</th> <th style="width: 25%;">CODES STRUCTURE ET SCHÉMA :</th> <th style="width: 25%;">LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</th> <th style="width: 25%;">MONTANT T.T.C.</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>CH SC</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA :	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE																																						
AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA :	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.																																																	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES																																																		
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">AFFECTATION ANALYTIQUE</th> <th style="width: 25%;">RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th style="width: 25%;">RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th style="width: 25%;">MONTANT T.T.C.</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>24 1 A000 AB 24LAB0201</td> <td>L 9923435 VU OLIVIER / SANAA</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	CODE BUDGET				1 HONAMIA	24 1 A000 AB 24LAB0201	L 9923435 VU OLIVIER / SANAA	582,00																																						
AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																	
CODE BUDGET																																																				
1 HONAMIA	24 1 A000 AB 24LAB0201	L 9923435 VU OLIVIER / SANAA	582,00																																																	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 3944																																																				

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

#### ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

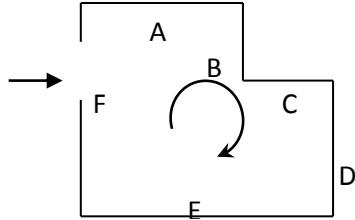

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITÉES/NON VISITÉES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNÉE
Placard 1			OUI	CONCERNÉE
WC			OUI	CONCERNÉE
Salle de bains			OUI	CONCERNÉE
Cuisine			OUI	CONCERNÉE
Séjour			OUI	CONCERNÉE
Chambre 2			OUI	CONCERNÉE
Couloir			OUI	CONCERNÉE
Placard 2			OUI	CONCERNÉE
Placard 3			OUI	CONCERNÉE
Chambre 1			OUI	CONCERNÉE

### DESCRIPTION DES REVÉTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Placard 1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
WC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Aucun	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre	Aucun		Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Aucun	Béton		Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Carreaux de plâtre				Dalle de sol	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 2	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Placard 3	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	Carreaux de plâtre	Béton	Aucun		Dalle de sol	Enduit			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Plaque type 'glasal'		24LAB0201P015	Mur A	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	24LAB0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	24LAB0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Plaque type 'glasal'		24LAB0201P015	Mur C	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Chambre 2		Plaque type 'glasal'		24LAB0201P015	Mur C	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Chambre 1		Plaque type 'glasal'		24LAB0201P015	Mur C	BON ETAT	Amiante détectée	JP

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	24LAB0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	24LAB0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose	24LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	24LAB0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Couloir		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P00 8	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	24LAB0201P01 0	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	24LAB0201P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Joint fibreux	Matériau fibreux beige avec poussières	24LAB0201P01 2	Radiateurs	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Peinture	Peintures multiples en vrac	24LAB0201P01 3	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	24LAB0201P01 4	Sols sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	24LAB0201P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose	24LAB0201P00 3	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose	24LAB0201P00 3	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose	24LAB0201P00 3	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	24LAB0201P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	24LAB0201P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	24LAB0201P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	24LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Joint fibreux	Matériau fibreux beige avec poussières	24LAB0201P012	Radiateurs	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 2		Joint fibreux	Matériaux fibreux beige avec poussières	24LAB0201P01 2	Radiateurs	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Joint fibreux	Matériaux fibreux beige avec poussières	24LAB0201P01 2	Radiateurs	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en vrac	24LAB0201P01 3	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Peinture	Peintures multiples en vrac	24LAB0201P01 3	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Peinture	Peintures multiples en vrac	24LAB0201P01 3	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	24LAB0201P01 4	Sols sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Matériaux compact gris hétérogène	24LAB0201P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAB0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAB0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	24LAB0201P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	24LAB0201P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	24LAB0201P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	24LAB0201P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	24LAB0201P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 24LAB0201P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Placard 1			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	05/03/2018	HANNOU Mohamed		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sol			Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)		
EMPLACEMENT					
					

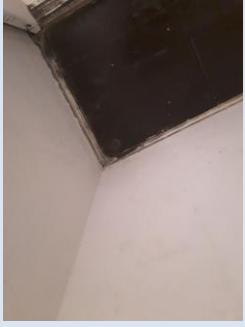PRELEVEMENT : 24LAB0201P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Placard 1			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	05/03/2018	HANNOU Mohamed		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sol			Fr2:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P001

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)		

## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Fr1:Amiante non détecté		

## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION			RESULTAT
Sol			Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION			RESULTAT
Sol			Fr1:Amiante non détecté
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION			RESULTAT
Sol			Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION			RESULTAT
Mur B			Amiante non détecté

## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			


## PRELEVEMENT : 24LAB0201P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Plafond	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur B	Amiante non détecté		


## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur C	Amiante non détecté		

## EMPLACEMENT

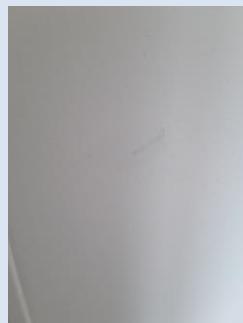

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Plafond	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur C	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		Amiante non détecté
Mur A			
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint fibreux	Matériau fibreux beige avec poussières	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		Amiante non détecté
Radiateurs			
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 24LAB0201P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		Amiante non détecté
Réseaux de distribution			

## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		Amiante non détecté
Sols sous évier			

## EMPLACEMENT



## PRELEVEMENT : 24LAB0201P015

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAB0201 05/03/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plaque type "glasal"		05/03/2018	HANNOU Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante détectée		
EMPLACEMENT			
			

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-25970 EN DATE DU 13/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMpte MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-25970 Ref. Commande Client : 24LAB0201-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/03/2018  
Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15775			
Réf échantillon client : 24LAB0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol	Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène			
➤ Dalle dure cassante rouge	META	1	13/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
➤ Matériau compact gris hétérogène	META	1	13/03/2018	Amiante non détecté / -
➤ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	2	13/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15776			
Réf échantillon client : 24LAB0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Dalle de sol	Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Râgrage gris / Matériau compact gris hétérogène			
➤ Revêtement souple marron + râgrage gris + matériau compact gris hétérogène	META	1	13/03/2018	Amiante non détecté / -
➤ Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	2	12/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

Rapport N° : 24LAB0201 05/03/2018

33/39

Version : 14/03/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-25970 EN DATE DU 13/03/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Ref échantillon ITGA : IT071803-15777			
Ref échantillon client : 24LAB0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Rагrэage gris / Colle bitumineuse noire / Rагrэage rose			
➤ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + rагrэage gris + rагrэage rose	META	1	13/03/2018	Amiante non détecté / -
➤ Colle bitumineuse noire	MOLP	2	12/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Ref échantillon ITGA : IT071803-15788			
Ref échantillon client : 24LAB0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples			
➤ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Ref échantillon ITGA : IT071803-15779			
Ref échantillon client : 24LAB0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit	Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples			
➤ Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Ref échantillon ITGA : IT071803-15780			
Ref échantillon client : 24LAB0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité			
➤ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Ref échantillon ITGA : IT071803-15781			
Ref échantillon client : 24LAB0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit béton	Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture			
➤ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 24LAB0201-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Ref échantillon ITGA : IT071803-15782			
Ref échantillon client : 24LAB0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur C Enduit	Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité			
➤ Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-25970 EN DATE DU 13/03/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAB0201--01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15783			
Réf échantillon client : 24LAB0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton	Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité			
➤ Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0201--01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15784			
Réf échantillon client : 24LAB0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Faience 1	Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage			
➤ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0201--01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15785			
Réf échantillon client : 24LAB0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Faience 2	Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage			
➤ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0201--01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15786			
Réf échantillon client : 24LAB0201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Radiateurs Joint fibreux	Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières			
➤ Matériau fibreux beige avec poussières	META	1	13/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0201--01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15787			
Réf échantillon client : 24LAB0201P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Réseaux de distribution Peinture	Description ITGA : Peintures multiples en vrac			
➤ Peintures multiples en vrac	META	1	12/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0201--01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Réf échantillon ITGA : IT071803-15788			
Réf échantillon client : 24LAB0201P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols sous évier Tampon bitumineux	Description ITGA : Tampon bitumineux noir			
➤ Tampon bitumineux noir	META	1	13/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

## ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

 EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
 21 ROUTE D'ALBERT  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences récuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES DIAGNOSTICS ET/OU MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :  
 ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
 DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
 CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
 CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
 REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
 REPERAGE AMIANTE ET D'IMPURITE SUR SURFACE BITUMEÉE ET ENROBES  
 DIAGNOSTIC PLOMBE DANS L'EAU  
 CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLUMB (CREP)  
 DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLUMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
 RECHERCHE DE PLUMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
 ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
 ETAT PARASITAIRE (MUSSELES, VRILLETTES, LYCTUS)  
 INFORMATIONS SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
 MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
 CALCUL DES MILLIEMES -ANTIMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)  
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ÉLECTRICITE.  
 ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
 DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
 ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
 CERTIFICAT DE DECEENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
 INFILTROMETRIE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERIAULIQUES  
 THERMOMOGRAPHIE INFRAROUGE  
 DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-4 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (Sous RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
 Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du dudit Code.  
 L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, échéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
 81, Bd Pierre Premier  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
 Tél. : 05 56 30 95 75

 N° 900012 29 2009 961  
 (03-1425) / Centre PPF

## CERTIFICAT DE COMPETENCES

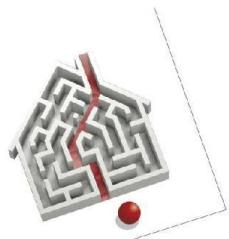**Certificat de compétences  
Diagnostiqueur Immobilier**

N° CPDI4755 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur HANNOU Mohamed**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention\*

Date d'effet : 08/02/2018 - Date d'expiration : 07/02/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 19/02/2018.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autre que ceux relevant de la mention "Amiante".

\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public dépendant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à fissure des travaux de rétention ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant un déclassement ou un plan de dégagement au plomb des diagnostics sur risque d'intoxication par le piédroit des peintures ou des peintures après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant un déclassement ou un plan de dégagement au plomb des diagnostics sur risque d'intoxication par le piédroit des peintures ou des peintures après travaux dans les immeubles et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de terminale et le fonctionnement des réseaux d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 10 octobre 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de la présence d'amiante ou de matériaux ou produits en vente ou en dépôt et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 9 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

**Rapport N° : 24LAB0201 05/03/2018**

Version : 14/03/2018

**37/39**

