

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

6 ALLEE DU TRESOR

77370 NANGIS

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	251PAC0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Yoann IMBERT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	17-1019	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	ABCIDIA Domaine de Saint Paul - Bat A6 102 route de Limours - 78470 SAINT- REMY-LES-CHEVREUSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 20/07/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Yoann IMBERT**



Rapport N° : 251PAC0001 10/07/2018

Version : 20/07/2018

2/36

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES	32

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél: 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret: 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 15913 EXPERT HABITAT INGENIERIE REÇU 04 JUL. 2018 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet AMIANTE	SERVICE NEMOURS Techniciens ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE	
LOCALISATION Programme 251 NANGIS - ALLEE DU TRESOR Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AC Étage 00 Logement 1 Module 251PAC0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE MME-PAPRZYCKI-CHRISTELLE <i>Logt U. de</i> 6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS		Tél. professionnel 0164605212 Tél. personnel 0178795215

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS

PÉRIODE DU 03-07-2018 AU 09-07-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE MUR ET SOL	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS TEL. GARDIEN 06-86-40-91-06	2,00	48,00	96,00
TOTAL H.T.				101,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				20,20
TOTAL T.T.C.				121,20

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE			
1 HONAMIA	A780	NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE			121,20

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	
1 HONAMIA	251 1	B000 AC 251PAC0001	L5000573 PAPRZYCKI CHRISTELLE	121,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 15913

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 251PAC0001 10/07/2018

Version : 20/07/2018

5/36

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Palier			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Placard 4			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
WC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Placard 3	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Palier	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Chambre 3	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Placard 4	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	251PAC0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	251PAC0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	251PAC0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	251PAC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	251PAC0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 251PAC0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	251PAC0001 10/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	10/07/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 251PAC0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	251PAC0001 10/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	10/07/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 251PAC0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	251PAC0001 10/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	10/07/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 251PAC0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	251PAC0001 10/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	10/07/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 251PAC0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	251PAC0001 10/07/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	10/07/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

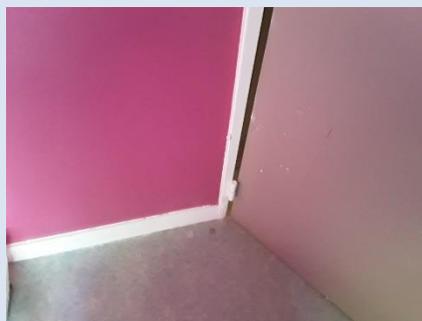

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-75079 EN DATE DU 18/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-75079 Réf. Commande Client : 251PAC0001-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 251PAC0001-01 - 6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS Réf échantillon client : 251PAC0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071807-30989 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac / Peinture
► Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	18/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 251PAC0001-01 - 6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS Réf échantillon client : 251PAC0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Calicot				Réf échantillon ITGA : IT071807-30990 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton en faible quantité
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	META	1	17/07/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien HADO - Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-75079 EN DATE DU 18/07/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 251PAC0001-01 - 6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS Ref échantillon client : 251PAC0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton		Ref échantillon ITGA : IT071807-30991		
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	META	1	17/07/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 251PAC0001-01 - 6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS Ref échantillon client : 251PAC0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton		Ref échantillon ITGA : IT071807-30992		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	17/07/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 251PAC0001-01 - 6 ALLEE DU TRESOR 77370 NANGIS Ref échantillon client : 251PAC0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple		Ref échantillon ITGA : IT071807-30993		
Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	17/07/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE NORME ISO 26000

CERTIFICAT DE COMPETENCES



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

IMBERT Yoann
sous le numéro 17-1019

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante** sans mention Prise d'effet : 22/11/2017 Validité : 21/11/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Gaz** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011.
- Termites** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011.
- Electricité** Prise d'effet : 22/11/2017 Validité : 21/11/2022
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009.



Accréditation
n°4-0540
portée étendue sur
www.cofrac.fr


Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés




Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06


ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

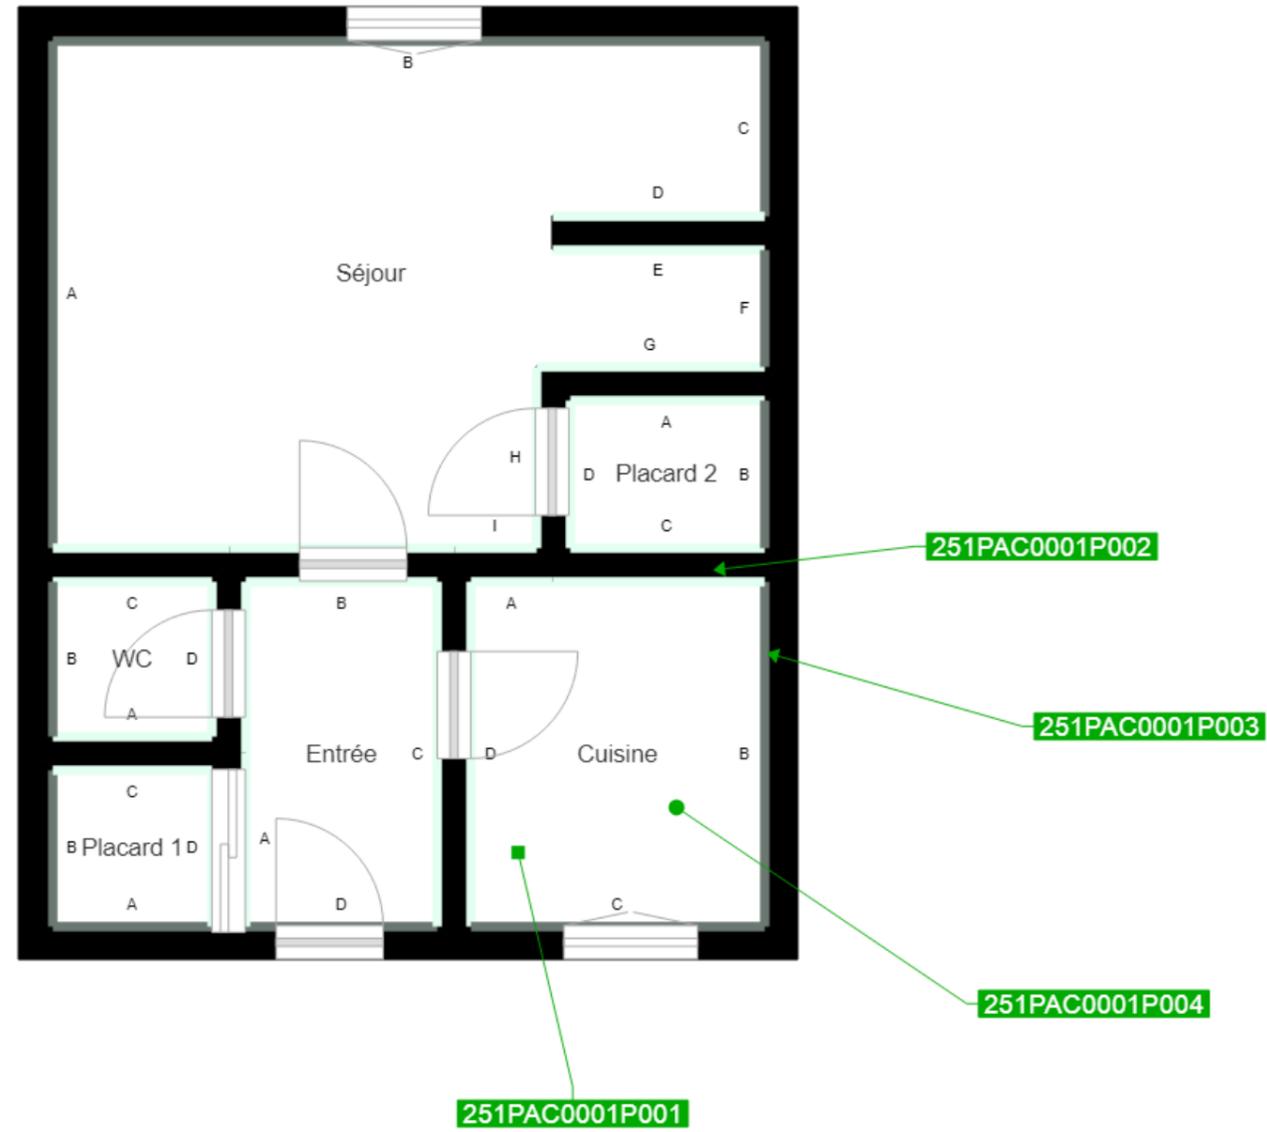

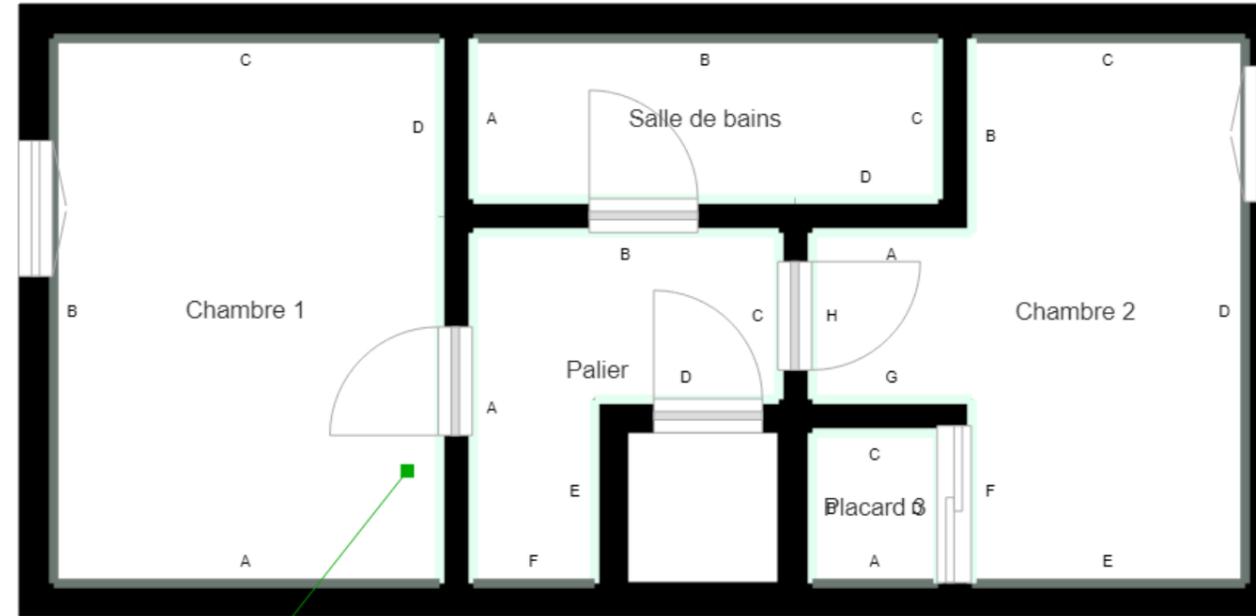

251PAC0001P005

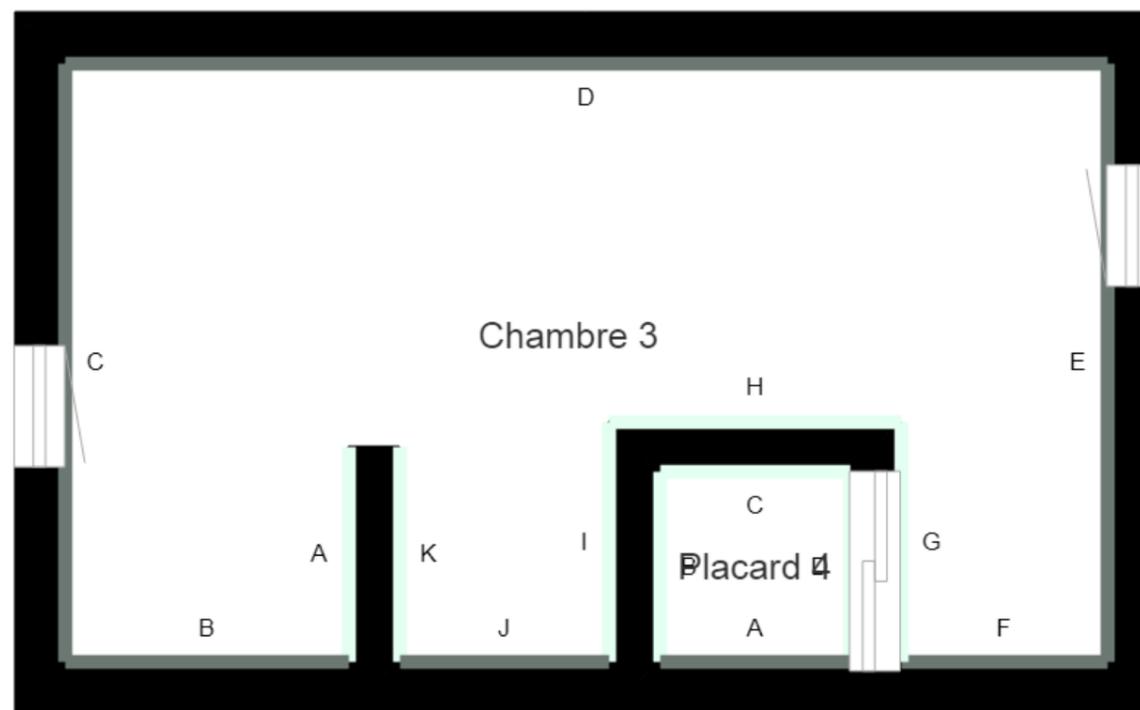

Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés