

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

130 RUE DU MOULIN LGT 1

1

77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	25LAD0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	30/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 15/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES	42

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	Sol	25LAD0001P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	25LAD0001P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	25LAD0001P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAD0001P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	25LAD0001P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Moquette	Moquette grise avec poussières + matériau bitumineux en faible quantité non séparable	Sols	25LAD0001P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac	Sol	25LAD0001P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	Sol	25LAD0001P010	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAD0001P009	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	25LAD0001P009	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAD0001P009	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	25LAD0001P009	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Moquette	Moquette grise avec poussières + matériau bitumineux en faible quantité non séparable	Sols	25LAD0001P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac	Sol	25LAD0001P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur E	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur F	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur D	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non	Mur A	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		séparable + peinture non séparable					
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur E	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Mur F	25LAD0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur G	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur H	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	25LAD0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 27447 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR PROT STEPHANE	
LOCALISATION Programme 25 DAMMARIÉ LES LYS - ABBAYE Tranche 1 Ensemble H000 Escalier AD Étage 00 Logement 1 Module 25LAD0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 130 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS		

DELAI D'EXECUTION 15 JOURS **PERIODE DU** 29-11-2017 **AU** 12-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR CHALGOUIM 06.79.25.25.37	1,00	5,00	5,00
AM175	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE S1 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX *SOLS-MURS-PLAFONDS-FAIENCE-EVIER ETC..*	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A780	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00	

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET							
1 HONAMIA	25 1	H000 AD	25LAD0001	L	21782	582,00	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27447

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

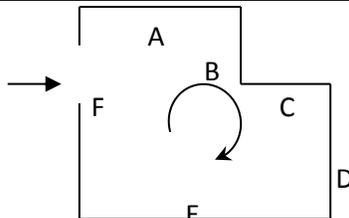

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Cellier	Plaque de plâtre	Béton			Moquette	Enduit			
Placard	Béton	Plaque de plâtre			Moquette	Enduit			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
WC	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit			
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	25LAD0001P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAD0001P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	25LAD0001P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAD0001P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	25LAD0001P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier	Moquette	Moquette grise avec poussières + matériau bitumineux en faible quantité non séparable	25LAD0001P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac	25LAD0001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	25LAD0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		+ peinture non séparable					
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	25LAD0001P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAD0001P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	25LAD0001P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	Moquette	Moquette grise avec poussières + matériau bitumineux en faible quantité non séparable	25LAD0001P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac	25LAD0001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en	25LAD0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 25LAD0001

30/11/2017

15/43

Date d'édition : 15/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable					
Chambre 2	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + papier non séparable	25LAD0001P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LAD0001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène avec poussières	25LAD0001P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Faïence 1	Colle grise avec couche en papier + carrelage	25LAD0001P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Conduit	Peintures multiples en vrac	25LAD0001P014	Du sol au plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Dalle de sol	Revêtement souple marron	25LAD0001P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + papier non séparable	25LAD0001P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + papier non séparable	25LAD0001P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LAD0001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène avec poussières	25LAD0001P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène avec poussières	25LAD0001P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène avec poussières	25LAD0001P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Dalle de sol	Revêtement souple marron	25LAD0001P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	25LAD0001P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes)	25LAD0001P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		avec poussières non séparable + papier peint non séparable					
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en	25LAD0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable					
Cellier	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité	25LAD0001P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable					
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	25LAD0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes)	25LAD0001P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		avec poussières non séparable + papier peint non séparable					
Salle de bains	Faïence 1	Colle grise avec couche en papier + carrelage	25LAD0001P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Faïence 1	Colle grise avec couche en papier + carrelage	25LAD0001P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Faïence 1	Colle grise avec couche en papier + carrelage	25LAD0001P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Faïence 1	Colle grise avec couche en papier + carrelage	25LAD0001P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 25LAD0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAD0001 30/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

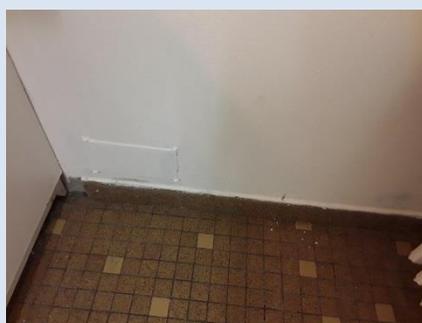

PRELEVEMENT : 25LAD0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAD0001 30/11/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT

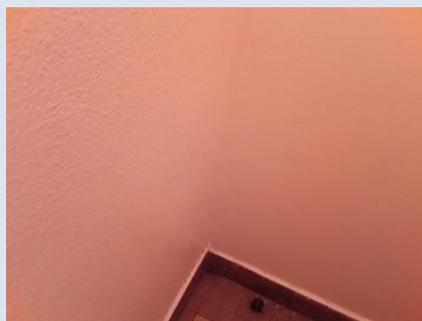

PRELEVEMENT : 25LAD0001P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

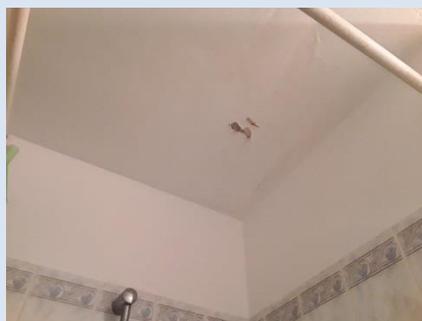

PRELEVEMENT : 25LAD0001P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

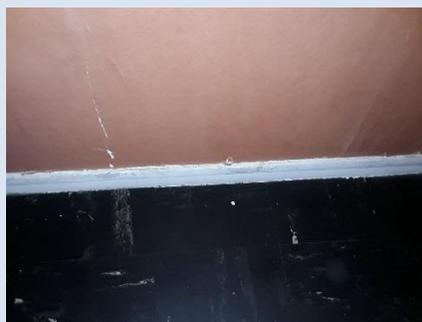

PRELEVEMENT : 25LAD0001P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAD0001P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + papier non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAD0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAD0001 30/11/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 25LAD0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 25LAD0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 25LAD0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 25LAD0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 25LAD0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

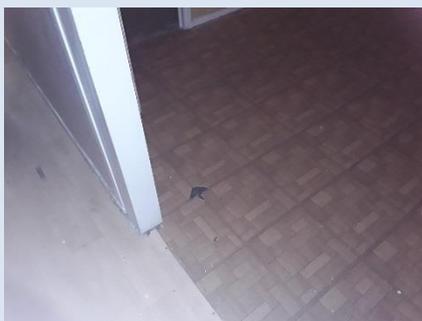

PRELEVEMENT : 25LAD0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAD0001P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec poussières + matériau bitumineux en faible quantité non séparable	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

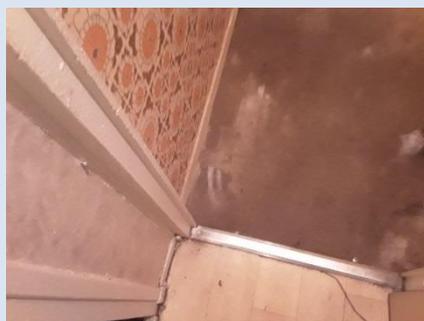

PRELEVEMENT : 25LAD0001P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Carrelage + colle grise hétérogène avec poussières	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 25LAD0001P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise avec couche en papier + carrelage	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAD0001P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAD0001 30/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit	Peintures multiples en vrac	30/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Du sol au plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

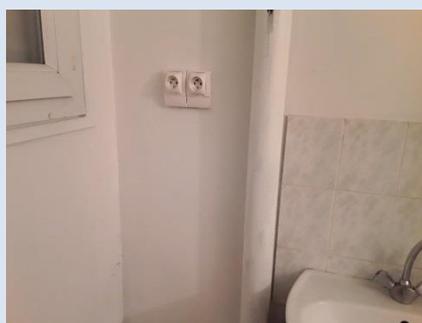

ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7606 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-117183
 Echantillon ITGA : IT141712-7606
 Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 1 / 1



RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7607 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-117183
 Echantillon ITGA : IT141712-7607
 Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât X
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7608 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7608
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafonds Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât X
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7609 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7609
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau marron en faible quantité / Polystyrène expansé (billes) avec poussières / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + polystyrène expansé (billes) avec poussières non séparable + papier peint non séparable	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7610 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7610
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Mur A Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière en écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7611 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7611
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafonds Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + papier non séparable	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière en écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7612 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélevement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7612
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafonds Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7613 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélevement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7613
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en faible quantité en vrac	META le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât X
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7614 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7614
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante noire	META le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât X
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7615 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7615
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Dalle dure cassante noire en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	2
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	META le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7616 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7616
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Sols Moquette
Description ITGA	Moquette grise avec poussières / Matériau bitumineux en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Moquette grise avec poussières + matériau bitumineux en faible quantité non séparable	META le 07/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7617 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7617
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Carrelage
Description ITGA	Carrelage / Colle grise hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage + colle grise hétérogène avec poussières	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7618 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7618
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Faience 1
Description ITGA	Colle grise avec couche en papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise avec couche en papier + carrelage	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141712-7619 EN DATE DU 07/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-117183
Echantillon ITGA : IT141712-7619
Reçu au laboratoire le : 04/12/2017

Réf. Client :

Commande	25LAD0001-01
Dossier client	25LAD0001-01 - 130 RUE DU MOULIN LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	25LAD0001P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Du sol au plafond Conduit
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META le 07/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courriel 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat, il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences
Diagnosticteur Immobilier**

I.Cert
Institut de Certification

N° CPDI 3869 Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative de gas moelle par les articles du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique relatif aux bâtiments existants par les articles du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 20 octobre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment existant par les articles du 14/12/2006 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de logement et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'inondation au présent ou après pour des biens des diagnostics présentés dans les immeubles d'habitation existant par l'article du 04/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative d'un état relatif par les articles du 12/12/2009 et du 03/12/2011.



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Part: EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35750 Saint Grégoire



COFRAC
UNIVERSITAT
DE BREST
UNIVERSITAT
DE NANTES
UNIVERSITAT
DE NANTES
UNIVERSITAT
DE NANTES

CPE DI FR11 rév 30

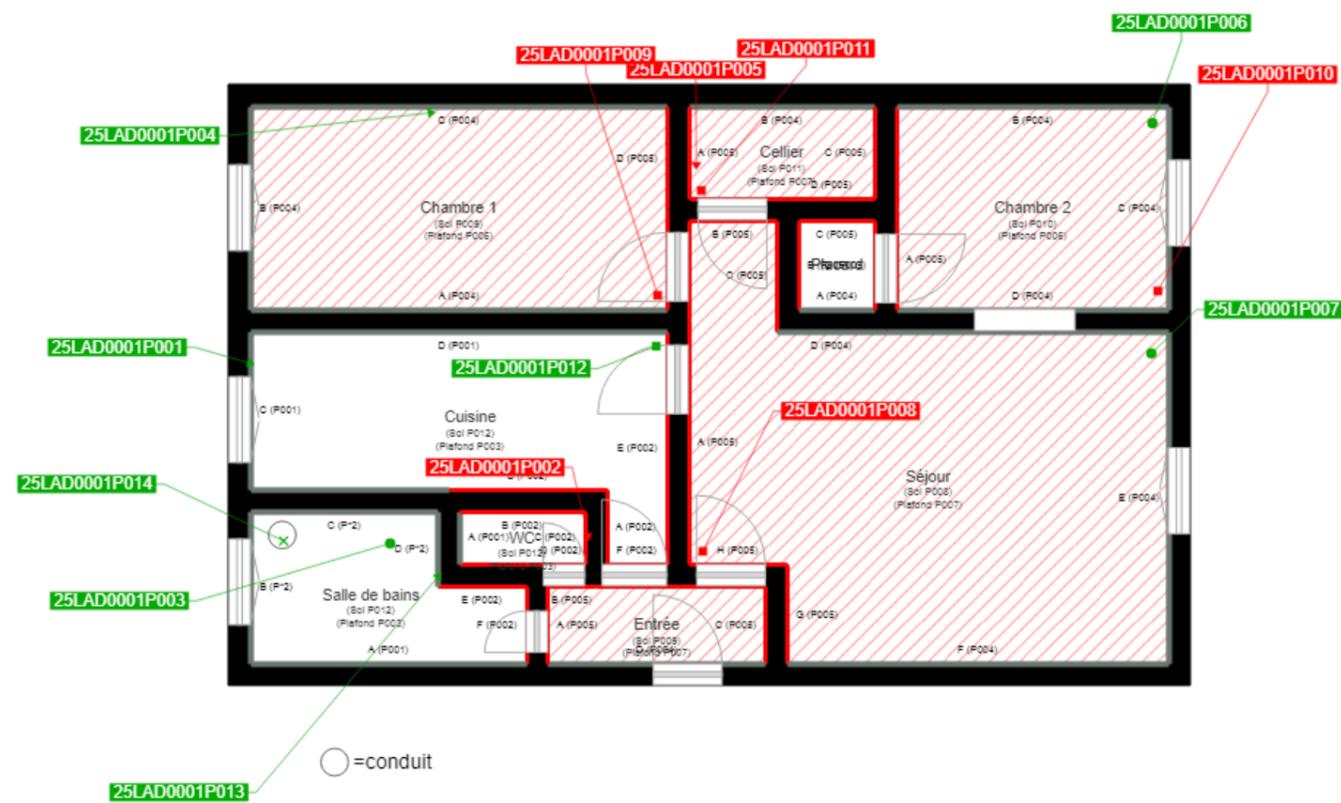

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés