

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

240 RUE DU MOULIN

77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	25LAK0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	01/10/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/10/2019

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



SOCOTEC DIAGNOSTIC
479 076 838 RCS Paris
21, route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
Tél : 03 21 73 41 44
www.socotec.fr

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	36
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES	40

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	25LAK0102P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur D	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur A	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur D	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur D	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur D	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salon	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur E	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur F	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur G	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur H	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur I	25LAK0102P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Sol	25LAK0102P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 22787 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC	
SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE		
LOCALISATION: Programme 25 DAMMARIÉ LES LYS - ABBAYE Tranche 1 Ensemble G000 Escalier AK Étage 01 Logement 2 Module 25LAK0102		
ADRESSE: 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS		

DÉLAI D'EXÉCUTION: 1 JOUR **PÉRIODE DU:** 30-08-2019 **AU:** 30-09-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A PEINTURE ET SOL COMPLET DU LOGEMENT	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS REVISION ELEC + MENUISERIE 06.79.25.26.37	12,00	48,00	576,00
TOTAL H.T.				581,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				116,20
TOTAL T.T.C.				697,20

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME1 ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE		697,20

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.		
1 HONAMIA	25 1 G000 AK 25LAK0102	L 31001	697,20		

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 22787

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

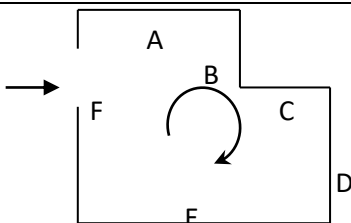

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Salon	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Placard 1	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Salon	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Placard 2	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Débarras	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
WC	R+1	Plaque de plâtre	Briques	Béton		Carrelage	Enduit			
Cuisine	R+1	Plaque de plâtre	Béton	Briques		Carrelage	Enduit			
Gaine technique	R+1									

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	R+1	Plaque de plâtre	Béton	Briques		Carrelage	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salon	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salon	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+1	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	25LAK0102P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	25LAK0102P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	25LAK0102P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambres	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	25LAK0102P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	25LAK0102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	25LAK0102P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	25LAK0102P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	25LAK0102P00 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	25LAK0102P00 5	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 5	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	25LAK0102P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 6	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc + peinture	25LAK0102P00 6	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc + peinture	25LAK0102P00 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture	Enduit compact gris hétérogène	25LAK0102P00 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc + peinture	25LAK0102P00 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Calicot	Peinture + carton	25LAK0102P00 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	25LAK0102P00 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	25LAK0102P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	25LAK0102P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	25LAK0102P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Colle carrelage	Colle grise + peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Colle carrelage	Joint cassant gris	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Colle carrelage	Carrelage	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Colle carrelage	Colle grise + peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Colle carrelage	Joint cassant gris	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Colle carrelage	Carrelage	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Colle carrelage	Colle grise + peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Colle carrelage	Joint cassant gris	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Colle carrelage	Carrelage	25LAK0102P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 25LAK0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAK0102 01/10/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAK0102 01/10/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Entrée (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 25LAK0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Entrée (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 25LAK0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Entrée (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 25LAK0102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 25LAK0102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAK0102 01/10/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris hétérogène	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAK0102 01/10/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit compact gris hétérogène	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc + peinture	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture + carton	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAK0102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise + peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 25LAK0102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAK0102 01/10/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Joint cassant gris	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 25LAK0102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAK0102 01/10/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	01/10/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr	Accréditation n° I-5967 
	Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr	
	L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-88931 EN DATE DU 08/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-88931 Réf. Commande Client : 25LAK0102--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/10/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Mur D Enduit Peinture béton	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Mur B Enduit Calicot	META (1)	1	07/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-88931 EN DATE DU 08/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071910-9956 Description ITGA : Matériau beige avec poussières / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Matériau rouge / Matériau blanc en faible quantité en vrac
* Matériau beige avec poussières non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	08/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + matériau rouge non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	MOLP	1	07/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071910-9957 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène
* Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
* Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071910-9958 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau plâtreux blanc + peinture	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit Calicot				Réf échantillon ITGA : IT071910-9959 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton
* Peinture + carton	META (1)	2	08/10/2019	Amiante non détecté / -
* Enduit plâtreux blanc	META (1)	2	08/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071910-9960 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris hétérogène
* Peintures multiples en vrac + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAK0102--01 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAK0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071910-9961 Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris / Peinture / Matériau plâtreux beige / Carrelage
* Colle grise + peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
* Joint cassant gris	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	07/10/2019	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-88931 EN DATE DU 08/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
				

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p>PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p>ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)</p> <p>MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p>AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES- LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES
 P.O. 81, Bd Pierre Pflieger
 33110 LE BOUSCAT
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 50 02 20
 TEL - 05 56 70 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:	10/09/2015	09/09/2020
	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer		
<input type="checkbox"/>	DPE Diagnostic de performance énergétique		
	<input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015




E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 30137819CC2015




GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 25LAK0102 - 240 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

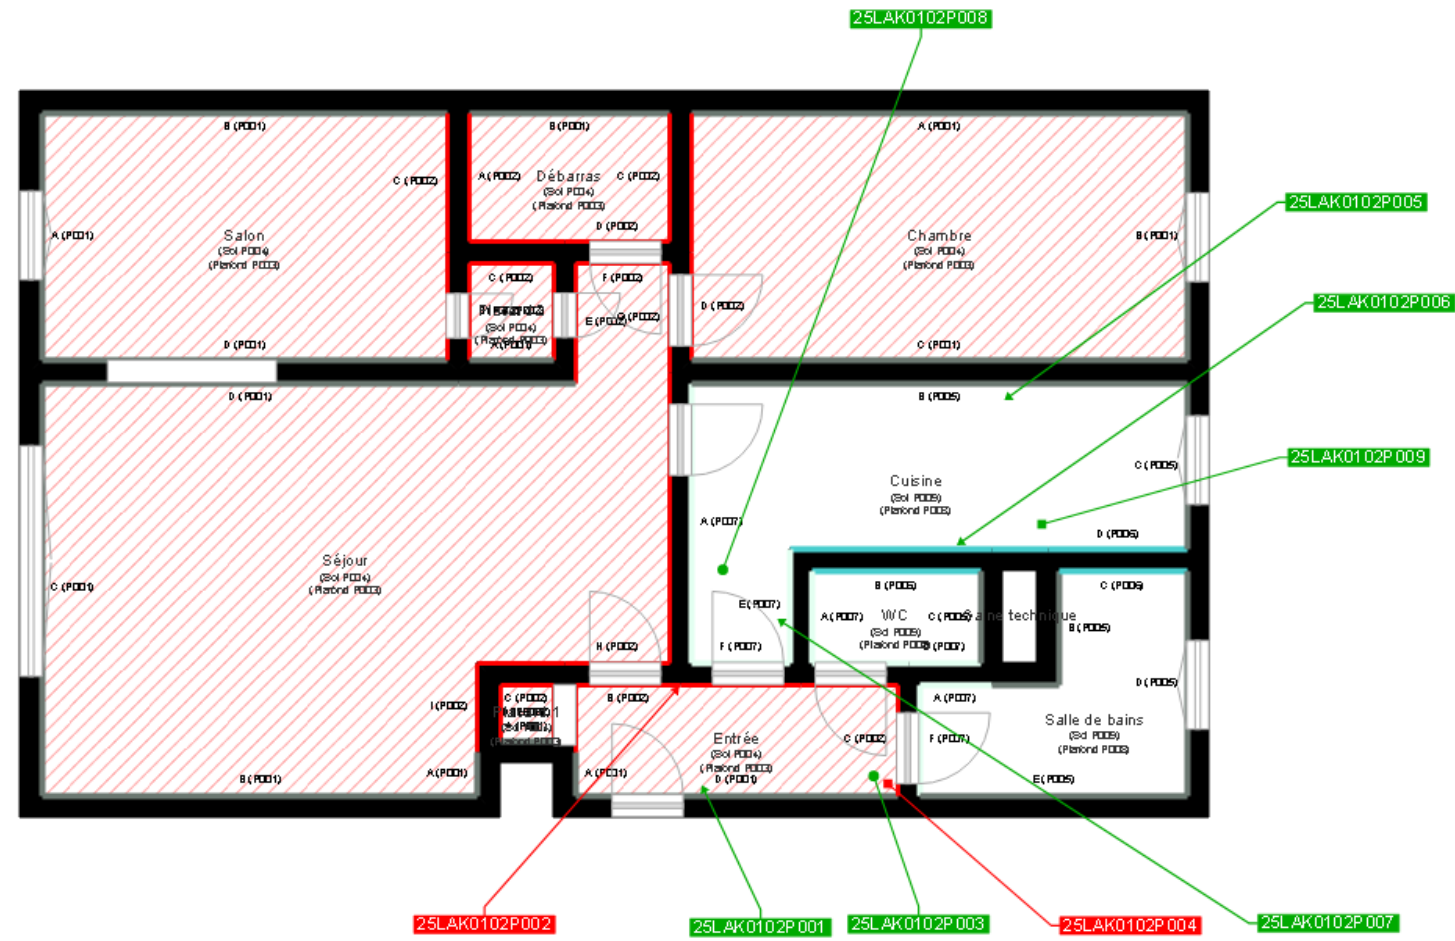

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés