

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

177 RUE LT MOISANT APPT 0002

77



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	25LAP0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 25LAP0002 15/01/2019

Version : 06/02/2019

2/37

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	35

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	Plafond	25LAP0002P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur A	25LAP0002P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	25LAP0002P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	Plafond	25LAP0002P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	Plafond	25LAP0002P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	Plafond	25LAP0002P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur C	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur D	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur E	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur A	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur C	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur D	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur A	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur B	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur D	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur C	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur D	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur D	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur E	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur F	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur G	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur H	25LAP0002P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

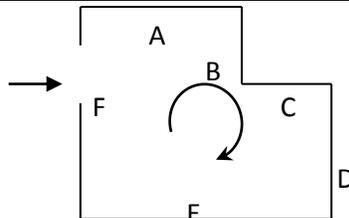

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	RC									
WC	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Entrée	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Débarras	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Placard	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 1	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	PVC		
Chambre 2	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Séjour	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P005	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P005	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P005	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P005	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25LAP0002P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	25LAP0002P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Colle carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	25LAP0002P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	25LAP0002P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	25LAP0002P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	25LAP0002P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	25LAP0002P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	25LAP0002P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	25LAP0002P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	25LAP0002P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 25LAP0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAP0002 15/01/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise + carrelage	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LAP0002 15/01/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAP0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 25LAP0002P007**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 25LAP0002P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 25LAP0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LAP0002 15/01/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	15/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-4305 EN DATE DU 23/01/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-4305 Réf. Commande Client : 25LAP0002-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/01/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29785
Réf échantillon client : 25LAP0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle plinthe				Description ITGA : Colle grise / Carrelage
* Colle grise + carrelage	META (1)	2	23/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29786
Réf échantillon client : 25LAP0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle carrelage				Description ITGA : Colle grise hétérogène / Carrelage
* Colle grise hétérogène + carrelage	META (1)	1	22/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29787
Réf échantillon client : 25LAP0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumeuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
* Dalle dure cassante noire	META (2)	1	22/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumeuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	21/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	3	23/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-4305 EN DATE DU 23/01/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29788
Réf échantillon client : 25LAP0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	2	23/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29789
Réf échantillon client : 25LAP0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	META (1)	1	22/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29790
Réf échantillon client : 25LAP0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	23/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29791
Réf échantillon client : 25LAP0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	META (1)	1	23/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29792
Réf échantillon client : 25LAP0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit béton				Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité
Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	23/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAP0002-01 - 177 RUE LT MOISANT APPT 0002 77				Réf échantillon ITGA : IT071901-29793
Réf échantillon client : 25LAP0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur A Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META (1)	1	23/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

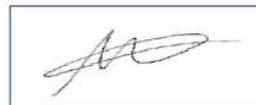

# ATTESTATION(S)



**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de confort ou de confortement.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des revêtements, après travaux en peinture de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe 1 et l'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance de certains dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et la réalisation de plans au regard de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères de certification des organismes de certification






Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev12

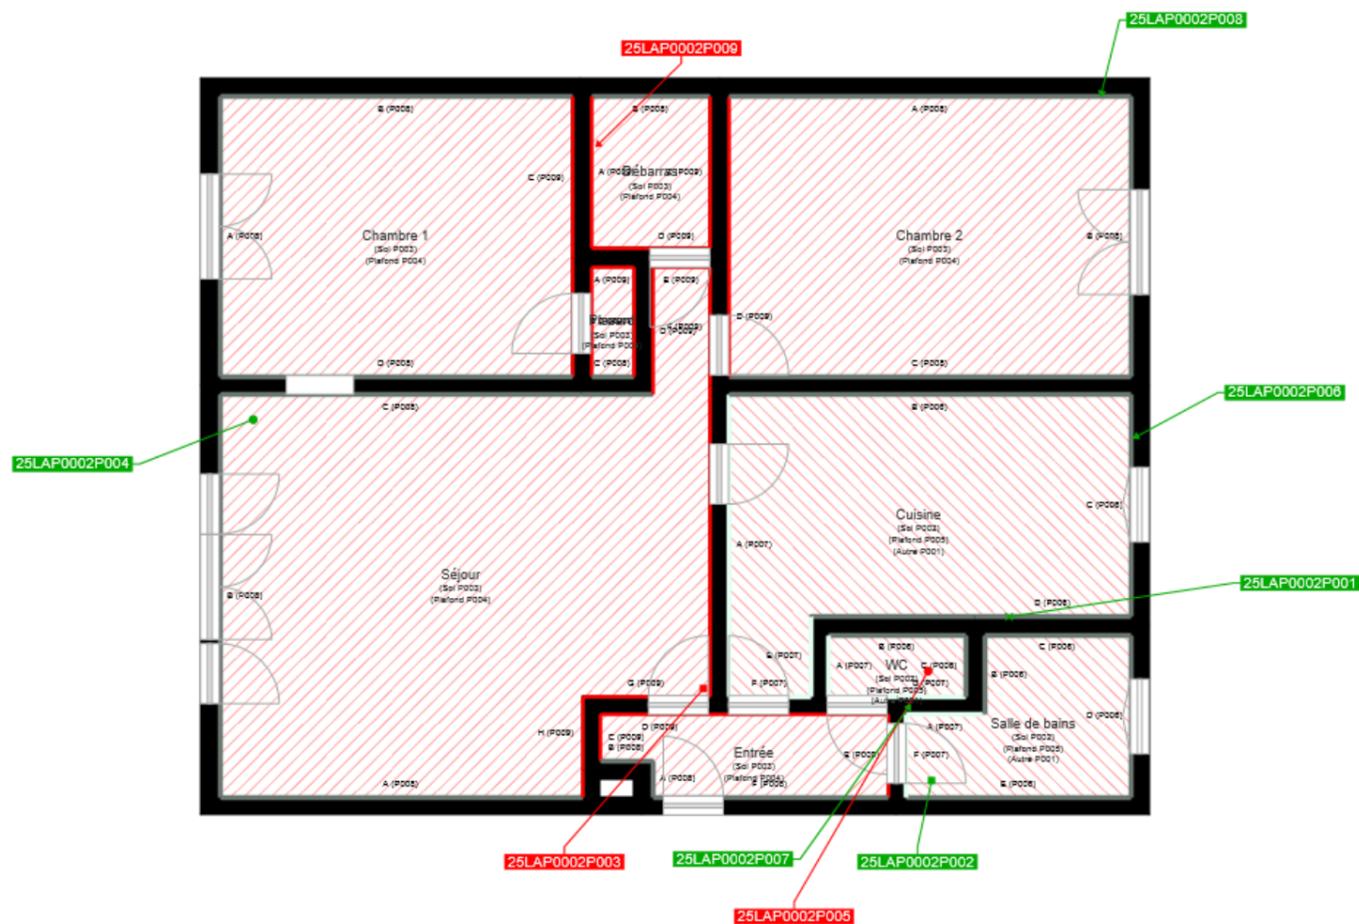

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés

