

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1
77190 DAMMARIE LES LYS

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Date du rapport : 29/01/2020

Date de visite : 21/01/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

25LAV0102 29/01/2020 - 15:00

Nombre de prélèvements : 14

Auteur du rapport :

Lyes IZABACHENE

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : 1378

Délivré par : CEBTP

Contrat d'assurance :

AXA France

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	4
III. OBJET DE LA MISSION	6
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	7
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	7
1. PRESTATIONS REALISEES.....	7
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	8
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	8
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	12
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	14
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	15
ANNEXE 2 - PV ANALYSES	20
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	23
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	24
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	25
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	27

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marn		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marn ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2020 55 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC			
LOCALISATION Programme 25 DAMMARI LES LYS - ABBAYE Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AV Étage 01 Logement 2 Module 25LAV0102				
ADRESSE 263 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARI LES LYS				
DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR PÉRIODE DU 07-01-2020 AU 07-01-2020				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A COMPLET TS PEINTURE SOLS ET PLOMBERIE	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS 06.79.25.25.37	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME1 ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	25 1 F000 AV 25LAV0102	L7000488		582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 55				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Placard 1 - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Calicot	P002	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur E	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Mur A, Mur E	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur B, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Mur A, Mur C	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur E	Enduit / Calicot	P007	RESULTAT ANALYSE
Placard 6 - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P007	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur A, Mur F	Enduit / Calicot	P007	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit / Calicot	P007	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P008	RESULTAT ANALYSE
Placard 6 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P008	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P008	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+1	Entrée	Concerné
R+1	Placard 1	Concerné
R+1	Cheminée	Concerné
R+1	Placard 6	Concerné
R+1	WC	Concerné
R+1	Gaine technique	Concerné
R+1	Salle de bains	Concerné
R+1	Séjour	Concerné
R+1	Chambre 1	Concerné
R+1	Placard 2	Concerné
R+1	Cuisine	Concerné
R+1	Chambre 5	Concerné
R+1	Placard 5	Concerné
R+1	Placard 4	Concerné
R+1	Chambre 3	Concerné
R+1	Dégagement	Concerné
R+1	Débarras	Concerné
R+1	Chambre 2	Concerné
R+1	Placard 3	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

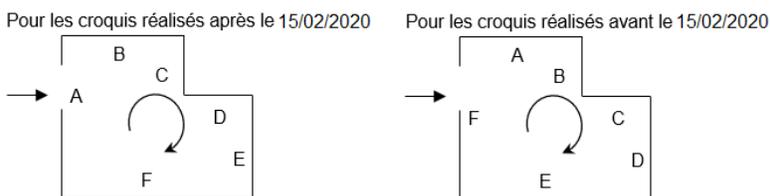

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Éléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Placard 1 - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Calicot	P002	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur E	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Mur A, Mur E	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur B, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Mur A, Mur C	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Calicot	P002	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr3)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur E	Enduit / Calicot	P007	RESULTAT ANALYSE
Placard 6 - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P007	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur A, Mur F	Enduit / Calicot	P007	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit / Calicot	P007	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P008	RESULTAT ANALYSE
Placard 6 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P008	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P008	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P001	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur B, Mur D	Enduit	P001	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit	P001	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit	P001	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit	P001	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Mur B	Enduit	P001	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Mur D	Enduit	P001	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit	P001	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P001	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P001	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P001	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Mur C	Enduit	P001	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Mur B	Enduit	P001	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit	P001	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Chambre 5 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Dégagement - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO
Placard 5 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Cuisine - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr2)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur B, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur B, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr2)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr2)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Peinture béton	P005 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Peinture	P006	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Peinture	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Peinture	P006	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture	P006	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Placard 6 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P009 (Fr2)	ZPSO
Placard 6 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P009 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur D	Faïence 1	P010 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur D	Faïence 1	P010 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur D	Faïence 1	P010 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Faïence 1	P010 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Faïence 1	P010 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Faïence 1	P010 (Fr3)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Sous évier	Tampon bitumineux	P011	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Mur C	Faïence 2	P012 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Mur C	Faïence 2	P012 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Mur B	Faïence 2	P012 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur B	Faïence 2	P012 (Fr2)	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
WC - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Faïence 2	P012 (Fr1)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Faïence 2	P012 (Fr2)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Plafond	Dalle de polystyrènes	P013	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

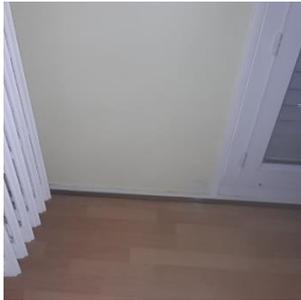Identification : P001
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + enduit compact gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


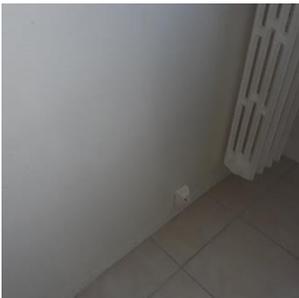
Identification : P002
Pièce et étage : Placard 1 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)
Descriptif Laboratoire : Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003
Pièce et étage : Séjour R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004 (Fr1)
Pièce et étage : Chambre 3 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004 (Fr2)
Pièce et étage : Chambre 3 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante noire
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004 (Fr3)
Pièce et étage : Chambre 3 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

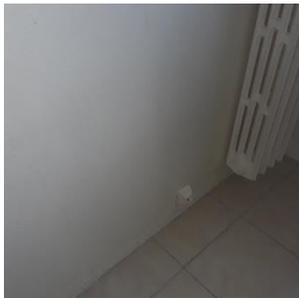
Identification : P005 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P006
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

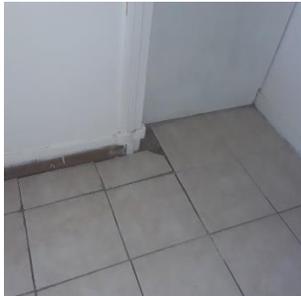
Identification : P009 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010 (Fr3)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P011

Pièce et étage : Cuisine R+1

Localisation : Sous évier

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Tampon bitumineux)

Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012 (Fr1)

Pièce et étage : Salle de bains R+1

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Faïence 2)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012 (Fr2)

Pièce et étage : Salle de bains R+1

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Faïence 2)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P013


Pièce et étage : WC R+1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de polystyrènes)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + polystyrène + peinture non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

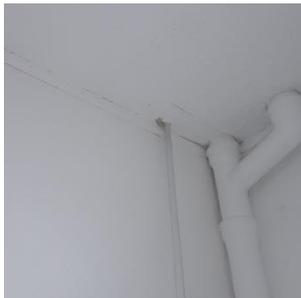

Identification : P014 (Fr1)


Pièce et étage : WC R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

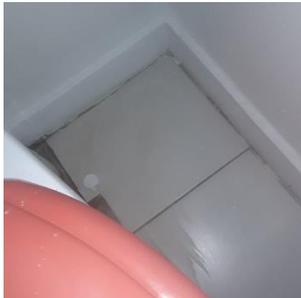

Identification : P014 (Fr2)


Pièce et étage : WC R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

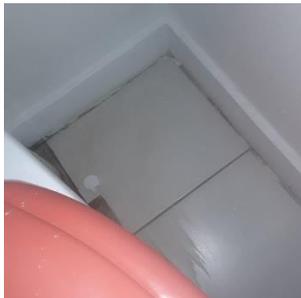

ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6504 EN DATE DU 29/01/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-6504 Réf. Commande Client : 25LAV0102-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/01/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIE LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit		Réf échantillon ITGA : IT072001-45036		
* Papier peint non séparable + enduit compact gris	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIE LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Mur C Enduit Calcot		Réf échantillon ITGA : IT072001-45037		
* Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	28/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIE LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT072001-45038		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	2	28/01/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6504 EN DATE DU 29/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45039		
Description ITGA :		Dalle dure cassante beige / Peinture / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire		
¹ Dalle dure cassante beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	META (3)	1	28/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
¹ Dalle dure cassante noire	META (3)	1	28/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
¹ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	27/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45040		
Description ITGA :		Peinture / Enduit compact gris		
¹ Peinture	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
¹ Enduit compact gris	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45041		
Description ITGA :		Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
¹ Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit Calicot				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45042		
Description ITGA :		Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
¹ Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	28/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45043		
Description ITGA :		Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité		
¹ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	28/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 25LAV0102-01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45044		
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise avec poussières		
¹ Carrelage	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
¹ Colle grise avec poussières	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6504 EN DATE DU 29/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 25LAV0102--01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 1				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45045		
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris		
* Carrelage	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
* Joint cassant gris	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102--01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Tampon bitumineux				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45046		
Description ITGA :		Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (3)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102--01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Faïence 2				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45047		
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Peinture / Matériau souple blanc		
* Carrelage	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102--01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Dalle de polystyrènes				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45048		
Description ITGA :		Colle polymère jaune / Polystyrène / Peinture		
* Colle polymère jaune non séparable + polystyrène + peinture non séparable	META (3)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LAV0102--01 - 263 Rue du LT Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 25LAV0102P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA :		IT072001-45049		
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise		
* Carrelage	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise	META (1)	1	28/01/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/3

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015		c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'inhalation par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		02/09/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	10/09/2015	09/09/2020	c
	<input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:				
<input type="checkbox"/>	DPE	Diagnostic de performance énergétique			
	<input type="checkbox"/> Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020	c

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB



E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

1010549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

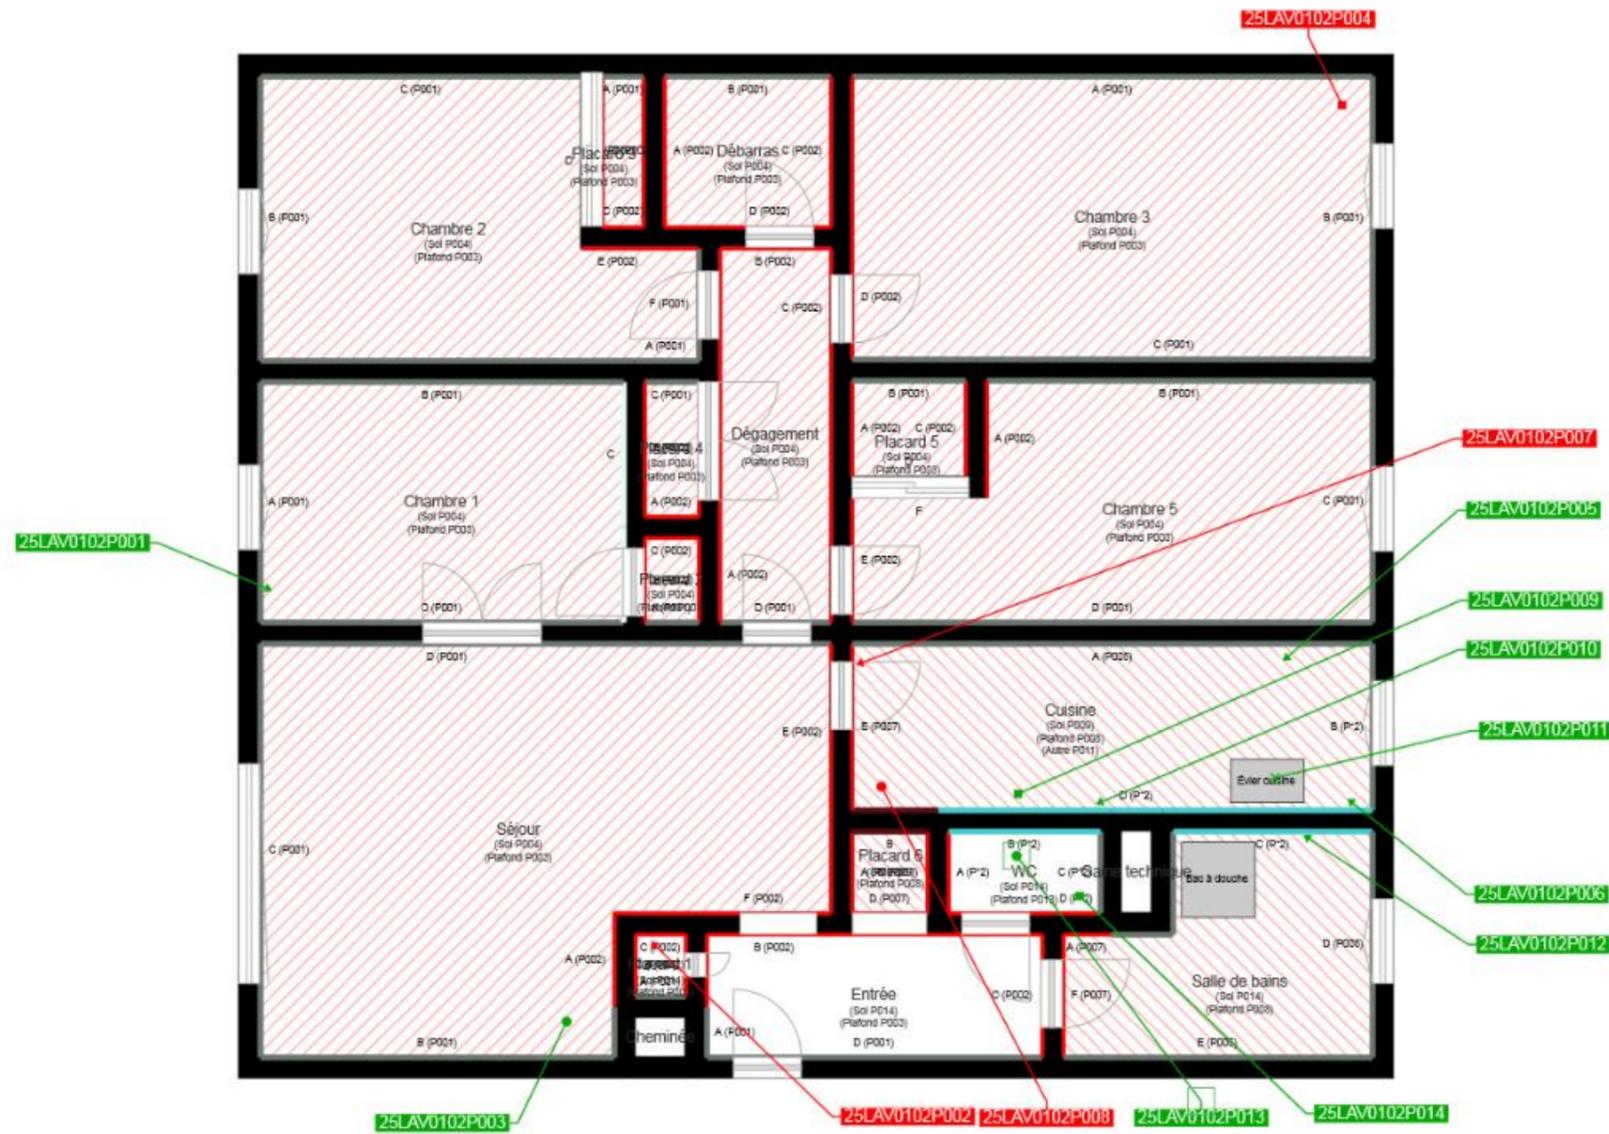


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 25LAV0102 - 263 Rue du LT
Moisant - Logement 2 - ESC AV - R+1
77190 DAMMARIE LES LYS

Zone :R+1

Plan

Auteur :IZABACHENE Lyes

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés