

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

61 RUE DU LT MOISANT

MODULE 25LBA0401
77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 25LBA0401
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	25LBA0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	16/04/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/05/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	13
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	16
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	17
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	39
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	44
ATTESTATION(S).....	46
CERTIFICAT DE COMPETENCES	47

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	25LBA0401P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	25LBA0401P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	25LBA0401P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	25LBA0401P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	25LBA0401P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	25LBA0401P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	Sol	25LBA0401P005	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	25LBA0401P006	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	25LBA0401P006	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	25LBA0401P006	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur B	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur B	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur E	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur F	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur B	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur J	25LBA0401P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR: OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77, MELUN PAYS SEINE, AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074, MELUN CEDEX, Tel: 01 64 14 11 11, Siret: 27770001900015

BON DE TRAVAUX 2019 8191

EXPERT HABITAT INGENIERIE, 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA, 3EME ETAGE, 78300 POISSY, Téléphone 0321734144

Réf. fournisseur F / 5149, Marché n° 2017 4473 1, Provenance, Objet HONORAIRES

SERVICE: SCE MELUN PAYS SEINE, ÉMETTEUR: JOUSSE FREDERIC

LOCALISATION: Programme 25 DAMMARIE LES LYS - ABBAYE, Tranche 3, Ensemble D000 Escalier BA, Étage 04, Logement 1 Module 25LBA0401

ADRESSE: MME OU M HU XINLI 1 CONGGUO, 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS, Tél. personnel 0622601002

DELAI D'EXECUTION: 1 JOUR, PERIODE DU: 12-04-2019 AU: 12-04-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A PEINTURE COMPLET + SOL	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS REFECTION SANITAIRES 06.88.40.91.82	12,00	46,00	576,00
TOTAL H.T.				581,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				116,20
TOTAL T.T.C.				697,20

AFFECTATION BUDGÉTAIRE: CODES STRUCTURE ET SCHÉMA: TECHNI, CODE BUDGET: 1 HONAMIA, RUBRIQUE: A760, INSTANCES: AME1, ME1, LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE: HONORAIRES DIAG AMIANTE, MONTANT T.T.C.: 697,20

AFFECTATION ANALYTIQUE: CODE BUDGET: 1 HONAMIA, RÉFÉRENCES PATRIMOINE: 25 3 D000 BA 25LBA0401, RÉFÉRENCES OCCUPANT: L 8000424 HU XINLI 1 CONGGUO, MONTANT T.T.C.: 697,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 : 8191

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

<p>Siège social : OPH 77 10 avenue Charles Peguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél. : 01 64 14 11 11 fax : 01 64 52 76 40 oah@oph77.fr www.oph77.net</p>	<p>Agence Nord Seine et Marne Pôle de Champs sur Marne 74 avenue des Deux Puits 77400 Champs sur Marne Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 54 08 47 47 oah.champs@oph77.fr</p>	<p>Pôle de La Ferté sous Jouarre 29 square Montarville 77260 La Ferté sous Jouarre Tél. : 01 64 14 11 11 fax : 01 60 22 75 44 oah.lafertes@oph77.fr</p>	<p>Agence de Melun Val de Seine 30 avenue Charles Peguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 14 94 oah.melun@oph77.fr</p>	<p>Agence de Sénart 2 rue Houle 77715 Senlis le Temple Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 69 63 35 26 oah.senart@oph77.fr</p>	<p>Agence Sud Seine et Marne Pôle de Nemours 5 square Boucagard 77500 Nemours Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 28 42 02 oah.nemours@oph77.fr</p>	<p>Pôle de Châteauneuf sur Seine 4 square Caupenn CS 40701 Châteauneuf sur Seine 77811 Monst sur la r. cedex Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 69 74 31 91 poh.chateauneuf@oph77.fr</p>
--	--	--	---	--	--	---

SIRET: 2 777 00019 03015 RCS : 277 700 019 - Ccda AP: 6920 A - Code NAF : 702A

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

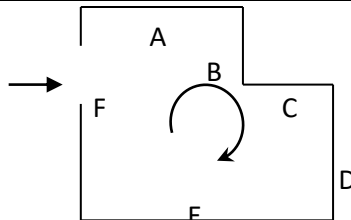

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir 1	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Cuisine	RC	Béton				Sol souple	Enduit			
Salle de bains	RC	Béton				Sol souple	Enduit			
Placard	RC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Débarras	RC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Séjour / Salon	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Gaine technique	RC									
WC	RC	Béton				Sol souple	Enduit			
Couloir 1	RC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	25LBA0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	25LBA0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	25LBA0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur J	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	25LBA0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	25LBA0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	25LBA0401P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	25LBA0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25LBA0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	25LBA0401P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 25LBA0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LBA0401 16/04/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LBA0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LBA0401 16/04/2019		Séjour / Salon (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 25LBA0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LBA0401 16/04/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 25LBA0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LBA0401 16/04/2019		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

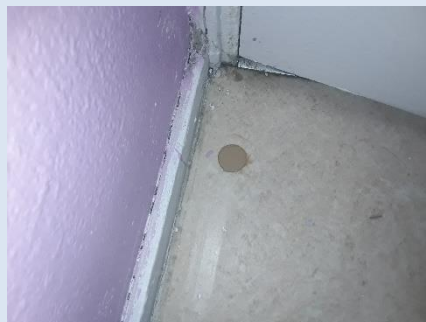

PRELEVEMENT : 25LBA0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LBA0401 16/04/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris hétérogène	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

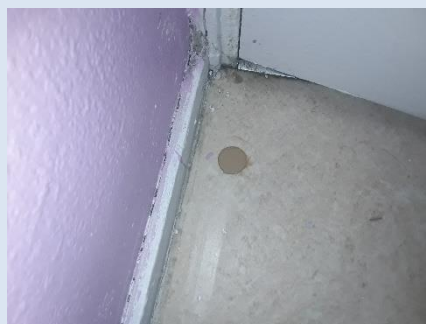

PRELEVEMENT : 25LBA0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LBA0401 16/04/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 25LBA0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LBA0401 16/04/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LBA0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	25LBA0401 16/04/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT

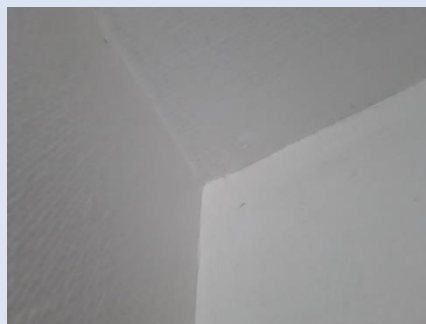

PRELEVEMENT : 25LBA0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	25LBA0401 16/04/2019		Couloir 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en vrac non séparable	16/04/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-38009 EN DATE DU 29/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-38009 Réf. Commande Client : 25LBA0401--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS				Réf échantillon ITGA : IT071904-48192
Réf échantillon client : 25LBA0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS				Réf échantillon ITGA : IT071904-48193
Réf échantillon client : 25LBA0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur A Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac / Papier en vrac
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	META (1)	1	27/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-38009 EN DATE DU 29/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 25LBA0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit Peinture				
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 25LBA0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple				
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 25LBA0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple				
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 25LBA0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bms Plafond Enduit Peinture				
Réf dossier client : 25LBA0401--01 - 61 RUE DU LT MOISANT 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 25LBA0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir 1 Plafond Enduit Peinture				

Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du


laboratoire

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES

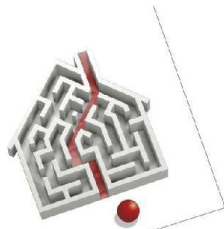

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et des examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de puits en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev13



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés