

# Rapport de Repérage Amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2112046377  
Date d'intervention : 05/01/2022

## DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
77002 Melun

## EXPERT



LANDREIN christelle  
06 11 12 23 08  
Certification n° : C006-SE07-2019  
Décernée par : QUALIT COMPETENCES  
CERTIFICATIONS

## PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

## LIEU D'INTERVENTION

25LAN0202  
143 RUE LT MOISANT (BAT E)  
(RAAT25LAN0202)  
77190 DAMMARIES LES LYS  
BAT 143 Etage 2 Porte 202  
Lot numéro RAAT25LAN0202



## > SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés  
(détail en page x)

| Etat   | EP | AC1 | AC2 | N=1 | N=2 | N=3 |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre | 8  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans  
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...  
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3 ans  
**RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :**  
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans  
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.  
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : LANDREIN christelle



| Révision         | Date       | Objet                              |
|------------------|------------|------------------------------------|
| Version initiale | 05/01/2022 | Établissement du Dossier Technique |
|                  |            |                                    |
|                  |            |                                    |

## TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

## PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE                          | ADRESSE                                         |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Donneur d'ordre | HABITAT 77                       | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE<br>77002 Melun |
| Propriétaire    | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE | 10 Avenue Charles Péguy<br>77000 Melun          |
| Accompagnateur  | Sans accompagnateur              |                                                 |

### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM DE L'EXPERT     | ORGANISME DE CERTIFICATION        | NUMERO DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| LANDREIN christelle | QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS | C006-SE07-2019          | 13/07/2019                           | 12/07/2024                           |

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

| COMPAGNIE                                                                               | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  Axa | 3912280604       | 31/12/2021       |

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



| LABORATOIRE | N°ACCREDITATION COFRAC | ADRESSE                                                                      |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MYEASLAB    | 50503704400706         | Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392<br>44800 SAINT-HERBLAIN |

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

|     |                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS        | 2  |
| 2.  | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS                  | 4  |
| 3.  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS  | 5  |
| 4.  | CONCLUSIONS DU REPERAGE                                         | 7  |
| 6.  | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE                           | 12 |
| 7.  | PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 14 |
| 8.  | ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS                  | 35 |
| 9.  | RAPPORTS D'ANALYSES                                             | 44 |
| 10. | ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION                   | 50 |

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous  
accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

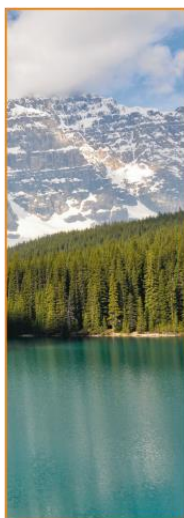

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

25LAN0202

143 RUE LT MOISANT (BAT E) (RAAT25LAN0202)

77190 DAMMARIES LES LYS

Numéro de mission : MA2112046377

Référence client : NC

Références cadastrales :

Visite effectuée le : 05/01/2022

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage N/A; Porte 202 Lot numéro  
RAAT25LAN0202,

Rapport édité, le : 12/01/2022

| <u>Documents demandés</u>                                                                     | <u>Documents remis</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | -                      |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -                      |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -                      |

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

2ème étage/Porte202 : Entrée, Salle de bains, WC, Cuisine, Chambre 1, Debarras 1, Chambre 2, Placard 1, Séjour, Chambre 3

#### Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau              | Pièce          | Zone                                        |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 2ème étage/Porte202 | Entrée         | Mur de refend                               |
|                     | Salle de bains | Mur de refend                               |
|                     | WC             | Mur de refend                               |
|                     | Cuisine        | Mur de refend                               |
|                     | Chambre 1      | Mur de refend                               |
|                     | Debarras 1     | Mur de refend                               |
|                     | Chambre 2      | Mur de refend                               |
|                     | Placard 1      | Mur de refend                               |
|                     | Séjour         | Mur de refend                               |
|                     | Chambre 3      | Mur de refend                               |
|                     | Salle de bains | Mur donnant sur extérieur                   |
|                     | Cuisine        | Mur donnant sur extérieur                   |
|                     | Chambre 1      | Mur donnant sur extérieur                   |
|                     | Chambre 2      | Mur donnant sur extérieur                   |
|                     | Séjour         | Mur donnant sur extérieur                   |
|                     | Chambre 3      | Mur donnant sur extérieur                   |
|                     | Salle de bains | Cloison                                     |
|                     | WC             | Cloison                                     |
|                     | Cuisine        | Cloison                                     |
|                     | Entrée         | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Salle de bains | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | WC             | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Cuisine        | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Chambre 1      | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Debarras 1     | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Chambre 2      | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Placard 1      | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Séjour         | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
|                     | Entrée         | Plafond                                     |
|                     | Salle de bains | Plafond                                     |
|                     | WC             | Plafond                                     |
|                     | Cuisine        | Plafond                                     |
|                     | Chambre 1      | Plafond                                     |
|                     | Debarras 1     | Plafond                                     |
|                     | Chambre 2      | Plafond                                     |
|                     | Placard 1      | Plafond                                     |
|                     | Séjour         | Plafond                                     |
|                     | Chambre 3      | Plafond                                     |
|                     | Chambre 3      | Plafond                                     |
|                     | Salle de bains | Fenêtres                                    |
|                     | Cuisine        | Fenêtres                                    |
|                     | Chambre 1      | Fenêtres                                    |
|                     | Chambre 2      | Fenêtres                                    |
|                     | Séjour         | Fenêtres                                    |
|                     | Chambre 3      | Fenêtres                                    |
|                     | Salle de bains | Fenêtres                                    |
|                     | Cuisine        | Fenêtres                                    |
|                     | Chambre 1      | Fenêtres                                    |
|                     | Chambre 2      | Fenêtres                                    |
|                     | Séjour         | Fenêtres                                    |
|                     | Chambre 3      | Fenêtres                                    |
|                     | Salle de bains | Fenêtres                                    |
|                     | Cuisine        | Fenêtres                                    |

| Niveau | Pièce     | Zone                  |
|--------|-----------|-----------------------|
|        | Chambre 1 | Fenêtres              |
|        | Chambre 2 | Fenêtres              |
|        | Séjour    | Fenêtres              |
|        | Chambre 3 | Fenêtres              |
|        | Cuisine   | Faïence sur murs C, D |

#### Descriptif des travaux :

- Remplacement des menuiseries extérieures
- Amélioration de la ventilation des logements (VMC)
- Mise en sécurité électrique des logements, remplacement des ROAI gaz

#### Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

#### Liste des pièces non visitées

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant        | -           |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**


## 5. QUANTIFICATION DES MATÉRIAUX AMIANTES

| ZPSO    | Niveau              | Localisation                                                                             | Zone                                        | Description du prélèvement réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Surface indicative |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ZPSO005 | 2ème étage/Porte202 | Entrée; Salle de bains; WC; Cuisine; Chambre 1; Debarras 1; Chambre 2; Placard 1; Séjour | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Analyse : P008</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces (Présence d'amiante)</li> <li>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)</li> <li>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante)</li> </ul> <p><u>Analyse : P009</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante)</li> </ul> | 82 m2              |

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.


Dans le tableau ci-dessus, des matériaux amiantés ont été repérés, Adx-groupe a procédé à la quantification de ceux-ci.

|                                                                                    |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>                            |
| Affaire                                                                            | MA2112046377                                                                             |
| Opération                                                                          | LANDREIN christelle                                                                      |
| Site                                                                               | 25LAN0202<br>143 RUE LT MOISANT (BAT E)<br>(RAAT25LAN0202)<br>77190<br>DAMMARIES LES LYS |
| Date de réalisation                                                                | 12/01/2022                                                                               |
| <b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>                                |                                                                                          |
|    | Surface amianté                                                                          |
|    | Linéaire / paroi amianté (type 1)                                                        |
|    | Linéaire / paroi amianté (type 2)                                                        |
|    | Conduit amianté                                                                          |
| <b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>                                         |                                                                                          |
|    | Prélèvement Positif                                                                      |
|    | Prélèvement négatif                                                                      |
|    | Sondage destructif                                                                       |
| <b>Types de murs</b>                                                               |                                                                                          |
|    | Mur Porteur                                                                              |
|   | Mur Cloison (type 1)                                                                     |
|  | Mur Cloison (type 2)                                                                     |
|  | Gaine technique                                                                          |
| <b>Éléments ou pièces non visités</b>                                              |                                                                                          |
|  | Local non visitée                                                                        |
|  | Élément non visité                                                                       |

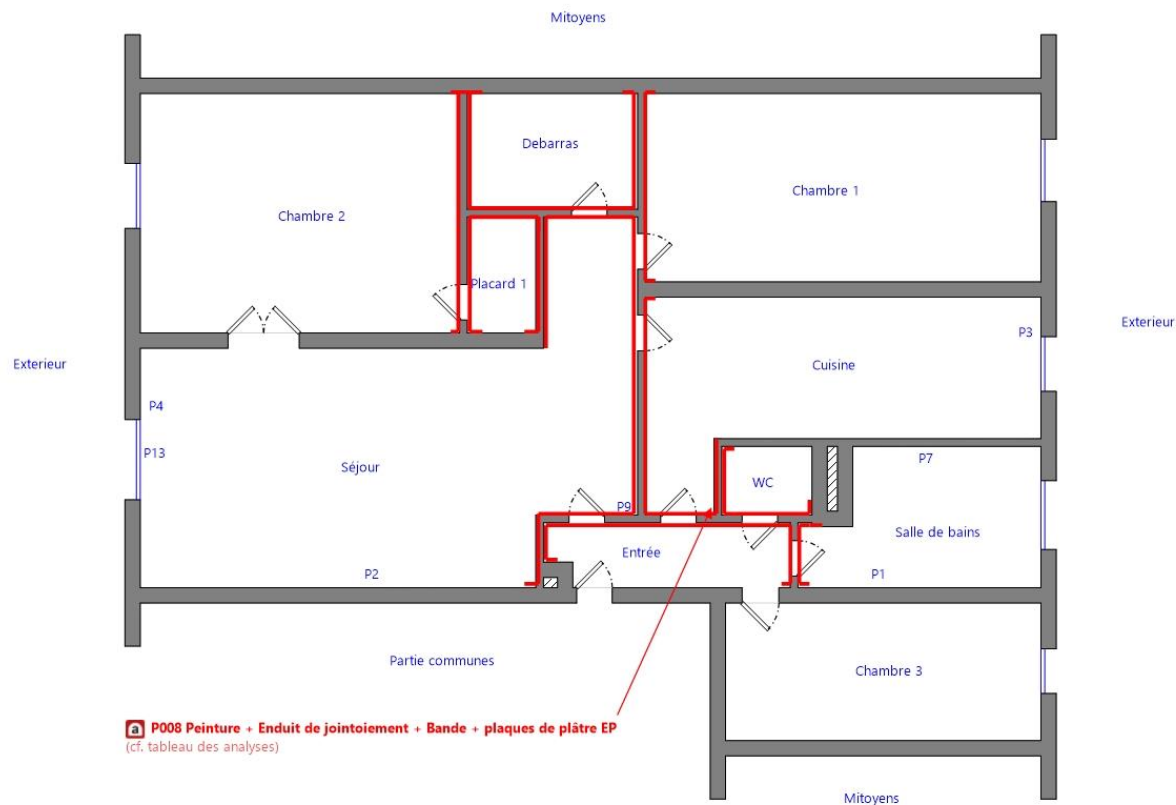


MURS

|                                                                                    |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>                            |
| Affaire                                                                            | MA2112046377                                                                             |
| Opération                                                                          | LANDREIN christelle                                                                      |
| Site                                                                               | 25LAN0202<br>143 RUE LT MOISANT (BAT E)<br>(RAAT25LAN0202)<br>77190<br>DAMMARIES LES LYS |
| Date de réalisation                                                                | 12/01/2022                                                                               |
| <b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>                                |                                                                                          |
|    | Surface amianté                                                                          |
|    | Linéaire / paroi amianté (type 1)                                                        |
|    | Linéaire / paroi amianté (type 2)                                                        |
|    | Conduit amianté                                                                          |
| <b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>                                         |                                                                                          |
|    | Prélèvement Positif                                                                      |
|    | Prélèvement négatif                                                                      |
|    | Sondage destructif                                                                       |
| <b>Types de murs</b>                                                               |                                                                                          |
|    | Mur Porteur                                                                              |
|   | Mur Cloison (type 1)                                                                     |
|  | Mur Cloison (type 2)                                                                     |
|  | Gaine technique                                                                          |
| <b>Eléments ou pièces non visités</b>                                              |                                                                                          |
|  | Local non visitée                                                                        |
|  | Elément non visité                                                                       |

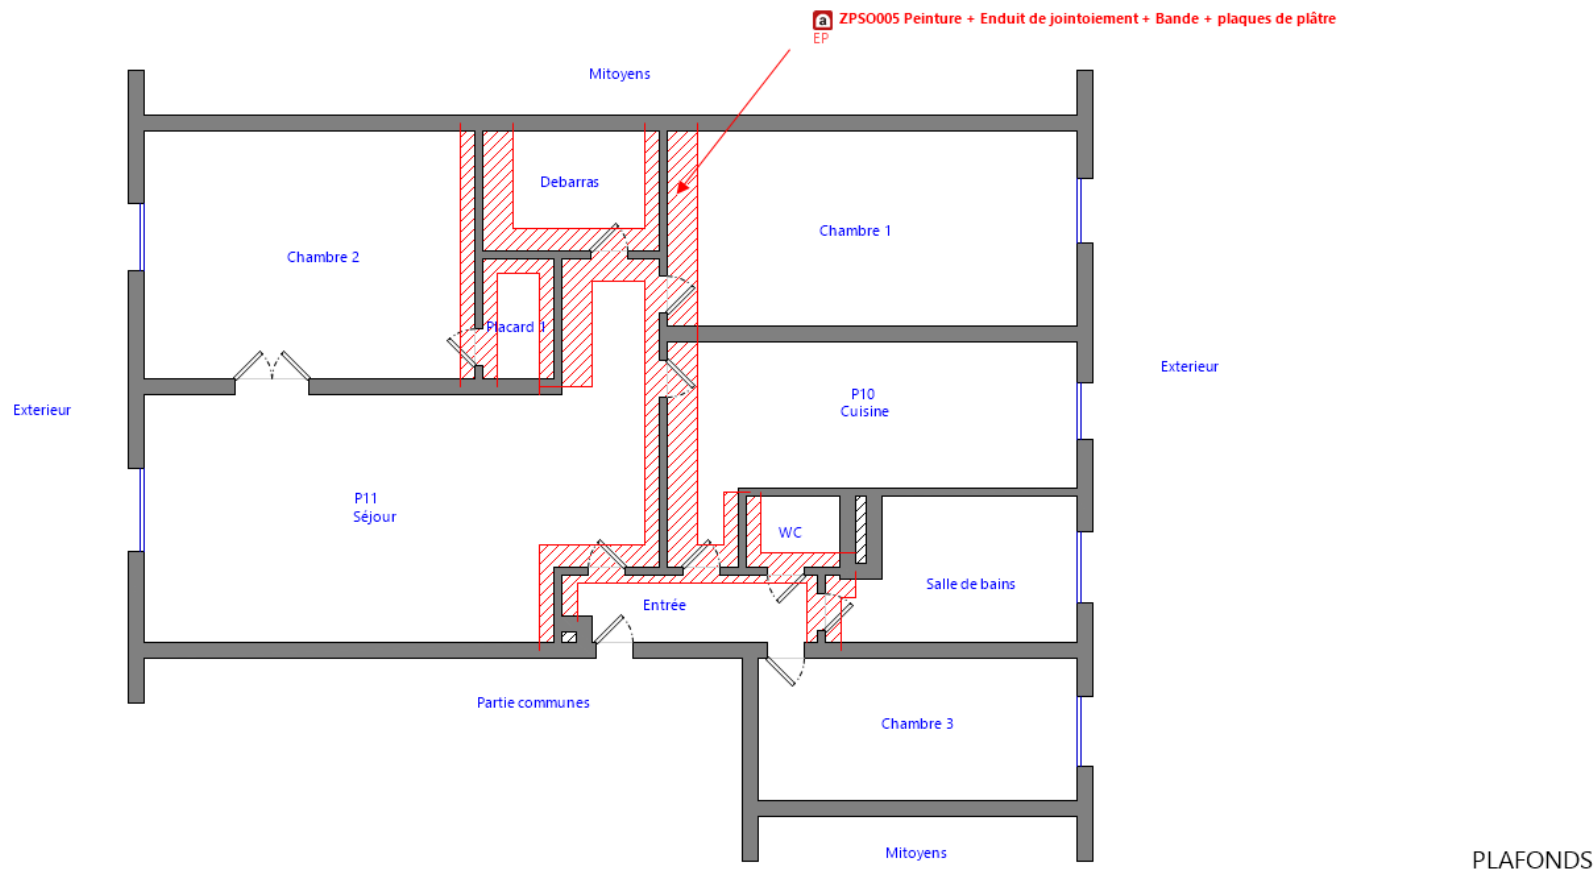

|                                                                                    |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>                            |
| Affaire                                                                            | MA2112046377                                                                             |
| Opération                                                                          | LANDREIN christelle                                                                      |
| Site                                                                               | 25LAN0202<br>143 RUE LT MOISANT (BAT E)<br>(RAAT25LAN0202)<br>77190<br>DAMMARIES LES LYS |
| Date de réalisation                                                                | 12/01/2022                                                                               |
| <b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>                                |                                                                                          |
|    | Surface amianté                                                                          |
|    | Linéaire / paroi amianté (type 1)                                                        |
|    | Linéaire / paroi amianté (type 2)                                                        |
|    | Conduit amianté                                                                          |
| <b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>                                         |                                                                                          |
|    | Prélèvement Positif                                                                      |
|    | Prélèvement négatif                                                                      |
|    | Sondage destructif                                                                       |
| <b>Types de murs</b>                                                               |                                                                                          |
|    | Mur Porteur                                                                              |
|   | Mur Cloison (type 1)                                                                     |
|  | Mur Cloison (type 2)                                                                     |
|  | Gaine technique                                                                          |
| <b>Eléments ou pièces non visités</b>                                              |                                                                                          |
|  | Local non visitée                                                                        |
|  | Elément non visité                                                                       |

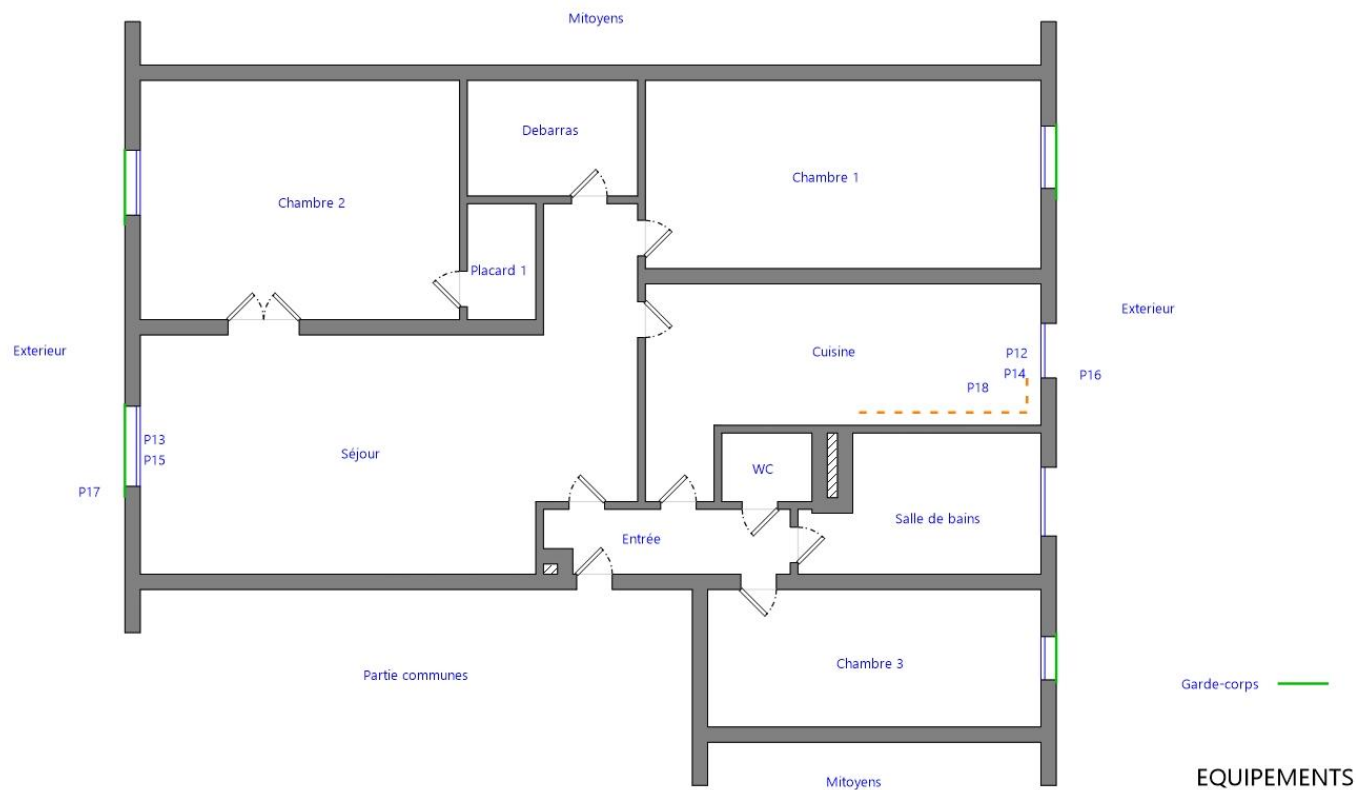

**Tableau des analyses effectuées:**

| Echantillon | Description Expert                                                                                                       | Description laboratoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Résultat Laboratoire |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P001        | <u>Identifiant:</u> ZPSO001<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Absence d'amiante    |
| P002        | <u>Identifiant:</u> ZPSO001<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) en traces<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Absence d'amiante    |
| P003        | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre                                    | - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (vert) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) en traces : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Absence d'amiante    |
| P004        | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre                                    | - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Absence d'amiante    |
| P007        | <u>Identifiant:</u> ZPSO004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre                                    | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Absence d'amiante    |
| P008        | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre         | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces<br>Présence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br>Absence d'amiante | Présence d'amiante   |
| P009        | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre         | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Absence d'amiante    |
| P010        | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre                                    | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Absence d'amiante    |
| P011        | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre                                    | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Absence d'amiante    |
| P012        | <u>Identifiant:</u> ZPSO007<br><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage                                            | - Matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Absence d'amiante    |
| P013        | <u>Identifiant:</u> ZPSO007<br><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage                                            | - Matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Absence d'amiante    |
| P014        | <u>Identifiant:</u> ZPSO008<br><u>Description:</u> Joint de friction                                                     | - Matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Absence d'amiante    |
| P015        | <u>Identifiant:</u> ZPSO008<br><u>Description:</u> Joint de friction                                                     | - Matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Absence d'amiante    |
| P016        | <u>Identifiant:</u> ZPSO009<br><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure                      | - Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Absence d'amiante    |
| P017        | <u>Identifiant:</u> ZPSO009<br><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure                      | - Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Absence d'amiante    |
| P018        | <u>Identifiant:</u> ZPSO010<br><u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence                 | - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Absence d'amiante    |

## 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

#### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation  
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air  
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois  
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.  
AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.  
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

## Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

### Synthèse des ZPSO Incohérente

| ZPSO    | Niveau              | Localisation                                                                             | Zone                                        | Description de l'échantillon réalisé*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZPSO005 | 2ème étage/Porte202 | Entrée; Salle de bains; WC; Cuisine; Chambre 1; Debarras 1; Chambre 2; Placard 1; Séjour | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><b>Analyse : P008</b></p> <p>- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces (Présence d'amiante)</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)</p> <p>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante)</p> <p><b>Analyse : P009</b></p> <p>- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante)</p> |

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° 005 peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

| Observations                                           | Oui | Non | Sans Objet |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | X   | -          |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X          |

## 7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

| ZPSO007 : Joint de mastic de vitrage |               |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau : 2ème étage/Porte202         |               |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Localisation                         | n° de sondage | Zone     | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
| Salle de bains                       | 1             | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P012, réf. labo.: 22EK001466-010<br>MA2112046377/P013, réf. labo.: 22EK001466-011<br><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P012, P013                                                                                                           | Idem photo : P012; P013                                                               |
| Cuisine                              | 2             | Fenêtres | Oui<br>Cuisine : Fenêtres                                             | <u>Identifiant:</u> ZPSO007<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P012, réf. labo.: 22EK001466-010<br>MA2112046377/P013, réf. labo.: 22EK001466-011<br><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P012<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau souple de type mastic (gris) :<br>Absence d'amiante |  |

|           |   |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                      |                                                                                      |
|-----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chambre 1 | 3 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007<br/><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P012, réf. labo.: 22EK001466-010<br/>MA2112046377/P013, réf. labo.: 22EK001466-011<br/><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br/><u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <u>Analyse:</u><br>P012, P013                                                                                                        | Idem photo : P012; P013                                                              |
| Chambre 2 | 4 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007<br/><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P012, réf. labo.: 22EK001466-010<br/>MA2112046377/P013, réf. labo.: 22EK001466-011<br/><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br/><u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <u>Analyse:</u><br>P012, P013                                                                                                        | Idem photo : P012; P013                                                              |
| Séjour    | 5 | Fenêtres | Oui<br>Séjour : Fenêtres                                              | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007<br/><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P012, réf. labo.: 22EK001466-010<br/>MA2112046377/P013, réf. labo.: 22EK001466-011<br/><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br/><u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <u>Analyse:</u><br>P013<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante |  |
| Chambre 3 | 6 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007<br/><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P012, réf. labo.: 22EK001466-010<br/>MA2112046377/P013, réf. labo.: 22EK001466-011<br/><u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br/><u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage<br/><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <u>Analyse:</u><br>P012, P013                                                                                                        | Idem photo : P012; P013                                                              |

## ZPSO008 : Joint de friction

### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation   | n° de sondage | Zone     | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                                | Photo                                                                               |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains | 1             | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P014, réf. labo.: 22EK001466-012<br>MA2112046377/P015, réf. labo.: 22EK001466-013<br><u>Description:</u> Joint de friction<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P014, P015                                                                                                          | Idem photo : P014; P015                                                             |
| Cuisine        | 2             | Fenêtres | Oui<br>Cuisine : Fenêtres                                             | <u>Identifiant:</u> ZPSO008<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P014, réf. labo.: 22EK001466-012<br>MA2112046377/P015, réf. labo.: 22EK001466-013<br><u>Description:</u> Joint de friction<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P014<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau souple de type joint (gris) :<br>Absence d'amiante |  |
| Chambre 1      | 3             | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P014, réf. labo.: 22EK001466-012<br>MA2112046377/P015, réf. labo.: 22EK001466-013<br><u>Description:</u> Joint de friction<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P014, P015                                                                                                          | Idem photo : P014; P015                                                             |

|           |   |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Chambre 2 | 4 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P014, réf. labo.: 22EK001466-012<br/>MA2112046377/P015, réf. labo.: 22EK001466-013</p> <p><u>Description:</u> Joint de friction</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P014, P015</p>                                                                                                                | Idem photo : P014; P015                                                             |
| Séjour    | 5 | Fenêtres | Oui<br>Séjour : Fenêtres                                              | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P014, réf. labo.: 22EK001466-012<br/>MA2112046377/P015, réf. labo.: 22EK001466-013</p> <p><u>Description:</u> Joint de friction</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P015</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Matériau souple de type joint (gris) :<br/>Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 3 | 6 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P014, réf. labo.: 22EK001466-012<br/>MA2112046377/P015, réf. labo.: 22EK001466-013</p> <p><u>Description:</u> Joint de friction</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P014, P015</p>                                                                                                                | Idem photo : P014; P015                                                             |

## ZPSO009 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation   | n° de sondage | Zone     | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                              | Photo                                                                                |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains | 1             | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P016, réf. labo.: 22EK001466-014<br>MA2112046377/P017, réf. labo.: 22EK001466-015<br><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P016, P017                                                                                                        | Idem photo : P016; P017                                                              |
| Cuisine        | 2             | Fenêtres | Oui<br>Cuisine : Fenêtres                                             | <u>Identifiant:</u> ZPSO009<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P016, réf. labo.: 22EK001466-014<br>MA2112046377/P017, réf. labo.: 22EK001466-015<br><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P016<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Chambre 1      | 3             | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P016, réf. labo.: 22EK001466-014<br>MA2112046377/P017, réf. labo.: 22EK001466-015<br><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure<br><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br><u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P016, P017                                                                                                        | Idem photo : P016; P017                                                              |

|           |   |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Chambre 2 | 4 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P016, réf. labo.: 22EK001466-014<br/>MA2112046377/P017, réf. labo.: 22EK001466-015</p> <p><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P016, P017</p>                                                                                                             | Idem photo : P016; P017                                                             |
| Séjour    | 5 | Fenêtres | Oui<br>Séjour : Fenêtres                                              | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P016, réf. labo.: 22EK001466-014<br/>MA2112046377/P017, réf. labo.: 22EK001466-015</p> <p><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P017</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 3 | 6 | Fenêtres | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P016, réf. labo.: 22EK001466-014<br/>MA2112046377/P017, réf. labo.: 22EK001466-015</p> <p><u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P016, P017</p>                                                                                                             | Idem photo : P016; P017                                                             |

## 3 - Parois verticales intérieures

**ZPSO001 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : 2ème étage/Porte202**

| Localisation   | n° de sondage | Zone          | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                              | Photo                                                                                |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée         | 1             | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P001, P002                                                                                                                                                                                                                                        | Idem photo : P001; P002                                                              |
| Salle de bains | 2             | Mur de refend | Oui<br>Salle de bains : Mur porteur                                   | <u>Identifiant:</u> ZPSO001<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P001<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)<br>Absence d'amiante |  |

|           |   |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |                         |
|-----------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| WC        | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Cuisine   | 4 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Chambre 1 | 5 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |

|            |   |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |                         |
|------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Debarras 1 | 6 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Chambre 2  | 7 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Placard 1  | 8 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |

|           |    |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Séjour    | 9  | Mur de refend | Oui<br>Séjour : Mur porteur                                           | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 3 | 10 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P001, réf. labo.: 22EK001466-001<br/>MA2112046377/P002, réf. labo.: 22EK001466-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p>                                                                                                                                                                                                                                                | Idem photo : P001; P002                                                             |

## ZPSO002 : Peinture + Enduit à base de plâtre

### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation   | n° de sondage | Zone                      | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Photo                                                                               |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains | 1             | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P003, réf. labo.: 22EK001466-003<br>MA2112046377/P004, réf. labo.: 22EK001466-004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P003, P004                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem photo : P003; P004                                                             |
| Cuisine        | 2             | Mur donnant sur extérieur | Oui<br>Cuisine : Mur donnant sur extérieur                            | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P003, réf. labo.: 22EK001466-003<br>MA2112046377/P004, réf. labo.: 22EK001466-004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P003<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (vert) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) en traces : Absence d'amiante |  |
| Chambre 1      | 3             | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P003, réf. labo.: 22EK001466-003<br>MA2112046377/P004, réf. labo.: 22EK001466-004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P003, P004                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idem photo : P003; P004                                                             |

|           |   |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Chambre 2 | 4 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P003, réf. labo.: 22EK001466-003<br>MA2112046377/P004, réf. labo.: 22EK001466-004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P003, P004                                                                                                                                                                                                                                          | Idem photo : P003; P004                                                             |
| Séjour    | 5 | Mur donnant sur extérieur | Oui<br>Séjour : Mur donnant sur extérieur                             | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P003, réf. labo.: 22EK001466-003<br>MA2112046377/P004, réf. labo.: 22EK001466-004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P004<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc)<br>; matériau de type maillage de fibres et liant (violet)<br>; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)<br>Absence d'amiante |  |
| Chambre 3 | 6 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P003, réf. labo.: 22EK001466-003<br>MA2112046377/P004, réf. labo.: 22EK001466-004<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P003, P004                                                                                                                                                                                                                                          | Idem photo : P003; P004                                                             |

## ZPSO004 : Peinture + Enduit à base de plâtre

### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation   | n° de sondage | Zone    | Prélèvement effectué / Sondage et extension                     | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Photo                                                                               |
|----------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains | 1             | Cloison | Oui<br>Salle de bains : Cloison                                 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004<br><u>Réf. échantillon:</u> MA2112046377/P007<br><u>Réf. laboratoire:</u> 22EK001466-005<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P007<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)<br>Absence d'amiante |  |
| WC             | 2             | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004<br><u>Réf. échantillon:</u> MA2112046377/P007<br><u>Réf. laboratoire:</u> 22EK001466-005<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P007                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem photo : P007                                                                   |
| Cuisine        | 3             | Cloison | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004<br><u>Réf. échantillon:</u> MA2112046377/P007<br><u>Réf. laboratoire:</u> 22EK001466-005<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P007                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem photo : P007                                                                   |

## ZPSO005 : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation   | n° de sondage | Zone                                        | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etat de conservation | Analyse                       | Photo                   |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Entrée         | 1             | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | EP                   | <u>Analyse:</u><br>P008, P009 | Idem photo : P008; P009 |
| Salle de bains | 2             | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | EP                   | <u>Analyse:</u><br>P008, P009 | Idem photo : P008; P009 |
| WC             | 3             | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | EP                   | <u>Analyse:</u><br>P008, P009 | Idem photo : P008; P009 |

|            |   |                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|------------|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuisine    | 4 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui<br>Cuisine : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds          | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO005<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | EP | <u>Analyse:</u><br>P008<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces<br>Présence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br>Absence d'amiante |  |
| Chambre 1  | 5 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire                                             | EP | <u>Analyse:</u><br>P008, P009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem photo : P008; P009                                                             |
| Debarras 1 | 6 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire                                             | EP | <u>Analyse:</u><br>P008, P009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idem photo : P008; P009                                                             |

|           |   |                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|-----------|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chambre 2 | 7 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br/>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u><br/>P008, P009</p>                                                                                                                                                                                                         | Idem photo : P008; P009                                                              |
| Placard 1 | 8 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br/>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u><br/>P008, P009</p>                                                                                                                                                                                                         | Idem photo : P008; P009                                                              |
| Séjour    | 9 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui<br>Séjour : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds           | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P008, réf. labo.: 22EK001466-006<br/>MA2112046377/P009, réf. labo.: 22EK001466-007</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |    | <p><u>Analyse:</u><br/>P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p> |  |

## ZPSO010 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation | n° de sondage | Zone                  | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etat de conservation | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Photo                                                                               |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuisine      | 1             | Faïence sur murs C, D | Oui<br>Cuisine : Mur D                      | <u>Identifiant:</u> ZPSO010<br><u>Réf. échantillon:</u> MA2112046377/P018<br><u>Réf. laboratoire:</u> 22EK001466-016<br><u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence<br><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres<br><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P018<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante |  |

## 4 - Plafonds et faux plafonds

### ZPSO006 : Peinture + Enduit à base de plâtre

#### Niveau : 2ème étage/Porte202

| Localisation | n° de sondage | Zone    | Prélèvement effectué / Sondage et extension                           | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Etat de conservation | Analyse                       | Photo                   |
|--------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Entrée       | 1             | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |                      | <u>Analyse:</u><br>P010, P011 | Idem photo : P010; P011 |

|                |   |         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|----------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains | 2 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br/>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P010, P011</p>                                                                                                                                                               | Idem photo : P010; P011                                                              |
| WC             | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br/>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P010, P011</p>                                                                                                                                                               | Idem photo : P010; P011                                                              |
| Cuisine        | 4 | Plafond | Oui<br>Cuisine : Plafond                                              | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br/>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 1      | 5 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br/>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> |  | <p><u>Analyse:</u><br/>P010, P011</p>                                                                                                                                                               | Idem photo : P010; P011                                                              |

|            |   |         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Debarras 1 | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P010, P011                                                                                                                                                                                   | Idem photo : P010; P011                                                               |
| Chambre 2  | 7 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P010, P011                                                                                                                                                                                   | Idem photo : P010; P011                                                               |
| Placard 1  | 8 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P010, P011                                                                                                                                                                                   | Idem photo : P010; P011                                                               |
| Séjour     | 9 | Plafond | Oui<br>Séjour : Plafond                                               | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P011<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante |  |

|           |    |         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                         |
|-----------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Chambre 3 | 10 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P010, P011 | Idem photo : P010; P011 |
|           | 11 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006<br><u>Echantillon:</u><br>MA2112046377/P010, réf. labo.: 22EK001466-008<br>MA2112046377/P011, réf. labo.: 22EK001466-009<br><u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br><u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre<br><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire |  | <u>Analyse:</u><br>P010, P011 | Idem photo : P010; P011 |

## 5 - Planchers et planchers techniques

**Sans objet**

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

**Sans objet**

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

**Sans objet**

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## **10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

## **11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


## 8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.


### EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

#### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

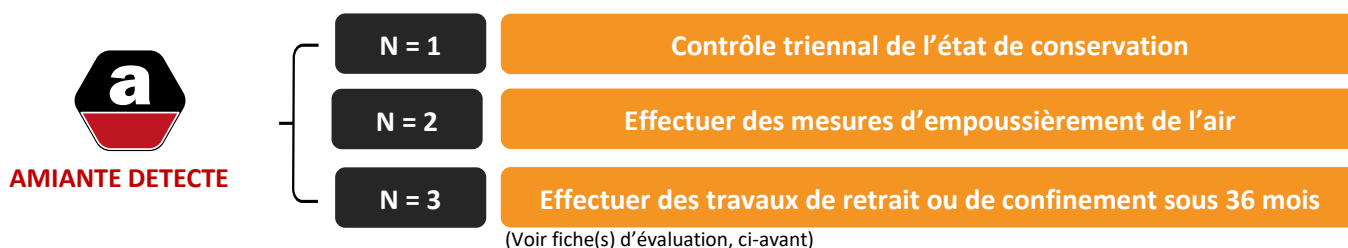

### EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B

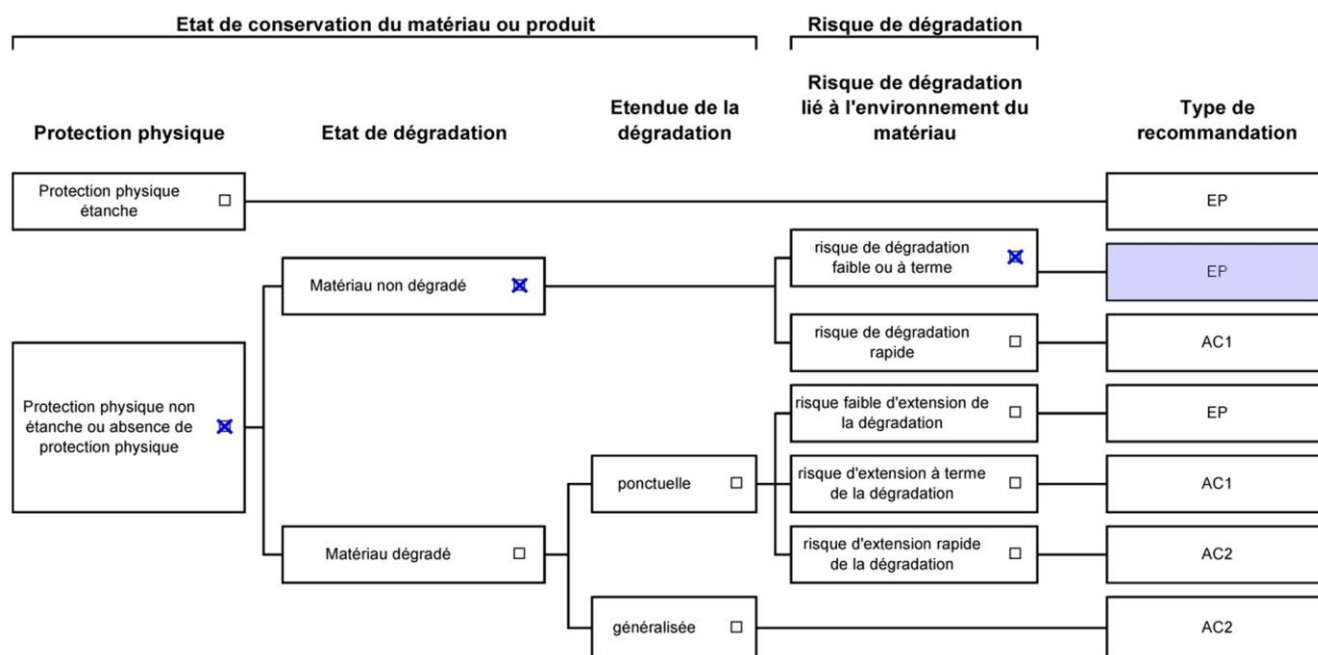

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

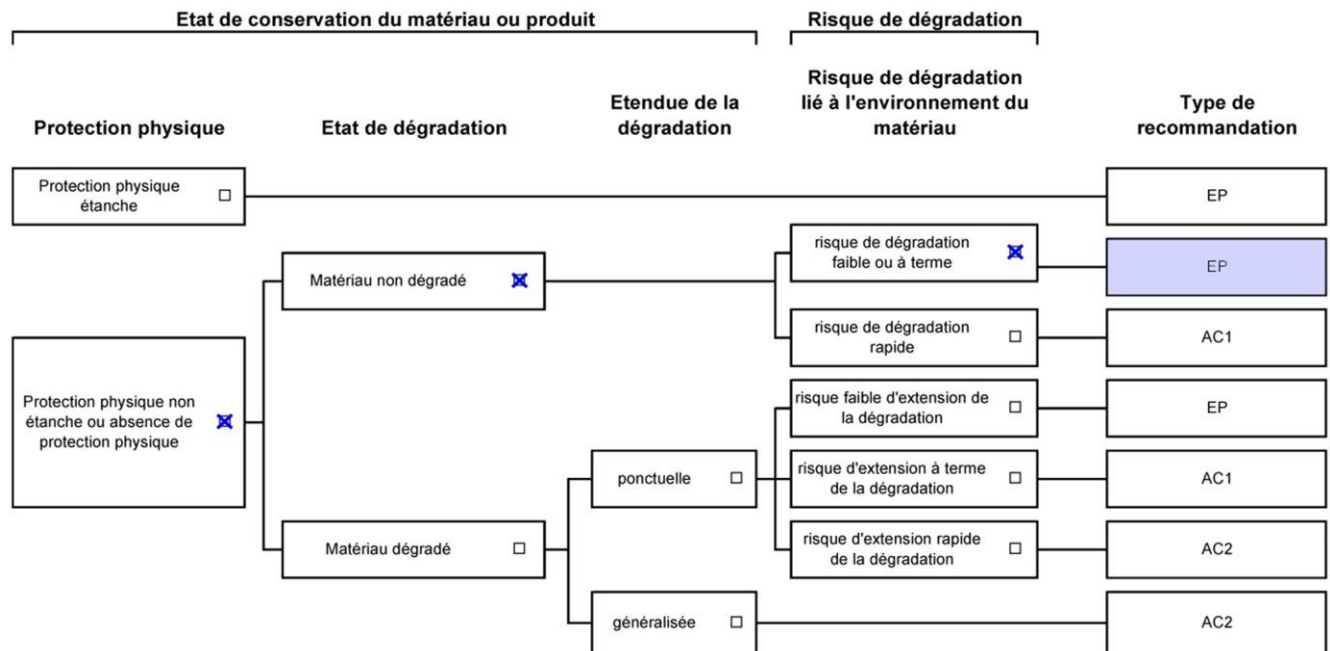

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Salle de bains

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

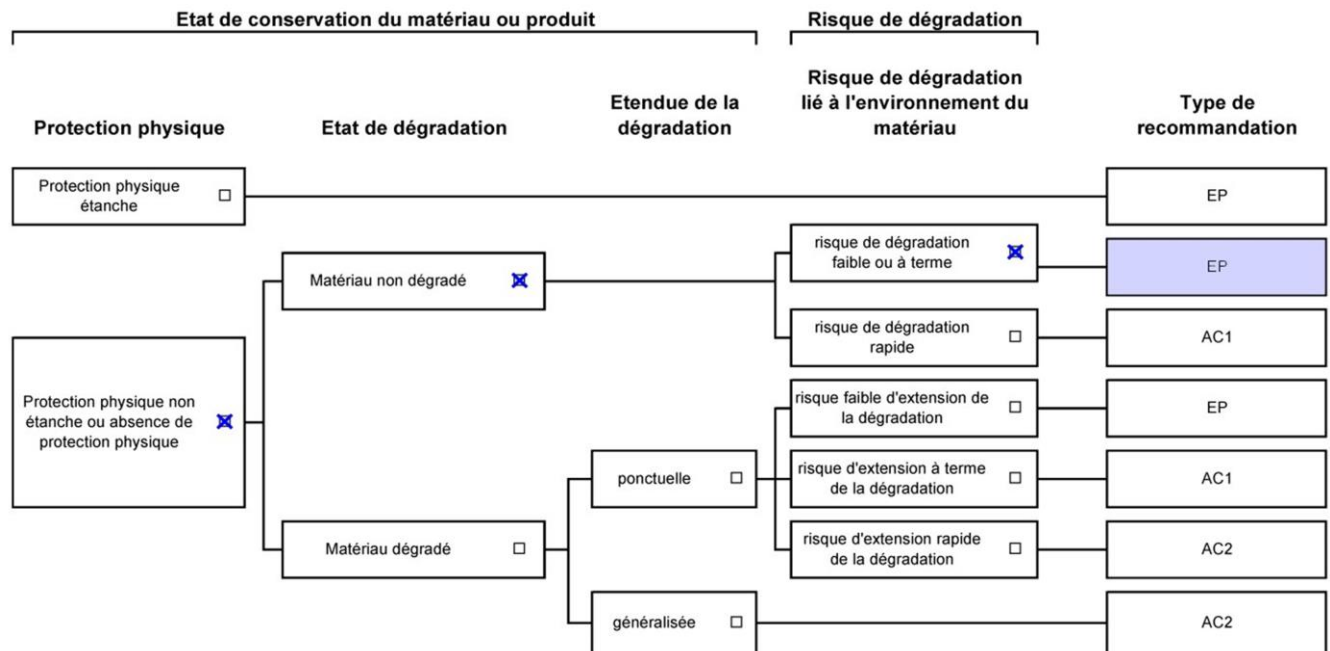

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - WC

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

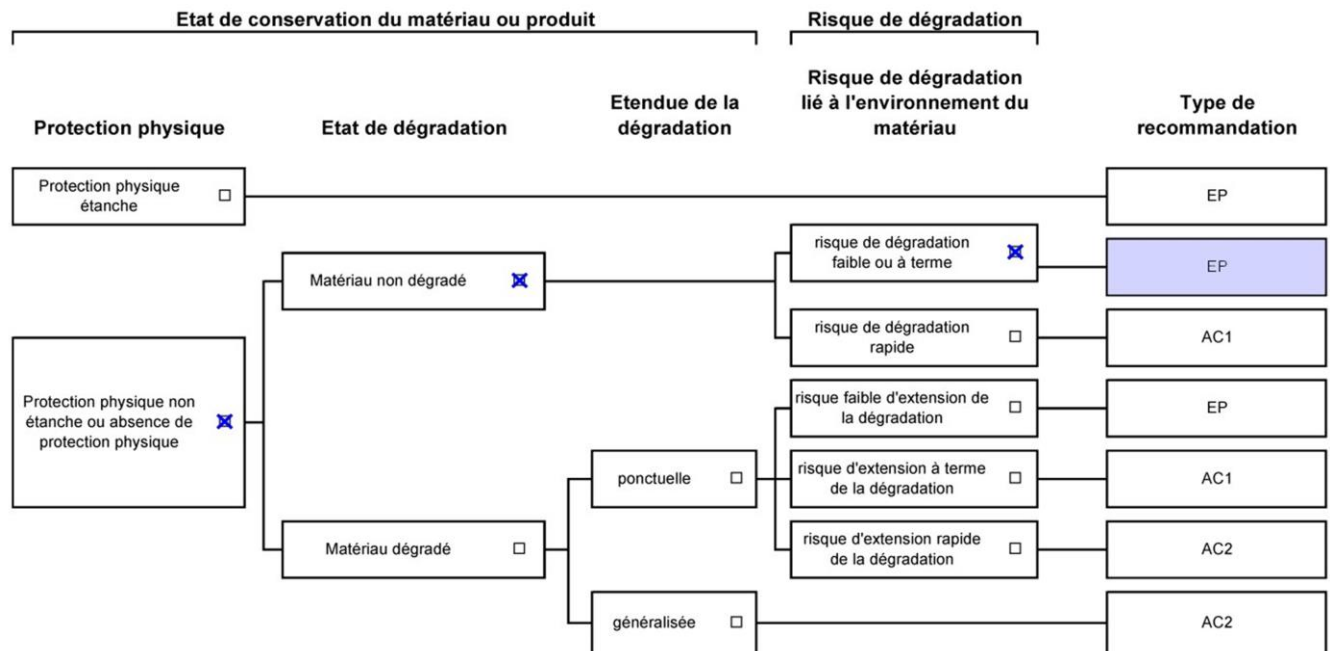

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

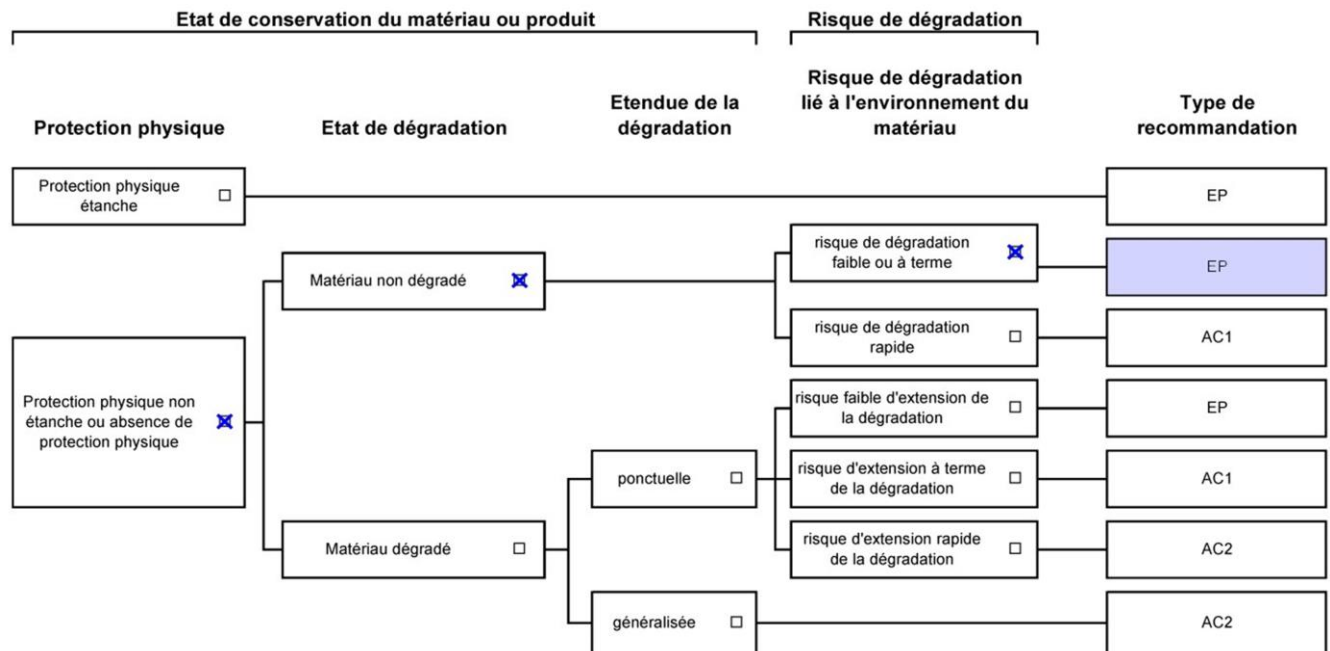

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

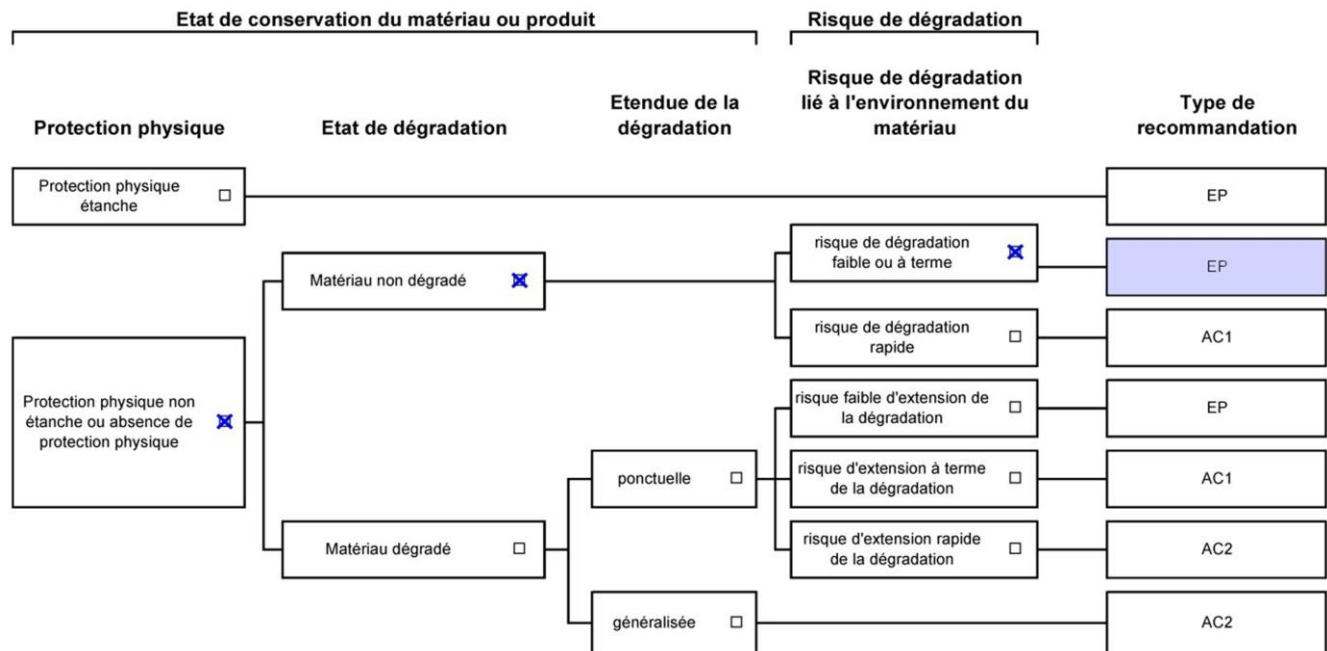

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Debarras 1

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

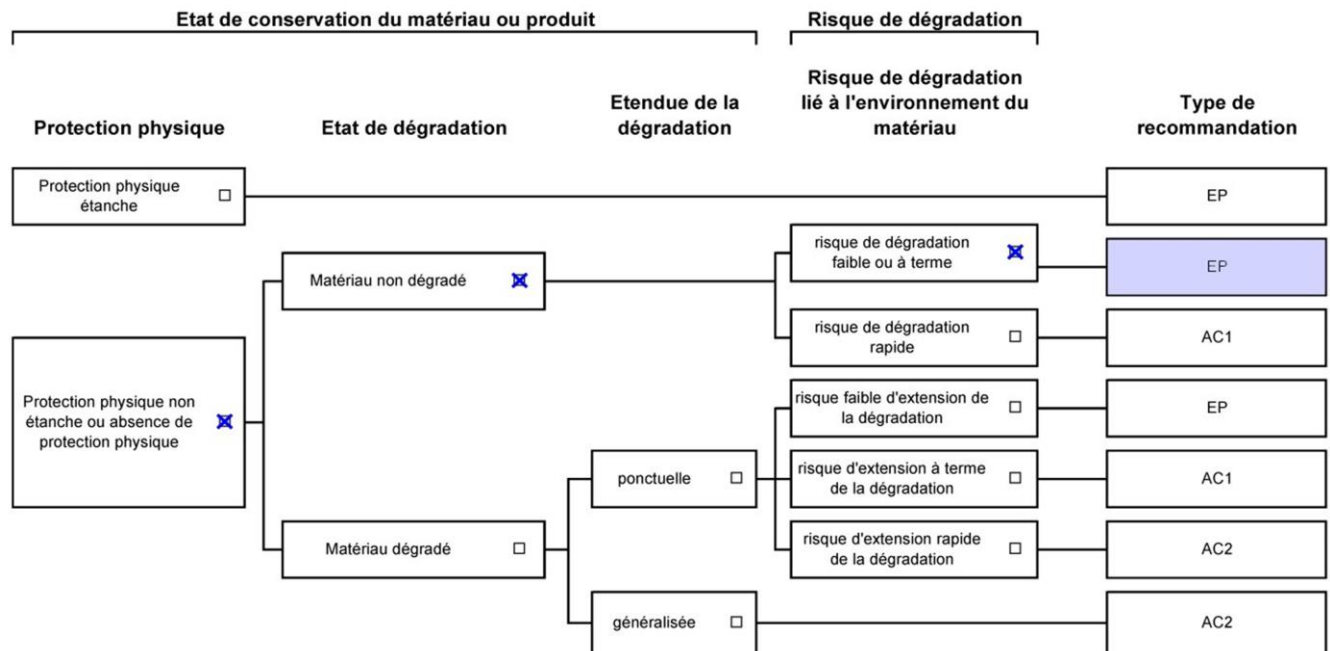

Dossier n° MA2112046377


Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

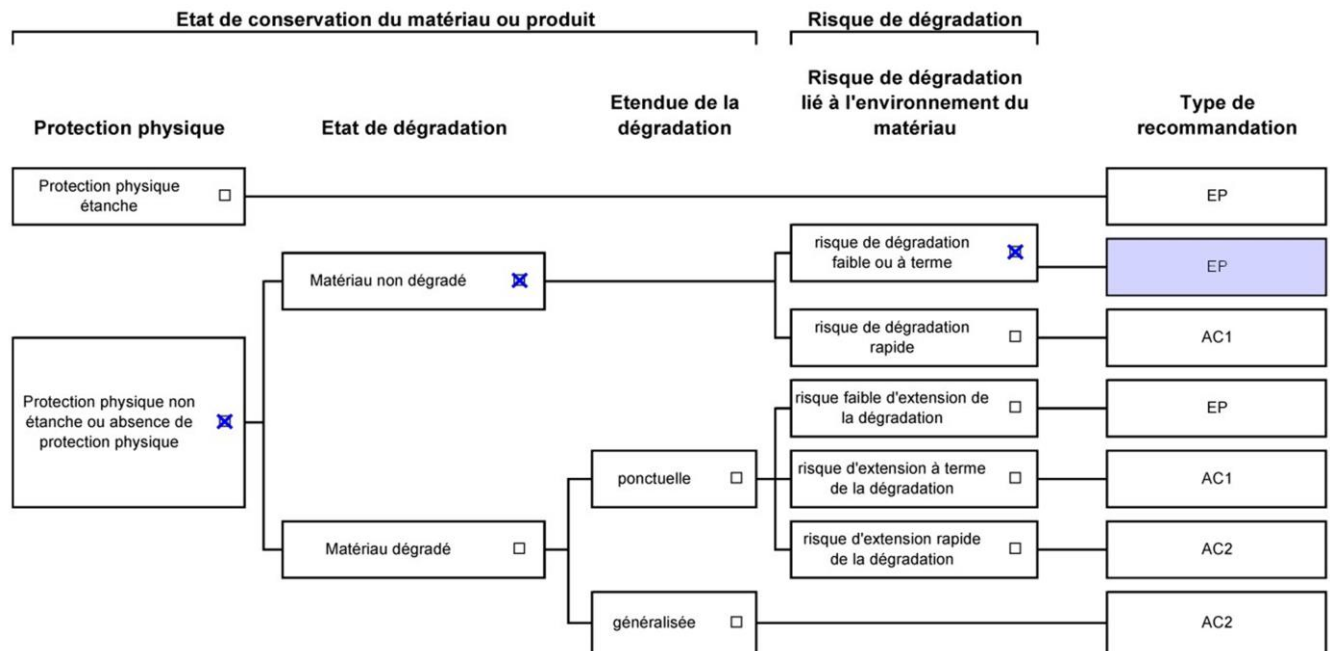

Dossier n° MA2112046377

Date de l'évaluation : 05/01/2022

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage/Porte202 - Placard 1

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| EP  | Surveiller l'évolution de l'état de conservation |
| AC1 | Recouvrir le matériau d'une couche de protection |
| AC2 | Supprimer ou remplacer le composant              |

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

#### EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

Aucune évaluation n'a été réalisée

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| EP  | Surveiller l'évolution de l'état de conservation |
| AC1 | Recouvrir le matériau d'une couche de protection |
| AC2 | Supprimer ou remplacer le composant              |

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

#### INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

#### OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

#### RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

#### OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 9. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,**  
**Unipessoal Lda.**



**ADX GROUPE**  
**Christelle LANDREIN**  
 Parc Saint Fiacre  
 53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-22-EK-001603-01**  
 Date d'émission de rapport : **11/01/2022 15:32**

Référence dossier Client: 61d5df1fe5ad6Dossier: MA2112046377  
 Référence dossier N° : 22UV000966  
 Référence laboratoire N° : 22EK001466

Reçu par MyEasyLab le : 07/01/2022 10:54  
 Reçu par le laboratoire le : 10/01/2022  
 Date d'analyse : 10/01/2022

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Description visuelle                                                                                                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 001-01    | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MOLP / ZB7L                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 001-02    | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / X96Q                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alén, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/7


**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,**  
**Unipessoal Lda.**


N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001603-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description visuelle                                                                                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 002-01    | P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Séjour | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) en traces                                    | MOLP / ZB7L                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 002-02    | P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Séjour | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) en traces                                    | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 003-01    | P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - Cuisine                                                                                                                                                                    | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (vert) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) en traces | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 004-01    | P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - Séjour                                                                                                                                                                     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)                                       | MOLP / ZB7L                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 004-02    | P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - Séjour                                                                                                                                                                     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)                                       | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



2/7



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001603-01

| Indice n°     | Référence client                                                                                                            | Description visuelle                                                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 005-01<br>(1) | P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Peinture + Enduit à base de plâtre - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) | MOLP / ZB7L                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 005-02<br>(1) | P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Peinture + Enduit à base de plâtre - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/7



### Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001603-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                                                                                                         |
| 006-01    | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces | MOLP / ZB7L                   | 4 / 4                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive                                                                                         |
| 006-02    | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 006-03    | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Cuisine | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MOLP / ZB7L                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées                                                                                          |
| 006-04    | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Cuisine | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOLP / ZB7L                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive                                                                                         |
| 006-05    | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Cuisine | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées                                                                                          |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001603-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                              | Description visuelle                                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 007-01    | P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Séjour | Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MOLP / ZB7L                   | 6 / 6                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 007-02    | P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Séjour | Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 008-01    | P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - Cuisine                                                                                           | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces                              | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 009-01    | P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - Séjour                                                                                            | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces     | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 010-01    | P012 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Cuisine                                                                             | Matériau souple de type mastic (gris)                                                                                | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 011-01    | P013 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Séjour                                                                              | Matériau souple de type mastic (gris)                                                                                | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 012-01    | P014 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Garniture de friction sur fenêtres - Joint de friction - Cuisine                                                                              | Matériau souple de type joint (gris)                                                                                 | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alén, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



5/7



### Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001603-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 013-01    | P015 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Garniture de friction sur fenêtres - Joint de friction - Séjour                                                                              | Matériau souple de type joint (gris)                                                                                                                                                                           | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-01    | P016 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Cuisine                                | Matériau souple de type joint (blanc)                                                                                                                                                                          | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-01    | P017 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Séjour                                 | Matériau souple de type joint (blanc)                                                                                                                                                                          | MET / X9BQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-01    | P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Cuisine | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment- Colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) | MET / LWK3                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

**25 analyses au laboratoire dont 17 par la technique identifiée sous le terme MET et 8 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

## Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité du matériau de type peinture (bleu) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/7



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



**N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001603-01**

### Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLD et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLD, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

*Pedro Silva*

**Pedro Silva**  
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/7

## 10. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### **CNA**

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

| <b>NATURE DES GARANTIES</b>                                                                                                                    | <b>LIMITES DES GARANTIES</b>                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus<br>(autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | <b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre                                            |
| <b>Dont :</b><br><b>Dommages corporels</b>                                                                                                     | <b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre                                            |
| <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>                                                                                 | <b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre                                            |
| <b>Autres garanties :</b>                                                                                                                      |                                                                                                     |
| <b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)                                                                       | <b>750.000 €</b> par année d'assurance                                                              |
| <b>Responsabilité civile professionnelle</b><br><b>(tous dommages confondus)</b>                                                               | <b><u>par expert</u></b><br><b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages aux biens confiés</b><br>(selon extension aux conditions particulières)                                                            | <b>150.000 €</b> par sinistre                                                                       |
| <b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)                                              | <b>30.000 €</b> par sinistre                                                                        |

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

# WI. CERT

## « CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **LANDREIN CHRISTELLE** Sous le numéro : **C006-SE07-2019**


| Domaine (S) concerné (S)                                                                                                 | VALIDITE                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )                                                            | X                          |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )                                                                 | X                          |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ                                                                | X                          |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION                                    | X                          |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB                                                                     | X                          |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> ) | Du 13/07/19<br>Au 12/07/24 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )      | Du 13/07/19<br>Au 12/07/24 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)                                                | X                          |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)                                                 | X                          |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT  
Direction



WI.CERT  
57100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45  
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B