

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

146 RUE DU MOULIN

77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|--|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS |
| Date du permis de construire ou date de construction | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| RAPPORT N° : | 25LAE0002 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 14/01/2019 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Mickaël JULIEN | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France |
| N° certificat : | CPDI 4129 | Adresse assurance : | 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX |
| Date d'obtention : | 01/01/2017 | N° de contrat d'assurance : | 10158549604 |
| Organisme certificateur | I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2019 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 18/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 25LAE0002 14/01/2019

Version : 18/01/2019

2/50

C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 10 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 12 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 12 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 13 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 35 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 44 |
| ATTESTATION(S)..... | 47 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 48 |

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|---|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Débarras | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | Sol | 25LAE0002P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur D | 25LAE0002P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P005 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | Sol | 25LAE0002P005 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P001 | ZPSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAG E | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIR E | REPERAG E | Echantillon | METHOD E | ETAT | RESULTAT |
|-----------|--------|-------------------|---|-----------|-------------------|----------|----------|----------------------------------|
| Séjour | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | Sol | 25LAE0002P00 1 | ZPSO | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P00 1 | ZPSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | Sol | 25LAE0002P00 1 | ZPSO | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P00 1 | ZPSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | Sol | 25LAE0002P00 1 | ZPSO | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P00 1 | ZPSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------|---|----------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| Chambre 2 | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | Sol | 25LAE0002P001 | ZPSO | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P001 | ZPSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | Sol | 25LAE0002P001 | ZPSO | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 1 | RC | Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P005 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 1 | RC | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | Sol | 25LAE0002P005 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | Sol | 25LAE0002P005 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | Sol | 25LAE0002P005 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Placard 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur B | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur C | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur D | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur A | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur B | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur C | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------|-------|-------------------------|--|----------|-------------------|---------|----------|------------------------------|
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur D | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur E | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur F | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur G | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur H | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur A | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------|-------------------|---------|----------|------------------------------|
| Débarras | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur C | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur D | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur A | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur B | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur D | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur D | 25LAE0002P00 2 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Chambre 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Mur C | 25LAE0002P002 | ZPSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 |
|---|-------------------------------|--|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX 2018 29030 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES | | |
| SERVICE V.SEINE Techniciens LOCALISATION Programme 25 DAMMARIE LES LYS - ABBAYE Tranche 1 Ensemble H000 Escalier AE Étage 00 Logement 2 Module 25LAE0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN ADRESSE MME BESNARD ANNICK 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS | ÉMETTEUR PROT STEPHANE | |

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 26-11-2018 **AU** 10-12-2018

| ARTICLE | DESIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AM46 | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MRCHALGHOUH 08.79.25.25.79 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AM75 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE S1 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX "PLAFONDS-MURS-SOLS-FAIENCE" | 14,00 | 48,00 | 672,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 677,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 135,40 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 812,40 |

| AFFECTATION BUDGETAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI | | MONTANT T.T.C. | |
|------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------------|--------|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | SVLA | LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE | |
| 1 HONAMIA | A760 | VLS | SVLA | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 812,40 |

| AFFECTATION ANALYTIQUE | | REPERENCES PATRIMOINE | | REPERENCES OCCUPANT | | MONTANT T.T.C. | |
|------------------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------|
| CODE BUDGET | | | | | | | |
| 1 HONAMIA | 25 | 1 | H000 AE 25LAE0002 | L.9923751 | BESNARD ANNICK | | 812,40 |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 29030

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

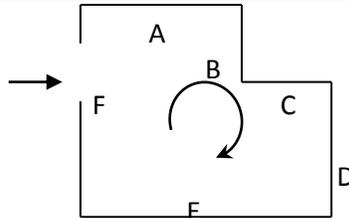

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Placard 1 | RC | | OUI | CONCERNEE |
| WC | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Entrée | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Débarras | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Placard 2 | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | RC | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | RC | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | ETAGE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER | | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------------|-------|------------------|------------------|------|------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | BAS | HAUT | | | |
| Placard 1 | RC | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| WC | RC | Plaque de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | | | |
| Cuisine | RC | Plaque de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | PVC | |
| Salle de bains | RC | Plaque de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | PVC | |
| Entrée | RC | Plaque de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | METALLIQUE | | |
| Séjour | RC | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| Débarras | RC | Plaque de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| Placard 2 | RC | Plaque de plâtre | Béton | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |
| Chambre 2 | RC | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | BOIS | | |

| PIECE | ETAGE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|--------------|-------|-------|------------------------|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Chambre 1 | RC | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle béton | Dalle béton | PVC | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|-------------------|---|-------------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
| Séjour | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P00 1 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Séjour | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 25LAE0002P00 1 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P00 1 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 25LAE0002P00 1 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P00 1 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Chambre 1 | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Chambre 1 | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 1 | RC | Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P005 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 1 | RC | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 25LAE0002P005 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Entrée | RC | Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P00 5 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Entrée | RC | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 25LAE0002P00 5 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|-------------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Entrée | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur E | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur G | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur H | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|-------------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Débarras | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Débarras | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P00 2 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Chambre 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |
| Chambre 1 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Débarras | RC | Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | RC | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 25LAE0002P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | RC | Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | 25LAE0002P005 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|--------|-------|--------------|--|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Entrée | RC | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 25LAE0002P005 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Chambre 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P004 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|---------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| WC | RC | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières + colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + matériau compact beige | 25LAE0002P007 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC | Dalle de sol | Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P009 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P010 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC | Colle faïence | Colle beige avec couche cartonnée et poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage | 25LAE0002P011 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|-------------------|---|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Cuisine | RC | Colle carrelage | Colle grise hétérogène avec poussières + carrelage | 25LAE0002P01 2 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + carrelage | 25LAE0002P01 4 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Débarra s | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P00 1 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Placard 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P00 4 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| Entrée | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P00 4 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P00 4 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarra s | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P00 4 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P00 4 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P00 4 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Chambre 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 25LAE0002P004 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières + colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + matériau compact beige | 25LAE0002P007 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Dalle de sol | Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P009 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P010 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P010 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|---------|
| Salle de bains | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P010 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle carrelage | Colle grise hétérogène avec poussières + carrelage | 25LAE0002P012 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarra | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 2 | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 1 | RC | Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 25LAE0002P001 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO |
| Placard 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Entrée | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Séjour | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Débarra s | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Placard 2 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 2 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Chambre 1 | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 25LAE0002P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|---------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| WC | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 25LAE0002P008 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Colle faïence | Colle beige avec couche cartonnée et poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage | 25LAE0002P011 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|---------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | RC | Colle faïence | Colle beige avec couche cartonnée et poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage | 25LAE0002P01 1 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Colle faïence | Colle beige avec couche cartonnée et poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage | 25LAE0002P01 1 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Colle faïence | Colle beige avec couche cartonnée et poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage | 25LAE0002P01 1 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| WC | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|--------------|---|-------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Salle de bains | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|---------------|---|-------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | RC | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 25LAE0002P01 3 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + carrelage | 25LAE0002P01 4 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + carrelage | 25LAE0002P01 4 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |
| Cuisine | RC | Colle faïence | Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + carrelage | 25LAE0002P01 4 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 25LAE0002P001 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | | Débarras (RC) |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Dalle dure cassante noire | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P001 | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | | Débarras (RC) |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P001

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Débarras (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr3:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P002

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Chambre 2 (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P003 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Chambre 1 (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P004 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Séjour (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P005

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Entrée (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Dalle dure cassante noire | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P005

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|--|----------------------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Entrée (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P006 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P007 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | WC (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières + colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + matériau compact beige | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P008

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Salle de bains (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle plinthe | Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P009


| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Salle de bains (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P010 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Salle de bains (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

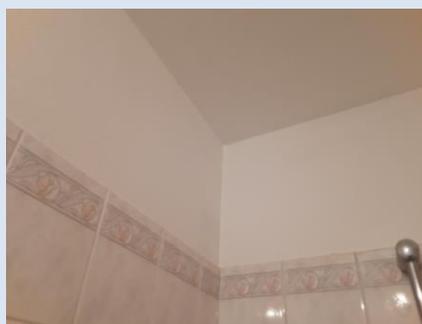

| PRELEVEMENT : 25LAE0002P011 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Salle de bains (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence | Colle beige avec couche cartonnée et poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P012

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle carrelage | Colle grise hétérogène avec poussières + carrelage | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 25LAE0002P013

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 25LAE0002P014 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 25LAE0002 14/01/2019 | Cuisine (RC) | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence | Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + carrelage | 14/01/2019 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-2830 EN DATE DU 17/01/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

| | |
|---|--|
| Client : AGENE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-2830 Réf. Commande Client : 25LAE0002--01 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/01/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 25LAE0002--01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Débaras Sol Revêtement souple | META (2) MOLP | 1 | 16/01/2019 | Réf échantillon ITGA : IT071901-19430 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Peinture Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| * Dalle dure cassante noire | META (2) | 1 | 16/01/2019 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| * Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | MOLP | 1 | 16/01/2019 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| * Revêtement souple beige + matériau compact gris hétérogène | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 25LAE0002--01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Mur D Enduit plaque de plâtre | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Réf échantillon ITGA : IT071901-19431 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-2830 EN DATE DU 17/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS | | | | Réf échantillon ITGA : IT071901-19432 |
| Réf échantillon client : 25LAE0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit béton | | | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture / Matériau en faible quantité en vrac |
| Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau en faible quantité en vrac non séparable | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS | | | | Réf échantillon ITGA : IT071901-19433 |
| Réf échantillon client : 25LAE0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton | | | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS | | | | Réf échantillon ITGA : IT071901-19434 |
| Réf échantillon client : 25LAE0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol | | | | Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène |
| Dalle dure cassante noire | META (2) | 1 | 16/01/2019 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | MOLP | 1 | 16/01/2019 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS | | | | Réf échantillon ITGA : IT071901-19435 |
| Réf échantillon client : 25LAE0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit plaque de plâtre | | | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | META (1) | 3 | 17/01/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS | | | | Réf échantillon ITGA : IT071901-19436 |
| Réf échantillon client : 25LAE0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol | | | | Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Colle grise en faible quantité avec poussières / Matériau compact beige |
| Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières + colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + matériau compact beige | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS | | | | Réf échantillon ITGA : IT071901-19437 |
| Réf échantillon client : 25LAE0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Colle plinthe | | | | Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Peinture |
| Colle grise + matériau compact gris hétérogène + peinture | META (1) | 1 | 16/01/2019 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-2830 EN DATE DU 17/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 25LAE0002-01 - 146 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARE LES LYS Réf échantillon client : 25LAE0002P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle faïence | | | | |
| | | | | |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-14893 / Certifié PEFC

 N° 18000109 2018-2022

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|-----------------------------|--|
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments existants ou sous réserve de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments existants. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des cas de conservation.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par le plomb des piscines ou des constatés après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe 1 et des autres sous-produits dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial d'un bâtiment existant dans le bâtiment et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de plan au regard de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments existants ou sous réserve de la mention. Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments existants ou sous réserve de la mention.



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS
D'INSTRUMENTATION
ET DE RESSOURCES

CPE DI DR 11 rev12

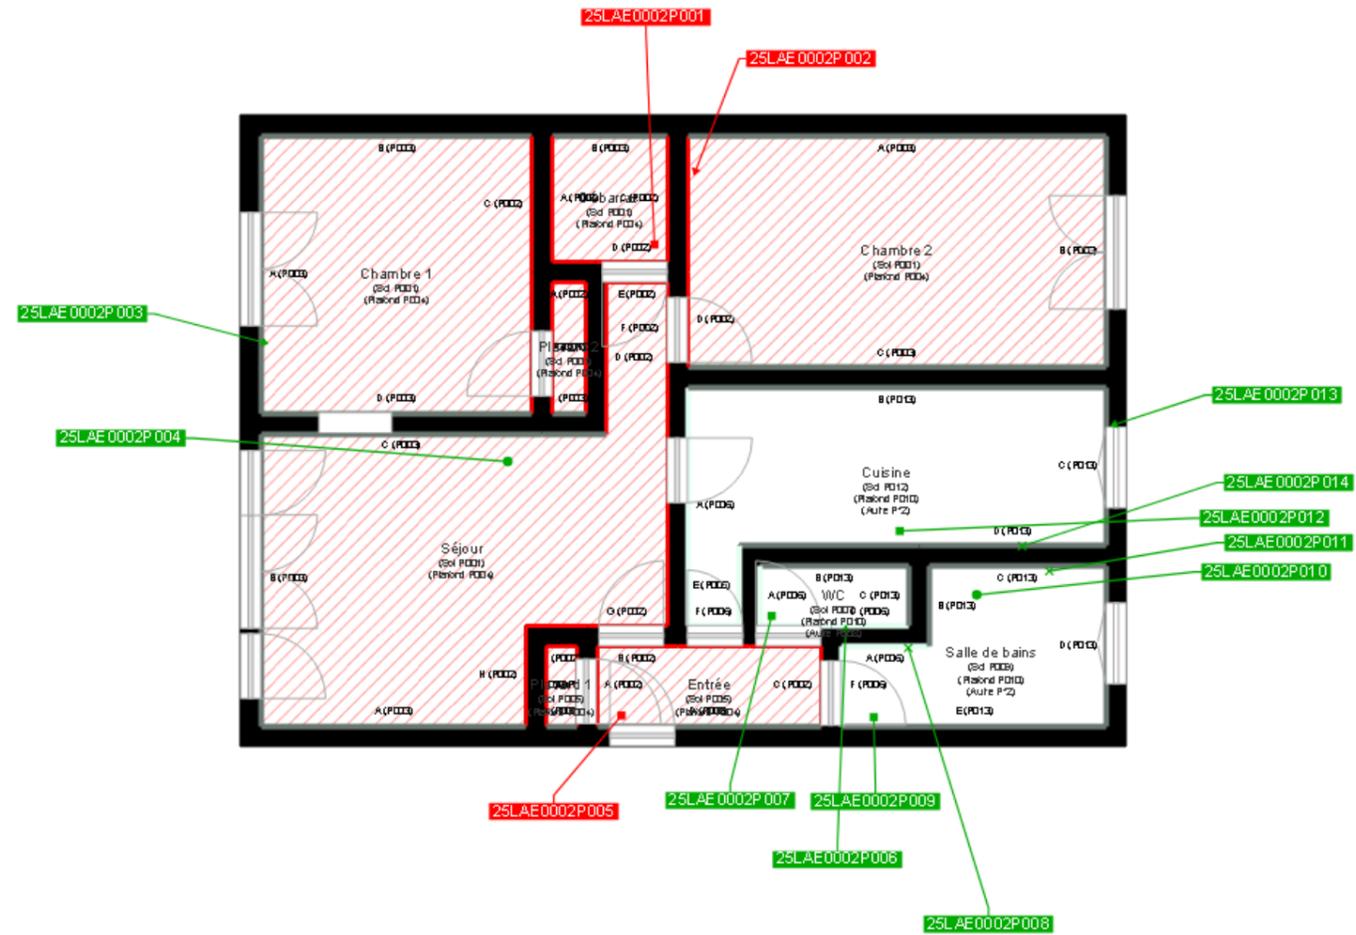

| | |
|--|--|
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |
| | Murs Pierre |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

