

## Pré Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.**

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2201007054  
Date d'intervention : 20/01/2022

### DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
77002 Melun

### EXPERT



**BENDERDOUCH ala eddine**  
06 68 43 01 39  
Certification n° : CPDI5979  
Décernée par : ICERT

### PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

### LIEU D'INTERVENTION

61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye  
77190 Dammarie-les-Lys



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : **BENDERDOUCH ala eddine**



#### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

#### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	20/01/2022	Établissement du Dossier Technique

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
BENDERDOUCH ala eddine	I.Cert	CPDI5979	20/04/2021	19/04/2028

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	31/12/2022

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	11
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	34
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	37
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	131
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	175

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

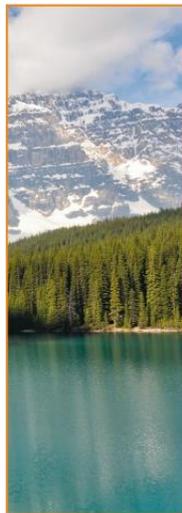

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye  
77190 Dammarie-les-Lys

Numéro de mission : MA2201007054

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. 61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye

Visite effectuée le : 20/01/2022

Rapport édité, le : 07/02/2022

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

### **3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS**

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée BAT 61 :	Local Bat 61
Rez de chaussée BAT 61 :	Local Vélo Bat 61, Entrée Bat 61, Gaine technique Bat 61, Palier Bat 61
1er étage BAT 61 :	Palier 1 Bat 61, Gaine technique 1 Bat 61
2ème étage BAT 61 :	Palier 2 Bat 61, Gaine technique 2 Bat 61
3ème étage BAT 61 :	Palier 3 Bat 61, Gaine technique 3 Bat 61
4ème étage BAT 61 :	Palier 4 Bat 61, Gaine technique 4 Bat 61
Rez de chaussée Bat 67 :	Local Bat 67
Rez de chaussée BAT 67 :	Entrée Bat 67, Local Vélo Bat 67, Palier Bat 67, Gaine technique Bat 67
1er étage BAT 67 :	Palier 1 Bat 67, Gaine technique 1 Bat 67
2ème étage BAT 67 :	Palier 2 Bat 67, Gaine technique 2 Bat 67
3ème étage BAT 67 :	Palier 3 Bat 67, Gaine technique 3 Bat 67
4ème étage BAT 67 :	Palier 4 Bat 67, Gaine technique 4 Bat 67
Rez de chaussée BAT 95 :	Local Bat 95, Local Vélo Bat 95, Entrée Bat 95, Palier Bat 95, Gaine technique Bat 95
1er étage BAT 95 :	Palier 1 Bat 95, Gaine technique 1 Bat 95
2ème étage BAT 95 :	Palier 2 Bat 95, Gaine technique 2 Bat 95
3ème étage BAT 95 :	Palier 3 Bat 95, Gaine technique 3 Bat 95
4ème étage BAT 95 :	Palier 4 Bat 95, Gaine technique 4 Bat 95
Rez de chaussée BAT 101 :	Local Bat 101, Entrée Bat 101, Palier 101, Gaine technique Bat 101
1er étage BAT 101 :	Palier 1 Bat 101, Gaine technique 1 Bat 101
2ème étage BAT 101 :	Palier 2 Bat 101, Gaine technique 2 Local Bat 101
3ème étage BAT 101 :	Palier 3 Bat 101, Gaine technique 3 Local Bat 101
4ème étage BAT 101 :	Palier 4 Bat 101, Gaine technique 4 Bat 101
Extérieur :	Façade, Local vide ordures Batiment 61, Local vide ordures Batiment 67, Local vide ordures Batiment 95, Local vide ordures Batiment 101, Façade Batiment 61, Façade Batiment 67, Façade Batiment 95, Façade Batiment 101, Balcons dans les façades
Sous-Sol :	Parking, Cage d'escalier bâtiment 61, Cage d'escalier bâtiment 67, Cage d'escalier bâtiment 95, Cage d'escalier bâtiment 101, passage bâtiment 61, passage bâtiment 67, passage bâtiment 95, passage bâtiment 101
Exterieur Batiments 61,67,95,101 :	Plafond extérieur entre les entrées

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée BAT 61	Gaine technique Bat 61; 1er étage BAT 61 - Gaine technique 1 Bat 61; 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61; 3ème étage BAT 61 - Gaine technique 3 Bat 61; 4ème étage BAT 61 - Gaine technique 4 Bat 61; Rez de chaussée BAT 67 - Gaine technique Bat 67; 1er étage BAT 67 - Gaine technique 1 Bat 67; 2ème étage BAT 67 - Gaine technique 2 Bat 67; 3ème étage BAT 67 - Gaine technique 3 Bat 67; 4ème étage BAT 67 - Gaine technique 4 Bat 67; Rez de chaussée BAT 95 - Gaine technique Bat 95; 1er étage BAT 95 - Gaine technique 1 Bat 95; 2ème étage BAT 95 - Gaine technique 2 Bat 95; 3ème étage BAT 95 - Gaine technique 3 Bat 95; 4ème étage BAT 95 - Gaine technique 4 Bat 95; Rez de chaussée BAT 101 - Gaine technique Bat 101; 1er étage BAT 101 - Gaine technique 1 Bat 101; 2ème étage BAT 101 - Gaine technique 2 Local Bat 101; 3ème étage BAT 101 - Gaine technique 3 Local Bat 101; 4ème étage BAT 101 - Gaine technique 4 Bat 101	murs, Plafond
	Entrée Bat 61	Mur donnant sur extérieur
	Palier Bat 61	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BAT 67	Entrée Bat 67	Mur donnant sur extérieur
	Palier Bat 67	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 67	Palier 1 Bat 67	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 67	Palier 2 Bat 67	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 67	Palier 3 Bat 67	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 67	Palier 4 Bat 67	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BAT 95	Entrée Bat 95	Mur donnant sur extérieur
	Palier Bat 95	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 95	Palier 1 Bat 95	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 95	Palier 2 Bat 95	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 95	Palier 3 Bat 95	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 95	Palier 4 Bat 95	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BAT 101	Entrée Bat 101	Mur donnant sur extérieur
	Palier 101	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 101	Palier 1 Bat 101	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 101	Palier 2 Bat 101	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 101	Palier 3 Bat 101	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 101	Palier 4 Bat 101	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Mur de refend
	Palier Bat 61	Mur de refend
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Mur de refend
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Mur de refend
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Mur de refend
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Mur de refend
Rez de chaussée BAT 67	Entrée Bat 67	Mur de refend
	Palier Bat 67	Mur de refend
1er étage BAT 67	Palier 1 Bat 67	Mur de refend
2ème étage BAT 67	Palier 2 Bat 67	Mur de refend
3ème étage BAT 67	Palier 3 Bat 67	Mur de refend
4ème étage BAT 67	Palier 4 Bat 67	Mur de refend
Rez de chaussée BAT 95	Entrée Bat 95	Mur de refend
	Palier Bat 95	Mur de refend
1er étage BAT 95	Palier 1 Bat 95	Mur de refend
2ème étage BAT 95	Palier 2 Bat 95	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage BAT 95	Palier 3 Bat 95	Mur de refend
4ème étage BAT 95	Palier 4 Bat 95	Mur de refend
Rez de chaussée BAT 101	Entrée Bat 101	Mur de refend
	Palier 101	Mur de refend
1er étage BAT 101	Palier 1 Bat 101	Mur de refend
2ème étage BAT 101	Palier 2 Bat 101	Mur de refend
3ème étage BAT 101	Palier 3 Bat 101	Mur de refend
4ème étage BAT 101	Palier 4 Bat 101	Mur de refend
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Cloison
	Palier Bat 61	Cloison
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Cloison
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Cloison
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Cloison
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Cloison
Rez de chaussée BAT 67	Entrée Bat 67	Cloison
	Palier Bat 67	Cloison
1er étage BAT 67	Palier 1 Bat 67	Cloison
2ème étage BAT 67	Palier 2 Bat 67	Cloison
3ème étage BAT 67	Palier 3 Bat 67	Cloison
4ème étage BAT 67	Palier 4 Bat 67	Cloison
Rez de chaussée BAT 95	Entrée Bat 95	Cloison
	Palier Bat 95	Cloison
1er étage BAT 95	Palier 1 Bat 95	Cloison
2ème étage BAT 95	Palier 2 Bat 95	Cloison
3ème étage BAT 95	Palier 3 Bat 95	Cloison
4ème étage BAT 95	Palier 4 Bat 95	Cloison
Rez de chaussée BAT 101	Entrée Bat 101	Cloison
	Palier 101	Cloison
1er étage BAT 101	Palier 1 Bat 101	Cloison
2ème étage BAT 101	Palier 2 Bat 101	Cloison
3ème étage BAT 101	Palier 3 Bat 101	Cloison
4ème étage BAT 101	Palier 4 Bat 101	Cloison
Rez de chaussée BAT 61	Palier Bat 61	Main courante
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Main courante
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Main courante
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Main courante
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Main courante
Rez de chaussée BAT 67	Palier Bat 67	Main courante
1er étage BAT 67	Palier 1 Bat 67	Main courante
2ème étage BAT 67	Palier 2 Bat 67	Main courante
3ème étage BAT 67	Palier 3 Bat 67	Main courante
4ème étage BAT 67	Palier 4 Bat 67	Main courante
Rez de chaussée BAT 95	Palier Bat 95	Main courante
1er étage BAT 95	Palier 1 Bat 95	Main courante
2ème étage BAT 95	Palier 2 Bat 95	Main courante
3ème étage BAT 95	Palier 3 Bat 95	Main courante
4ème étage BAT 95	Palier 4 Bat 95	Main courante
Rez de chaussée BAT 101	Palier 101	Main courante
1er étage BAT 101	Palier 1 Bat 101	Main courante
2ème étage BAT 101	Palier 2 Bat 101	Main courante
3ème étage BAT 101	Palier 3 Bat 101	Main courante
4ème étage BAT 101	Palier 4 Bat 101	Main courante
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Faïences murs
Rez de chaussée BAT 67	Entrée Bat 67	Faïences murs
Rez de chaussée BAT 95	Entrée Bat 95	Faïences murs
Rez de chaussée BAT 101	Entrée Bat 101	Faïences murs
Extérieur	Façade	Faïences murs
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Plafond
	Palier Bat 61	Plafond
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Plafond
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Plafond
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Plafond
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Plafond
Rez de chaussée BAT 67	Entrée Bat 67	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Palier Bat 67	Plafond
1er étage BAT 67	Palier 1 Bat 67	Plafond
2ème étage BAT 67	Palier 2 Bat 67	Plafond
3ème étage BAT 67	Palier 3 Bat 67	Plafond
4ème étage BAT 67	Palier 4 Bat 67	Plafond
Rez de chaussée BAT 95	Entrée Bat 95	Plafond
	Palier Bat 95	Plafond
1er étage BAT 95	Palier 1 Bat 95	Plafond
2ème étage BAT 95	Palier 2 Bat 95	Plafond
3ème étage BAT 95	Palier 3 Bat 95	Plafond
4ème étage BAT 95	Palier 4 Bat 95	Plafond
Rez de chaussée BAT 101	Entrée Bat 101	Plafond
	Palier 101	Plafond
1er étage BAT 101	Palier 1 Bat 101	Plafond
2ème étage BAT 101	Palier 2 Bat 101	Plafond
3ème étage BAT 101	Palier 3 Bat 101	Plafond
4ème étage BAT 101	Palier 4 Bat 101	Plafond
Rez de chaussée BAT 61	Gaine technique Bat 61	Sol
1er étage BAT 61	Gaine technique 1 Bat 61	Sol
2ème étage BAT 61	Gaine technique 2 Bat 61	Sol
3ème étage BAT 61	Gaine technique 3 Bat 61	Sol
4ème étage BAT 61	Gaine technique 4 Bat 61	Sol
Rez de chaussée BAT 67	Gaine technique Bat 67	Sol
1er étage BAT 67	Gaine technique 1 Bat 67	Sol
2ème étage BAT 67	Gaine technique 2 Bat 67	Sol
3ème étage BAT 67	Gaine technique 3 Bat 67	Sol
4ème étage BAT 67	Gaine technique 4 Bat 67	Sol
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Plafond
Rez de chaussée BAT 67	Entrée Bat 67	Plafond
Rez de chaussée BAT 95	Entrée Bat 95	Plafond
Rez de chaussée BAT 101	Entrée Bat 101	Plafond
Sous-Sol	Cage d'escalier bâtiment 61	Murs
	Cage d'escalier bâtiment 67	Murs
	Cage d'escalier bâtiment 95	Murs
	Cage d'escalier bâtiment 101	Murs
	Cage d'escalier bâtiment 61	Plafond
	Cage d'escalier bâtiment 67	Plafond
	Cage d'escalier bâtiment 95	Plafond
	Cage d'escalier bâtiment 101	Plafond
	passage bâtiment 61	Murs
	passage bâtiment 67	Murs
	passage bâtiment 95	Murs
	passage bâtiment 101	Murs
	passage bâtiment 61	Plafond
	passage bâtiment 67	Plafond
	passage bâtiment 95	Plafond
	passage bâtiment 101	Plafond
	passage bâtiment 61	Plafond
	passage bâtiment 67	Plafond
	passage bâtiment 95	Plafond
	passage bâtiment 101	Plafond
	passage bâtiment 61	Murs et plafonds
	passage bâtiment 67	Murs et plafonds
	passage bâtiment 95	Murs et plafonds
	passage bâtiment 101	Murs et plafonds
	passage bâtiment 61	Murs et plafonds
	passage bâtiment 67	Murs et plafonds
	passage bâtiment 95	Murs et plafonds
	passage bâtiment 101	Murs et plafonds
	Parking	Murs
	Parking	Murs

Niveau	Pièce	Zone
	Parking	Plafond
	Parking	Plafond
Rez de chaussée BAT 95	Gaine technique Bat 95	Sol
1er étage BAT 95	Gaine technique 1 Bat 95	Sol
2ème étage BAT 95	Gaine technique 2 Bat 95	Sol
3ème étage BAT 95	Gaine technique 3 Bat 95	Sol
4ème étage BAT 95	Gaine technique 4 Bat 95	Sol
Rez de chaussée BAT 101	Gaine technique Bat 101	Sol
1er étage BAT 101	Gaine technique 1 Bat 101	Sol
2ème étage BAT 101	Gaine technique 2 Local Bat 101	Sol
3ème étage BAT 101	Gaine technique 3 Local Bat 101	Sol
4ème étage BAT 101	Gaine technique 4 Bat 101	Sol
Rez de chaussée BAT 61	Local Bat 61	Murs
Rez de chaussée BAT 61	Local Vélo Bat 61	Murs
Rez de chaussée Bat 67	Local Bat 67	Murs
Rez de chaussée BAT 67	Local Vélo Bat 67	Murs
Rez de chaussée BAT 95	Local Bat 95	Murs
	Local Vélo Bat 95	Murs
Rez de chaussée BAT 101	Local Bat 101	Murs
Rez de chaussée BAT 61	Local Bat 61	Plafond
Rez de chaussée BAT 61	Local Vélo Bat 61	Plafond
Rez de chaussée Bat 67	Local Bat 67	Plafond
Rez de chaussée BAT 67	Local Vélo Bat 67	Plafond
Rez de chaussée BAT 95	Local Bat 95	Plafond
	Local Vélo Bat 95	Plafond
Rez de chaussée BAT 101	Local Bat 101	Plafond
Rez de chaussée BAT 61	Local Bat 61	locaux et locaux vélos
Rez de chaussée BAT 61	Local Vélo Bat 61	locaux et locaux vélos
Rez de chaussée Bat 67	Local Bat 67	locaux et locaux vélos
Rez de chaussée BAT 67	Local Vélo Bat 67	locaux et locaux vélos
Rez de chaussée BAT 95	Local Bat 95	locaux et locaux vélos
	Local Vélo Bat 95	locaux et locaux vélos
Rez de chaussée BAT 101	Local Bat 101	locaux et locaux vélos
Extérieur	Local vide ordures Batiment 61	Plafonds et murs
	Local vide ordures Batiment 67	Plafonds et murs
	Local vide ordures Batiment 95	Plafonds et murs
	Local vide ordures Batiment 101	Plafonds et murs
	Façade Batiment 61	Entre le sol et début de la façade
	Façade Batiment 67	Entre le sol et début de la façade
	Façade Batiment 95	Entre le sol et début de la façade
	Façade Batiment 101	Entre le sol et début de la façade
	Façade Batiment 61	garde de corps des balcons
	Façade Batiment 67	garde de corps des balcons
	Façade Batiment 95	garde de corps des balcons
	Façade Batiment 101	garde de corps des balcons
Rez de chaussée BAT 67	Local Vélo Bat 67	Murs D
Extérieur	Façade Batiment 61	facade ouest
	Façade Batiment 67	facade ouest
	Façade Batiment 95	facade sud
	Façade Batiment 101	facade sud
	Façade Batiment 61	Poteaux
	Façade Batiment 67	Poteaux
	Façade Batiment 95	Poteaux
	Façade Batiment 101	Poteaux
	Balcons dans les façades	Sols balcons
	Balcons dans les façades	Sols balcons
	Façade Batiment 61	Joint dilatation façades
	Façade Batiment 67	Joint dilatation façades
	Façade Batiment 95	Joint dilatation façades
	Façade Batiment 101	Joint dilatation façades
	Façade Batiment 61	Murs façades
	Façade Batiment 67	Murs façades
	Façade Batiment 95	Murs façades
	Façade Batiment 101	Murs façades

Descriptif des travaux :

- Mise en œuvre d'une Isolation Thermique par l'Extérieur
- Remplacement des garde-corps
- Isolation des caves et des planchers bas
- Traitement des joints de dilatation sous dalle de la Tranche 3 et des armatures éclatées (balcons, terrasses...)
- Centralisation de la production d'ECS
- Réfection et mise aux normes des installations électriques des parties communes
- Mise en conformité de la sécurité incendie et mise en place d'un système de désenfumage
- Réfection de gaines techniques
- Remplacement des collecteurs EU, EP, et EU au sous-sol
- Désembouage du réseau de chauffage
- Ré-affectation des locaux libres en RDC
- Remplacement chutes EU - EV en PVC
- Mise en place d'un clapet anti-retour après compteurs EF individuels
- Remplacement vanne d'arrêt avant compteurs EF individuels
- Mise en peinture parking souterrain (non compris sol)
- Réfection calorifuge sous-sols
- Dépose réseaux obsolètes et câblages en fils volant

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Rez de chaussée BAT 101 - Local Vélo Bat 101	Absence de clef
Sous-Sol Batiments101 - Local	Absence de clef

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée BAT 101 - Local Vélo Bat 101	Toutes	Absence de clef
Sous-Sol Batiments101 - Local	Toutes	Absence de clef
Exterieur Batiments 61,67,95,101 - Plafond extérieur entre les entrées	Plafond extérieur entre les entrées	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.


Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO005	Rez de chaussée BAT 61 -- 1er étage BAT 61 -- 2ème étage BAT 61 -- 3ème étage BAT 61 -- 4ème étage BAT 61	Entrée Bat 61; Palier Bat 61 -- Palier 1 Bat 61 -- Palier 2 Bat 61 -- Palier 3 Bat 61 -- Palier 4 Bat 61	Mur de refend	Analyse : P009 - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P010 - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	140m2
ZPSO007	Rez de chaussée BAT 95 -- 1er étage BAT 95 -- 2ème étage BAT 95 -- 3ème étage BAT 95 -- 4ème étage BAT 95	Entrée Bat 95; Palier Bat 95 -- Palier 1 Bat 95 -- Palier 2 Bat 95 -- Palier 3 Bat 95 -- Palier 4 Bat 95	Mur de refend	Analyse : P013 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)	140m2
ZPSO019	Sous-Sol	Cage d'escalier bâtiment 61; Cage d'escalier bâtiment 67; Cage d'escalier bâtiment 95; Cage d'escalier bâtiment 101	Plafond	Analyse : P057 - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P058 - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P059 - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P060 - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)	40m2
ZPSO022	Sous-Sol	passage bâtiment 61; passage bâtiment 67; passage bâtiment 95	Plafond	Analyse : P069 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P070 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	17m2
ZPSO023	Sous-Sol	passage bâtiment 61; passage bâtiment 67; passage bâtiment 95; passage bâtiment 101	Murs et plafonds	Analyse : P071 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P072 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	4U
ZPSO035	Rez de chaussée BAT 67	Local Vélo Bat 67	Murs D	Analyse : P097 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	11m2
ZPSO036	Extérieur	Façade Bâtiment 61; Façade Bâtiment 67; Façade Bâtiment 95; Façade Bâtiment 101	facade ouest; facade sud	Analyse : P098 - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P099 - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P100 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P101 - Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	1050m2
ZPSO037	Extérieur	Façade Bâtiment 61; Façade Bâtiment 67; Façade Bâtiment 95; Façade Bâtiment 101	Poteaux	Analyse : P103 - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P104 - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante)	60m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO039	Extérieur	Façade Batiment 61; Façade Batiment 67; Façade Batiment 95; Façade Batiment 101	Joint dilatation façades	<u>Analyse : P107</u> - Phase 1 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P108</u> - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (Absence d'amiante)	475ml


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

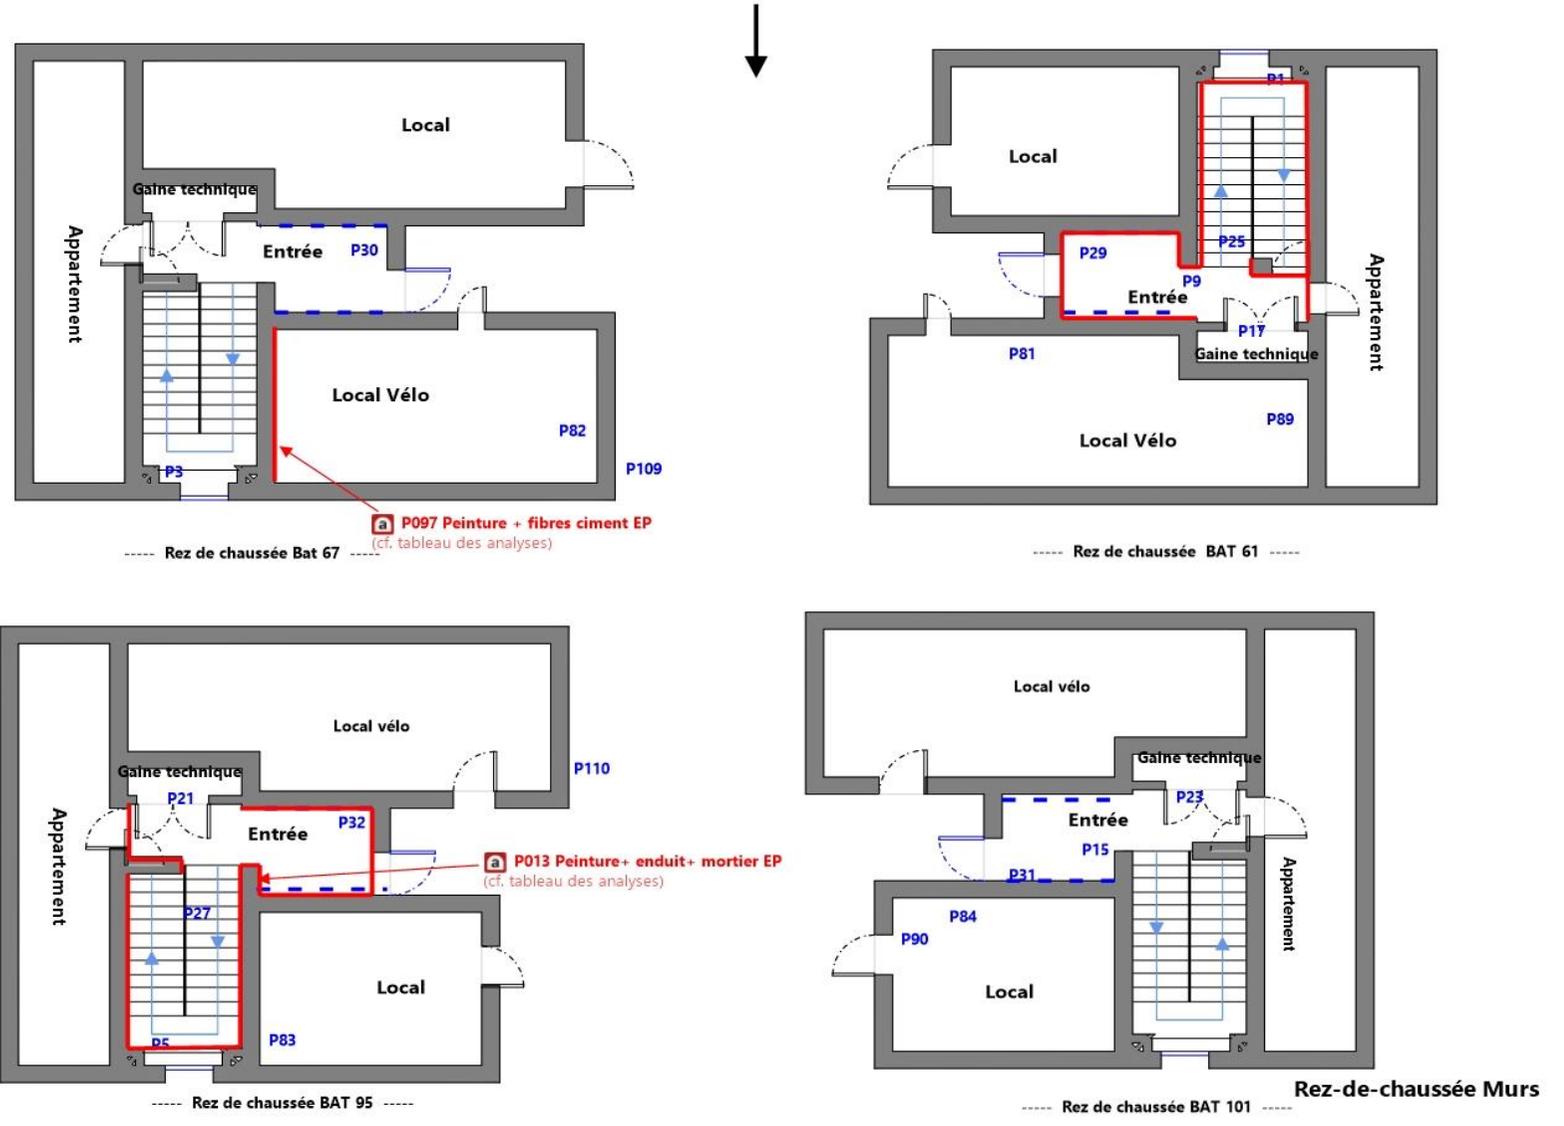


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

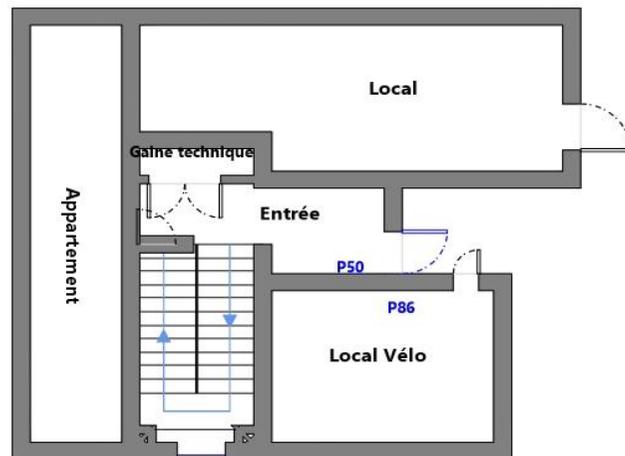


----- Rez de chaussée Bat 67 -----

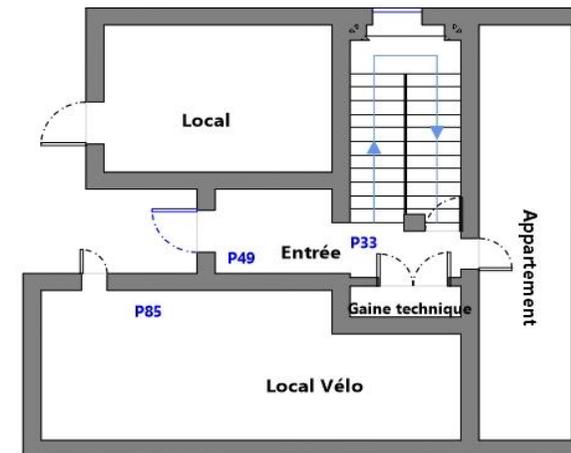

----- Rez de chaussée BAT 61 -----

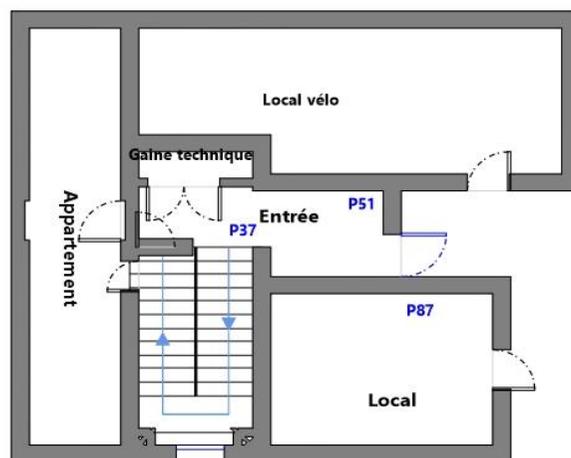


----- Rez de chaussée BAT 95 -----

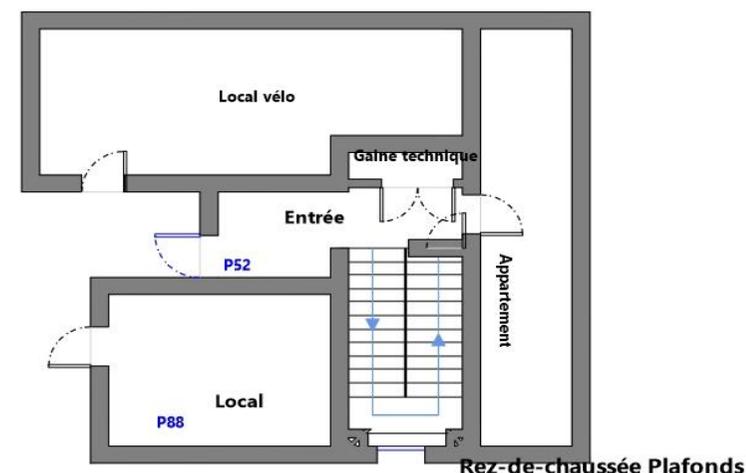


----- Rez de chaussée BAT 101 -----


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

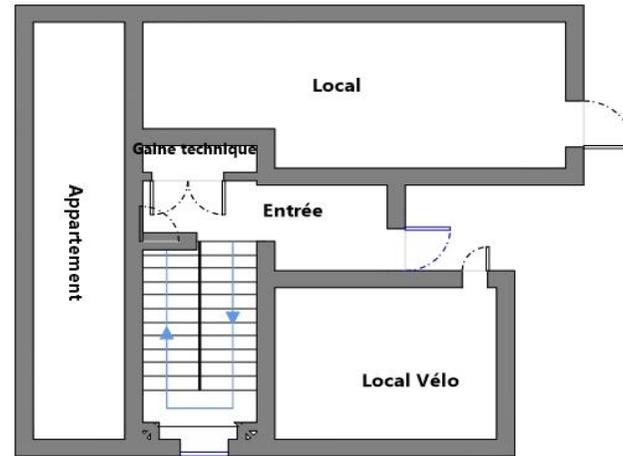


----- Rez de chaussée Bat 67 -----

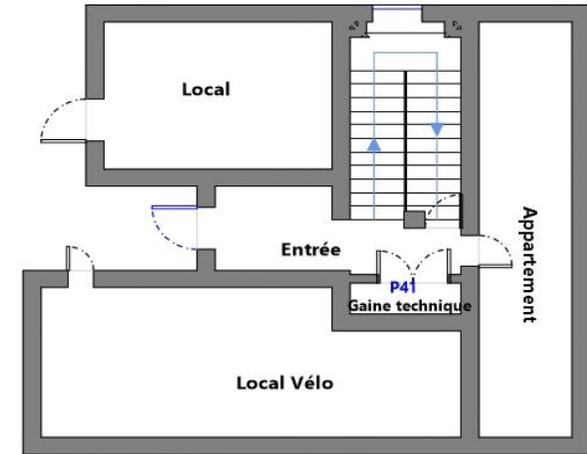

----- Rez de chaussée BAT 61 -----

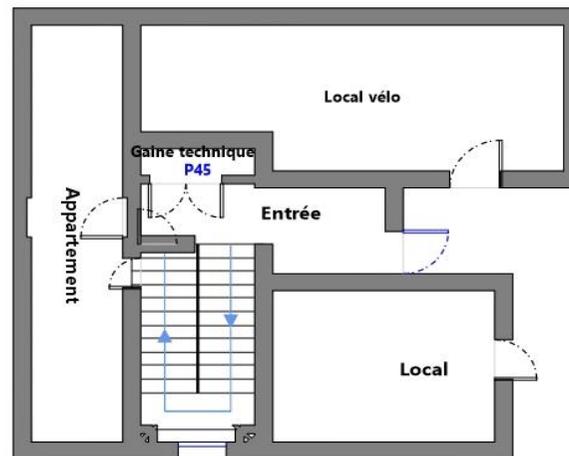


----- Rez de chaussée BAT 95 -----

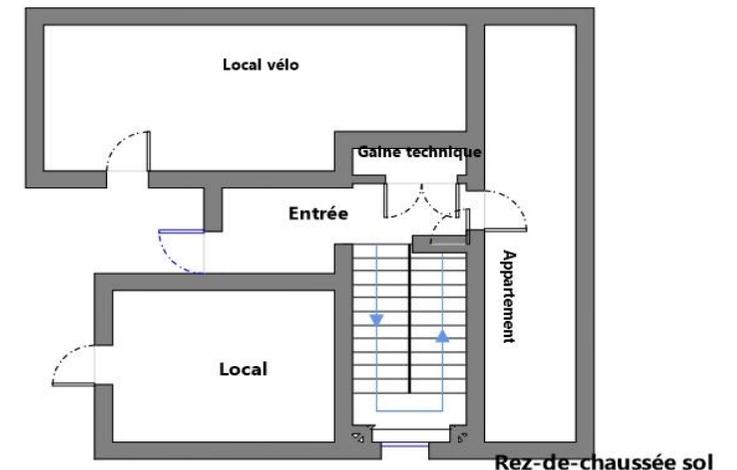


----- Rez de chaussée BAT 101 -----

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye 77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

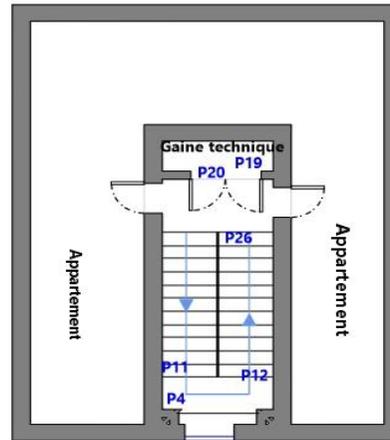


BAT 67


**a P010 peinture + enduit + mortier EP**  
(cf. tableau des analyses)

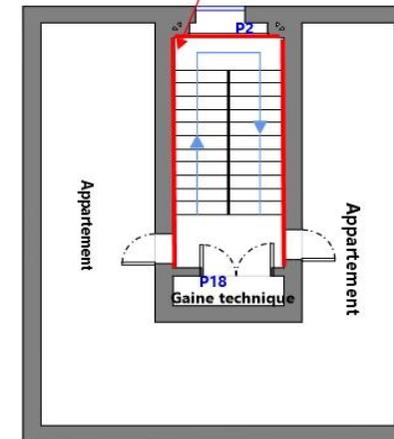

BAT 61

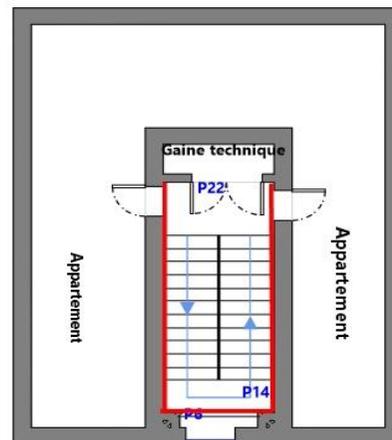


BAT 95

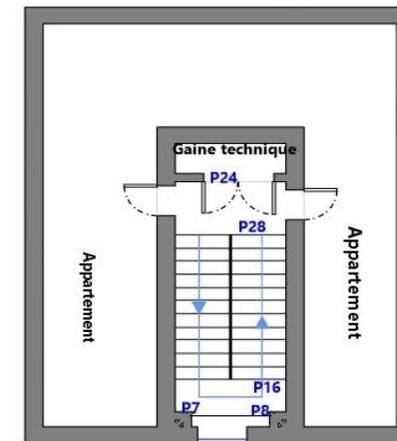


BAT 101

1er au 4 Etage Murs


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

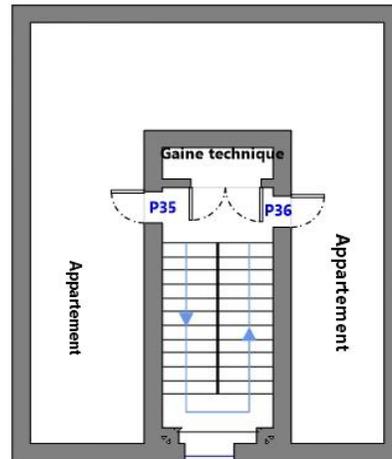


BAT 67

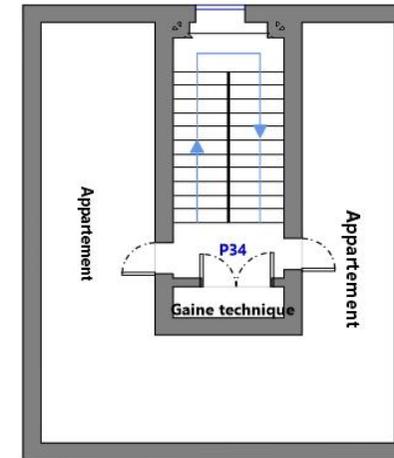

BAT 61

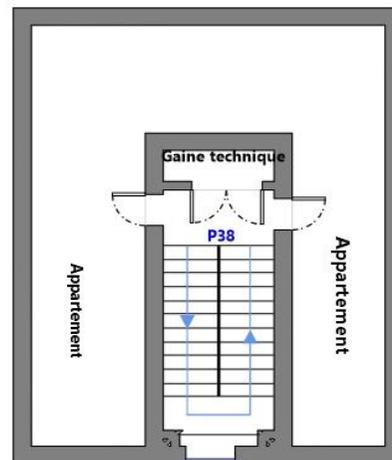


BAT 95

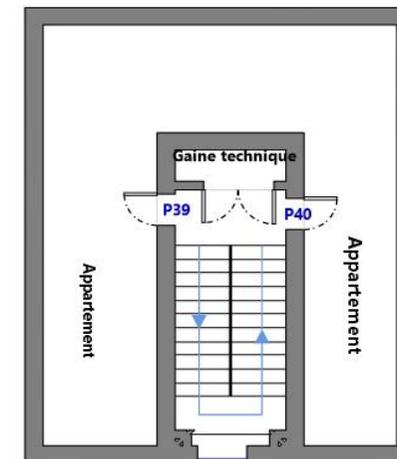


BAT 101

**1er au 4 Etage Plafonds**


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

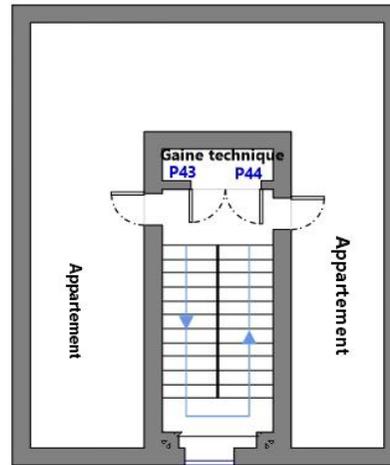


BAT 67

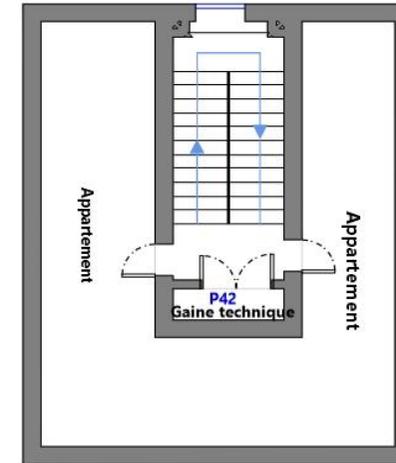

BAT 61

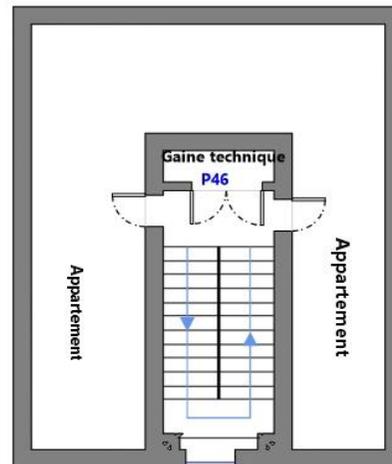


BAT 95

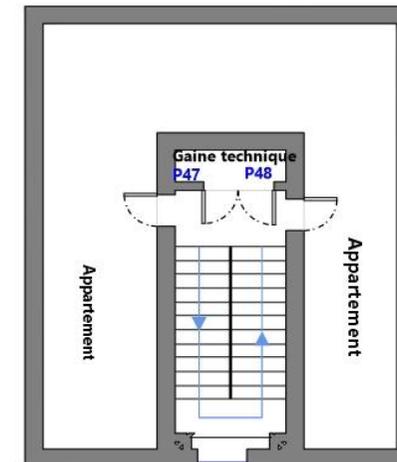


BAT 101

1er au 4 Etage Sols

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

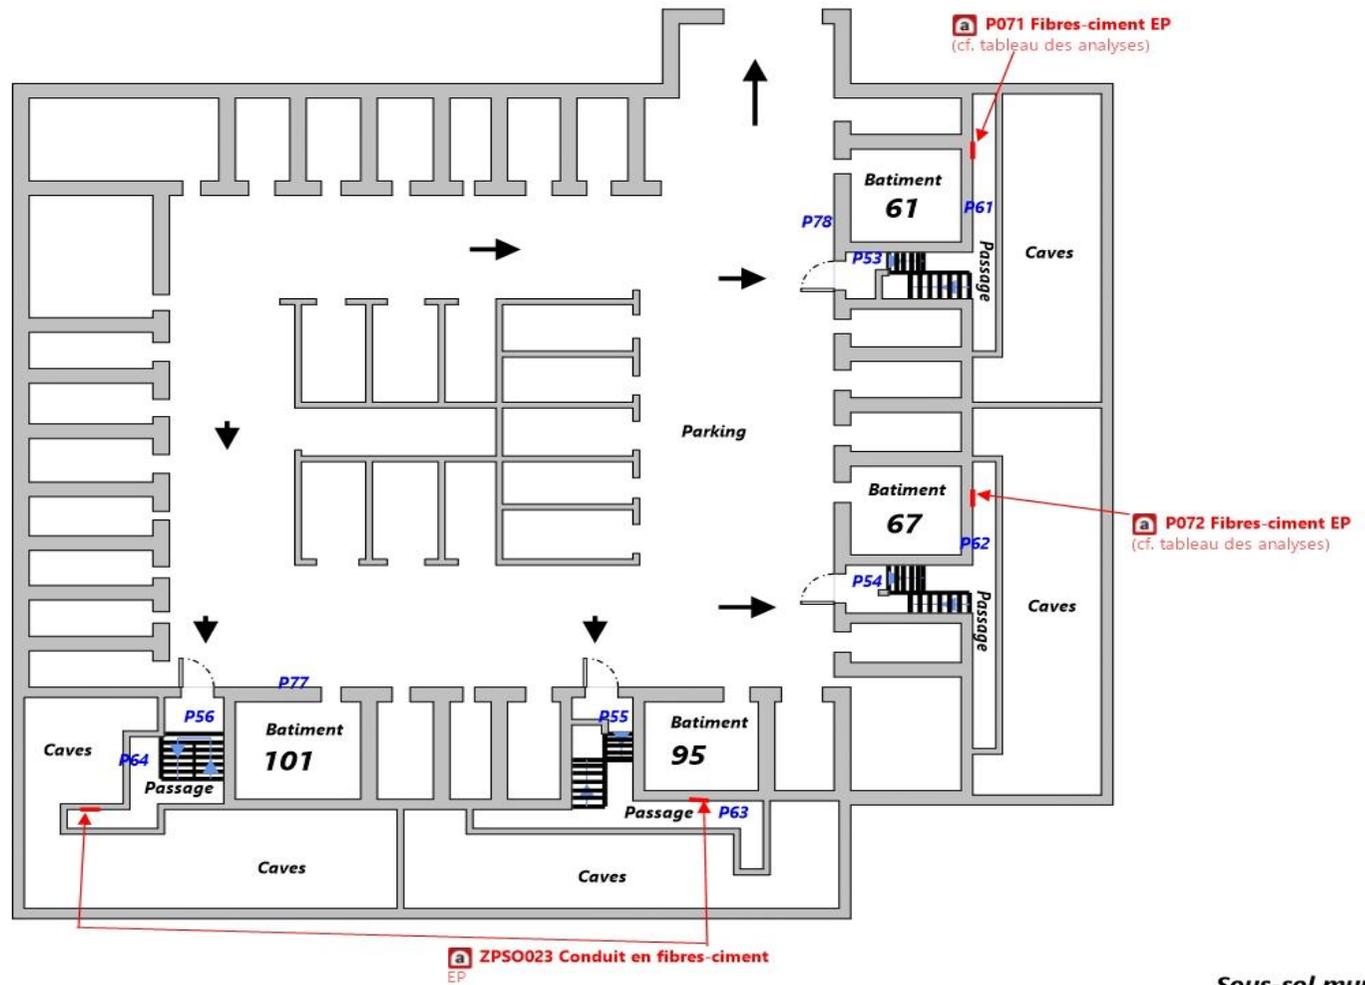

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

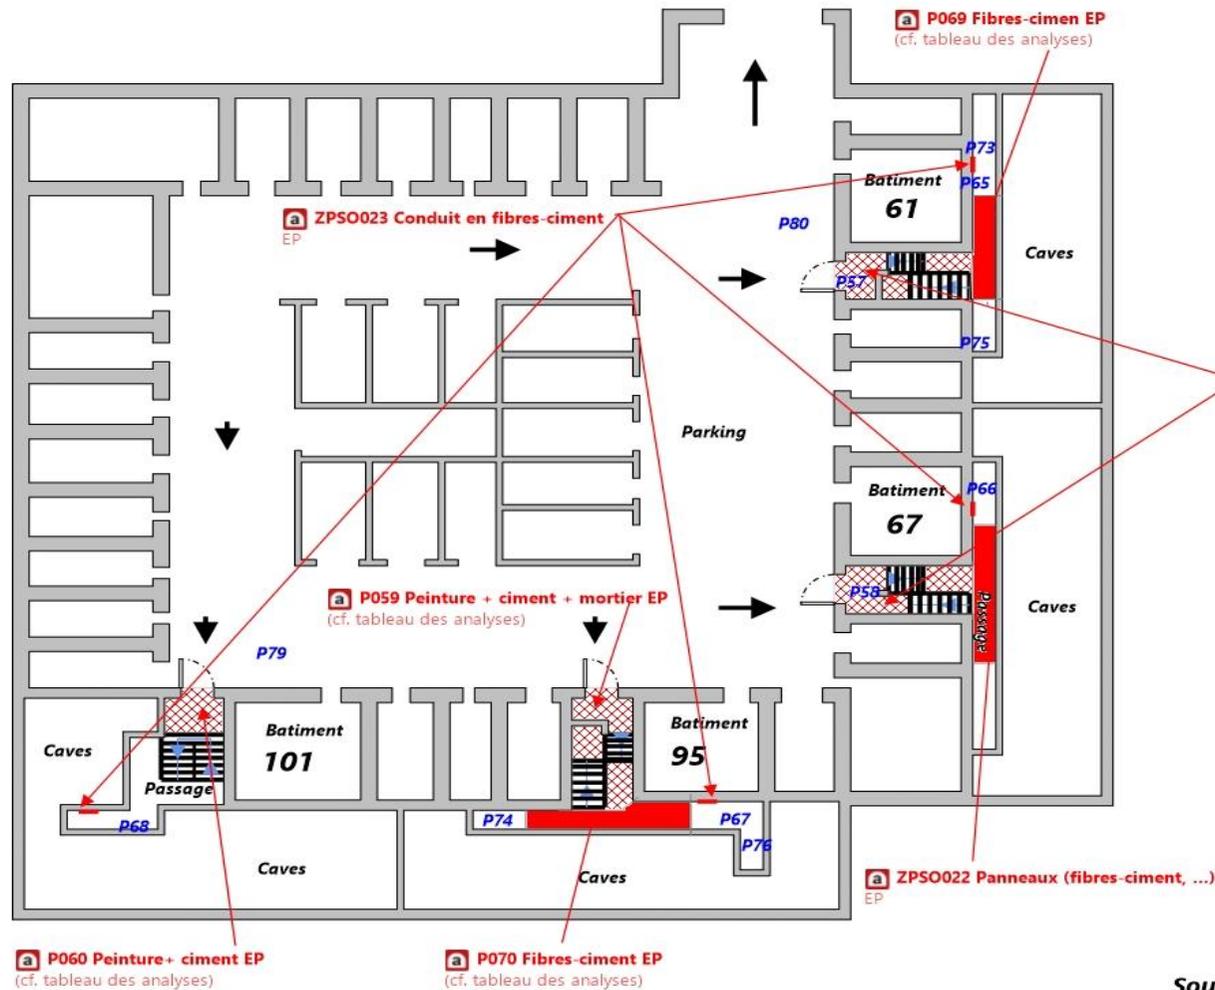

ZPSO019 - Couche 1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,...) + Couche 2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

**Sous-sol Sol plafonds**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité



P98

P109

P99

P91

P93

P95

**P103 Peinture + ciments EP**  
(cf. tableau des analyses)

**P107 Matériau souple fibreux bitumineux noir EP**  
(cf. tableau des analyses)

Batiments 61/67 façade ouest

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité



ZPSO039 Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux

Batiments 61/67 façade sud

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité




ZP50039 Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux

ZP50037 Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Batiments 61/67 façade est


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

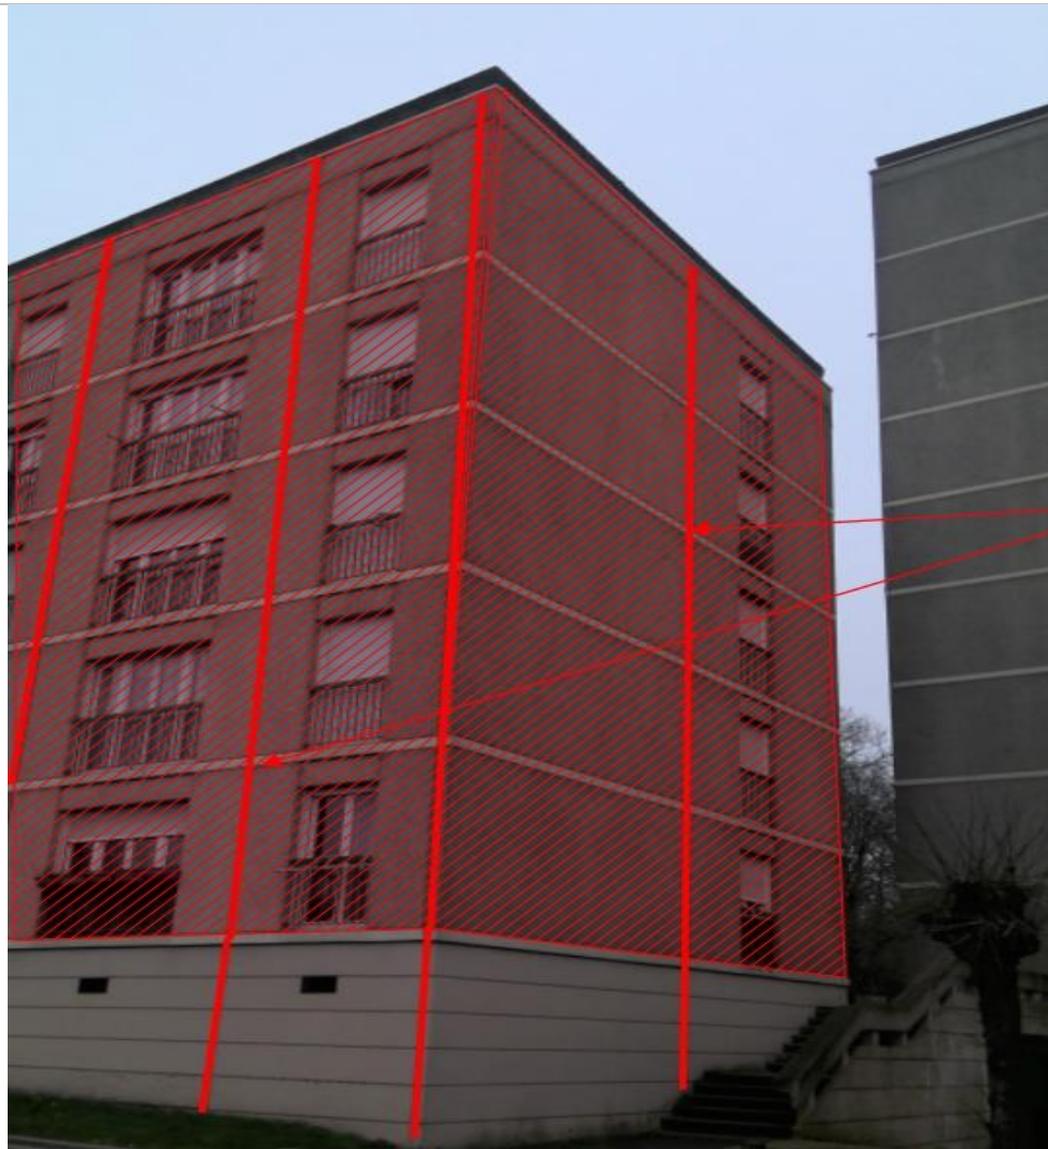

ZPSO039 Couche1: Joint de dilatation + Couche2: Isolant + Couche3: Isolant bitumineux

Batiments 61/67 façade nord

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

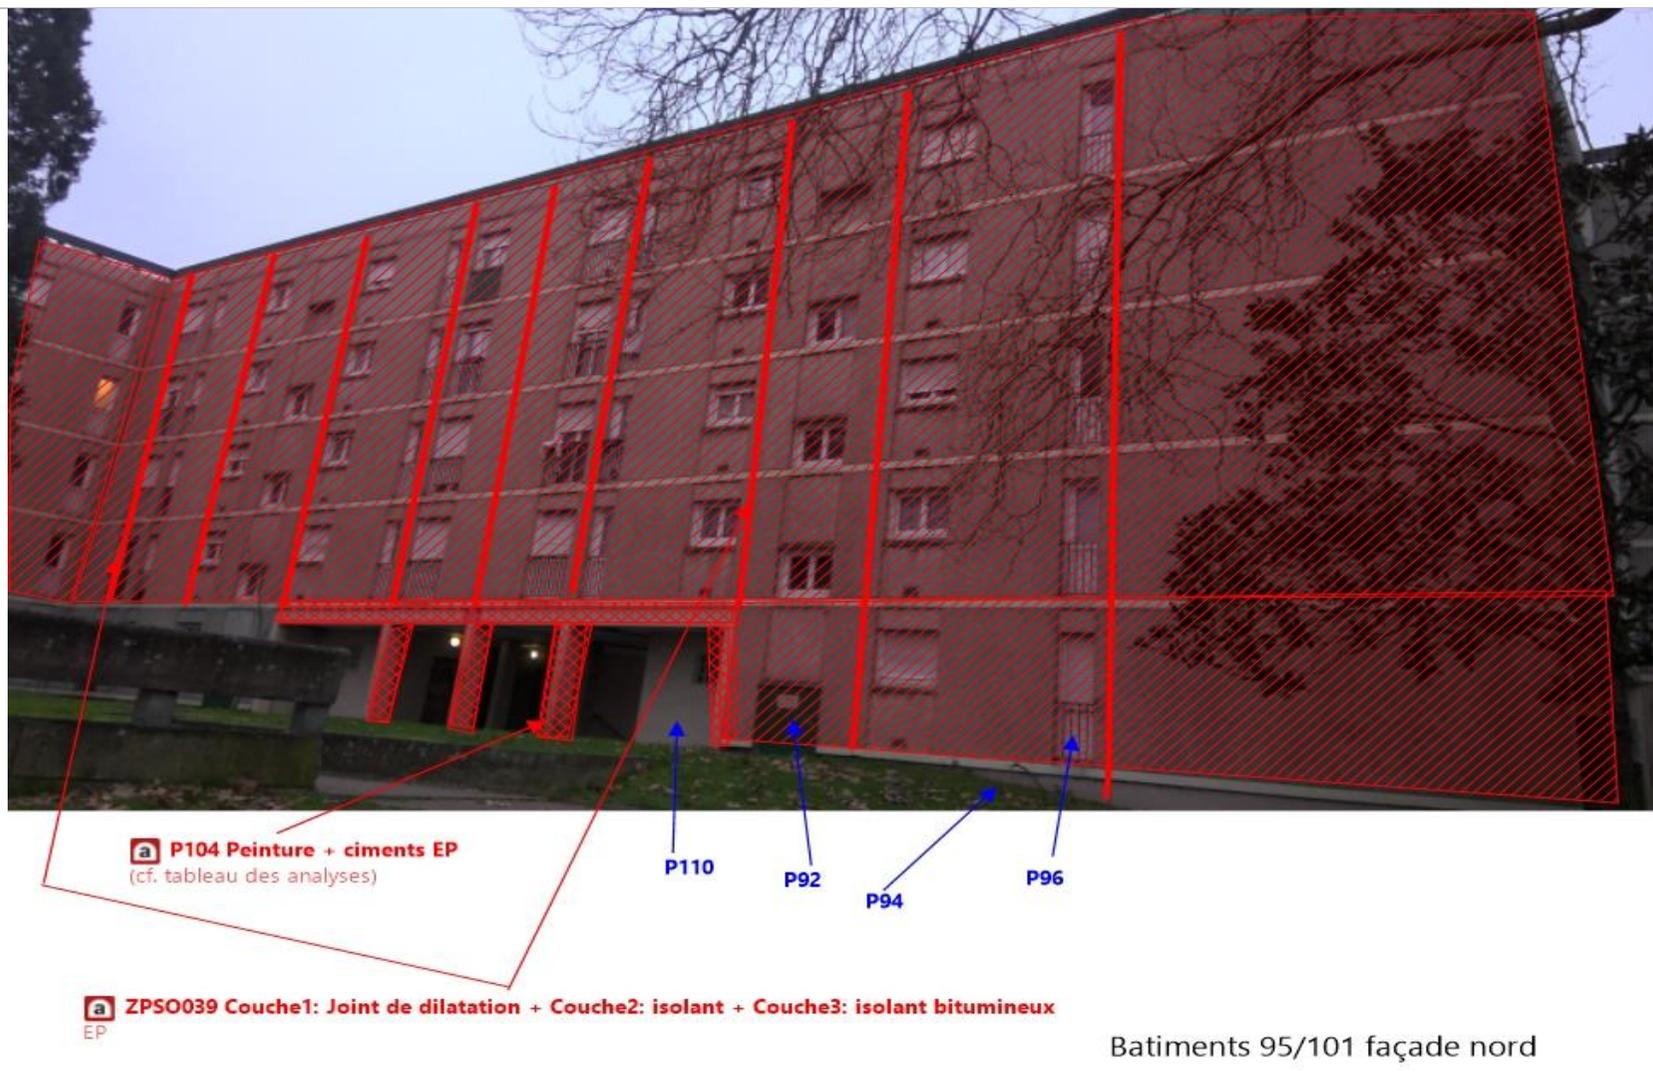

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine 61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
Site	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité



**ZPSO037 Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**

Batiments 95/101 façade ouest

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine 61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
Site	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité



P108

P100


P101 Ragréege + mortier EP  
(cf. tableau des analyses)

ZPSO039 Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux  
EP

ZPSO037 Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
EP

Batiments 95/101 façade sud

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2201007054
Opération	BENDERDOUCH ala eddine 61, 67, 95, 101 Square de l'Abbaye
Site	77190 Dammarie-les-Lys
Date de réalisation	07/02/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

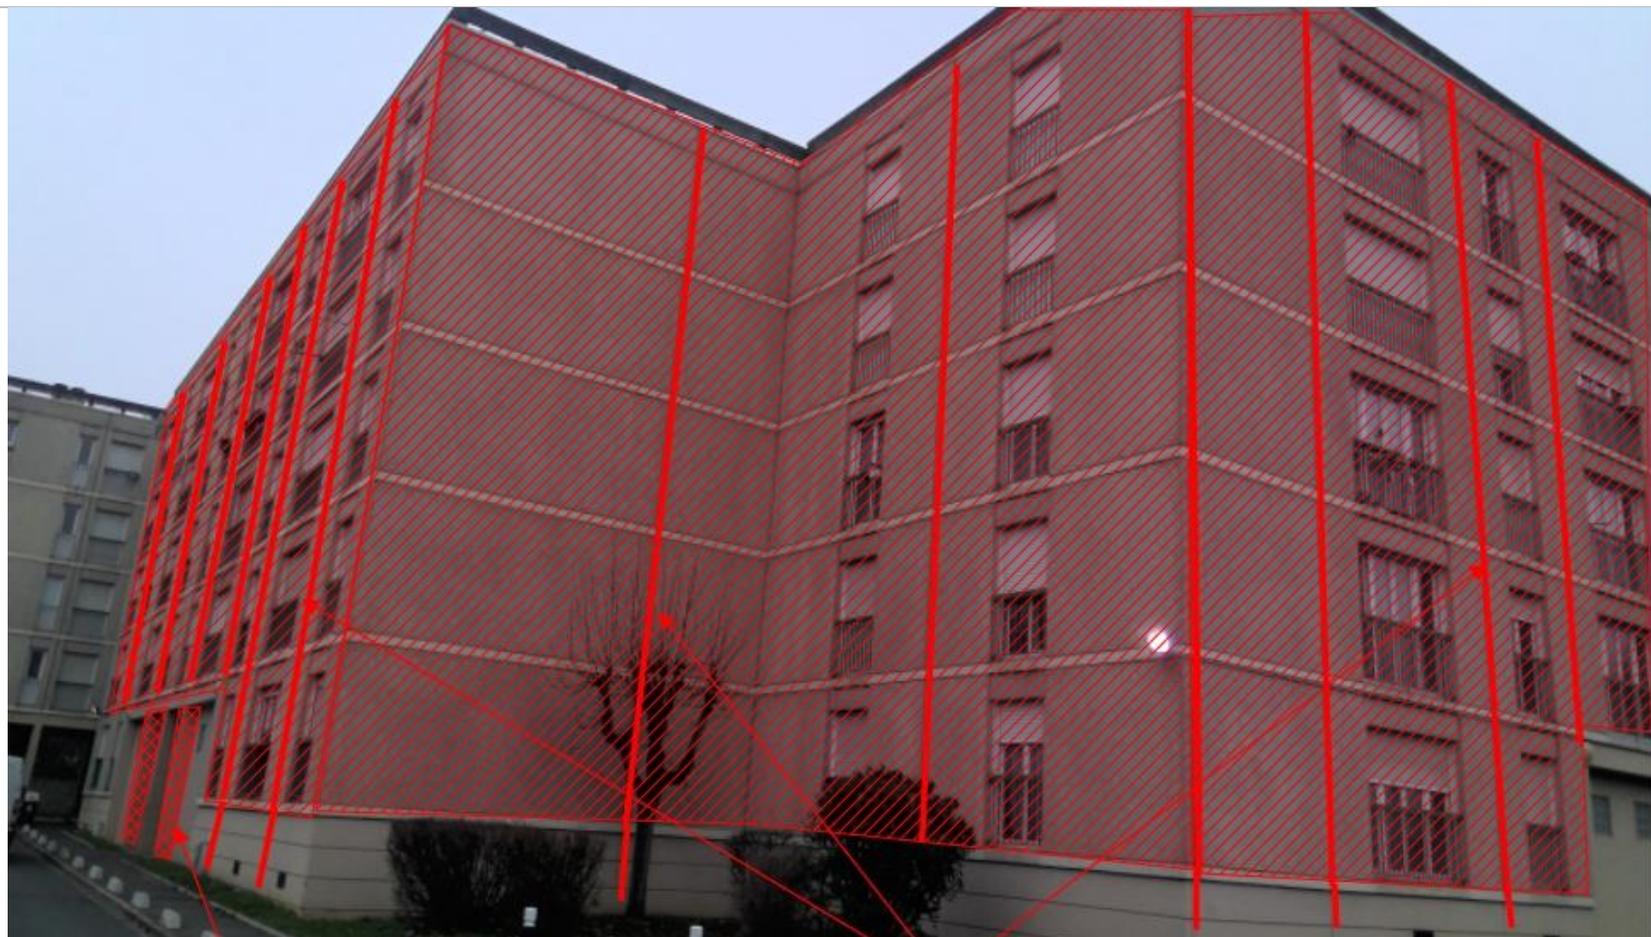

ZPSO039 Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux  
EP

ZPSO037 Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
EP

Batiments 95/101 façade est

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (orange) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage	- Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage	- Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage	- Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) : Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) : Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) : Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...)	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...)	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir	- Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir	- Matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type liège (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> isolant bitumineux	- Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> isolant bitumineux	- Matériau (vert) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Peinture	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (noir) + (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Peinture	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (noir) + (marron) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P098	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Ragréage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P099	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Ragréage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Ragréage	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Ragréage	- Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P104	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P106	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage</p>	<p>- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P107	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux</p>	<p>- Phase 1 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) <b>Présence d'amiante</b> - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) Absence d'amiante</p>	<b>Présence d'amiante</b>
P108	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux</p>	<p>- Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P109	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture</p>	<p>- Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P110	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture</p>	<p>- Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
  - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### Écart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

#### Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO005	Rez de chaussée BAT 61 -- 1er étage BAT 61 -- 2ème étage BAT 61 -- 3ème étage BAT 61 -- 4ème étage BAT 61	Entrée Bat 61; Palier Bat 61 -- Palier 1 Bat 61 -- Palier 2 Bat 61 -- Palier 3 Bat 61 -- Palier 4 Bat 61	Mur de refend	Analyse : P009 - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P010</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO007	Rez de chaussée BAT 95 -- 1er étage BAT 95 -- 2ème étage BAT 95 -- 3ème étage BAT 95 -- 4ème étage BAT 95	Entrée Bat 95; Palier Bat 95 -- Palier 1 Bat 95 -- Palier 2 Bat 95 -- Palier 3 Bat 95 -- Palier 4 Bat 95	Mur de refend	<u>Analyse : P013</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO019	Sous-Sol	Cage d'escalier bâtiment 61; Cage d'escalier bâtiment 67; Cage d'escalier bâtiment 95; Cage d'escalier bâtiment 101	Plafond	Analyse : P057 - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P058 - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P059</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P060</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO036	Extérieur	Façade Bâtiment 61; Façade Bâtiment 67; Façade Bâtiment 95; Façade Bâtiment 101	façade ouest; façade sud	Analyse : P098 - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P099 - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P100 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P101</u> - Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO039	Extérieur	Façade Bâtiment 61; Façade Bâtiment 67; Façade Bâtiment 95; Façade Bâtiment 101	Joint dilatation façades	<u>Analyse : P107</u> - Phase 1 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P108 - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO033 : isolant bitumineux						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Entre le sol et début de la façade	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Entre le sol et début de la façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P093, réf. labo.: 22RI004283-093 MA2201007054/P094, réf. labo.: 22RI004283-094 <u>Description:</u> isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P093 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
Façade Batiment 67	2	Entre le sol et début de la façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P093, réf. labo.: 22RI004283-093 MA2201007054/P094, réf. labo.: 22RI004283-094 <u>Description:</u> isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P093, P094	Idem photo : P093; P094

Façade Batiment 95	3	Entre le sol et début de la façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO033  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P093, réf. labo.: 22RI004283-093            MA2201007054/P094, réf. labo.: 22RI004283-094  <u>Description:</u> isolant bitumineux  <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich  <u>Partie à sonder:</u> isolant bitumineux  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P093, P094</p>	Idem photo : P093; P094
Façade Batiment 101	4	Entre le sol et début de la façade	Oui Extérieur - Façade Batiment 101 : Entre le sol et début de la façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO033  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P093, réf. labo.: 22RI004283-093            MA2201007054/P094, réf. labo.: 22RI004283-094  <u>Description:</u> isolant bitumineux  <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich  <u>Partie à sonder:</u> isolant bitumineux  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P094  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau (vert) ; matériau de type aluminium ;            matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO034 : Peinture						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	garde de corps des balcons	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : garde de corps des balcons	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO034</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P095, réf. labo.: 22RI004283-095 MA2201007054/P096, réf. labo.: 22RI004283-096</p> <p><u>Description:</u> Peinture</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, garde de corps</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P095</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (noir) + (marron) : Absence d'amiante</p>	
Façade Batiment 67	2	garde de corps des balcons	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO034</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P095, réf. labo.: 22RI004283-095 MA2201007054/P096, réf. labo.: 22RI004283-096</p> <p><u>Description:</u> Peinture</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, garde de corps</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P095, P096</p>	Idem photo : P095; P096
Façade Batiment 95	3	garde de corps des balcons	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO034</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P095, réf. labo.: 22RI004283-095 MA2201007054/P096, réf. labo.: 22RI004283-096</p> <p><u>Description:</u> Peinture</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, garde de corps</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P095, P096</p>	Idem photo : P095; P096
Façade Batiment 101	4	garde de corps des balcons	Oui Extérieur - Façade Batiment 101 : garde de corps des balcons	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO034</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P095, réf. labo.: 22RI004283-095 MA2201007054/P096, réf. labo.: 22RI004283-096</p> <p><u>Description:</u> Peinture</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, garde de corps</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P096</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (noir) + (marron) en traces : Absence d'amiante</p>	

## ZPSO036 : Ragréage

### Niveau : Extérieur


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	facade ouest	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : facade west	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P098, réf. labo.: 22RI004283-098 MA2201007054/P099, réf. labo.: 22RI004283-099 MA2201007054/P100, réf. labo.: 22RI004283-100 MA2201007054/P101, réf. labo.: 22RI004283-101 <u>Description:</u> Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P098 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Façade Batiment 67	2	facade ouest	Oui Extérieur - Façade Batiment 67 : facade west	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P098, réf. labo.: 22RI004283-098 MA2201007054/P099, réf. labo.: 22RI004283-099 MA2201007054/P100, réf. labo.: 22RI004283-100 MA2201007054/P101, réf. labo.: 22RI004283-101 <u>Description:</u> Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P099 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Façade Batiment 95	3	facade sud	Oui Extérieur - Façade Batiment 95 : facade sud	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P098, réf. labo.: 22RI004283-098 MA2201007054/P099, réf. labo.: 22RI004283-099 MA2201007054/P100, réf. labo.: 22RI004283-100 MA2201007054/P101, réf. labo.: 22RI004283-101 <u>Description:</u> Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P100 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Façade Batiment 101	4	facade sud	Oui Extérieur - Façade Batiment 101 : facade sud	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO036</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P098, réf. labo.: 22RI004283-098 MA2201007054/P099, réf. labo.: 22RI004283-099 MA2201007054/P100, réf. labo.: 22RI004283-100 MA2201007054/P101, réf. labo.: 22RI004283-101</p> <p><u>Description:</u> Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P101</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante</p>	
---------------------	---	------------	--	---	--	---

**ZPSO037 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Poteaux	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Poteaux	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P103, réf. labo.: 22RI004283-102 MA2201007054/P104, réf. labo.: 22RI004283-103 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P103 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante</p>	
Façade Batiment 67	2	Poteaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103, P104	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P103, réf. labo.: 22RI004283-102 MA2201007054/P104, réf. labo.: 22RI004283-103 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P103, P104</p>	Idem photo : P103; P104
Façade Batiment 95	3	Poteaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103, P104	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P103, réf. labo.: 22RI004283-102 MA2201007054/P104, réf. labo.: 22RI004283-103 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P103, P104</p>	Idem photo : P103; P104

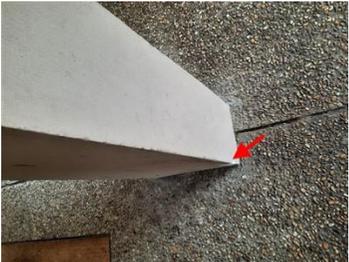Façade Batiment 101	4	Poteaux	Oui Extérieur - Façade Batiment 101 : Poteaux	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO037  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P103, réf. labo.: 22RI004283-102            MA2201007054/P104, réf. labo.: 22RI004283-103  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P104  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) :            Présence d'amiante</p>	
---------------------	---	---------	---	---	--	---

**ZPSO039 : Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Joint dilatation façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Joint dilatation façades	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P107, réf. labo.: 22RI004283-106 MA2201007054/P108, réf. labo.: 22RI004283-107 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P107 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) Absence d'amiante</p>	
Façade Batiment 67	2	Joint dilatation façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P107, P108	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P107, réf. labo.: 22RI004283-106 MA2201007054/P108, réf. labo.: 22RI004283-107 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P107, P108</p>	Idem photo : P107; P108
Façade Batiment 95	3	Joint dilatation façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P107, P108	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P107, réf. labo.: 22RI004283-106 MA2201007054/P108, réf. labo.: 22RI004283-107 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P107, P108</p>	Idem photo : P107; P108

Façade Batiment 101	4	Joint dilatation façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 101 : Joint dilatation façades	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO039</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P107, réf. labo.: 22RI004283-106 MA2201007054/P108, réf. labo.: 22RI004283-107</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P108</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante</p>	
---------------------	---	--------------------------	--	---	---	---

**ZPSO040 : Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Murs façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Murs façades	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P109, réf. labo.: 22RI004283-108 MA2201007054/P110, réf. labo.: 22RI004283-109 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P109 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	
Façade Batiment 67	2	Murs façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P109, P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P109, réf. labo.: 22RI004283-108 MA2201007054/P110, réf. labo.: 22RI004283-109 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P109, P110	Idem photo : P109; P110
Façade Batiment 95	3	Murs façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P109, P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P109, réf. labo.: 22RI004283-108 MA2201007054/P110, réf. labo.: 22RI004283-109 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P109, P110	Idem photo : P109; P110

Façade Batiment 101	4	Murs façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 101 : Murs façades	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO040</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P109, réf. labo.: 22RI004283-108 MA2201007054/P110, réf. labo.: 22RI004283-109</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Couche2: Peinture</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P110</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	
---------------------	---	--------------	--	---	---	--

### 3 - Parois verticales intérieures

**M001 : Brut**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	---------------	------	---	-------------	---------	-------

<p>Gaine technique Bat 61; 1er étage BAT 61 - Gaine technique 1 Bat 61; 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61; 3ème étage BAT 61 - Gaine technique 3 Bat 61; 4ème étage BAT 61 - Gaine technique 4 Bat 61; Rez de chaussée BAT 67 - Gaine technique Bat 67; 1er étage BAT 67 - Gaine technique 1 Bat 67; 2ème étage BAT 67 - Gaine technique 2 Bat 67; 3ème étage BAT 67 - Gaine technique 3 Bat 67; 4ème étage BAT 67 - Gaine technique 4 Bat 67; Rez de chaussée BAT 95 - Gaine technique Bat 95; 1er étage BAT 95 - Gaine technique 1 Bat 95; 2ème étage BAT 95 - Gaine technique 2 Bat 95; 3ème étage BAT 95 - Gaine technique 3 Bat 95; 4ème étage BAT 95 - Gaine technique 4 Bat 95; Rez de chaussée BAT 101 - Gaine technique Bat 101; 1er étage BAT 101 - Gaine technique 1 Bat 101; 2ème étage BAT 101 - Gaine technique 2 Local Bat 101; 3ème étage BAT 101 - Gaine technique 3 Local Bat 101; 4ème étage BAT 101 - Gaine technique 4 Bat 101</p>	<p>1</p>	<p>murs, Plafond</p>	<p>Aucun prélèvement</p>	<p><u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> Brut <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> - <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante</p>		
--	----------	----------------------	--------------------------	--	--	---

**ZPSO001 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P001, réf. labo.: 22RI004283-001 MA2201007054/P002, réf. labo.: 22RI004283-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Palier Bat 61	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61 : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P001, réf. labo.: 22RI004283-001 MA2201007054/P002, réf. labo.: 22RI004283-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 1 Bat 61	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P001, réf. labo.: 22RI004283-001 MA2201007054/P002, réf. labo.: 22RI004283-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

Palier 2 Bat 61	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>          MA2201007054/P001, réf. labo.: 22RI004283-001          MA2201007054/P002, réf. labo.: 22RI004283-002  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P002  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>          - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 3 Bat 61	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>          MA2201007054/P001, réf. labo.: 22RI004283-001          MA2201007054/P002, réf. labo.: 22RI004283-002  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Palier 4 Bat 61	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>          MA2201007054/P001, réf. labo.: 22RI004283-001          MA2201007054/P002, réf. labo.: 22RI004283-002  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

**ZPSO002 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 67, 1er étage BAT 67, 2ème étage BAT 67, 3ème étage BAT 67, 4ème étage BAT 67**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 67	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P003, réf. labo.: 22RI004283-003 MA2201007054/P004, réf. labo.: 22RI004283-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Palier Bat 67	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BAT 67 - Palier Bat 67 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P003, réf. labo.: 22RI004283-003 MA2201007054/P004, réf. labo.: 22RI004283-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 1 Bat 67	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P003, réf. labo.: 22RI004283-003 MA2201007054/P004, réf. labo.: 22RI004283-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

Palier 2 Bat 67	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P003, réf. labo.: 22RI004283-003 MA2201007054/P004, réf. labo.: 22RI004283-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Palier 3 Bat 67	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage BAT 67 - Palier 3 Bat 67 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P003, réf. labo.: 22RI004283-003 MA2201007054/P004, réf. labo.: 22RI004283-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 4 Bat 67	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P003, réf. labo.: 22RI004283-003 MA2201007054/P004, réf. labo.: 22RI004283-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

**ZPSO003 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 95, 1er étage BAT 95, 2ème étage BAT 95, 3ème étage BAT 95, 4ème étage BAT 95**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 95	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P005, réf. labo.: 22RI004283-005 MA2201007054/P006, réf. labo.: 22RI004283-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Palier Bat 95	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Palier Bat 95 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P005, réf. labo.: 22RI004283-005 MA2201007054/P006, réf. labo.: 22RI004283-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 1 Bat 95	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P005, réf. labo.: 22RI004283-005 MA2201007054/P006, réf. labo.: 22RI004283-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Palier 2 Bat 95	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P005, réf. labo.: 22RI004283-005 MA2201007054/P006, réf. labo.: 22RI004283-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Palier 3 Bat 95	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P005, réf. labo.: 22RI004283-005 MA2201007054/P006, réf. labo.: 22RI004283-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Palier 4 Bat 95	6	Mur donnant sur extérieur	Oui 4ème étage BAT 95 - Palier 4 Bat 95 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P005, réf. labo.: 22RI004283-005 MA2201007054/P006, réf. labo.: 22RI004283-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO004 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 101, 1er étage BAT 101, 2ème étage BAT 101, 3ème étage BAT 101, 4ème étage BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 101	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P007, réf. labo.: 22RI004283-007 MA2201007054/P008, réf. labo.: 22RI004283-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P007; P008
Palier 101	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P007, réf. labo.: 22RI004283-007 MA2201007054/P008, réf. labo.: 22RI004283-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P007; P008
Palier 1 Bat 101	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BAT 101 - Palier 1 Bat 101 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P007, réf. labo.: 22RI004283-007 MA2201007054/P008, réf. labo.: 22RI004283-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; Absence d'amiante</p>	



**ZPSO005 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P009, réf. labo.: 22RI004283-009 MA2201007054/P010, réf. labo.: 22RI004283-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Palier Bat 61	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P009, réf. labo.: 22RI004283-009 MA2201007054/P010, réf. labo.: 22RI004283-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 1 Bat 61	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P009, réf. labo.: 22RI004283-009 MA2201007054/P010, réf. labo.: 22RI004283-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010

Palier 2 Bat 61	4	Mur de refend	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P009, réf. labo.: 22RI004283-009 MA2201007054/P010, réf. labo.: 22RI004283-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante</p>	
Palier 3 Bat 61	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P009, réf. labo.: 22RI004283-009 MA2201007054/P010, réf. labo.: 22RI004283-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Palier 4 Bat 61	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P009, réf. labo.: 22RI004283-009 MA2201007054/P010, réf. labo.: 22RI004283-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010

**ZPSO006 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 67, 1er étage BAT 67, 2ème étage BAT 67, 3ème étage BAT 67, 4ème étage BAT 67**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 67	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P011, réf. labo.: 22RI004283-011 MA2201007054/P012, réf. labo.: 22RI004283-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011; P012
Palier Bat 67	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P011, réf. labo.: 22RI004283-011 MA2201007054/P012, réf. labo.: 22RI004283-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011; P012
Palier 1 Bat 67	3	Mur de refend	Oui 1er étage BAT 67 - Palier 1 Bat 67 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P011, réf. labo.: 22RI004283-011 MA2201007054/P012, réf. labo.: 22RI004283-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Palier 2 Bat 67	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P011, réf. labo.: 22RI004283-011 MA2201007054/P012, réf. labo.: 22RI004283-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011; P012
Palier 3 Bat 67	5	Mur de refend	Oui 3ème étage BAT 67 - Palier 3 Bat 67 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P011, réf. labo.: 22RI004283-011 MA2201007054/P012, réf. labo.: 22RI004283-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 4 Bat 67	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P011, réf. labo.: 22RI004283-011 MA2201007054/P012, réf. labo.: 22RI004283-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011; P012

**ZPSO007 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 95, 1er étage BAT 95, 2ème étage BAT 95, 3ème étage BAT 95, 4ème étage BAT 95**


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 95	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Entrée Bat 95 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P013, réf. labo.: 22RI004283-013 MA2201007054/P014, réf. labo.: 22RI004283-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante</p>	
Palier Bat 95	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P013, réf. labo.: 22RI004283-013 MA2201007054/P014, réf. labo.: 22RI004283-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P013; P014
Palier 1 Bat 95	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P013, réf. labo.: 22RI004283-013 MA2201007054/P014, réf. labo.: 22RI004283-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P013; P014

Palier 2 Bat 95	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P013, réf. labo.: 22RI004283-013            MA2201007054/P014, réf. labo.: 22RI004283-014  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P013; P014
Palier 3 Bat 95	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P013, réf. labo.: 22RI004283-013            MA2201007054/P014, réf. labo.: 22RI004283-014  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P013; P014
Palier 4 Bat 95	6	Mur de refend	Oui 4ème étage BAT 95 - Palier 4 Bat 95 : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P013, réf. labo.: 22RI004283-013            MA2201007054/P014, réf. labo.: 22RI004283-014  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO008 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 101, 1er étage BAT 101, 2ème étage BAT 101, 3ème étage BAT 101, 4ème étage BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 101	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P015, réf. labo.: 22RI004283-015 MA2201007054/P016, réf. labo.: 22RI004283-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015, P016</p>	Idem photo : P015; P016
Palier 101	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Palier 101 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P015, réf. labo.: 22RI004283-015 MA2201007054/P016, réf. labo.: 22RI004283-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 1 Bat 101	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P015, réf. labo.: 22RI004283-015 MA2201007054/P016, réf. labo.: 22RI004283-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015, P016</p>	Idem photo : P015; P016

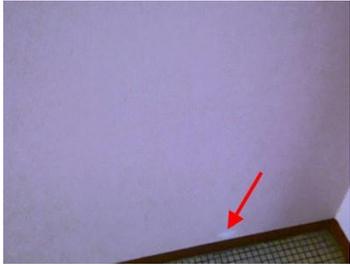Palier 2 Bat 101	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P015, réf. labo.: 22RI004283-015 MA2201007054/P016, réf. labo.: 22RI004283-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015, P016</p>	Idem photo : P015; P016
Palier 3 Bat 101	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P015, réf. labo.: 22RI004283-015 MA2201007054/P016, réf. labo.: 22RI004283-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015, P016</p>	Idem photo : P015; P016
Palier 4 Bat 101	6	Mur de refend	Oui 4ème étage BAT 101 - Palier 4 Bat 101 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P015, réf. labo.: 22RI004283-015 MA2201007054/P016, réf. labo.: 22RI004283-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P016</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO009 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Cloison	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Mur F	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P017, réf. labo.: 22RI004283-017 MA2201007054/P018, réf. labo.: 22RI004283-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier Bat 61	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P017, réf. labo.: 22RI004283-017 MA2201007054/P018, réf. labo.: 22RI004283-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P017; P018
Palier 1 Bat 61	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P017, réf. labo.: 22RI004283-017 MA2201007054/P018, réf. labo.: 22RI004283-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P017; P018

Palier 2 Bat 61	4	Cloison	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P017, réf. labo.: 22RI004283-017 MA2201007054/P018, réf. labo.: 22RI004283-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 3 Bat 61	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P017, réf. labo.: 22RI004283-017 MA2201007054/P018, réf. labo.: 22RI004283-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P017; P018
Palier 4 Bat 61	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P017, réf. labo.: 22RI004283-017 MA2201007054/P018, réf. labo.: 22RI004283-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P017; P018

**ZPSO010 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 67, 1er étage BAT 67, 2ème étage BAT 67, 3ème étage BAT 67, 4ème étage BAT 67**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 67	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P019, réf. labo.: 22RI004283-019 MA2201007054/P020, réf. labo.: 22RI004283-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019, P020</p>	Idem photo : P019; P020
Palier Bat 67	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P019, réf. labo.: 22RI004283-019 MA2201007054/P020, réf. labo.: 22RI004283-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019, P020</p>	Idem photo : P019; P020
Palier 1 Bat 67	3	Cloison	Oui 1er étage BAT 67 - Palier 1 Bat 67 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P019, réf. labo.: 22RI004283-019 MA2201007054/P020, réf. labo.: 22RI004283-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Palier 2 Bat 67	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P019, réf. labo.: 22RI004283-019 MA2201007054/P020, réf. labo.: 22RI004283-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019, P020</p>	Idem photo : P019; P020
Palier 3 Bat 67	5	Cloison	Oui 3ème étage BAT 67 - Palier 3 Bat 67 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P019, réf. labo.: 22RI004283-019 MA2201007054/P020, réf. labo.: 22RI004283-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 4 Bat 67	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P019, réf. labo.: 22RI004283-019 MA2201007054/P020, réf. labo.: 22RI004283-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019, P020</p>	Idem photo : P019; P020

**ZPSO011 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 95, 1er étage BAT 95, 2ème étage BAT 95, 3ème étage BAT 95, 4ème étage BAT 95**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 95	1	Cloison	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Entrée Bat 95 : Mur F	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P021, réf. labo.: 22RI004283-021 MA2201007054/P022, réf. labo.: 22RI004283-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; Absence d'amiante</p>	
Palier Bat 95	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021, P022	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P021, réf. labo.: 22RI004283-021 MA2201007054/P022, réf. labo.: 22RI004283-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022</p>	Idem photo : P021; P022
Palier 1 Bat 95	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021, P022	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P021, réf. labo.: 22RI004283-021 MA2201007054/P022, réf. labo.: 22RI004283-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022</p>	Idem photo : P021; P022

Palier 2 Bat 95	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021, P022	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P021, réf. labo.: 22RI004283-021            MA2201007054/P022, réf. labo.: 22RI004283-022  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022</p>	Idem photo : P021; P022
Palier 3 Bat 95	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021, P022	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P021, réf. labo.: 22RI004283-021            MA2201007054/P022, réf. labo.: 22RI004283-022  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022</p>	Idem photo : P021; P022
Palier 4 Bat 95	6	Cloison	Oui 4ème étage BAT 95 - Palier 4 Bat 95 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P021, réf. labo.: 22RI004283-021            MA2201007054/P022, réf. labo.: 22RI004283-022  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P022  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO012 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 101, 1er étage BAT 101, 2ème étage BAT 101, 3ème étage BAT 101, 4ème étage BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 101	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023, P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P023, réf. labo.: 22RI004283-023 MA2201007054/P024, réf. labo.: 22RI004283-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023, P024</p>	Idem photo : P023; P024
Palier 101	2	Cloison	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Palier 101 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P023, réf. labo.: 22RI004283-023 MA2201007054/P024, réf. labo.: 22RI004283-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 1 Bat 101	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023, P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P023, réf. labo.: 22RI004283-023 MA2201007054/P024, réf. labo.: 22RI004283-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023, P024</p>	Idem photo : P023; P024

Palier 2 Bat 101	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023, P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P023, réf. labo.: 22RI004283-023 MA2201007054/P024, réf. labo.: 22RI004283-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023, P024</p>	Idem photo : P023; P024
Palier 3 Bat 101	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023, P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P023, réf. labo.: 22RI004283-023 MA2201007054/P024, réf. labo.: 22RI004283-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023, P024</p>	Idem photo : P023; P024
Palier 4 Bat 101	6	Cloison	Oui 4ème étage BAT 101 - Palier 4 Bat 101 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P023, réf. labo.: 22RI004283-023 MA2201007054/P024, réf. labo.: 22RI004283-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P024</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO013 : Peinture décorative**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61, Rez de chaussée BAT 67, 1er étage BAT 67, 2ème étage BAT 67, 3ème étage BAT 67, 4ème étage BAT 67, Rez de chaussée BAT 95, 1er étage BAT 95, 2ème étage BAT 95, 3ème étage BAT 95, 4ème étage BAT 95, Rez de chaussée BAT 101, 1er étage BAT 101, 2ème étage BAT 101, 3ème étage BAT 101, 4ème étage BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier Bat 61	1	Main courante	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61 : Main courante	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 61	2	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 2 Bat 61	3	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028	Idem photo : P025; P026; P027; P028

Palier 3 Bat 61	4	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 4 Bat 61	5	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier Bat 67	6	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 1 Bat 67	7	Main courante	Oui 1er étage BAT 67 - Palier 1 Bat 67 : Main courante	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P026</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante</p>	

Palier 2 Bat 67	8	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 3 Bat 67	9	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 4 Bat 67	10	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier Bat 95	11	Main courante	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Palier Bat 95 : Main courante	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P027</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante</p>	

Palier 1 Bat 95	12	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 2 Bat 95	13	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 3 Bat 95	14	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 4 Bat 95	15	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028

Palier 101	16	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 1 Bat 101	17	Main courante	Oui 1er étage BAT 101 - Palier 1 Bat 101 : Main courante	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P028</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (orange) : Absence d'amiante</p>	
Palier 2 Bat 101	18	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
Palier 3 Bat 101	19	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025 MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026 MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027 MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028

Palier 4 Bat 101	20	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2201007054/P025, réf. labo.: 22RI004283-025          MA2201007054/P026, réf. labo.: 22RI004283-026          MA2201007054/P027, réf. labo.: 22RI004283-027          MA2201007054/P028, réf. labo.: 22RI004283-028  <u>Description:</u> Peinture décorative  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P025, P026, P027, P028</p>	Idem photo : P025; P026; P027; P028
------------------	----	---------------	---	--	--	-------------------------------------

**ZPSO014 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 67, Rez de chaussée BAT 95, Rez de chaussée BAT 101, Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Faïences murs	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Faïences murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P029, réf. labo.: 22RI004283-029 MA2201007054/P030, réf. labo.: 22RI004283-030 MA2201007054/P031, réf. labo.: 22RI004283-031 MA2201007054/P032, réf. labo.: 22RI004283-032 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	
Entrée Bat 67	2	Faïences murs	Oui Rez de chaussée BAT 67 - Entrée Bat 67 : Faïences murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P029, réf. labo.: 22RI004283-029 MA2201007054/P030, réf. labo.: 22RI004283-030 MA2201007054/P031, réf. labo.: 22RI004283-031 MA2201007054/P032, réf. labo.: 22RI004283-032 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
Entrée Bat 95	3	Faïences murs	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Entrée Bat 95 : Faïences murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P029, réf. labo.: 22RI004283-029 MA2201007054/P030, réf. labo.: 22RI004283-030 MA2201007054/P031, réf. labo.: 22RI004283-031 MA2201007054/P032, réf. labo.: 22RI004283-032 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

Entrée Bat 101	4	Faïences murs	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Entrée Bat 101 : Faïences murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P029, réf. labo.: 22RI004283-029            MA2201007054/P030, réf. labo.: 22RI004283-030            MA2201007054/P031, réf. labo.: 22RI004283-031            MA2201007054/P032, réf. labo.: 22RI004283-032  <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P032  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Façade	5	Faïences murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030, P031, P032	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P029, réf. labo.: 22RI004283-029            MA2201007054/P030, réf. labo.: 22RI004283-030            MA2201007054/P031, réf. labo.: 22RI004283-031            MA2201007054/P032, réf. labo.: 22RI004283-032  <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P029, P030, P031, P032</p>	Idem photo : P029; P030; P031; P032

**ZPSO017 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 67, Rez de chaussée BAT 95, Rez de chaussée BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P049, réf. labo.: 22RI004283-049 MA2201007054/P050, réf. labo.: 22RI004283-050 MA2201007054/P051, réf. labo.: 22RI004283-051 MA2201007054/P052, réf. labo.: 22RI004283-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P049</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Entrée Bat 67	2	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 67 - Entrée Bat 67 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P049, réf. labo.: 22RI004283-049 MA2201007054/P050, réf. labo.: 22RI004283-050 MA2201007054/P051, réf. labo.: 22RI004283-051 MA2201007054/P052, réf. labo.: 22RI004283-052</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P050</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

Entrée Bat 95	3	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Entrée Bat 95 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P049, réf. labo.: 22RI004283-049 MA2201007054/P050, réf. labo.: 22RI004283-050 MA2201007054/P051, réf. labo.: 22RI004283-051 MA2201007054/P052, réf. labo.: 22RI004283-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
Entrée Bat 101	4	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Entrée Bat 101 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P049, réf. labo.: 22RI004283-049 MA2201007054/P050, réf. labo.: 22RI004283-050 MA2201007054/P051, réf. labo.: 22RI004283-051 MA2201007054/P052, réf. labo.: 22RI004283-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	

**ZPSO018 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier bâtiment 61	1	Murs	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 61 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P053, réf. labo.: 22RI004283-053 MA2201007054/P054, réf. labo.: 22RI004283-054 MA2201007054/P055, réf. labo.: 22RI004283-055 MA2201007054/P056, réf. labo.: 22RI004283-056</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier bâtiment 67	2	Murs	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 67 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P053, réf. labo.: 22RI004283-053 MA2201007054/P054, réf. labo.: 22RI004283-054 MA2201007054/P055, réf. labo.: 22RI004283-055 MA2201007054/P056, réf. labo.: 22RI004283-056</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier bâtiment 95	3	Murs	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 95 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P053, réf. labo.: 22RI004283-053 MA2201007054/P054, réf. labo.: 22RI004283-054 MA2201007054/P055, réf. labo.: 22RI004283-055 MA2201007054/P056, réf. labo.: 22RI004283-056</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P055</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier bâtiment 101	4	Murs	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 101 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P053, réf. labo.: 22RI004283-053 MA2201007054/P054, réf. labo.: 22RI004283-054 MA2201007054/P055, réf. labo.: 22RI004283-055 MA2201007054/P056, réf. labo.: 22RI004283-056</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P056</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO020 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
passage batiment 61	1	Murs	Oui Sous-Sol - passage batiment 61 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P061, réf. labo.: 22RI004283-061 MA2201007054/P062, réf. labo.: 22RI004283-062 MA2201007054/P063, réf. labo.: 22RI004283-063 MA2201007054/P064, réf. labo.: 22RI004283-064</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
passage batiment 67	2	Murs	Oui Sous-Sol - passage batiment 67 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P061, réf. labo.: 22RI004283-061 MA2201007054/P062, réf. labo.: 22RI004283-062 MA2201007054/P063, réf. labo.: 22RI004283-063 MA2201007054/P064, réf. labo.: 22RI004283-064</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

passage batiment 95	3	Murs	Oui Sous-Sol - passage batiment 95 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P061, réf. labo.: 22RI004283-061 MA2201007054/P062, réf. labo.: 22RI004283-062 MA2201007054/P063, réf. labo.: 22RI004283-063 MA2201007054/P064, réf. labo.: 22RI004283-064</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P063</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
passage batiment 101	4	Murs	Oui Sous-Sol - passage batiment 101 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P061, réf. labo.: 22RI004283-061 MA2201007054/P062, réf. labo.: 22RI004283-062 MA2201007054/P063, réf. labo.: 22RI004283-063 MA2201007054/P064, réf. labo.: 22RI004283-064</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P064</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO022 : Panneaux (fibres-ciment, ...)						
Niveau : Sous-Sol						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
passage batiment 61	1	Plafond	Oui Sous-Sol - passage batiment 61 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P069, réf. labo.: 22RI004283-069 MA2201007054/P070, réf. labo.: 22RI004283-070 <u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
passage batiment 67	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P069, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P069, réf. labo.: 22RI004283-069 MA2201007054/P070, réf. labo.: 22RI004283-070 <u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070	Idem photo : P069; P070
passage batiment 95	3	Plafond	Oui Sous-Sol - passage batiment 95 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P069, réf. labo.: 22RI004283-069 MA2201007054/P070, réf. labo.: 22RI004283-070 <u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	

**ZPSO026 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Parking	1	Murs	Oui Sous-Sol - Parking : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P077, réf. labo.: 22RI004283-077 MA2201007054/P078, réf. labo.: 22RI004283-078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
	2	Murs	Oui Sous-Sol - Parking : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P077, réf. labo.: 22RI004283-077 MA2201007054/P078, réf. labo.: 22RI004283-078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO029 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 67, Rez de chaussée BAT 95, Rez de chaussée BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Bat 61	1	Murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081, P082, P083, P084	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081 MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082 MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083 MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P081, P082, P083, P084</p>	Idem photo : P081; P082; P083; P084
Local Vélo Bat 61	2	Murs	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Local Vélo Bat 61 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081 MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082 MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083 MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P081</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Local Bat 67	3	Murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081, P082, P083, P084	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081            MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082            MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083            MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P081, P082, P083, P084</p>	Idem photo : P081; P082; P083; P084
Local Vélo Bat 67	4	Murs	Oui Rez de chaussée BAT 67 - Local Vélo Bat 67 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081            MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082            MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083            MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P082  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces :            Absence d'amiante</p>	
Local Bat 95	5	Murs	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Local Bat 95 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081            MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082            MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083            MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P083  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) : Absence d'amiante</p>	

Local Vélo Bat 95	6	Murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081, P082, P083, P084	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081 MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082 MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083 MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P081, P082, P083, P084</p>	Idem photo : P081; P082; P083; P084
Local Bat 101	7	Murs	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Local Bat 101 : Murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P081, réf. labo.: 22RI004283-081 MA2201007054/P082, réf. labo.: 22RI004283-082 MA2201007054/P083, réf. labo.: 22RI004283-083 MA2201007054/P084, réf. labo.: 22RI004283-084</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P084</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO035 : Panneaux (fibres-ciment, ...)**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 67**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Vélo Bat 67	1	Murs D	Oui Rez de chaussée BAT 67 - Local Vélo Bat 67 : Murs D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO035</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2201007054/P097</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 22RI004283-097</p> <p><u>Description:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Panneaux (fibres-ciment, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P097</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante</p>	

## 4 - Plafonds et faux plafonds

**ZPSO015 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61, Rez de chaussée BAT 67, 1er étage BAT 67, 2ème étage BAT 67, 3ème étage BAT 67, 4ème étage BAT 67, Rez de chaussée BAT 95, 1er étage BAT 95, 2ème étage BAT 95, 3ème étage BAT 95, 4ème étage BAT 95, Rez de chaussée BAT 101, 1er étage BAT 101, 2ème étage BAT 101, 3ème étage BAT 101, 4ème étage BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante</p>	
Palier Bat 61	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040

Palier 1 Bat 61	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier 2 Bat 61	4	Plafond	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Palier 3 Bat 61	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033            MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034            MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035            MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036            MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037            MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038            MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039            MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier 4 Bat 61	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033            MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034            MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035            MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036            MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037            MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038            MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039            MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040

Entrée Bat 67	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033  MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034  MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035  MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036  MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037  MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038  MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039  MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier Bat 67	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033  MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034  MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035  MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036  MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037  MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038  MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039  MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040

Palier 1 Bat 67	9	Plafond	Oui 1er étage BAT 67 - Palier 1 Bat 67 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 2 Bat 67	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	<p>Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040</p>

Palier 3 Bat 67	11	Plafond	Oui 3ème étage BAT 67 - Palier 3 Bat 67 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Palier 4 Bat 67	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	<p>Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040</p>

Entrée Bat 95	13	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Entrée Bat 95 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier Bat 95	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	<p>Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040</p>

Palier 1 Bat 95	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033  MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034  MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035  MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036  MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037  MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038  MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039  MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier 2 Bat 95	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033  MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034  MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035  MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036  MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037  MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038  MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039  MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040

Palier 3 Bat 95	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO015  <b>Echantillon:</b>            MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033            MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034            MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035            MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036            MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037            MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038            MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039            MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>            P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier 4 Bat 95	18	Plafond	Oui 4ème étage BAT 95 - Palier 4 Bat 95 : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO015  <b>Echantillon:</b>            MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033            MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034            MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035            MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036            MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037            MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038            MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039            MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>            P038  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>            - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Entrée Bat 101	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033  MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034  MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035  MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036  MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037  MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038  MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039  MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier 101	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033  MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034  MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035  MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036  MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037  MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038  MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039  MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040

Palier 1 Bat 101	21	Plafond	Oui 1er étage BAT 101 - Palier 1 Bat 101 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P039</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante</p>	
Palier 2 Bat 101	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	<p>Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040</p>

Palier 3 Bat 101	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040</p>	Idem photo : P033; P034; P035; P036; P037; P038; P039; P040
Palier 4 Bat 101	24	Plafond	Oui 4ème étage BAT 101 - Palier 4 Bat 101 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P033, réf. labo.: 22RI004283-033 MA2201007054/P034, réf. labo.: 22RI004283-034 MA2201007054/P035, réf. labo.: 22RI004283-035 MA2201007054/P036, réf. labo.: 22RI004283-036 MA2201007054/P037, réf. labo.: 22RI004283-037 MA2201007054/P038, réf. labo.: 22RI004283-038 MA2201007054/P039, réf. labo.: 22RI004283-039 MA2201007054/P040, réf. labo.: 22RI004283-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO019 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier bâtiment 61	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 61 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P057, réf. labo.: 22RI004283-057 MA2201007054/P058, réf. labo.: 22RI004283-058 MA2201007054/P059, réf. labo.: 22RI004283-059 MA2201007054/P060, réf. labo.: 22RI004283-060</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P057</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Cage d'escalier bâtiment 67	2	Plafond	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 67 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P057, réf. labo.: 22RI004283-057 MA2201007054/P058, réf. labo.: 22RI004283-058 MA2201007054/P059, réf. labo.: 22RI004283-059 MA2201007054/P060, réf. labo.: 22RI004283-060</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P058</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

Cage d'escalier bâtiment 95	3	Plafond	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 95 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P057, réf. labo.: 22RI004283-057 MA2201007054/P058, réf. labo.: 22RI004283-058 MA2201007054/P059, réf. labo.: 22RI004283-059 MA2201007054/P060, réf. labo.: 22RI004283-060 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; Présence d'amiante</p>	
Cage d'escalier bâtiment 101	4	Plafond	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 101 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P057, réf. labo.: 22RI004283-057 MA2201007054/P058, réf. labo.: 22RI004283-058 MA2201007054/P059, réf. labo.: 22RI004283-059 MA2201007054/P060, réf. labo.: 22RI004283-060 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris) ; Présence d'amiante</p>	

**ZPSO021 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre**

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
passage batiment 61	1	Plafond	Oui Sous-Sol - passage batiment 61 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P065, réf. labo.: 22RI004283-065 MA2201007054/P066, réf. labo.: 22RI004283-066 MA2201007054/P067, réf. labo.: 22RI004283-067 MA2201007054/P068, réf. labo.: 22RI004283-068</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P065</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
passage batiment 67	2	Plafond	Oui Sous-Sol - passage batiment 67 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P065, réf. labo.: 22RI004283-065 MA2201007054/P066, réf. labo.: 22RI004283-066 MA2201007054/P067, réf. labo.: 22RI004283-067 MA2201007054/P068, réf. labo.: 22RI004283-068</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P066</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

<p>passage batiment 95</p>	<p>3</p>	<p>Plafond</p>	<p>Oui Sous-Sol - passage batiment 95 : Plafond</p>	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P065, réf. labo.: 22RI004283-065 MA2201007054/P066, réf. labo.: 22RI004283-066 MA2201007054/P067, réf. labo.: 22RI004283-067 MA2201007054/P068, réf. labo.: 22RI004283-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
<p>passage batiment 101</p>	<p>4</p>	<p>Plafond</p>	<p>Oui Sous-Sol - passage batiment 101 : Plafond</p>	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P065, réf. labo.: 22RI004283-065 MA2201007054/P066, réf. labo.: 22RI004283-066 MA2201007054/P067, réf. labo.: 22RI004283-067 MA2201007054/P068, réf. labo.: 22RI004283-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante</p>	

**ZPSO027 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Parking	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Parking : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P079, réf. labo.: 22RI004283-079 MA2201007054/P080, réf. labo.: 22RI004283-080</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P079</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
	2	Plafond	Oui Sous-Sol - Parking : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO027</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P079, réf. labo.: 22RI004283-079 MA2201007054/P080, réf. labo.: 22RI004283-080</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P080</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO030 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 67, Rez de chaussée BAT 95, Rez de chaussée BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Bat 61	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086, P087, P088	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO030</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085 MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086 MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087 MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P085, P086, P087, P088</p>	Idem photo : P085; P086; P087; P088
Local Vélo Bat 61	2	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Local Vélo Bat 61 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO030</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085 MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086 MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087 MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P085</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

Local Bat 67	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086, P087, P088	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO030  <b>Echantillon:</b>  MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085  MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086  MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087  MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088</p> <p><b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>  P085, P086, P087, P088</p>	Idem photo : P085; P086; P087; P088
Local Vélo Bat 67	4	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 67 - Local Vélo Bat 67 : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO030  <b>Echantillon:</b>  MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085  MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086  MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087  MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088</p> <p><b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>  P086</p> <p><b>Partie analysée par le laboratoire:</b>  - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Local Bat 95	5	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Local Bat 95 : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO030  <b>Echantillon:</b>  MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085  MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086  MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087  MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088</p> <p><b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>  P087</p> <p><b>Partie analysée par le laboratoire:</b>  - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

Local Vélo Bat 95	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086, P087, P088	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO030  <b>Echantillon:</b>          MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085          MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086          MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087          MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P085, P086, P087, P088</p>	Idem photo : P085; P086; P087; P088
Local Bat 101	7	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Local Bat 101 : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO030  <b>Echantillon:</b>          MA2201007054/P085, réf. labo.: 22RI004283-085          MA2201007054/P086, réf. labo.: 22RI004283-086          MA2201007054/P087, réf. labo.: 22RI004283-087          MA2201007054/P088, réf. labo.: 22RI004283-088  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P088  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ;          matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;          matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ;          matériau semi-dur de type plâtre (blanc)          Absence d'amiante          - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)          Absence d'amiante          - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)          Absence d'amiante</p>	

**ZPSO032 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide ordures Batiment 61	1	Plafonds et murs	Oui Extérieur - Local vide ordures Batiment 61 : Plafonds et murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P091, réf. labo.: 22RI004283-091 MA2201007054/P092, réf. labo.: 22RI004283-092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	
Local vide ordures Batiment 67	2	Plafonds et murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P091, réf. labo.: 22RI004283-091 MA2201007054/P092, réf. labo.: 22RI004283-092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091, P092	Idem photo : P091; P092
Local vide ordures Batiment 95	3	Plafonds et murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P091, réf. labo.: 22RI004283-091 MA2201007054/P092, réf. labo.: 22RI004283-092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091, P092	Idem photo : P091; P092

Local vide ordures Batiment 101	4	Plafonds et murs	Oui Extérieur - Local vide ordures Batiment 101 : Plafonds et murs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO032</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P091, réf. labo.: 22RI004283-091 MA2201007054/P092, réf. labo.: 22RI004283-092</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P092</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) : Absence d'amiante</p>	
------------------------------------	---	------------------	--	---	---	--

## 5 - Planchers et planchers techniques

**ZPSO016 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61, Rez de chaussée BAT 67, 1er étage BAT 67, 2ème étage BAT 67, 3ème étage BAT 67, 4ème étage BAT 67**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique Bat 61	1	Sol	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Gaine technique Bat 61 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041 MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042 MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043 MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044 MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045 MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046 MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047 MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante</p>	

<p>Gaine technique 1 Bat 61</p>	<p>2</p>	<p>Sol</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041, P042, P043, P044</p>	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041 MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042 MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043 MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044 MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045 MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046 MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047 MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048</p>	<p>Idem photo : P041; P042; P043; P044</p>
<p>Gaine technique 2 Bat 61</p>	<p>3</p>	<p>Sol</p>	<p>Oui 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61 : Sol</p>	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041 MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042 MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043 MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044 MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045 MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046 MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047 MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; Absence d'amiante</p>	

Gaine technique 3 Bat 61	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041, P042, P043, P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048</p>	Idem photo : P041; P042; P043; P044
Gaine technique 4 Bat 61	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041, P042, P043, P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048</p>	Idem photo : P041; P042; P043; P044

Gaine technique Bat 67	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041, P042, P043, P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048</p>	Idem photo : P041; P042; P043; P044
Gaine technique 1 Bat 67	7	Sol	Oui 1er étage BAT 67 - Gaine technique 1 Bat 67 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048  <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P043  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)  ; matériau dur de type joint ciment (gris)  ; matériau dur de type ciment-colle (beige)  ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante</p>	

Gaine technique 2 Bat 67	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041, P042, P043, P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048</p>	Idem photo : P041; P042; P043; P044
Gaine technique 3 Bat 67	9	Sol	Oui 3ème étage BAT 67 - Gaine technique 3 Bat 67 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P044</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)  ; matériau dur de type joint ciment (gris)  ; matériau dur de type ciment-colle (gris)  ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)  : Absence d'amiante</p>	

Gaine technique 4 Bat 67	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041, P042, P043, P044	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016</p> <p><u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P041, réf. labo.: 22RI004283-041  MA2201007054/P042, réf. labo.: 22RI004283-042  MA2201007054/P043, réf. labo.: 22RI004283-043  MA2201007054/P044, réf. labo.: 22RI004283-044  MA2201007054/P045, réf. labo.: 22RI004283-045  MA2201007054/P046, réf. labo.: 22RI004283-046  MA2201007054/P047, réf. labo.: 22RI004283-047  MA2201007054/P048, réf. labo.: 22RI004283-048</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P041, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048</p>	Idem photo : P041; P042; P043; P044
--------------------------	----	-----	---	--	--	-------------------------------------

**ZPSO028 : Couche1: Ragréage**

**Niveau : Rez de chaussée BAT 95, 1er étage BAT 95, 2ème étage BAT 95, 3ème étage BAT 95, 4ème étage BAT 95, Rez de chaussée BAT 101, 1er étage BAT 101, 2ème étage BAT 101, 3ème étage BAT 101, 4ème étage BAT 101**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique Bat 95	1	Sol	Oui Rez de chaussée BAT 95 - Gaine technique Bat 95 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 echantillon: MA2201007054/P045 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Gaine technique 1 Bat 95	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046, P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 echantillon: MA2201007054/P045; P046; P047; P048 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		Idem photo : P045; P046; P047; P048
Gaine technique 2 Bat 95	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046, P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 echantillon: MA2201007054/P045; P046; P047; P048 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		Idem photo : P045; P046; P047; P048
Gaine technique 3 Bat 95	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046, P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 echantillon: MA2201007054/P045; P046; P047; P048 <u>Description:</u> Couche1: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		Idem photo : P045; P046; P047; P048

Gaine technique 4 Bat 95	5	Sol	Oui 4ème étage BAT 95 - Gaine technique 4 Bat 95 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028            échantillon: MA2201007054/P046  <u>Description:</u> Couche1: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P046  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ;            Absence d'amiante</p>	
Gaine technique Bat 101	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046, P047, P048	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028            échantillon: MA2201007054/P045; P046; P047; P048  <u>Description:</u> Couche1: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		Idem photo : P045; P046; P047; P048
Gaine technique 1 Bat 101	7	Sol	Oui 1er étage BAT 101 - Gaine technique 1 Bat 101 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028            échantillon: MA2201007054/P047  <u>Description:</u> Couche1: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P047  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ;            Absence d'amiante</p>	
Gaine technique 2 Local Bat 101	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046, P047, P048	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028            échantillon: MA2201007054/P045; P046; P047; P048  <u>Description:</u> Couche1: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		Idem photo : P045; P046; P047; P048
Gaine technique 3 Local Bat 101	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046, P047, P048	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028            échantillon: MA2201007054/P045; P046; P047; P048  <u>Description:</u> Couche1: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		Idem photo : P045; P046; P047; P048

Gaine technique 4 Bat 101	10	Sol	Oui 4ème étage BAT 101 - Gaine technique 4 Bat 101 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028  <u>echantillon:</u> MA2201007054/P048  <u>Description:</u> Couche1: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P048  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
---------------------------	----	-----	---	--	---	--

**ZPSO038 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Balcons dans les façades	1	Sols balcons	Oui Extérieur - Balcon dans les façades bat 61/67/95/101 : Sols balcons	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P105, réf. labo.: 22RI004283-104  MA2201007054/P106, réf. labo.: 22RI004283-105  <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P105  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
	2	Sols balcons	Oui Extérieur - Balcon dans les façades bat 61/67/95/101 : Sols balcons	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO038  <u>Echantillon:</u>  MA2201007054/P105, réf. labo.: 22RI004283-104  MA2201007054/P106, réf. labo.: 22RI004283-105  <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P106  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)  Absence d'amiante  - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)  Absence d'amiante</p>	

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO023 : Conduit en fibres-ciment							
Niveau : Sous-Sol							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo	
passage bâtiment 61	1	Murs et plafonds	Oui Sous-Sol - passage bâtiment 61 : Murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P071, réf. labo.: 22RI004283-071 MA2201007054/P072, réf. labo.: 22RI004283-072</p> <p><u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P071</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante</p>		
passage bâtiment 67	2	Murs et plafonds	Oui Sous-Sol - passage bâtiment 67 : Murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P071, réf. labo.: 22RI004283-071 MA2201007054/P072, réf. labo.: 22RI004283-072</p> <p><u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P072</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante</p>		

passage bâtiment 95	3	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P071, réf. labo.: 22RI004283-071 MA2201007054/P072, réf. labo.: 22RI004283-072</p> <p><u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P071, P072</p>	Idem photo : P071; P072
passage bâtiment 101	4	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO023</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P071, réf. labo.: 22RI004283-071 MA2201007054/P072, réf. labo.: 22RI004283-072</p> <p><u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P071, P072</p>	Idem photo : P071; P072

**ZPSO024 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)**

**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
passage bâtiment 61	1	Murs et plafonds	Oui Sous-Sol - passage bâtiment 61 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P073, réf. labo.: 22RI004283-073 MA2201007054/P074, réf. labo.: 22RI004283-074 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante	
passage bâtiment 67	2	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P073, réf. labo.: 22RI004283-073 MA2201007054/P074, réf. labo.: 22RI004283-074 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073, P074	Idem photo : P073; P074
passage bâtiment 95	3	Murs et plafonds	Oui Sous-Sol - passage bâtiment 95 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Echantillon:</u> MA2201007054/P073, réf. labo.: 22RI004283-073 MA2201007054/P074, réf. labo.: 22RI004283-074 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (vert) Absence d'amiante	

passage bâtiment 101	4	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO024</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P073, réf. labo.: 22RI004283-073 MA2201007054/P074, réf. labo.: 22RI004283-074</p> <p><u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P073, P074</p>	Idem photo : P073; P074
----------------------	---	------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

**ZPSO025 : Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir**

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
passage bâtiment 61	1	Murs et plafonds	Oui Sous-Sol - passage bâtiment 61 : Murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P075, réf. labo.: 22RI004283-075            MA2201007054/P076, réf. labo.: 22RI004283-076  <u>Description:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P075  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (noir) : Absence d'amiante</p>	
passage bâtiment 67	2	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P075, réf. labo.: 22RI004283-075            MA2201007054/P076, réf. labo.: 22RI004283-076  <u>Description:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P075, P076</p>	Idem photo : P075; P076

passage bâtiment 95	3	Murs et plafonds	Oui Sous-Sol - passage bâtiment 95 : Murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P075, réf. labo.: 22RI004283-075 MA2201007054/P076, réf. labo.: 22RI004283-076</p> <p><u>Description:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P076</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante</p>	
passage bâtiment 101	4	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO025</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P075, réf. labo.: 22RI004283-075 MA2201007054/P076, réf. labo.: 22RI004283-076</p> <p><u>Description:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...) noir</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P075, P076</p>	Idem photo : P075; P076

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

**Sans objet**

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

**Sans objet**

## 11 - Composants Hors norme

ZPSO031 : Calorifugeages						
Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 67, Rez de chaussée BAT 95, Rez de chaussée BAT 101						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Bat 61	1	locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089 MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090</p> <p><u>Description:</u> Calorifugeages</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P089, P090</p>	Idem photo : P089; P090
Local Vélo Bat 61	2	locaux et locaux vélos	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Local Vélo Bat 61 : locaux et locaux vélos	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089 MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090</p> <p><u>Description:</u> Calorifugeages</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P089</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type liège (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Local Bat 67	3	locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089 MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090</p> <p><u>Description:</u> Calorifugeages</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P089, P090</p>	Idem photo : P089; P090

Local Vélo Bat 67	4	locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089            MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090  <u>Description:</u> Calorifugeages  <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P089, P090</p>	Idem photo : P089; P090
Local Bat 95	5	locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089            MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090  <u>Description:</u> Calorifugeages  <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P089, P090</p>	Idem photo : P089; P090
Local Vélo Bat 95	6	locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089            MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090  <u>Description:</u> Calorifugeages  <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P089, P090</p>	Idem photo : P089; P090
Local Bat 101	7	locaux et locaux vélos	Oui Rez de chaussée BAT 101 - Local Bat 101 : locaux et locaux vélos	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO031  <u>Echantillon:</u>            MA2201007054/P089, réf. labo.: 22RI004283-089            MA2201007054/P090, réf. labo.: 22RI004283-090  <u>Description:</u> Calorifugeages  <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P090  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces            Absence d'amiante            - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)            Absence d'amiante            - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige)            Absence d'amiante</p>	

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

**ADX GROUPE**  
**ALAEDDINE BENDERDOUCH**  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01**  
Date d'émission de rapport : 04/02/2022 22:01

---

Référence dossier Client: 61f2c99eb028aDossier: MA2201007054  
Référence dossier N° : 22UV006631  
Référence laboratoire N° : 22RI004283

Reçu par MyEasyLab le : 31/01/2022 11:47  
Reçu par le laboratoire le : 31/01/2022  
Date d'analyse : 03/02/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 67 - Palier Bat 67	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage BAT 67 - Palier 3 Bat 67	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Palier Bat 95	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

2/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 95 - Palier 4 Bat 95	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage BAT 101 - Palier 1 Bat 101	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 101 - Palier 4 Bat 101	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (1) (2)	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VWSP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage BAT 67 - Palier 1 Bat 67	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage BAT 67 - Palier 3 Bat 67	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



4/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01 (3)	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	
014-01 (3)	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 95 - Palier 4 - Bat 95	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RR5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 101 - Palier 101	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

5/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 101 - Palier 4 Bat 101	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Entree Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage BAT 67 - Palier 1 Bat 67	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



6/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage BAT 67 - Palier 3 Bat 67	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 95 - Palier 4 Bat 95	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

7/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 101 - Palier 101	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 101 - Palier 4 Bat 101	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - Rez de chaussee BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - 1er etage BAT 67 - Palier 1 Bat 67	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - Rez de chaussee BAT 95 - Palier Bat 95	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

8/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - 1er étage BAT 101 - Palier 1 Bat 101	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (orange)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-Colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 67 - Entrée Bat 67	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 95 - Entrée Bat 95	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 101 - Entrée Bat 101	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

9/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01	P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Entree Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage BAT 67 - Palier 1 Bat 67	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage BAT 67 - Palier 3 Bat 67	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

10/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 95 - Palier 4 Bat 95	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage BAT 101 - Palier 1 Bat 101	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage BAT 101 - Palier 4 Bat 101	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

11/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée BAT 61 - Gaine technique Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 2eme étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P043 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 1er étage BAT 67 - Gaine technique 1 Bat 67	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment-colle (beige); matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 3eme étage BAT 67 - Gaine technique 3 Bat 67	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ragréage - Couche1: Ragréage - Rez de chaussée BAT 95 - Gaine technique Bat 95	Matériau dur de type ciment (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

12/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ragreage - Couche1: Ragreage - 4eme etage BAT 95 - Gaine technique 4 Bat 95	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-01	P047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ragreage - Couche1: Ragreage - 1er etage BAT 101 - Gaine technique 1 Bat 101	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P048 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ragreage - Couche1: Ragreage - 4eme etage BAT 101 - Gaine technique 4 Bat 101	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

13/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049-01	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 61 - Entree Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / GATE	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
049-02	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 61 - Entree Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

14/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 67 - Entree Bat 67	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
050-02	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 67 - Entree Bat 67	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

15/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-03	P050 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 67 - Entree Bat 67	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
050-04	P050 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 67 - Entree Bat 67	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

16/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-01	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
051-02	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

17/45



## Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-03	P051 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
051-04	P051 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 95 - Entree Bat 95	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

18/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 101 - Entree Bat 101	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
052-02	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 101 - Entree Bat 101	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

19/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-03	P052 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 101 - Entree Bat 101	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
052-04	P052 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee BAT 101 - Entree Bat 101	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

20/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-01	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier batiment 61	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-02	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier batiment 61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier batiment 67	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier batiment 95	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



21/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056-01	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 101	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-01	P057 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 61	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P058 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 67	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01 (4)	P059 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 95	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

22/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060-01 (2)	P060 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier bâtiment 101.	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	
061-01	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - passage bâtiment 61	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-01	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - passage bâtiment 67	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - passage bâtiment 95	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

23/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064-01	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - passage bâtiment 101	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

24/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065-01	P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
065-02	P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-03	P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 61	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

25/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065-04	P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 61	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
065-05	P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 61	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

26/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066-01	P066 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
066-02	P066 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVI2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-03	P066 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 67	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

27/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 95	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
067-02	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 95	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-03	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 95	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

28/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-04	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 95	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
067-05	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 95	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

29/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068-01	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 101	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
068-02	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 101	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-03	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Sous-Sol - passage batiment 101	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
069-01	P069 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux - Panneaux (fibres-ciment, ) - Panneaux (fibres-ciment, ) - Sous-Sol - passage batiment 61	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

30/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-01	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Panneaux (fibres-ciment, ) - Panneaux (fibres-ciment, ) - Sous-Sol - passage bâtiment 95	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
071-01	P071 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Sous-Sol - passage bâtiment 61	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / JRB7	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
072-01	P072 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Sous-Sol - passage bâtiment 67	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
073-01	P073 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - passage bâtiment 61	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
073-02	P073 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - passage bâtiment 61	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-03	P073 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - passage bâtiment 61	Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



31/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074-01	P074 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - passage bâtiment 95	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
074-02	P074 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - passage bâtiment 95	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-03	P074 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - passage bâtiment 95	Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
075-01	P075 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas) noir - Sous-Sol - passage bâtiment 61	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076-01	P076 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge noir (tresses, coquilles, matelas) noir - Sous-Sol - passage bâtiment 95	Matériau de type mousse (noir)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

32/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077-01	P077 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Parking	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078-01	P078 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Parking	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-01	P079 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Parking	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-01	P080 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Parking	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

33/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081-01	P081 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082-01	P082 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 67 - Local Velo Bat 67	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083-01	P083 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Local Bat 95	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



## Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084-01	P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée BAT 101 - Local Bat 101	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

35/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085-01	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
085-02	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085-03	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
085-04	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

36/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086-01	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 67 - Local Velo Bat 67	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
086-02	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 67 - Local Velo Bat 67	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086-03	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 67 - Local Velo Bat 67	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
086-04	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 67 - Local Velo Bat 67	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

37/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087-01	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Local Bat 95	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
087-02	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Local Bat 95	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087-03	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Local Bat 95	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
087-04	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 95 - Local Bat 95	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

38/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088-01	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
088-02	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088-03	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
088-04	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

39/45



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089-01	P089 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type liège (marron)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
089-02	P089 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee BAT 61 - Local Velo Bat 61	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type liège (marron)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090-01	P090 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090-02	P090 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090-03	P090 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussee BAT 101 - Local Bat 101	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GATE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
091-01	P091 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Exterieur - Local vide ordures Batiment 61	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

40/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092-01	P092 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Extérieur - Local vide ordures Batiment 101	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093-01	P093 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - isolant bitumineux - isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094-01	P094 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - isolant bitumineux - isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 101	Matériau (vert) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095-01	P095 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, garde de corps - Peinture - Peinture - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (noir) + (marron)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096-01	P096 - 2 - Pariois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, garde de corps - Peinture - Peinture - Extérieur - Facade Batiment 101	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (noir) + (marron) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097-01 (5)	P097 - 3 - Pariois verticales interieures - Gains et coffres verticaux - Panneaux (fibres-ciment, ) - Panneaux (fibres-ciment, ) - Rez de chaussee BAT 67 - Local Velo Bat 67	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / GATE	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

41/45



## Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098-01	P098 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099-01	P099 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 67	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100-01	P100 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 95	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101-01 <sup>(6)</sup>	P101 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 101	Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / JRB7	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
102-01 <sup>(2)</sup>	P103 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
103-01	P104 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Batiment 101	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

42/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104-01	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Extérieur - Balcon dans les façades bat 61/67/95/101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105-01	P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Extérieur - Balcon dans les façades bat 61/67/95/101	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105-02	P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Extérieur - Balcon dans les façades bat 61/67/95/101	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106-01	P107 - 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / XI3X	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
106-02	P107 - 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

43/45



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107-01	P108 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 101	Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108-01	P109 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Couche2: Peinture - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109-01	P110 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Couche2: Peinture - Extérieur - Facade Batiment 101	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VVJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

**Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
153 analyses au laboratoire dont 114 par la technique identifiée sous le terme MET et 39 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

**Observation(s) échantillon(s)**

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

44/45



## Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-007290-01

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

**Notes :**

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



**Anna Kudrynska**  
Chef d'équipe suppléant



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

45/45

## 8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### **CNA**

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000</b> € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5979

Version 001

Je soussignée, **Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert**, atteste que :

## **Monsieur BENDERDOUCH ALA EDDINE**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

**Amiante avec mention**    **Amiante Avec Mention**  
Date d'effet : 20/04/2021 - Date d'expiration : 19/04/2028

**Amiante sans mention**    **Amiante Sans Mention**  
Date d'effet : 20/04/2021 - Date d'expiration : 19/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

