

Pré-Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2201007055

Date d'intervention : 28/01/2022

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE

77002 Melun

EXPERT



BENDERDOUCH ala eddine

06 68 43 01 39

Certification n° : CPDI5979

Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE

10 Avenue Charles Péguy

77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

61, 81, 87 RUE LT MOISANT

77190 DAMMARIE LES LYS



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : BENDERDOUCH ala eddine



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	28/01/2022	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
BENDERDOUCH ala eddine	I.Cert	CPDI5979	20/04/2021	19/04/2028

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2022

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	10
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	27
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	29
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	94
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	125

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

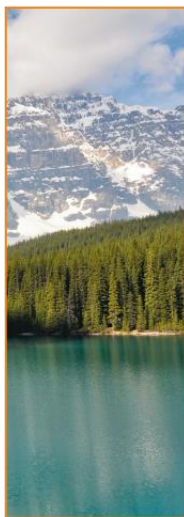

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 61, 81, 87 RUE LT MOISANT
77190 DAMMARIE LES LYS

Numéro de mission : MA2201007055

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. 61, 81, 87 RUE LT MOISANT

Visite effectuée le : 28/01/2022

Rapport édité, le : 15/02/2022

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée BAT 61 :	Local Bat 61
Rez de chaussée BAT 61 :	Local Vélo Bat 61, Entrée Bat 61, Palier Bat 61
1er étage BAT 61 :	Palier 1 Bat 61, Gaine technique 1 Bat 61
2ème étage BAT 61 :	Palier 2 Bat 61, Gaine technique 2 Bat 61
3ème étage BAT 61 :	Palier 3 Bat 61, Gaine technique 3 Bat 61
4ème étage BAT 61 :	Palier 4 Bat 61, Gaine technique 4 Bat 61
Rez de chaussée Bat 81 :	Local Bat 81, Entrée Bat 81, Local Vélo Bat 81, Palier Bat 81, Gaine technique Bat 81
1er étage BAT 81 :	Palier 1 Bat 81, Gaine technique 1 Bat 81
2ème étage BAT 81 :	Palier 2 Bat 81, Gaine technique 2 Bat 81
3ème étage BAT 81 :	Palier 3 Bat 81, Gaine technique 3 Bat 81
4ème étage BAT 81 :	Palier 4 Bat 81, Gaine technique 4 Bat 81
Rez de chaussée BAT 87 :	Local Bat 87, Local Vélo Bat 87, Entrée Bat 87, Palier Bat 87, Gaine technique Bat 87
1er étage BAT 87 :	Palier 1 Bat 87, Gaine technique 1 Bat 87
2ème étage BAT 87 :	Palier 2 Bat 87, Gaine technique 2 Bat 87
3ème étage BAT 87 :	Palier 3 Bat 87, Gaine technique 3 Bat 87
4ème étage BAT 87 :	Palier 4 Bat 87, Gaine technique 4 Bat 87
Extérieur :	Façades, Local vide ordures Batiment 61, Local vide ordures Batiment 81, Local vide ordures Batiment 87, Façade Batiment 61, Façade Batiment 81, Façade Batiment 87, Balcon dans les façades bat 61/81/87, Entrée bâtiment 61,81,87
Caves :	Cage d'escalier bat 61, Cage d'escalier bat 81, Cage d'escalier bat 87, Passage bat 61, Passage bat 81, Passage bat 87
Sous-Sol :	Cage d'escalier bat 61, Cage d'escalier bat 81, Cage d'escalier bat 87, Passage bat 61, Passage bat 81, Passage bat 87

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
1er étage BAT 61	Gaine technique 1 Bat 61; 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61; 3ème étage BAT 61 - Gaine technique 3 Bat 61; 4ème étage BAT 61 - Gaine technique 4 Bat 61; Rez de chaussée Bat 81 - Gaine technique Bat 81; 1er étage BAT 81 - Gaine technique 1 Bat 81; 2ème étage BAT 81 - Gaine technique 2 Bat 81; 3ème étage BAT 81 - Gaine technique 3 Bat 81; 4ème étage BAT 81 - Gaine technique 4 Bat 81; Rez de chaussée BAT 87 - Gaine technique Bat 87; 1er étage BAT 87 - Gaine technique 1 Bat 87; 2ème étage BAT 87 - Gaine technique 2 Bat 87; 3ème étage BAT 87 - Gaine technique 3 Bat 87; 4ème étage BAT 87 - Gaine technique 4 Bat 87	Murs et plafonds
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Mur donnant sur extérieur
	Palier Bat 61	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Mur donnant sur extérieur
	Palier Bat 81	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 81	Palier 1 Bat 81	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 81	Palier 2 Bat 81	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 81	Palier 3 Bat 81	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 81	Palier 4 Bat 81	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Mur donnant sur extérieur
	Palier Bat 87	Mur donnant sur extérieur
1er étage BAT 87	Palier 1 Bat 87	Mur donnant sur extérieur
2ème étage BAT 87	Palier 2 Bat 87	Mur donnant sur extérieur
3ème étage BAT 87	Palier 3 Bat 87	Mur donnant sur extérieur
4ème étage BAT 87	Palier 4 Bat 87	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Mur de refend
	Palier Bat 61	Mur de refend
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Mur de refend
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Mur de refend
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Mur de refend
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Mur de refend
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Mur de refend
	Palier Bat 81	Mur de refend
1er étage BAT 81	Palier 1 Bat 81	Mur de refend
2ème étage BAT 81	Palier 2 Bat 81	Mur de refend
3ème étage BAT 81	Palier 3 Bat 81	Mur de refend
4ème étage BAT 81	Palier 4 Bat 81	Mur de refend
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Mur de refend
	Palier Bat 87	Mur de refend
1er étage BAT 87	Palier 1 Bat 87	Mur de refend
2ème étage BAT 87	Palier 2 Bat 87	Mur de refend
3ème étage BAT 87	Palier 3 Bat 87	Mur de refend
4ème étage BAT 87	Palier 4 Bat 87	Mur de refend
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Cloison
	Palier Bat 61	Cloison
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Cloison
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Cloison
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Cloison
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Cloison
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Cloison
	Palier Bat 81	Cloison
1er étage BAT 81	Palier 1 Bat 81	Cloison
2ème étage BAT 81	Palier 2 Bat 81	Cloison
3ème étage BAT 81	Palier 3 Bat 81	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
4ème étage BAT 81	Palier 4 Bat 81	Cloison
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Cloison
	Palier Bat 87	Cloison
1er étage BAT 87	Palier 1 Bat 87	Cloison
2ème étage BAT 87	Palier 2 Bat 87	Cloison
3ème étage BAT 87	Palier 3 Bat 87	Cloison
4ème étage BAT 87	Palier 4 Bat 87	Cloison
Rez de chaussée BAT 61	Palier Bat 61	Main courante
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Main courante
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Main courante
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Main courante
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Main courante
Rez de chaussée Bat 81	Palier Bat 81	Main courante
1er étage BAT 81	Palier 1 Bat 81	Main courante
2ème étage BAT 81	Palier 2 Bat 81	Main courante
3ème étage BAT 81	Palier 3 Bat 81	Main courante
Rez de chaussée BAT 87	Palier Bat 87	Main courante
1er étage BAT 87	Palier 1 Bat 87	Main courante
2ème étage BAT 87	Palier 2 Bat 87	Main courante
3ème étage BAT 87	Palier 3 Bat 87	Main courante
4ème étage BAT 87	Palier 4 Bat 87	Main courante
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Faïences
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Faïences
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Faïences
Extérieur	Façades	Faïences
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Plafond
	Palier Bat 61	Plafond
1er étage BAT 61	Palier 1 Bat 61	Plafond
2ème étage BAT 61	Palier 2 Bat 61	Plafond
3ème étage BAT 61	Palier 3 Bat 61	Plafond
4ème étage BAT 61	Palier 4 Bat 61	Plafond
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Plafond
	Palier Bat 81	Plafond
1er étage BAT 81	Palier 1 Bat 81	Plafond
2ème étage BAT 81	Palier 2 Bat 81	Plafond
3ème étage BAT 81	Palier 3 Bat 81	Plafond
4ème étage BAT 81	Palier 4 Bat 81	Plafond
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Plafond
	Palier Bat 87	Plafond
1er étage BAT 87	Palier 1 Bat 87	Plafond
2ème étage BAT 87	Palier 2 Bat 87	Plafond
3ème étage BAT 87	Palier 3 Bat 87	Plafond
4ème étage BAT 87	Palier 4 Bat 87	Plafond
1er étage BAT 61	Gaine technique 1 Bat 61	Sol
2ème étage BAT 61	Gaine technique 2 Bat 61	Sol
3ème étage BAT 61	Gaine technique 3 Bat 61	Sol
4ème étage BAT 61	Gaine technique 4 Bat 61	Sol
Rez de chaussée Bat 81	Gaine technique Bat 81	Sol
1er étage BAT 81	Gaine technique 1 Bat 81	Sol
2ème étage BAT 81	Gaine technique 2 Bat 81	Sol
3ème étage BAT 81	Gaine technique 3 Bat 81	Sol
4ème étage BAT 81	Gaine technique 4 Bat 81	Sol
Rez de chaussée BAT 87	Gaine technique Bat 87	Sol
1er étage BAT 87	Gaine technique 1 Bat 87	Sol
2ème étage BAT 87	Gaine technique 2 Bat 87	Sol
3ème étage BAT 87	Gaine technique 3 Bat 87	Sol
4ème étage BAT 87	Gaine technique 4 Bat 87	Sol
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Plafond
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Plafond
Rez de chaussée BAT 61	Entrée Bat 61	Murs et plafonds
Rez de chaussée Bat 81	Entrée Bat 81	Murs et plafonds
Rez de chaussée BAT 87	Entrée Bat 87	Murs et plafonds
Caves	Cage d'escalier bat 61	Murs
	Cage d'escalier bat 81	Murs

Niveau	Pièce	Zone
	Cage d'escalier bat 87	Murs
	Passage bat 61	Murs
	Passage bat 81	Murs
	Passage bat 87	Murs
	Cage d'escalier bat 61	Murs et plafonds
	Cage d'escalier bat 81	Murs et plafonds
	Cage d'escalier bat 87	Murs et plafonds
	Passage bat 61	Murs et plafonds
	Passage bat 81	Murs et plafonds
	Passage bat 87	Murs et plafonds
	Cage d'escalier bat 61	Plafond
	Cage d'escalier bat 81	Plafond
	Cage d'escalier bat 87	Plafond
	Passage bat 61	Plafond
	Passage bat 81	Plafond
	Passage bat 87	Plafond
	Passage bat 61	Plafonds et murs
	Passage bat 81	Plafonds et murs
	Passage bat 87	Plafonds et murs
Rez de chaussée BAT 61	Local Bat 61	Locaux et locaux vélos
Rez de chaussée BAT 61	Local Vélo Bat 61	Locaux et locaux vélos
Rez de chaussée Bat 81	Local Vélo Bat 81	Locaux et locaux vélos
Rez de chaussée BAT 87	Local Vélo Bat 87	Locaux et locaux vélos
Extérieur	Local vide ordures Batiment 61	Murs et plafonds
	Local vide ordures Batiment 81	Murs et plafonds
	Local vide ordures Batiment 87	Murs et plafonds
	Façade Batiment 61	Garde de corps des balcons
	Façade Batiment 81	Garde de corps des balcons
	Façade Batiment 87	Garde de corps des balcons
	Façade Batiment 61	Façade EST
	Façade Batiment 81	Façade ouest
	Façade Batiment 87	Façade ouest
	Façade Batiment 61	Poteaux
	Façade Batiment 81	Poteaux
	Façade Batiment 87	Poteaux
	Façade Batiment 61	Joint de dilatation murs façades
	Façade Batiment 81	Joint de dilatation murs façades
	Façade Batiment 87	Joint de dilatation murs façades
	Façade Batiment 61	Murs façades
	Façade Batiment 81	Murs façades
	Façade Batiment 87	Murs façades
Rez de chaussée BAT 61	Local Bat 61	Plafond
Rez de chaussée BAT 61	Local Vélo Bat 61	Plafond
Rez de chaussée Bat 81	Local Bat 81	Plafond
	Local Vélo Bat 81	Plafond
Rez de chaussée BAT 87	Local Bat 87	Plafond
	Local Vélo Bat 87	Plafond
Rez de chaussée BAT 61	Local Bat 61	Murs
Rez de chaussée BAT 61	Local Vélo Bat 61	Murs
Rez de chaussée Bat 81	Local Bat 81	Murs
	Local Vélo Bat 81	Murs
Rez de chaussée BAT 87	Local Bat 87	Murs
	Local Vélo Bat 87	Murs

Descriptif des travaux :

- Mise en œuvre d'une Isolation Thermique par l'Extérieur
- Remplacement des garde-corps
- Isolation des caves et des planchers bas
- Traitement des joints de dilatation sous dalle de la Tranche 3 et des armatures éclatées (balcons, terrasses...)
- Centralisation de la production d'ECS
- Réfection et mise aux normes des installations électriques des parties communes
- Mise en conformité de la sécurité incendie et mise en place d'un système de désenfumage

- Réfection de gaines techniques
- Remplacement des collecteurs EU, EP, et EU au sous-sol
- Désembouage du réseau de chauffage
- Ré-affectation des locaux libres en RDC
- Remplacement chutes EU - EV en PVC
- Mise en place d'un clapet anti-retour après compteurs EF individuels
- Remplacement vanne d'arrêt avant compteurs EF individuels
- Mise en peinture parking souterrain (non compris sol)
- Réfection calorifuge sous-sols
- Dépose réseaux obsolètes et câblages en fils volant

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Extérieur - Entrée bâtiment 61,81,87	Plafonds extérieur entre les entrées	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO068	Extérieur	Façade Batiment 61; Façade Batiment 81; Façade Batiment 87	Poteaux	Analyse : P066 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P067 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	84m2
ZPSO070	Extérieur	Façade Batiment 61; Façade Batiment 81; Façade Batiment 87	Joint de dilatation murs façades	Analyse : P070 - Phase 1 Matériau souple de type joint (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) (Présence d'amiante) Analyse : P071 - Phase 1 Matériau souple de type joint (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) (Présence d'amiante)	375ml
ZPSO071	Extérieur	Façade Batiment 61; Façade Batiment 81; Façade Batiment 87	Murs façades	Analyse : P072 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P073 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Absence d'amiante)	33m2
ZPSO073	Rez de chaussée BAT 61 -- Rez de chaussée BAT 61 -- Rez de chaussée Bat 81 -- Rez de chaussée BAT 87	Local Bat 61 -- Local Vélo Bat 61 -- Local Bat 81; Local Vélo Bat 81 -- Local Bat 87; Local Vélo Bat 87	Murs	Analyse : P074 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P075 - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P076 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris) (Présence d'amiante)	280m2

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



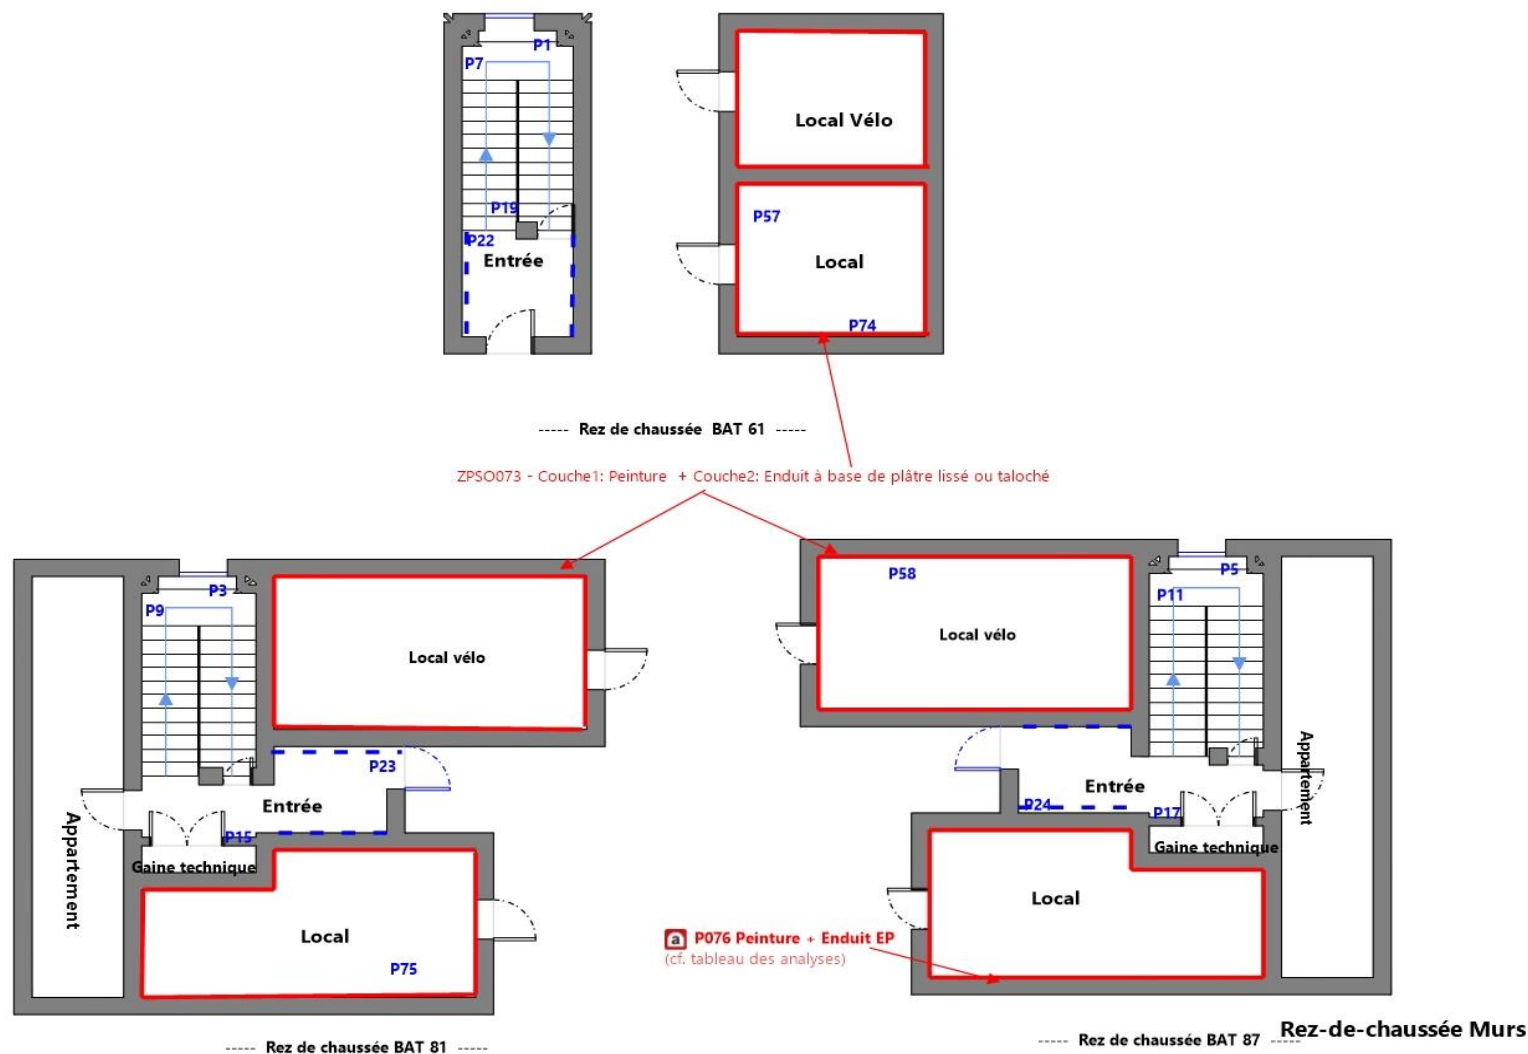



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

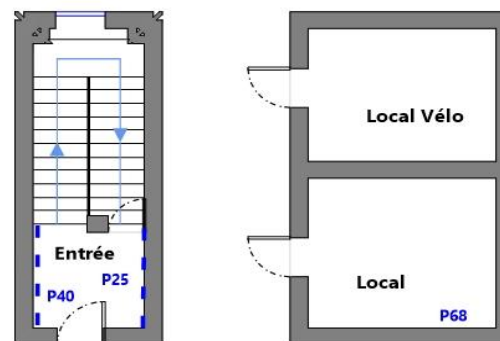

----- Rez de chaussée BAT 61 -----

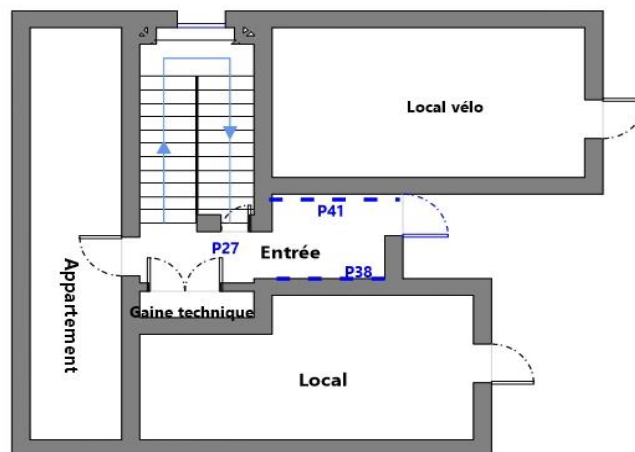


----- Rez de chaussée BAT 81 -----

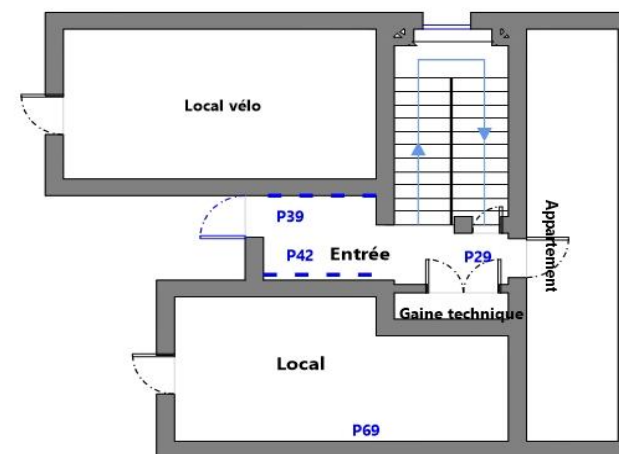


----- Rez-de-chaussée Plafonds
----- Rez de chaussée BAT 87 -----


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

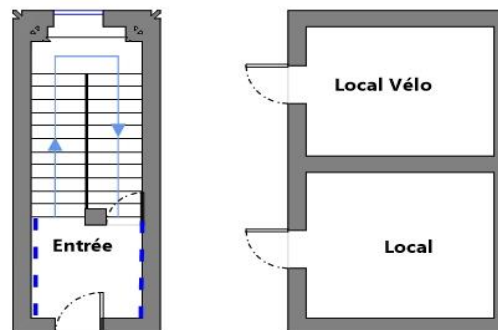

----- Rez de chaussée BAT 61 -----

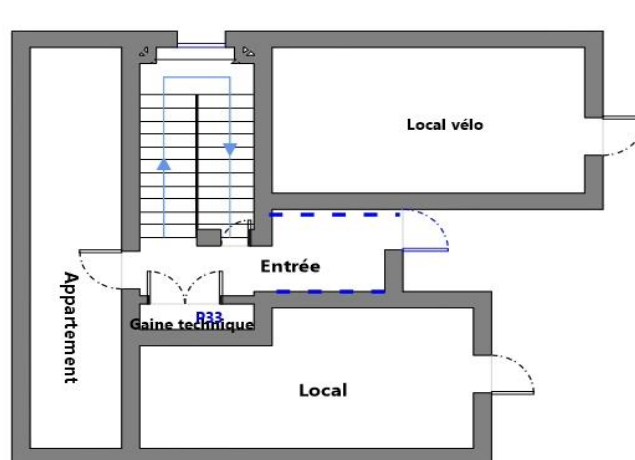


----- Rez de chaussée BAT 81 -----

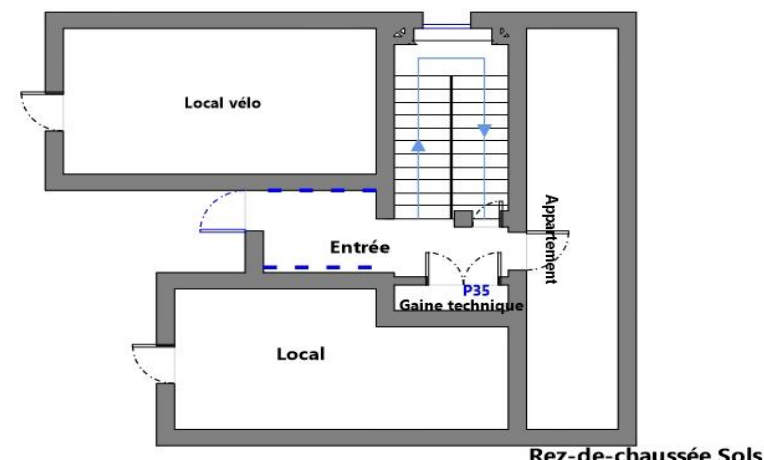


----- Rez de chaussée BAT 87 -----


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

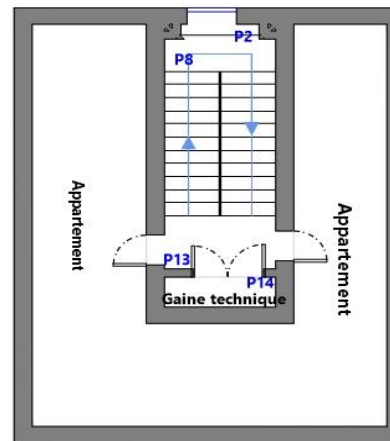

BAT 61

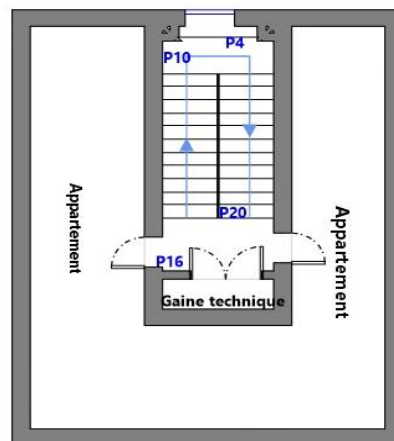


BAT 81

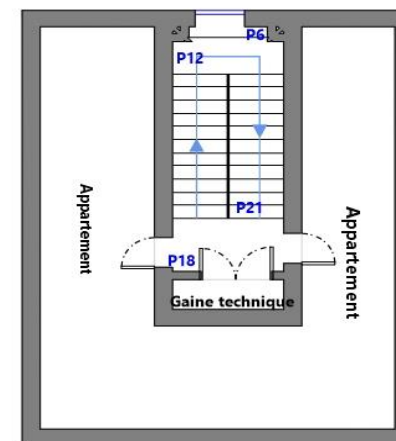


BAT 87

1er au 4 Etage Murs


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

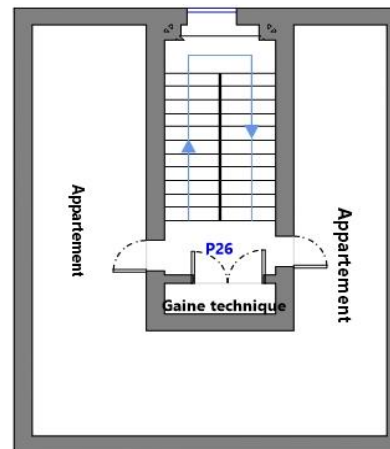

BAT 61

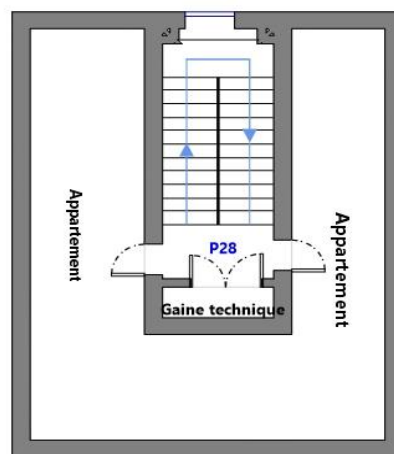


BAT 81

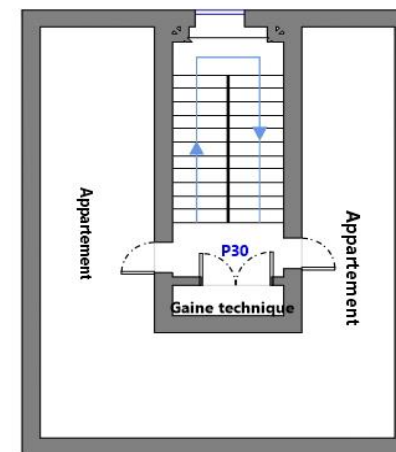


BAT 87

1er au 4 Etage Plafonds


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

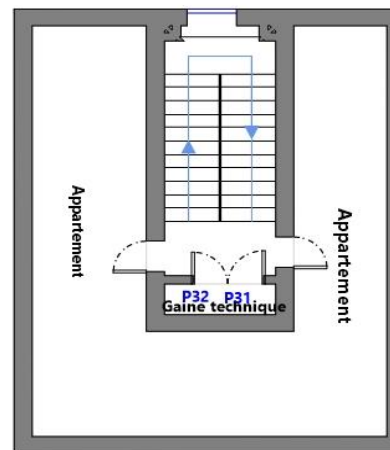

BAT 61

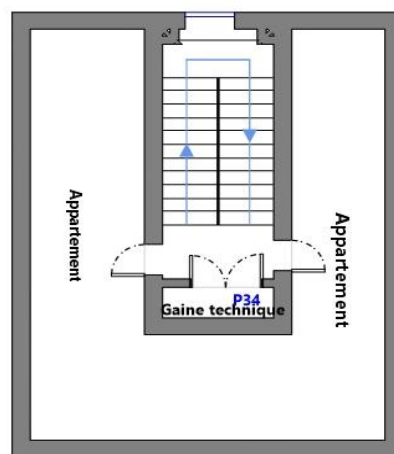


BAT 81

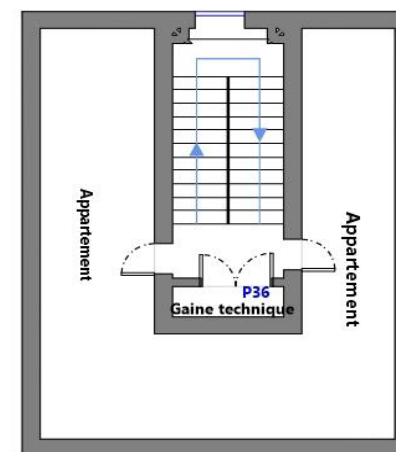

BAT 87


1er au 4 Etage sols

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

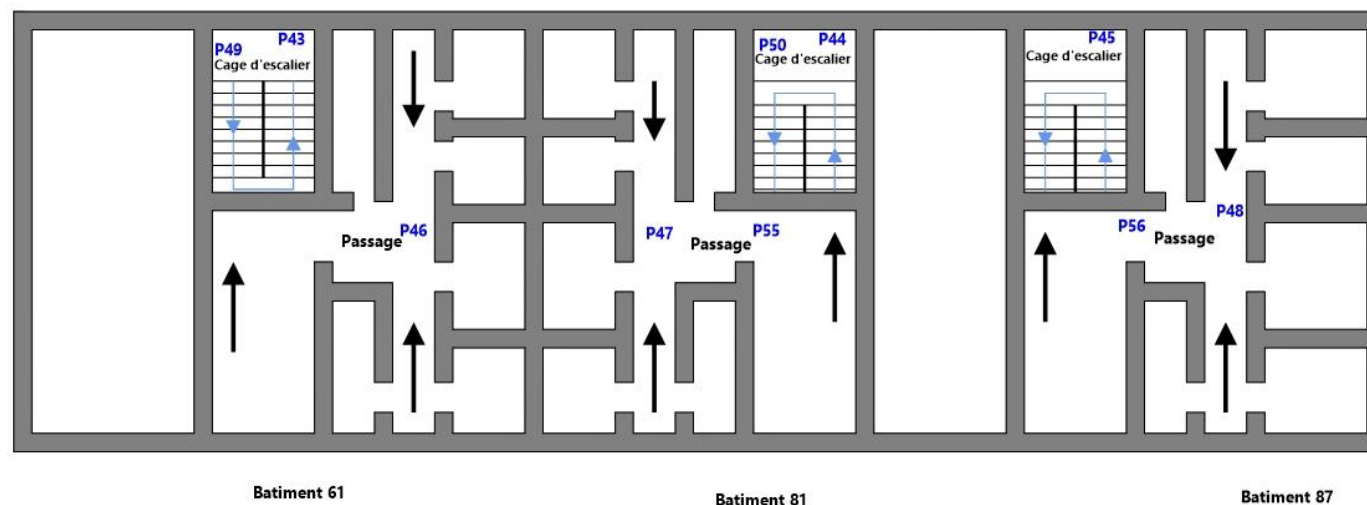

Sous-sol Murs

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

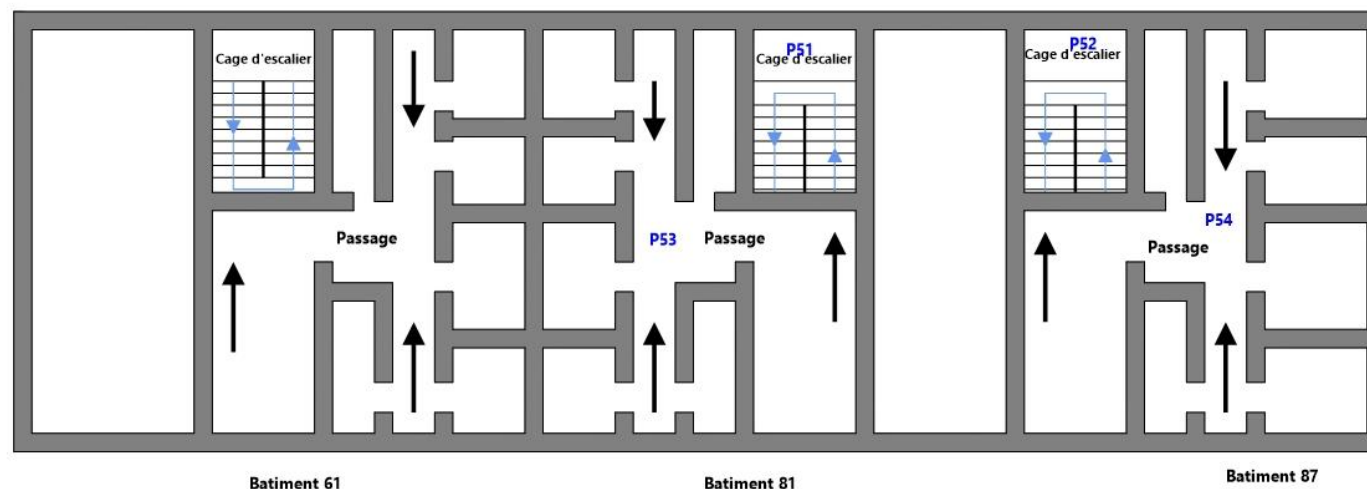

Sous-sol Plafonds

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

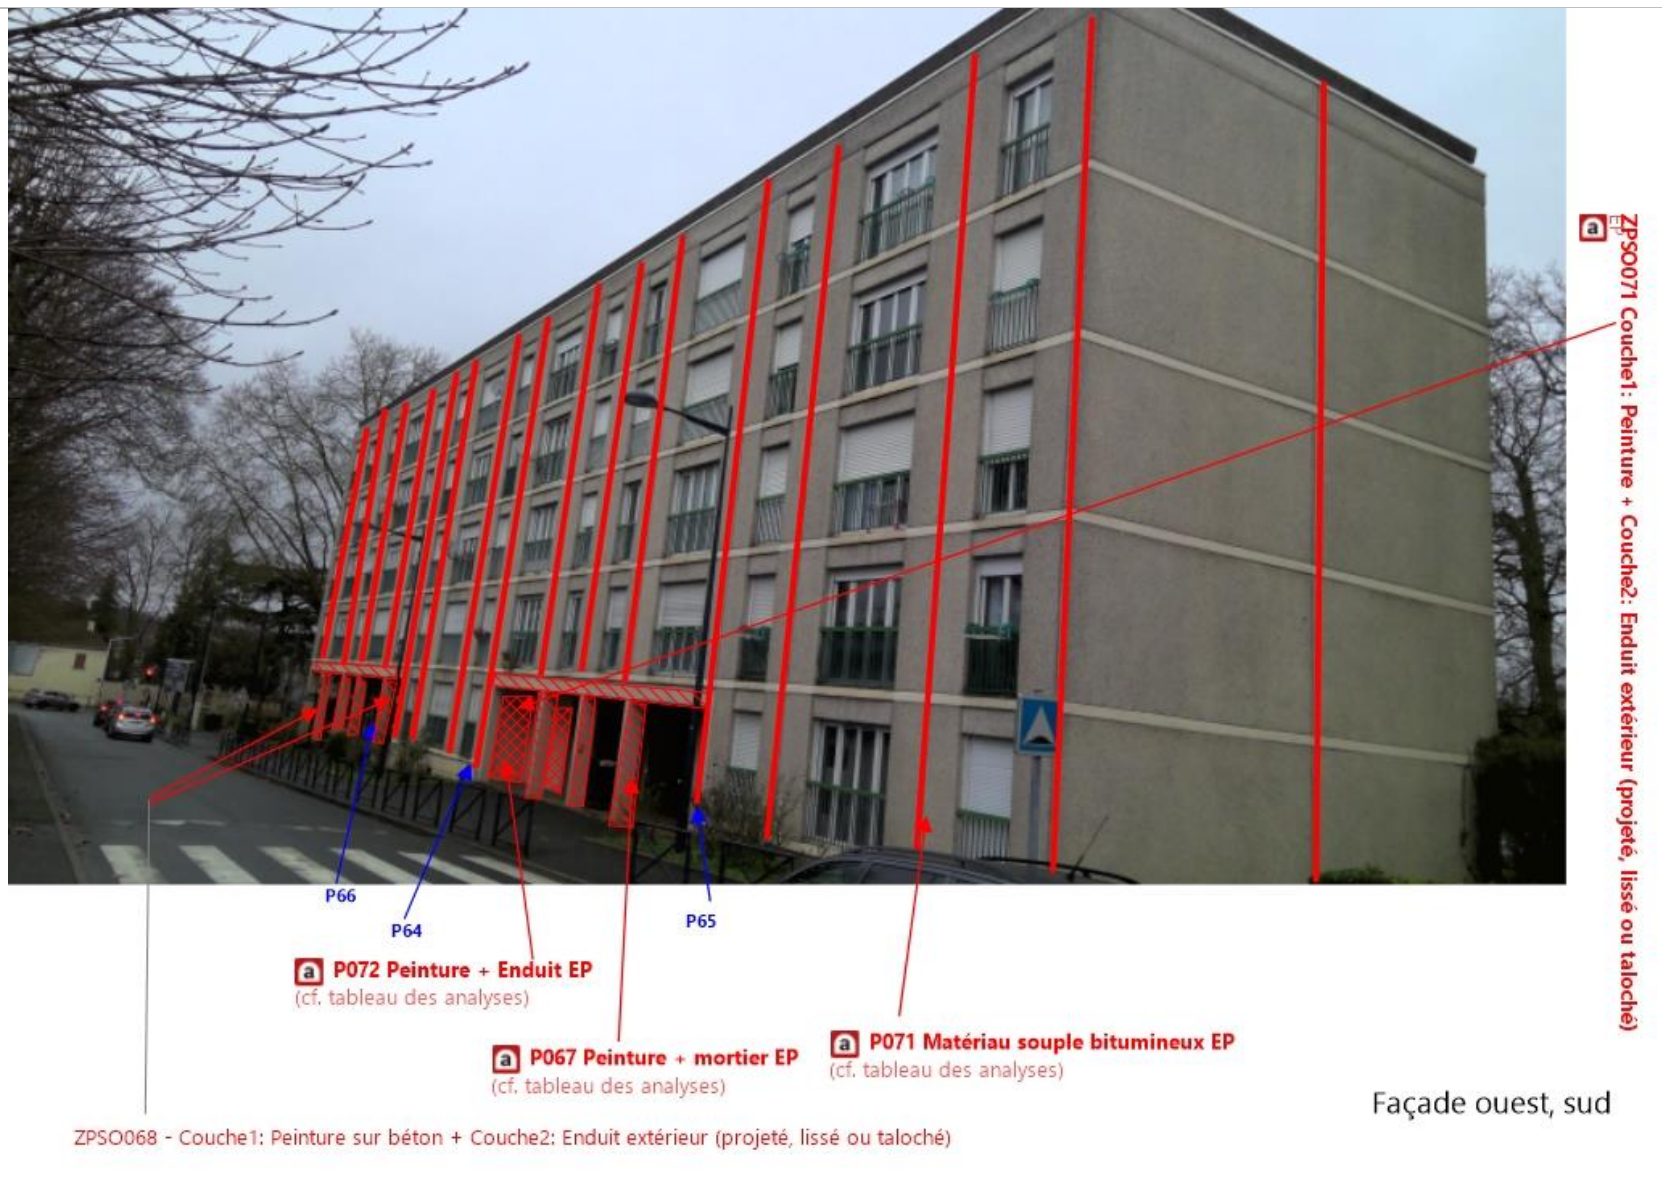


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

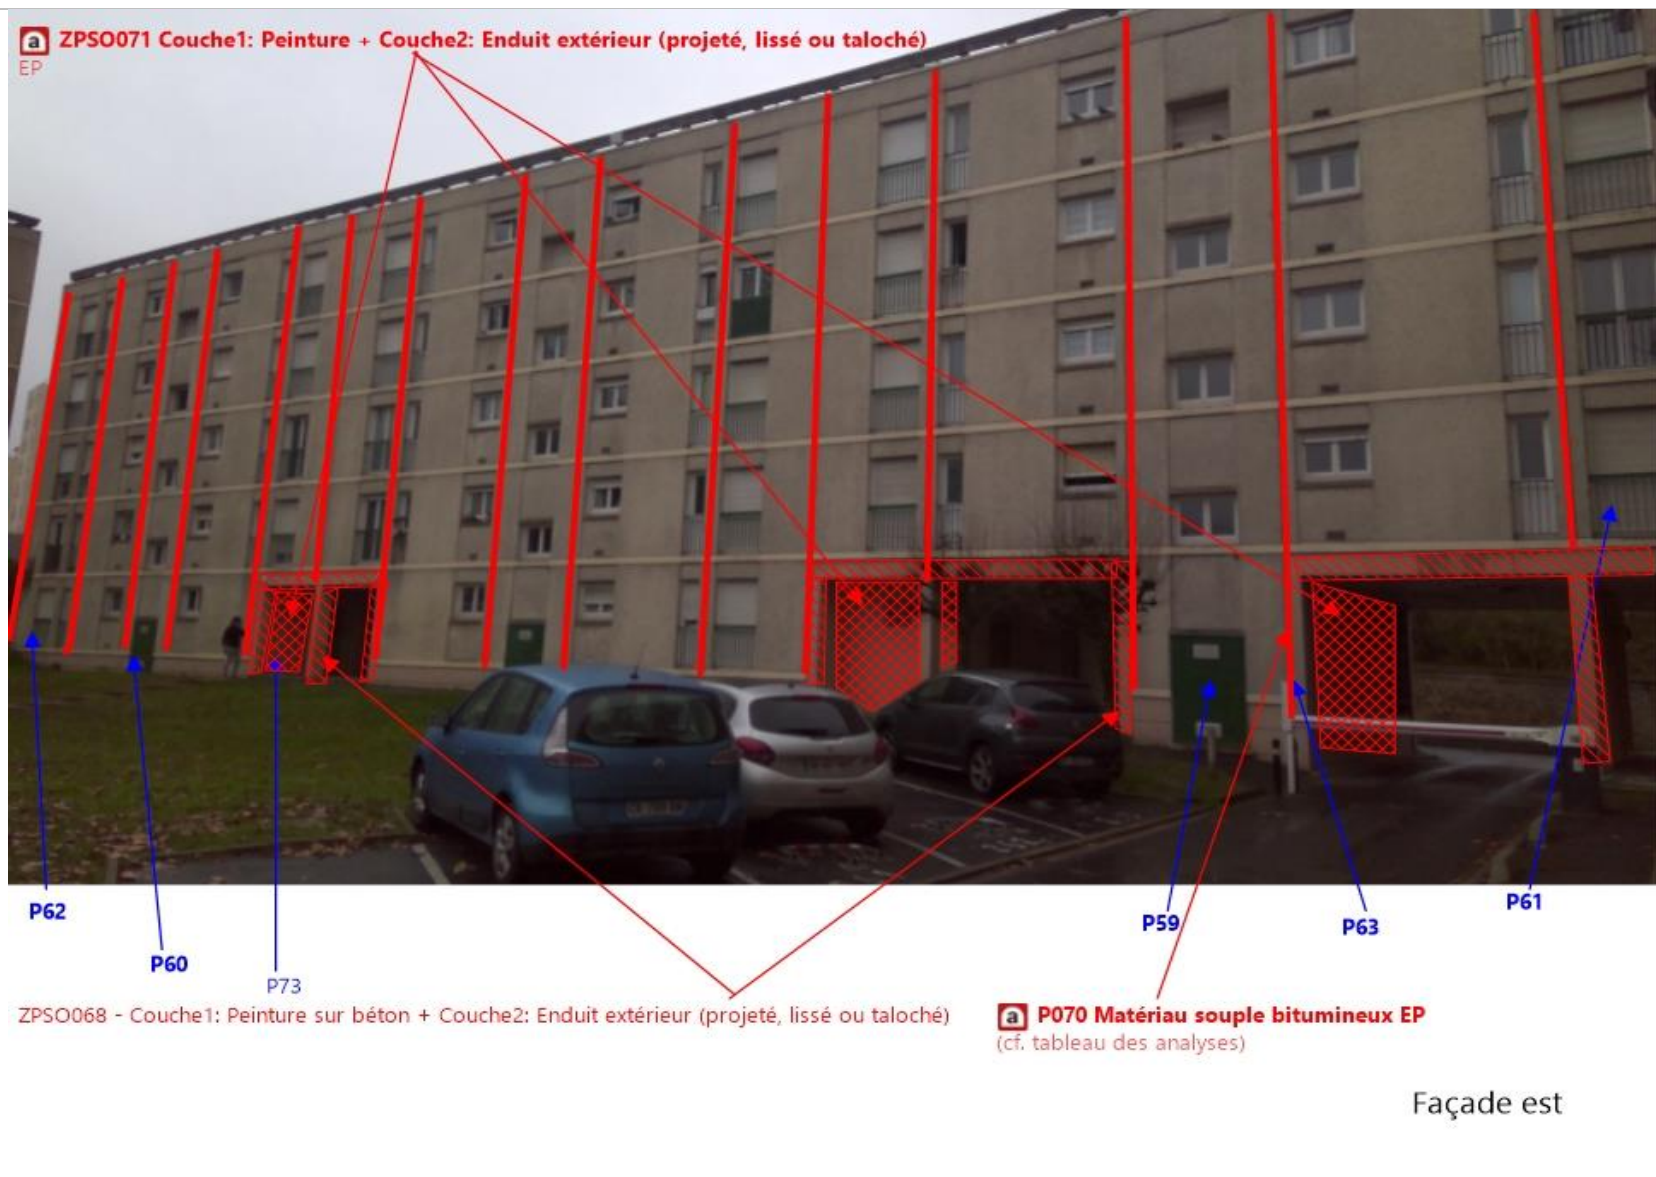


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007055
Opération	BENDERDOUCH ala eddine
Site	61, 81, 87 RUE LT MOISANT 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	15/02/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibres) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibres) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Calorifugeages noir	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Calorifugeages noir	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Calorifugeages	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) ; matériau (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Peinture	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Peinture	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Ragréage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Ragréage	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Ragréage	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux	- Phase 1 Matériau souple de type joint (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	Présence d'amiante

		Présence d'amiante	
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux	- Phase 1 Matériau souple de type joint (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO068	Extérieur	Façade Batiment 61; Façade Batiment 81; Façade Batiment 87	Poteaux	Analyse : P066 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P067 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO071	Extérieur	Façade Batiment 61; Façade Batiment 81; Façade Batiment 87	Murs façades	Analyse : P072 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P073 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO073	Rez de chaussée BAT 61 -- Rez de chaussée BAT 61 -- Rez de chaussée Bat 81 -- Rez de chaussée BAT 87	Local Bat 61 -- Local Vélo Bat 61 -- Local Bat 81; Local Vélo Bat 81 -- Local Bat 87; Local Vélo Bat 87	Murs	Analyse : P074 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P075 - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P076 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO066 : Peinture						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Garde de corps des balcons	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Garde de corps des balcons	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P061, réf. labo.: 22RI005290-060 MA2201007055/P062, réf. labo.: 22RI005290-061 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	
Façade Batiment 81	2	Garde de corps des balcons	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P061, réf. labo.: 22RI005290-060 MA2201007055/P062, réf. labo.: 22RI005290-061 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062

Façade Batiment 87	3	Garde de corps des balcons	Oui Extérieur - Façade Batiment 87 : Garde de corps des balcons	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P061, réf. labo.: 22RI005290-060 MA2201007055/P062, réf. labo.: 22RI005290-061 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) : Absence d'amiante	
--------------------	---	----------------------------	---	--	---	---

ZPSO067 : Ragréage

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Façade EST	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Façade nord	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P063, réf. labo.: 22RI005290-062 MA2201007055/P064, réf. labo.: 22RI005290-063 MA2201007055/P065, réf. labo.: 22RI005290-064 <u>Description:</u> Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Façade Batiment 81	2	Façade ouest	Oui Extérieur - Façade Batiment 81 : Façade ouest	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P063, réf. labo.: 22RI005290-062 MA2201007055/P064, réf. labo.: 22RI005290-063 MA2201007055/P065, réf. labo.: 22RI005290-064 <u>Description:</u> Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Façade Batiment 87	3	Façade ouest	Oui Extérieur - Façade Batiment 87 : Façade sud	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P063, réf. labo.: 22RI005290-062 MA2201007055/P064, réf. labo.: 22RI005290-063 MA2201007055/P065, réf. labo.: 22RI005290-064 <u>Description:</u> Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO068 : Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Poteaux	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Poteaux	Identifiant: ZPSO068 Echantillon: MA2201007055/P066, réf. labo.: 22RI005290-065 MA2201007055/P067, réf. labo.: 22RI005290-066 Description: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Façade Batiment 81	2	Poteaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066, P067	Identifiant: ZPSO068 Echantillon: MA2201007055/P066, réf. labo.: 22RI005290-065 MA2201007055/P067, réf. labo.: 22RI005290-066 Description: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066, P067	Idem photo : P066; P067
Façade Batiment 87	3	Poteaux	Oui Extérieur - Façade Batiment 87 : Poteaux	Identifiant: ZPSO068 Echantillon: MA2201007055/P066, réf. labo.: 22RI005290-065 MA2201007055/P067, réf. labo.: 22RI005290-066 Description: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P067 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO070 : Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Joint de dilatation murs façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Murs façades	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P070, réf. labo.: 22RI005290-069 MA2201007055/P071, réf. labo.: 22RI005290-070 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type joint (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) Présence d'amiante	
Façade Batiment 81	2	Joint de dilatation murs façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P070, réf. labo.: 22RI005290-069 MA2201007055/P071, réf. labo.: 22RI005290-070 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070, P071	Idem photo : P070; P071
Façade Batiment 87	3	Joint de dilatation murs façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 87 : Murs façades	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P070, réf. labo.: 22RI005290-069 MA2201007055/P071, réf. labo.: 22RI005290-070 <u>Description:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type joint (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Présence d'amiante	

ZPSO071 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Batiment 61	1	Murs façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 61 : Murs façades	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P072, réf. labo.: 22RI005290-071 MA2201007055/P073, réf. labo.: 22RI005290-072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Présence d'amiante	
Façade Batiment 81	2	Murs façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P072, réf. labo.: 22RI005290-071 MA2201007055/P073, réf. labo.: 22RI005290-072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072, P073	Idem photo : P072; P073
Façade Batiment 87	3	Murs façades	Oui Extérieur - Façade Batiment 87 : Murs façades	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P072, réf. labo.: 22RI005290-071 MA2201007055/P073, réf. labo.: 22RI005290-072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO042 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P001, réf. labo.: 22RI005290-001 MA2201007055/P002, réf. labo.: 22RI005290-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Palier Bat 61	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P001, réf. labo.: 22RI005290-001 MA2201007055/P002, réf. labo.: 22RI005290-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 61	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P001, réf. labo.: 22RI005290-001 MA2201007055/P002, réf. labo.: 22RI005290-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Palier 2 Bat 61	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P001, réf. labo.: 22RI005290-001 MA2201007055/P002, réf. labo.: 22RI005290-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier 3 Bat 61	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P001, réf. labo.: 22RI005290-001 MA2201007055/P002, réf. labo.: 22RI005290-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Palier 4 Bat 61	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P001, réf. labo.: 22RI005290-001 MA2201007055/P002, réf. labo.: 22RI005290-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

ZPSO043 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Bat 81, 1er étage BAT 81, 2ème étage BAT 81, 3ème étage BAT 81, 4ème étage BAT 81

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 81	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P003, réf. labo.: 22RI005290-003 MA2201007055/P004, réf. labo.: 22RI005290-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Palier Bat 81	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Palier Bat 81 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P003, réf. labo.: 22RI005290-003 MA2201007055/P004, réf. labo.: 22RI005290-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 81	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P003, réf. labo.: 22RI005290-003 MA2201007055/P004, réf. labo.: 22RI005290-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004

Palier 2 Bat 81	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P003, réf. labo.: 22RI005290-003 MA2201007055/P004, réf. labo.: 22RI005290-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Palier 3 Bat 81	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P003, réf. labo.: 22RI005290-003 MA2201007055/P004, réf. labo.: 22RI005290-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier 4 Bat 81	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P003, réf. labo.: 22RI005290-003 MA2201007055/P004, réf. labo.: 22RI005290-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004

ZPSO044 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 87, 1er étage BAT 87, 2ème étage BAT 87, 3ème étage BAT 87, 4ème étage BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 87	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P005, réf. labo.: 22RI005290-005 MA2201007055/P006, réf. labo.: 22RI005290-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Palier Bat 87	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Palier Bat 87 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P005, réf. labo.: 22RI005290-005 MA2201007055/P006, réf. labo.: 22RI005290-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 87	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P005, réf. labo.: 22RI005290-005 MA2201007055/P006, réf. labo.: 22RI005290-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006

Palier 2 Bat 87	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P005, réf. labo.: 22RI005290-005 MA2201007055/P006, réf. labo.: 22RI005290-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Palier 3 Bat 87	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P005, réf. labo.: 22RI005290-005 MA2201007055/P006, réf. labo.: 22RI005290-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Palier 4 Bat 87	6	Mur donnant sur extérieur	Oui 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P005, réf. labo.: 22RI005290-005 MA2201007055/P006, réf. labo.: 22RI005290-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO045 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P007, réf. labo.: 22RI005290-007 MA2201007055/P008, réf. labo.: 22RI005290-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Palier Bat 61	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P007, réf. labo.: 22RI005290-007 MA2201007055/P008, réf. labo.: 22RI005290-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 61	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P007, réf. labo.: 22RI005290-007 MA2201007055/P008, réf. labo.: 22RI005290-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008

Palier 2 Bat 61	4	Mur de refend	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P007, réf. labo.: 22RI005290-007 MA2201007055/P008, réf. labo.: 22RI005290-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier 3 Bat 61	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P007, réf. labo.: 22RI005290-007 MA2201007055/P008, réf. labo.: 22RI005290-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Palier 4 Bat 61	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P007, réf. labo.: 22RI005290-007 MA2201007055/P008, réf. labo.: 22RI005290-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008

ZPSO046 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Bat 81, 1er étage BAT 81, 2ème étage BAT 81, 3ème étage BAT 81, 4ème étage BAT 81


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 81	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P009, réf. labo.: 22RI005290-009 MA2201007055/P010, réf. labo.: 22RI005290-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Palier Bat 81	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Palier Bat 81 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P009, réf. labo.: 22RI005290-009 MA2201007055/P010, réf. labo.: 22RI005290-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 81	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P009, réf. labo.: 22RI005290-009 MA2201007055/P010, réf. labo.: 22RI005290-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

Palier 2 Bat 81	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P009, réf. labo.: 22RI005290-009 MA2201007055/P010, réf. labo.: 22RI005290-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Palier 3 Bat 81	5	Mur de refend	Oui 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P009, réf. labo.: 22RI005290-009 MA2201007055/P010, réf. labo.: 22RI005290-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier 4 Bat 81	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P009, réf. labo.: 22RI005290-009 MA2201007055/P010, réf. labo.: 22RI005290-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

ZPSO047 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 87, 1er étage BAT 87, 2ème étage BAT 87, 3ème étage BAT 87, 4ème étage BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 87	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P011, réf. labo.: 22RI005290-011 MA2201007055/P012, réf. labo.: 22RI005290-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Palier Bat 87	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Palier Bat 87 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P011, réf. labo.: 22RI005290-011 MA2201007055/P012, réf. labo.: 22RI005290-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 87	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P011, réf. labo.: 22RI005290-011 MA2201007055/P012, réf. labo.: 22RI005290-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012

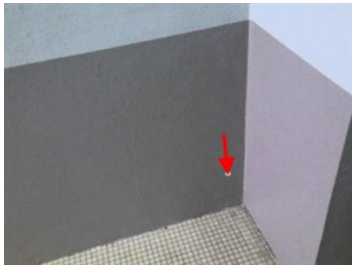Palier 2 Bat 87	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P011, réf. labo.: 22RI005290-011 MA2201007055/P012, réf. labo.: 22RI005290-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Palier 3 Bat 87	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P011, réf. labo.: 22RI005290-011 MA2201007055/P012, réf. labo.: 22RI005290-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Palier 4 Bat 87	6	Mur de refend	Oui 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P011, réf. labo.: 22RI005290-011 MA2201007055/P012, réf. labo.: 22RI005290-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO048 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P013, réf. labo.: 22RI005290-013 MA2201007055/P014, réf. labo.: 22RI005290-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Palier Bat 61	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P013, réf. labo.: 22RI005290-013 MA2201007055/P014, réf. labo.: 22RI005290-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Palier 1 Bat 61	3	Cloison	Oui 1er étage BAT 61 - Palier 1 Bat 61 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P013, réf. labo.: 22RI005290-013 MA2201007055/P014, réf. labo.: 22RI005290-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Absence d'amiante	

Palier 2 Bat 61	4	Cloison	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P013, réf. labo.: 22RI005290-013 MA2201007055/P014, réf. labo.: 22RI005290-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier 3 Bat 61	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P013, réf. labo.: 22RI005290-013 MA2201007055/P014, réf. labo.: 22RI005290-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Palier 4 Bat 61	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P013, réf. labo.: 22RI005290-013 MA2201007055/P014, réf. labo.: 22RI005290-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014

ZPSO049 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Bat 81, 1er étage BAT 81, 2ème étage BAT 81, 3ème étage BAT 81, 4ème étage BAT 81

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 81	1	Cloison	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P015, réf. labo.: 22RI005290-015 MA2201007055/P016, réf. labo.: 22RI005290-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier Bat 81	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P015, réf. labo.: 22RI005290-015 MA2201007055/P016, réf. labo.: 22RI005290-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P015; P016
Palier 1 Bat 81	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P015, réf. labo.: 22RI005290-015 MA2201007055/P016, réf. labo.: 22RI005290-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P015; P016

Palier 2 Bat 81	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P015, réf. labo.: 22RI005290-015 MA2201007055/P016, réf. labo.: 22RI005290-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P015; P016
Palier 3 Bat 81	5	Cloison	Oui 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P015, réf. labo.: 22RI005290-015 MA2201007055/P016, réf. labo.: 22RI005290-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier 4 Bat 81	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P015, réf. labo.: 22RI005290-015 MA2201007055/P016, réf. labo.: 22RI005290-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P015; P016

ZPSO050 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 87, 1er étage BAT 87, 2ème étage BAT 87, 3ème étage BAT 87, 4ème étage BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 87	1	Cloison	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P017, réf. labo.: 22RI005290-017 MA2201007055/P018, réf. labo.: 22RI005290-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier Bat 87	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P017, réf. labo.: 22RI005290-017 MA2201007055/P018, réf. labo.: 22RI005290-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Palier 1 Bat 87	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P017, réf. labo.: 22RI005290-017 MA2201007055/P018, réf. labo.: 22RI005290-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018

Palier 2 Bat 87	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P017, réf. labo.: 22RI005290-017 MA2201007055/P018, réf. labo.: 22RI005290-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Palier 3 Bat 87	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P017, réf. labo.: 22RI005290-017 MA2201007055/P018, réf. labo.: 22RI005290-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Palier 4 Bat 87	6	Cloison	Oui 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P017, réf. labo.: 22RI005290-017 MA2201007055/P018, réf. labo.: 22RI005290-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO051 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, 1er étage BAT 81, 2ème étage BAT 81, 3ème étage BAT 81, Rez de chaussée BAT 87, 1er étage BAT 87, 2ème étage BAT 87, 3ème étage BAT 87, 4ème étage BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier Bat 61	1	Main courante	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61 : Main courante	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	
Palier 1 Bat 61	2	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier 2 Bat 61	3	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020

Palier 3 Bat 61	4	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier 4 Bat 61	5	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier Bat 81	6	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020


Palier 1 Bat 81	7	Main courante	Oui 1er étage BAT 81 - Palier 1 Bat 81 : Main courante	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
Palier 2 Bat 81	8	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier 3 Bat 81	9	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020

Palier Bat 87	10	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier 1 Bat 87	11	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier 2 Bat 87	12	Main courante	Oui 2ème étage BAT 87 - Palier 2 Bat 87 : Main courante	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	

Palier 3 Bat 87	13	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020
Palier 4 Bat 87	14	Main courante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P019, réf. labo.: 22RI005290-019 MA2201007055/P020, réf. labo.: 22RI005290-020 MA2201007055/P021, réf. labo.: 22RI005290-021 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P020, P021	Idem photo : P019; P021; P020

ZPSO052 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, Rez de chaussée BAT 87, Extérieur

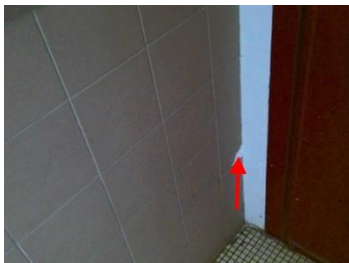Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Faïences	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Faïences	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P022, réf. labo.: 22RI005290-022 MA2201007055/P023, réf. labo.: 22RI005290-023 MA2201007055/P024, réf. labo.: 22RI005290-024 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	
Entrée Bat 81	2	Faïences	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81 : Faïences	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P022, réf. labo.: 22RI005290-022 MA2201007055/P023, réf. labo.: 22RI005290-023 MA2201007055/P024, réf. labo.: 22RI005290-024 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante	
Entrée Bat 87	3	Faïences	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87 : Faïences	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P022, réf. labo.: 22RI005290-022 MA2201007055/P023, réf. labo.: 22RI005290-023 MA2201007055/P024, réf. labo.: 22RI005290-024 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	

Façades	4	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P022, réf. labo.: 22RI005290-022 MA2201007055/P023, réf. labo.: 22RI005290-023 MA2201007055/P024, réf. labo.: 22RI005290-024 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022, P023, P024	Idem photo : P022; P023; P024
---------	---	----------	---	--	---	-------------------------------

ZPSO057 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Caves

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier bat 61	1	Murs	Oui Caves - Cage d'escalier bat 61 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P043, réf. labo.: 22RI005290-042 MA2201007055/P044, réf. labo.: 22RI005290-043 MA2201007055/P045, réf. labo.: 22RI005290-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Cage d'escalier bat 81	2	Murs	Oui Caves - Cage d'escalier bat 81 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P043, réf. labo.: 22RI005290-042 MA2201007055/P044, réf. labo.: 22RI005290-043 MA2201007055/P045, réf. labo.: 22RI005290-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier bat 87	3	Murs	Oui Caves - Cage d'escalier bat 87 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P043, réf. labo.: 22RI005290-042 MA2201007055/P044, réf. labo.: 22RI005290-043 MA2201007055/P045, réf. labo.: 22RI005290-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO058 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Caves

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Passage bat 61	1	Murs	Oui Caves - Passage bat 61 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P046, réf. labo.: 22RI005290-045 MA2201007055/P047, réf. labo.: 22RI005290-046 MA2201007055/P048, réf. labo.: 22RI005290-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Passage bat 81	2	Murs	Oui Caves - Passage bat 81 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P046, réf. labo.: 22RI005290-045 MA2201007055/P047, réf. labo.: 22RI005290-046 MA2201007055/P048, réf. labo.: 22RI005290-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	
Passage bat 87	3	Murs	Oui Caves - Passage bat 87 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P046, réf. labo.: 22RI005290-045 MA2201007055/P047, réf. labo.: 22RI005290-046 MA2201007055/P048, réf. labo.: 22RI005290-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO065 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide ordures Batiment 61	1	Murs et plafonds	Oui Extérieur - Local vide ordures Batiment 61 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P059, réf. labo.: 22RI005290-058 MA2201007055/P060, réf. labo.: 22RI005290-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	
Local vide ordures Batiment 81	2	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P059, réf. labo.: 22RI005290-058 MA2201007055/P060, réf. labo.: 22RI005290-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Local vide ordures Batiment 87	3	Murs et plafonds	Oui Extérieur - Local vide ordures Batiment 87 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P059, réf. labo.: 22RI005290-058 MA2201007055/P060, réf. labo.: 22RI005290-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) ; matériau (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO073 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, Rez de chaussée BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Bat 61	1	Murs	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Local Bat 61 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P074, réf. labo.: 22RI005290-073 MA2201007055/P075, réf. labo.: 22RI005290-074 MA2201007055/P076, réf. labo.: 22RI005290-075 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Local Vélo Bat 61	2	Murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074, P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P074, réf. labo.: 22RI005290-073 MA2201007055/P075, réf. labo.: 22RI005290-074 MA2201007055/P076, réf. labo.: 22RI005290-075 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074, P075, P076	Idem photo : P074; P075; P076
Local Bat 81	3	Murs	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Local Bat 81 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P074, réf. labo.: 22RI005290-073 MA2201007055/P075, réf. labo.: 22RI005290-074 MA2201007055/P076, réf. labo.: 22RI005290-075 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

Local Vélo Bat 81	4	Murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074, P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P074, réf. labo.: 22RI005290-073 MA2201007055/P075, réf. labo.: 22RI005290-074 MA2201007055/P076, réf. labo.: 22RI005290-075 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074, P075, P076	Idem photo : P074; P075; P076
Local Bat 87	5	Murs	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87 : Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P074, réf. labo.: 22RI005290-073 MA2201007055/P075, réf. labo.: 22RI005290-074 MA2201007055/P076, réf. labo.: 22RI005290-075 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris) : Présence d'amiante	
Local Vélo Bat 87	6	Murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074, P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P074, réf. labo.: 22RI005290-073 MA2201007055/P075, réf. labo.: 22RI005290-074 MA2201007055/P076, réf. labo.: 22RI005290-075 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074, P075, P076	Idem photo : P074; P075; P076

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO053 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, 1er étage BAT 81, 2ème étage BAT 81, 3ème étage BAT 81, 4ème étage BAT 81, Rez de chaussée BAT 87, 1er étage BAT 87, 2ème étage BAT 87, 3ème étage BAT 87, 4ème étage BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces : Absence d'amiante	
Palier Bat 61	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030

Palier 1 Bat 61	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030
Palier 2 Bat 61	4	Plafond	Oui 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Palier 3 Bat 61	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030
Palier 4 Bat 61	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030

Entrée Bat 81	7	Plafond	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Palier Bat 81	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030

Palier 1 Bat 81	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030
Palier 2 Bat 81	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030

Palier 3 Bat 81	11	Plafond	Oui 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
Palier 4 Bat 81	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030


Entrée Bat 87	13	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Palier Bat 87	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030

Palier 1 Bat 87	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030
Palier 2 Bat 87	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030

Palier 3 Bat 87	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026, P027, P028, P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026, P027, P028, P029, P030	Idem photo : P025; P026; P027; P028; P029; P030
Palier 4 Bat 87	18	Plafond	Oui 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P025, réf. labo.: 22RI005290-025 MA2201007055/P026, réf. labo.: 22RI005290-026 MA2201007055/P027, réf. labo.: 22RI005290-027 MA2201007055/P028, réf. labo.: 22RI005290-028 MA2201007055/P029, réf. labo.: 22RI005290-029 MA2201007055/P030, réf. labo.: 22RI005290-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO055 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée Bat 81, Rez de chaussée BAT 87

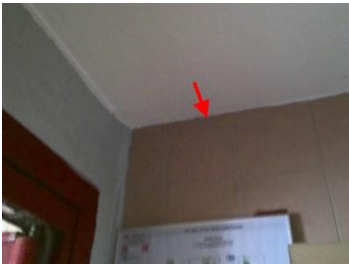Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 81	1	Plafond	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P038, réf. labo.: 22RI005290-037 MA2201007055/P039, réf. labo.: 22RI005290-038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Entrée Bat 87	2	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P038, réf. labo.: 22RI005290-037 MA2201007055/P039, réf. labo.: 22RI005290-038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO060 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)

Niveau : Caves

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier bat 61	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P051, réf. labo.: 22RI005290-050 MA2201007055/P052, réf. labo.: 22RI005290-051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P052	Idem photo : P051; P052
Cage d'escalier bat 81	2	Plafond	Oui Caves - Cage d'escalier bat 81 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P051, réf. labo.: 22RI005290-050 MA2201007055/P052, réf. labo.: 22RI005290-051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Cage d'escalier bat 87	3	Plafond	Oui Caves - Cage d'escalier bat 87 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P051, réf. labo.: 22RI005290-050 MA2201007055/P052, réf. labo.: 22RI005290-051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO061 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre

Niveau : Caves

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Passage bat 61	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053, P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P053, réf. labo.: 22RI005290-052 MA2201007055/P054, réf. labo.: 22RI005290-053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053, P054	Idem photo : P053; P054
Passage bat 81	2	Plafond	Oui Caves - Passage bat 61 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P053, réf. labo.: 22RI005290-052 MA2201007055/P054, réf. labo.: 22RI005290-053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Passage bat 87	3	Plafond	Oui Caves - Passage bat 87 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P053, réf. labo.: 22RI005290-052 MA2201007055/P054, réf. labo.: 22RI005290-053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces - Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	
----------------	---	---------	---	---	---	---

ZPSO072 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, Rez de chaussée BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Bat 61	1	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Local Bat 61 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P068, réf. labo.: 22RI005290-067 MA2201007055/P069, réf. labo.: 22RI005290-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Local Vélo Bat 61	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P068, réf. labo.: 22RI005290-067 MA2201007055/P069, réf. labo.: 22RI005290-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069

Local Bat 81	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P068, réf. labo.: 22RI005290-067 MA2201007055/P069, réf. labo.: 22RI005290-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Local Vélo Bat 81	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P068, réf. labo.: 22RI005290-067 MA2201007055/P069, réf. labo.: 22RI005290-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Local Bat 87	5	Plafond	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P068, réf. labo.: 22RI005290-067 MA2201007055/P069, réf. labo.: 22RI005290-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces - Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	

Local Vélo Bat 87	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P068, réf. labo.: 22RI005290-067 MA2201007055/P069, réf. labo.: 22RI005290-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
-------------------	---	---------	---	---	---------------------------------------	-------------------------

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO054 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée						
Niveau : 1er étage BAT 61, 2ème étage BAT 61, 3ème étage BAT 61, 4ème étage BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, 1er étage BAT 81, 2ème étage BAT 81, 3ème étage BAT 81, 4ème étage BAT 81, Rez de chaussée BAT 87, 1er étage BAT 87, 2ème étage BAT 87, 3ème étage BAT 87, 4ème étage BAT 87						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique 1 Bat 61	1	Sol	Oui 1er étage BAT 61 - Gaine technique 1 Bat 61 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

Gaine technique 2 Bat 61	2	Sol	Oui 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ràgréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ràgréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibreux) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
Gaine technique 3 Bat 61	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ràgréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ràgréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036
Gaine technique 4 Bat 61	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ràgréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ràgréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036

Gaine technique Bat 81	5	Sol	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Gaine technique Bat 81 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibreux) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Gaine technique 1 Bat 81	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036
Gaine technique 2 Bat 81	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036

Gaine technique 3 Bat 81	8	Sol	Oui 3ème étage BAT 81 - Gaine technique 3 Bat 81 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) Absence d'amiante	
Gaine technique 4 Bat 81	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036
Gaine technique Bat 87	10	Sol	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Gaine technique Bat 87 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	

Gaine technique 1 Bat 87	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036
Gaine technique 2 Bat 87	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036
Gaine technique 3 Bat 87	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032, P033, P034, P035, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031, P032, P033, P034, P035, P036	Idem photo : P031; P032; P033; P034; P035; P036

Gaine technique 4 Bat 87	14	Sol	Oui 4ème étage BAT 87 - Gaine technique 4 Bat 87 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P031, réf. labo.: 22RI005290-031 MA2201007055/P032, réf. labo.: 22RI005290-032 MA2201007055/P033, réf. labo.: 22RI005290-033 MA2201007055/P034, réf. labo.: 22RI005290-034 MA2201007055/P035, réf. labo.: 22RI005290-035 MA2201007055/P036, réf. labo.: 22RI005290-036 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Râgréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Râgréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type râgréage (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
--------------------------	----	-----	---	--	---	---

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

M001 : Brut

Niveau : 1er étage BAT 61

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique 1 Bat 61; 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61; 3ème étage BAT 61 - Gaine technique 3 Bat 61; 4ème étage BAT 61 - Gaine technique 4 Bat 61; Rez de chaussée Bat 81 - Gaine technique Bat 81; 1er étage BAT 81 - Gaine technique 1 Bat 81; 2ème étage BAT 81 - Gaine technique 2 Bat 81; 3ème étage BAT 81 - Gaine technique 3 Bat 81; 4ème étage BAT 81 - Gaine technique 4 Bat 81; Rez de chaussée BAT 87 - Gaine technique Bat 87; 1er étage BAT 87 - Gaine technique 1 Bat 87; 2ème étage BAT 87 - Gaine technique 2 Bat 87; 3ème étage BAT 87 - Gaine technique 3 Bat 87; 4ème étage BAT 87 - Gaine technique 4 Bat 87	1	Murs et plafonds	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> Brut <u>Composant de la construction:</u> Murs et Plafonds <u>Partie à sonder:</u> -Murs et Plafonds <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

ZPSO056 : Calorifugeages

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée BAT 81, Rez de chaussée BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée Bat 61	1	Murs et plafonds	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P040, réf. labo.: 22RI005290-039 MA2201007055/P041, réf. labo.: 22RI005290-040 MA2201007055/P042, réf. labo.: 22RI005290-041 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau (marron) Absence d'amiante	
Entrée Bat 81	2	Murs et plafonds	Oui Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P040, réf. labo.: 22RI005290-039 MA2201007055/P041, réf. labo.: 22RI005290-040 MA2201007055/P042, réf. labo.: 22RI005290-041 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
Entrée Bat 87	3	Murs et plafonds	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P040, réf. labo.: 22RI005290-039 MA2201007055/P041, réf. labo.: 22RI005290-040 MA2201007055/P042, réf. labo.: 22RI005290-041 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau (marron) Absence d'amiante	

ZPSO059 : Calorifugeages noir

Niveau : Caves

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier bat 61	1	Murs et plafonds	Oui Caves - Cage d'escalier bat 61 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P049, réf. labo.: 22RI005290-048 MA2201007055/P050, réf. labo.: 22RI005290-049 <u>Description:</u> Calorifugeages noir <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier bat 81	2	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P049, réf. labo.: 22RI005290-048 MA2201007055/P050, réf. labo.: 22RI005290-049 <u>Description:</u> Calorifugeages noir <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050
Cage d'escalier bat 87	3	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P049, réf. labo.: 22RI005290-048 MA2201007055/P050, réf. labo.: 22RI005290-049 <u>Description:</u> Calorifugeages noir <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050
Passage bat 61	4	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P049, réf. labo.: 22RI005290-048 MA2201007055/P050, réf. labo.: 22RI005290-049 <u>Description:</u> Calorifugeages noir <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050

Passage bat 81	5	Murs et plafonds	Oui Caves - Passage bat 81 : Murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P049, réf. labo.: 22RI005290-048 MA2201007055/P050, réf. labo.: 22RI005290-049 <u>Description:</u> Calorifugeages noir <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (noir) : Absence d'amiante	
Passage bat 87	6	Murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P049, réf. labo.: 22RI005290-048 MA2201007055/P050, réf. labo.: 22RI005290-049 <u>Description:</u> Calorifugeages noir <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050

ZPSO062 : Calorifugeages

Niveau : Caves

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Passage bat 61	1	Plafonds et murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P055, réf. labo.: 22RI005290-054 MA2201007055/P056, réf. labo.: 22RI005290-055 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055, P056	Idem photo : P055; P056
Passage bat 81	2	Plafonds et murs	Oui Caves - Passage bat 81 : Plafonds et murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P055, réf. labo.: 22RI005290-054 MA2201007055/P056, réf. labo.: 22RI005290-055 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) Absence d'amiante	
Passage bat 87	3	Plafonds et murs	Oui Caves - Passage bat 87 : Plafonds et murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P055, réf. labo.: 22RI005290-054 MA2201007055/P056, réf. labo.: 22RI005290-055 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO064 : Calorifugeages

Niveau : Rez de chaussée BAT 61, Rez de chaussée Bat 81, Rez de chaussée BAT 87

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local Bat 61	1	Locaux et locaux vélos	Oui Rez de chaussée BAT 61 - Local Bat 61 : Locaux et locaux vélos	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P057, réf. labo.: 22RI005290-056 MA2201007055/P058, réf. labo.: 22RI005290-057 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) Absence d'amiante	
Local Vélo Bat 61	2	Locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P057, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P057, réf. labo.: 22RI005290-056 MA2201007055/P058, réf. labo.: 22RI005290-057 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057, P058	Idem photo : P057; P058
Local Vélo Bat 81	3	Locaux et locaux vélos	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P057, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P057, réf. labo.: 22RI005290-056 MA2201007055/P058, réf. labo.: 22RI005290-057 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057, P058	Idem photo : P057; P058

Local Vélo Bat 87	4	Locaux et locaux vélos	Oui Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87 : Locaux et locaux vélos	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2201007055/P057, réf. labo.: 22RI005290-056 MA2201007055/P058, réf. labo.: 22RI005290-057 <u>Description:</u> Calorifugeages <u>Composant de la construction:</u> 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeages <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) - Absence d'amiante	
-------------------	---	------------------------	---	---	--	---

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

ADX GROUPE
ALAEDDINE BENDERDOUCH
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Date d'émission de rapport : 11/02/2022 20:01

Référence dossier Client: 61f970cd9dd07Dossier: MA2201007055

Référence dossier N° : 22UV008149

Référence laboratoire N° : 22RI005290

Reçu par MyEasyLab le : 04/02/2022 13:53

Reçu par le laboratoire le : 04/02/2022

Date d'analyse : 10/02/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bat 81 - Palier Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Palier Bat 87	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-02	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Palier Bat 87	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

2/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-02	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-02	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.




AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-02	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bat 81 - Palier Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

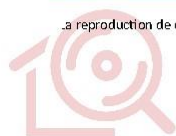

4/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Palier Bat 87	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Palier Bat 87	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
AL Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage BAT 61 - Palier 1 Bat 61	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage BAT 61 - Palier 1 Bat 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
AL. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N58T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
AL. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / MA9X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

8/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) - Rez de chaussée BAT 61 - Palier Bat 61	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau (marron)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) - 2ème étage BAT 87 - Palier 2 Bat 87	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron)	MET / IN5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) - 1er étage BAT 81 - Palier 1 Bat 81	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

9/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage BAT 61 - Palier 2 Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage BAT 81 - Palier 3 Bat 81	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

11/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage BAT 87 - Palier 4 Bat 87	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 1er étage BAT 61 - Gaine technique 1 Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
032-02	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 2ème étage BAT 61 - Gaine technique 2 Bat 61	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

12/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Bat 81 - Gaine technique Bat 81	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (fibreuse) (gris); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Bat 81 - Gaine technique Bat 81	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (fibreuse) (gris); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P034 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 3ème étage BAT 81 - Gaine technique 3 Bat 81	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-02	P034 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 3ème étage BAT 81 - Gaine technique 3 Bat 81	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée BAT 87 - Gaine technique Bat 87	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

13/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 4eme etage BAT 87 - Gaine technique 4 Bat 87	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / AVSU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

14/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
037-02	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-03	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

15/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-04	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
038-02	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

16/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P040 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau (marron)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
039-02	P040 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 61 - Entrée Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau (marron)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P041 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
040-02	P041 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée Bat 81 - Entrée Bat 81	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P042 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau (marron)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
041-02	P042 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 87 - Entrée Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau (marron)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

17/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-01	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Cage d'escalier bat 61	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-02	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Cage d'escalier bat 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P044 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Cage d'escalier bat 81	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Cage d'escalier bat 87	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

18/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Passage bat 61	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Passage bat 81	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-01	P048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Caves - Passage bat 87	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P049 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages noir - Calorifugeages noir - Caves - Cage d'escalier bat 61	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P050 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages noir - Calorifugeages noir - Caves - Passage bat 81	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
AL. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



19/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes) - Caves - Cage d'escalier bat 81	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-02	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes) - Caves - Cage d'escalier bat 81	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P052 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes) - Caves - Cage d'escalier bat 87	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

20/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01	P053 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Caves - Passage bat 61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / LSC5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
052-02	P053 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Caves - Passage bat 61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-03	P053 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Caves - Passage bat 61	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

21/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-01	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Caves - Passage bat 87	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / LSC5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
053-02	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Caves - Passage bat 87	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-03	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Caves - Passage bat 87	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

22/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054-01	P055 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Caves - Passage bat 81	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
054-02	P055 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Caves - Passage bat 81	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P056 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Caves - Passage bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MOLP / LSQ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
055-02	P056 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Caves - Passage bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P057 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 61 - Local Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
056-02	P057 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 61 - Local Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

23/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-01	P058 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
057-02	P058 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-03	P058 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-04	P058 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages - Calorifugeages - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Extérieur - Local vide ordures Batiment 61.	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

24/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059-01	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Extérieur - Local vide ordures Batiment 87	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
059-02	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Extérieur - Local vide ordures Batiment 87	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau (noir) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P061 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Peinture - Peinture - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P062 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Peinture - Peinture - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-01	P063 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

25/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063-01	P064 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 81	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-02	P064 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 81	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P065 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-02	P065 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Ragréage - Ragréage - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01	P066 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SM7H	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-01 (1)	P067 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

26/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussee BAT 61 - Local Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / X9GM	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
067-02	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussee BAT 61 - Local Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-03	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussee BAT 61 - Local Bat 61	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

27/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068-01	P069 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / X9GM	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
068-02	P069 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-03	P069 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

28/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069-01	P070 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau souple de type joint (gris)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-02 (i)	P070 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type mousse (gris)(i)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-03	P070 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MOLP / N9YY	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

29/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-01	P071 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau souple de type joint (beige)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-02	P071 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau de type mousse (gris)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-03 (ii)	P071 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Couche1: Joint de dilatation + Couche2: isolant + Couche3: isolant bitumineux - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau souple bitumineux (noir) (ii)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
071-01 (i)	P072 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Batiment 61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BHR6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

30/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072-01 (2)	P073 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Batiment 87	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / G5AU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-01	P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 61 - Local Bat 61	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-01	P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bat 81 - Local Bat 81	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-01 (3)	P076 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée BAT 87 - Local Bat 87	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris)	MOLP / X9GM	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
120 analyses au laboratoire dont 100 par la technique identifiée sous le terme MET et 20 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

31/32



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-008820-01

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
 (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
 (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Autre(s) observation(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
 (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Alina Młodzińska
 Technicien de Laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

32/32

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	<u>par expert</u> 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022

Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5979

Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENDERDOUCH ALA EDDINE

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 20/04/2021 - Date d'expiration : 19/04/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 20/04/2021 - Date d'expiration : 19/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

