

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2201007052
Date d'édition: 24/03/2022

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 Melun

EXPERT



LANDREIN christelle
06 11 12 23 08
Certification n° : C006-SE07-2019
Dcernée par : QUALIT COMPETENCES
CERTIFICATIONS

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

177, 191, 207, 221, 235, 251, 263,
277 RUE LT MOISANT (BAT F)
77190 DAMMARIE LES LYS



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : LANDREIN christelle

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	24/01/2022	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
LANDREIN christelle	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C006-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2022

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	17
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	37
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	39
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	204
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	224

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

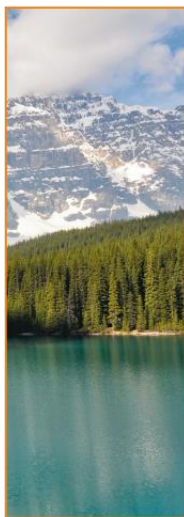

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F)
77190 DAMMARIE LES LYS

Numéro de mission : MA2201007052

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A

Visite effectuée le : 24/01/2022

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

- Les joint compribandes ne seront accessible qu'a la dépose des menuiseries.
- Les gaines techniques ne nécessite pas d'investigation approfondi elles sont brut.

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

BAT 177/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 177/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 177/2ème étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 177/3ème étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 177/4ème étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 191/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 191/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 191/2ème étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 191/3ème étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 191/4ème étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 207/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 207/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 207/2ème étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 207/3ème étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 207/4ème étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 221/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 221/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 221/2ème étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 221/3ème étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 221/4ème étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 235/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz 1, Demi-palier, Local vide-ordures 1

BAT 235/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 235/2ème étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 235/3ème étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 235/4ème étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 251/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 251/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 251/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 251/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 251/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 263/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 263/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 263/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 263/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 263/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 277/Rez de chaussée :	Hall, Local électrique 1, Local gaz, Demi-palier, Local vide-ordures 1
BAT 277/1er étage :	Palier, Gaine technique 1, Gaine technique 2, Demi-palier, Local vide-ordures 2
BAT 277/2er étage :	Palier, Gaine technique 3, Gaine technique 4, Demi-palier, Local vide-ordures 3
BAT 277/3er étage :	Palier, Gaine technique 5, Gaine technique 6, Demi-palier, Local vide-ordures 4
BAT 277/4er étage :	Palier, Gaine technique 7, Gaine technique 8, Demi-palier, Local vide-ordures 5
BAT 177.191.207.221.235.251.263.27 7 :	Façade, Sous-sol

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
BAT 177/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 177/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 177/2ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 177/3ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 177/4ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 263/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 263/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 263/2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 263/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 263/4er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 177/Rez de chaussée	Hall	Mur donnant sur extérieur
	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 177/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 177/2ème étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 177/3ème étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 177/4ème étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 263/Rez de chaussée	Hall	Mur donnant sur extérieur
	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 263/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 263/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 263/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 263/4er étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 177/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 177/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 177/2ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 177/3ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 177/4ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 263/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 263/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 263/2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 263/3er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 263/4er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 177/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 177/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 177/2ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 177/3ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 177/4ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 263/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 263/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 263/2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 263/3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 263/4er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 177/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
BAT 263/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
BAT 177/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 177/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 177/2ème étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 177/3ème étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 177/4ème étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 263/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 263/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 263/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 263/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 263/4er étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 177/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 177/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 177/2ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 177/3ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 177/4ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 263/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
	Local vide-ordures 1	Garde-corps
BAT 263/1er étage	Demi-palier	Garde-corps
BAT 263/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 263/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 263/4er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 177/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 177/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 177/2ème étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 177/3ème étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 177/4ème étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 263/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol

Niveau	Pièce	Zone
BAT 263/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 263/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 263/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 263/4er étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 191/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 191/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 191/2ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 191/3ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 191/4ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 191/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 191/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 191/2ème étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 191/3ème étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 191/4ème étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 177/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
BAT 191/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 191/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 191/2ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 191/3ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 191/4ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 191/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 191/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 191/2ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 191/3ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 191/4ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 191/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 191/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 191/2ème étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 191/3ème étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 191/4ème étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 191/Rez de chaussée	Hall	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 191/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 191/2ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 191/3ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 191/4ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps

Niveau	Pièce	Zone
BAT 191/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 191/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 191/2ème étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 191/3ème étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 191/4ème étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 207/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 207/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 207/2ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 207/3ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 207/4ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 207/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 207/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 207/2ème étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 207/3ème étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 207/4ème étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 207/Rez de chaussée	Hall	Cloison
	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 207/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 207/2ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 207/3ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 207/4ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 207/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 207/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 207/2ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 207/3ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 207/4ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 207/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 207/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 207/2ème étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 207/3ème étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 207/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 207/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 207/2ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 207/3ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 207/4ème étage	Palier	Garde-corps

Niveau	Pièce	Zone
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 207/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 207/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 207/2ème étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 207/3ème étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 207/4ème étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 221/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 221/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 221/2ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 221/3ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 221/4ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 221/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 221/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 221/2ème étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 221/3ème étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 221/4ème étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 221/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 221/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 221/2ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 221/3ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 221/4ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 221/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 221/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 221/2ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 221/3ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 221/4ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 221/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 221/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 221/2ème étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 221/3ème étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 221/4ème étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 221/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 221/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 221/2ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 221/3ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps

Niveau	Pièce	Zone
BAT 221/4ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 221/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 221/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 221/2ème étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 221/3ème étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 221/4ème étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 235/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 235/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 235/2ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 235/3ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 235/4ème étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 235/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 235/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 235/2ème étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 235/3ème étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 235/4ème étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 235/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 235/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 235/2ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 235/3ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 235/4ème étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 235/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 235/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 235/2ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 235/3ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 235/4ème étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 235/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 235/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 235/2ème étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 235/3ème étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 235/4ème étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 235/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 235/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 235/2ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 235/3ème étage	Palier	Garde-corps

Niveau	Pièce	Zone
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 235/4ème étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 235/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 235/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 235/2ème étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 235/3ème étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 235/4ème étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 251/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 251/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 251/2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 251/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 251/4er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 277/Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 1	Mur de refend
BAT 277/1er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 2	Mur de refend
BAT 277/2er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 3	Mur de refend
BAT 277/3er étage	Palier	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 4	Mur de refend
BAT 277/4er étage	Demi-palier	Mur de refend
	Local vide-ordures 5	Mur de refend
BAT 251/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 251/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 251/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 251/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 251/4er étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 277/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Mur donnant sur extérieur
BAT 277/1er étage	Local vide-ordures 2	Mur donnant sur extérieur
BAT 277/2er étage	Local vide-ordures 3	Mur donnant sur extérieur
BAT 277/3er étage	Local vide-ordures 4	Mur donnant sur extérieur
BAT 277/4er étage	Local vide-ordures 5	Mur donnant sur extérieur
BAT 251/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 251/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 251/2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 251/3er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 251/4er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 277/Rez de chaussée	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 1	Cloison
BAT 277/1er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 2	Cloison
BAT 277/2er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 3	Cloison
BAT 277/3er étage	Demi-palier	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	Local vide-ordures 4	Cloison
BAT 277/4er étage	Demi-palier	Cloison
	Local vide-ordures 5	Cloison
BAT 251/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 251/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 251/2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 251/3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 251/4er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 277/Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 1	Plafond
BAT 277/1er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 2	Plafond
BAT 277/2er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 3	Plafond
BAT 277/3er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 4	Plafond
BAT 277/4er étage	Palier	Plafond
	Demi-palier	Plafond
	Local vide-ordures 5	Plafond
BAT 251/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
BAT 277/Rez de chaussée	Hall	Faïence sur murs
BAT 251/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 251/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 251/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 251/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 251/4er étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 277/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Conduit
BAT 277/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit
BAT 277/2er étage	Local vide-ordures 3	Conduit
BAT 277/3er étage	Local vide-ordures 4	Conduit
BAT 277/4er étage	Local vide-ordures 5	Conduit
BAT 251/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 251/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 251/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 251/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 251/4er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 277/Rez de chaussée	Demi-palier	Garde-corps
BAT 277/1er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 277/2er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 277/3er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 277/4er étage	Palier	Garde-corps
	Demi-palier	Garde-corps
BAT 251/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol

Niveau	Pièce	Zone
BAT 251/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 251/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 251/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 251/4er étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 277/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1	Sol
BAT 277/1er étage	Local vide-ordures 2	Sol
BAT 277/2er étage	Local vide-ordures 3	Sol
BAT 277/3er étage	Local vide-ordures 4	Sol
BAT 277/4er étage	Local vide-ordures 5	Sol
BAT 177.191.207.221.235.251.263.277	Façade	Façade avant
	Façade	Façade arrière
	Façade	Façade avant
	Façade	Façade arrière
	Façade	Pignon
	Façade	Garde-corps
	Sous-sol	Plafond
	Sous-sol	Plafond

Descriptif des travaux :

Programme de travaux envisagés :

- Mise en œuvre d'une Isolation Thermique par l'Extérieur
- Réhabilitation et isolation des toitures terrasses si nécessaire
- Remplacement des garde-corps
- Isolation des caves et des planchers bas
- Traitement des joints de dilatation sous dalle de la Tranche 3 et des armatures éclatées (balcons, terrasses...)
- Centralisation de la production d'ECS
- Réfection et mise aux normes des installations électriques des parties communes
- Mise en conformité de la sécurité incendie et mise en place d'un système de désenfumage
- Réfection de gaines techniques
- Remplacement des collecteurs EU, EP, et EU au sous-sol
- Désembouage du réseau de chauffage
- Ré-affectation des locaux libres en RDC
- Transformation des bureaux Habitat 77 actuels et création d'une nouvelle loge gardien
- Amélioration de l'accessibilité PMR
- Remplacement chutes EU - EV en PVC
- Mise en place d'un clapet anti-retour après compteurs EF individuels
- Remplacement vanne d'arrêt avant compteurs EF individuels
- Mise en peinture parking souterrain (non compris sol)
- Réfection calorifuge sous-sols
- Remplacement portes halls d'entrée (15 unités)
- Remplacement ou remise en état portes extérieures parties communes
- Dépose réseaux obsolètes et câblages en fils volant
- Mise à la terre équipement téléphonie en terrasse de la tour
- Remplacement des gardes-corps

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO006	BAT 177/Rez de chaussée				10ml/20ml
	--				
	BAT 177/1er étage				
	--				
	BAT 177/2ème étage				
	--				
	BAT 177/3ème étage	Local vide-ordures 1			
	--				
	BAT 177/4ème étage	Local vide-ordures 2			
	--				
	BAT 177/4ème étage	Local vide-ordures 3			
ZPSO014	BAT 263/Rez de chaussée	Local vide-ordures 4	Conduit	<u>Analyse : P006</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	
	--	Local vide-ordures 5			
	BAT 263/1er étage				
	--				
	BAT 263/2er étage				
	--				
	BAT 263/3er étage				
	--				
	BAT 263/4er étage				
	--				
	BAT 263/4er étage				
ZPSO022	BAT 191/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1			10ml
	--				
	BAT 191/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit	<u>Analyse : P018</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	
	--				
	BAT 191/2ème étage	Local vide-ordures 3			
	--				
ZPSO030	BAT 191/3ème étage	Local vide-ordures 4			
	--				
	BAT 191/4ème étage	Local vide-ordures 5			
	--				
	BAT 207/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1			10ml
	--				
ZPSO038	BAT 207/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit	<u>Analyse : P030</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	
	--				
	BAT 207/2ème étage	Local vide-ordures 3			
	--				
	BAT 207/3ème étage	Local vide-ordures 4			
	--				
ZPSO030	BAT 221/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1			10ml
	--				
	BAT 221/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit	<u>Analyse : P042</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige) (Présence d'amiante)	
	--				
	BAT 221/2ème étage	Local vide-ordures 3			
	--				
ZPSO038	BAT 221/3ème étage	Local vide-ordures 4			
	--				
	BAT 221/4ème étage	Local vide-ordures 5			
	--				
	BAT 235/Rez de chaussée	Local vide-ordures 1			10ml
	--				
ZPSO038	BAT 235/1er étage	Local vide-ordures 2	Conduit	<u>Analyse : P054</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	
	--				
	BAT 235/2ème étage	Local vide-ordures 3			
	--				
	BAT 235/3ème étage	Local vide-ordures 4			
	--				
ZPSO038	BAT 235/4ème étage	Local vide-ordures 5			
	--				
	BAT 235/4ème étage				
	--				
	BAT 235/4ème étage				
	--				


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO046	BAT 251/Rez de chaussée				20ml


	BAT 251/1er étage				

	BAT 251/2er étage				
	---	Local vide-ordures 1			
	BAT 251/3er étage	---			
	---	Local vide-ordures 2			
	BAT 251/4er étage	---			
	---	Local vide-ordures 3			
	BAT 277/Rez de chaussée	---			
	---	Local vide-ordures 4			
	BAT 277/1er étage	---			
	---	Local vide-ordures 5			
	BAT 277/2er étage				

	BAT 277/3er étage				


	BAT 277/4er étage				
ZPSO050	BAT 177.191.207.221.235.251.26 3.277	Façade	Façade avant; Façade arrière; Pignon	Analyse : P075 - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P076 - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P077 - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante)	Non quantifiable

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

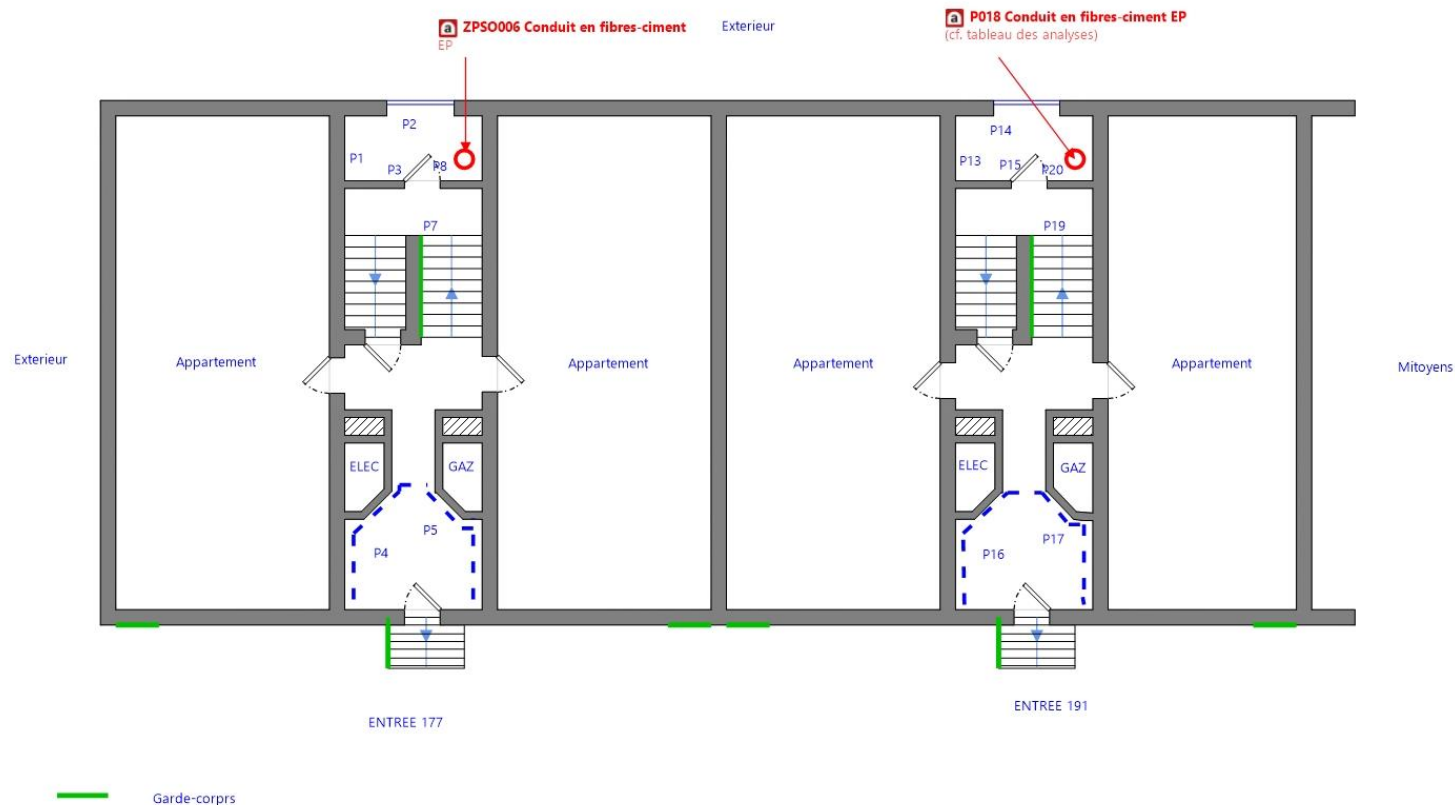


Rez-de-chaussée ENTREE 177/191

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

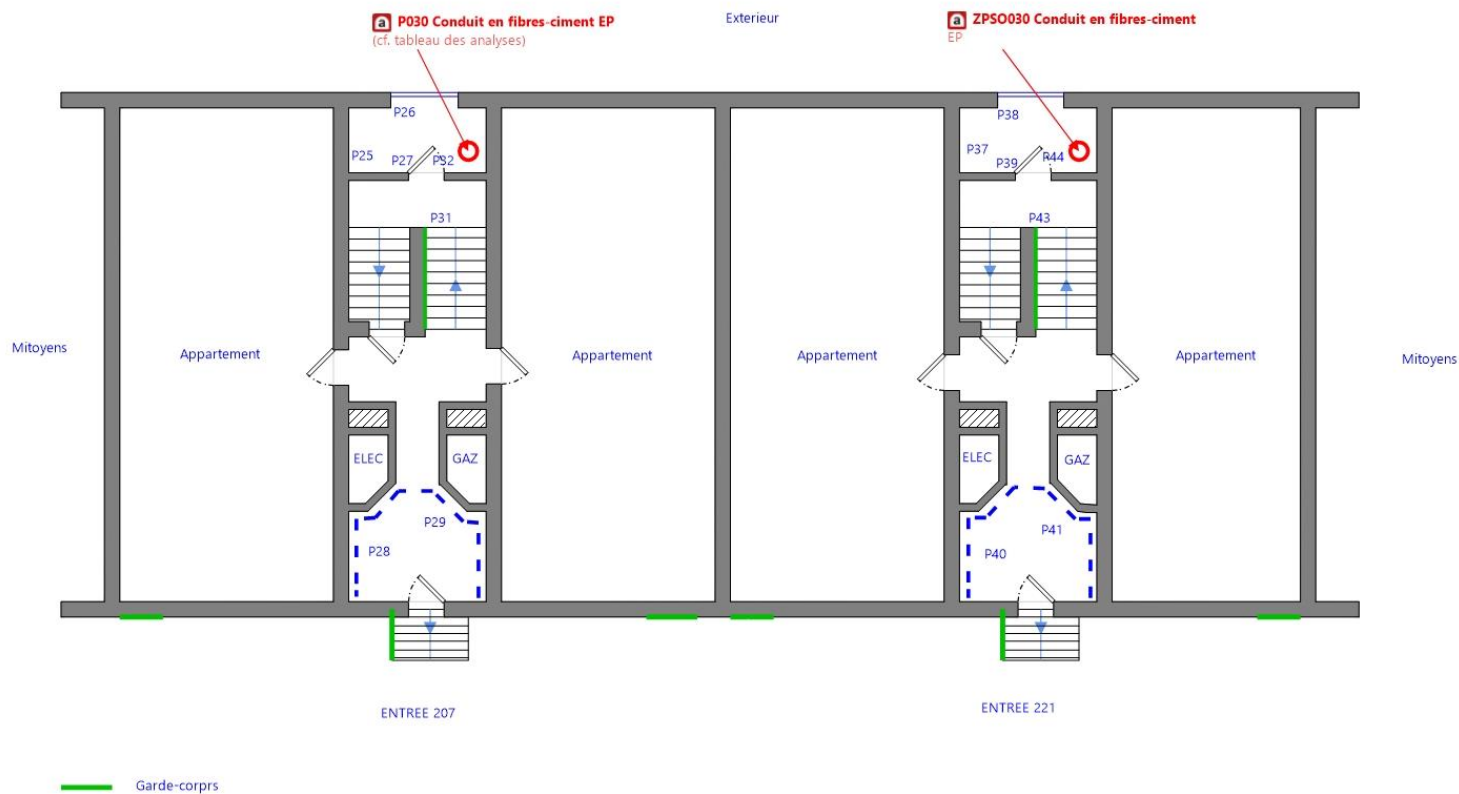


Rez-de-chaussée ENTREE 207/221

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

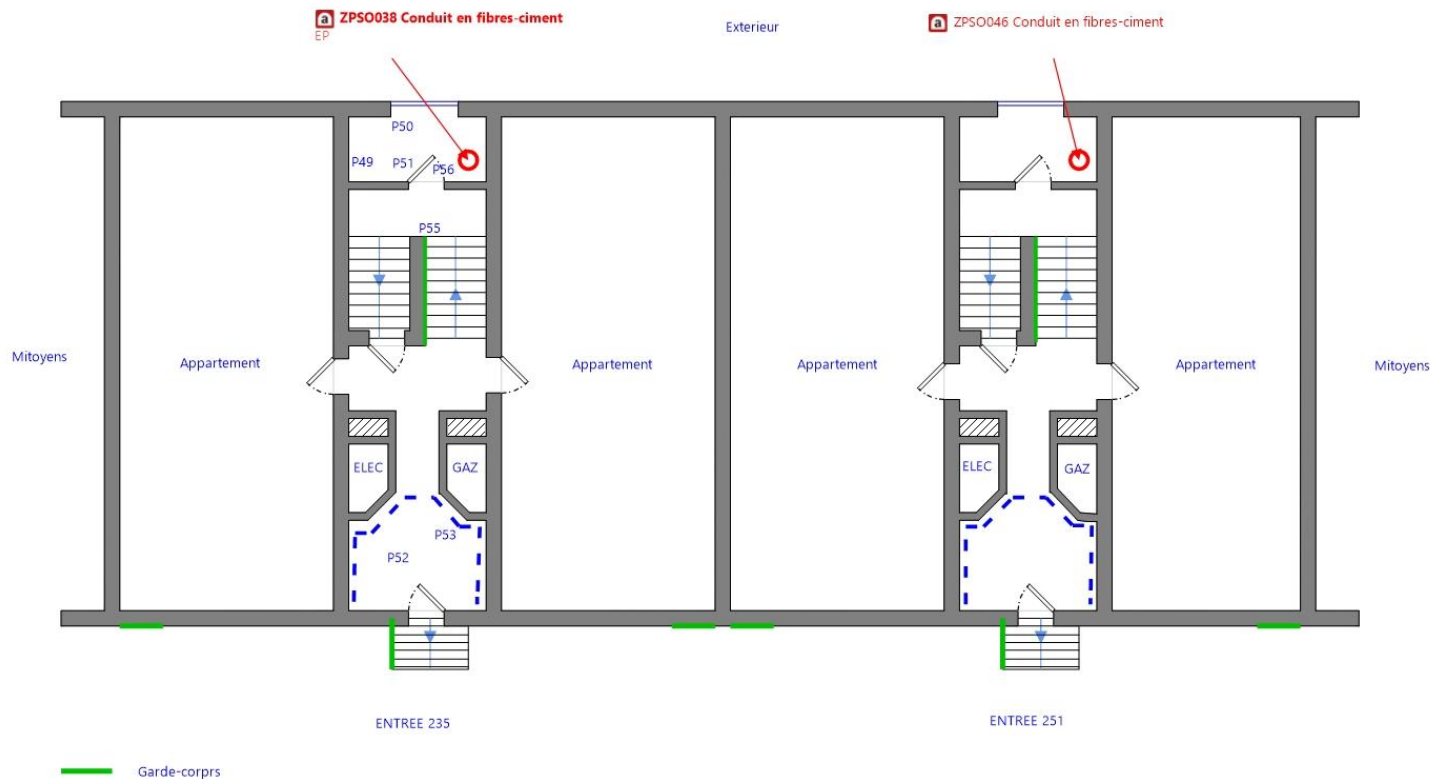


Rez-de-chaussée ENTREE 235/251

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

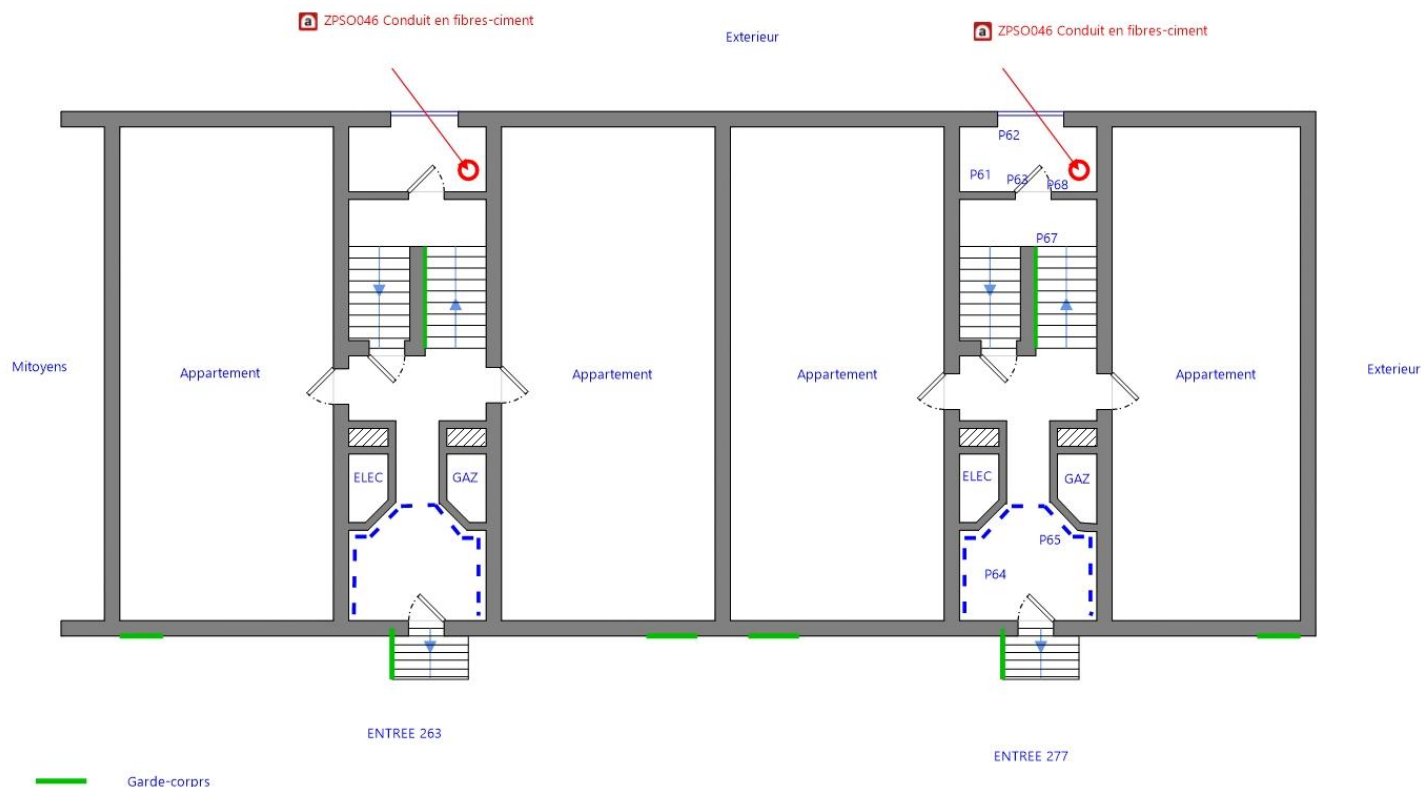


Rez-de-chaussée ENTREE 263/277

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

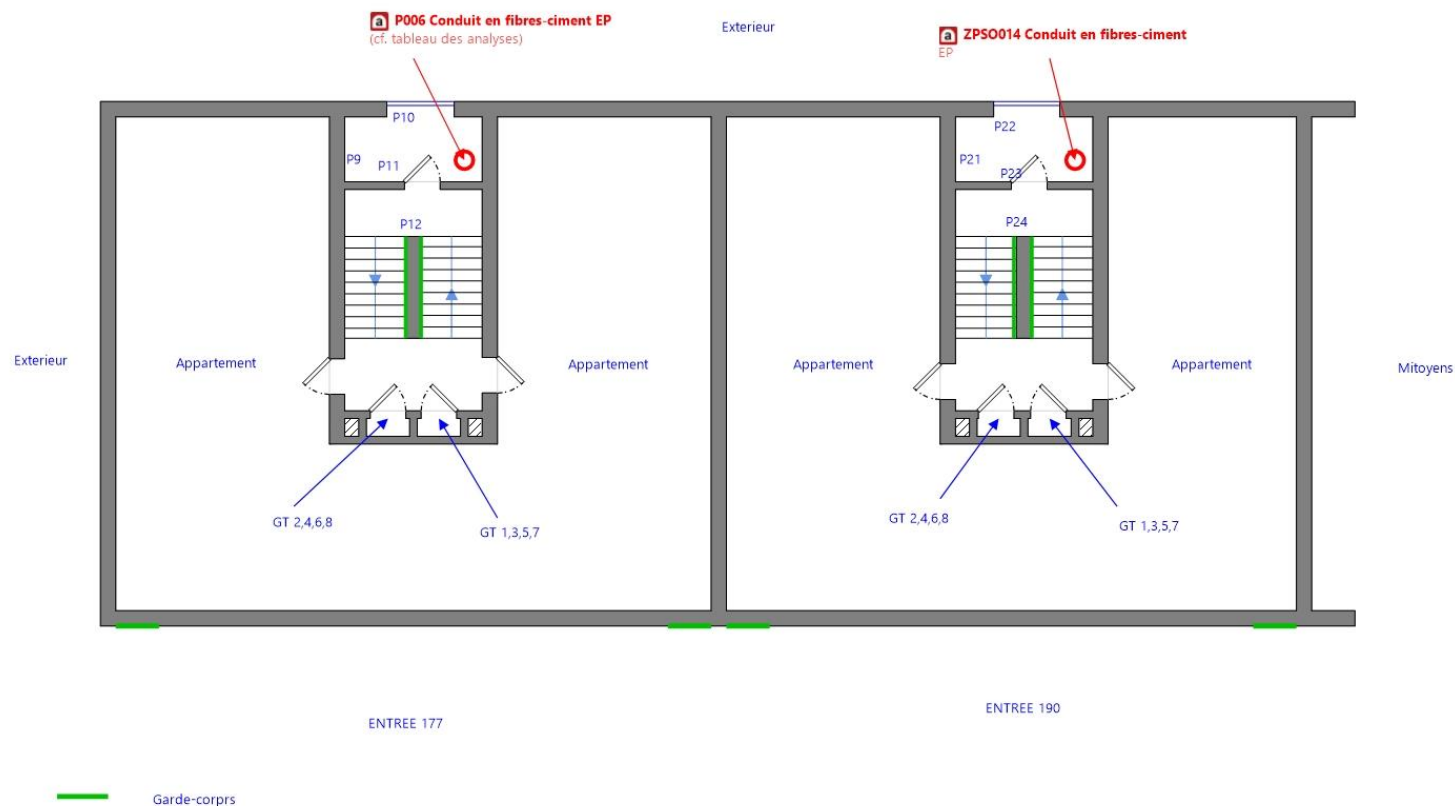

Etages 1 à 4 ENTREE 177/191

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

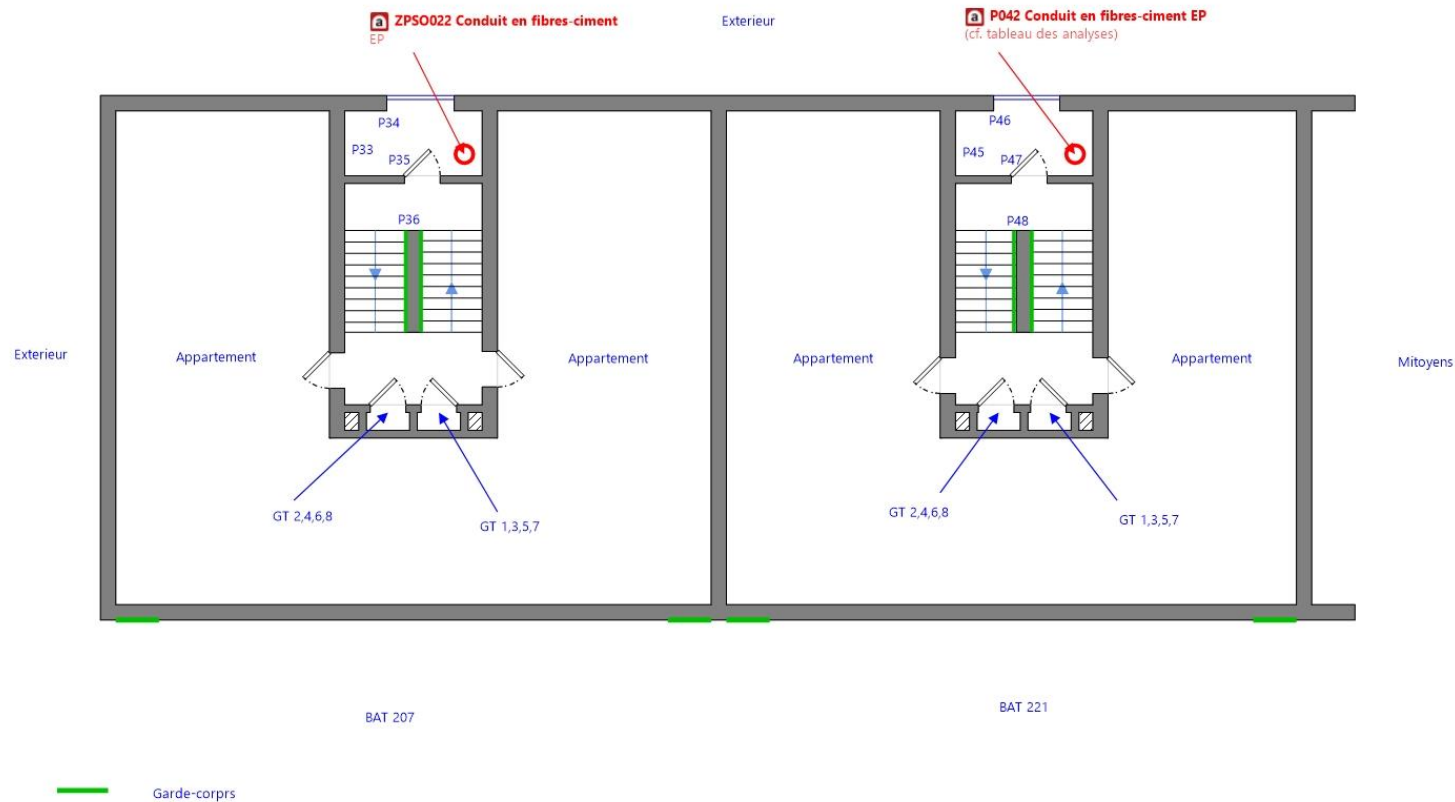

Etages 1 à 4 ENTREE 207/221

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F)
	77190
	DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité





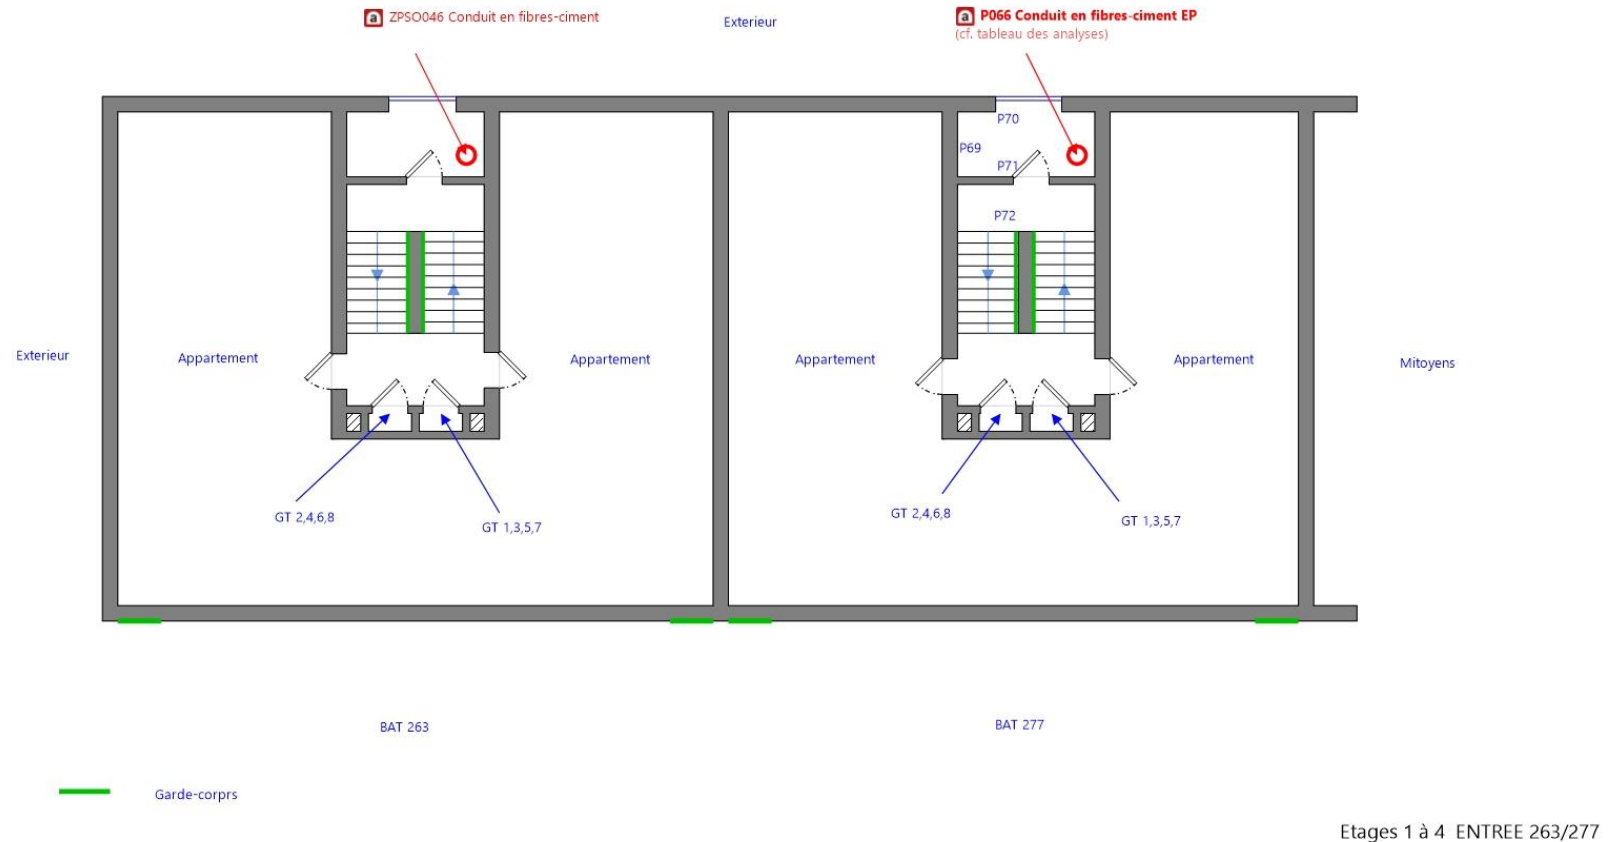


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

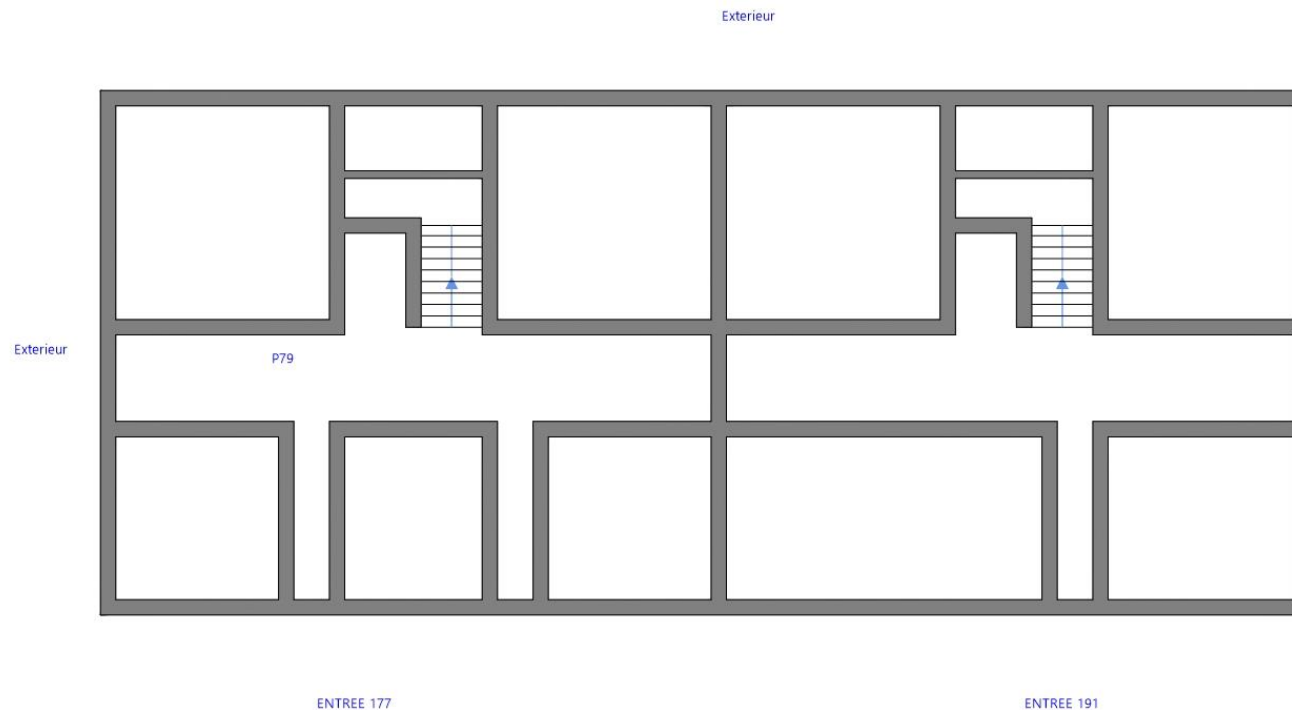



Sous-sol 177/191

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

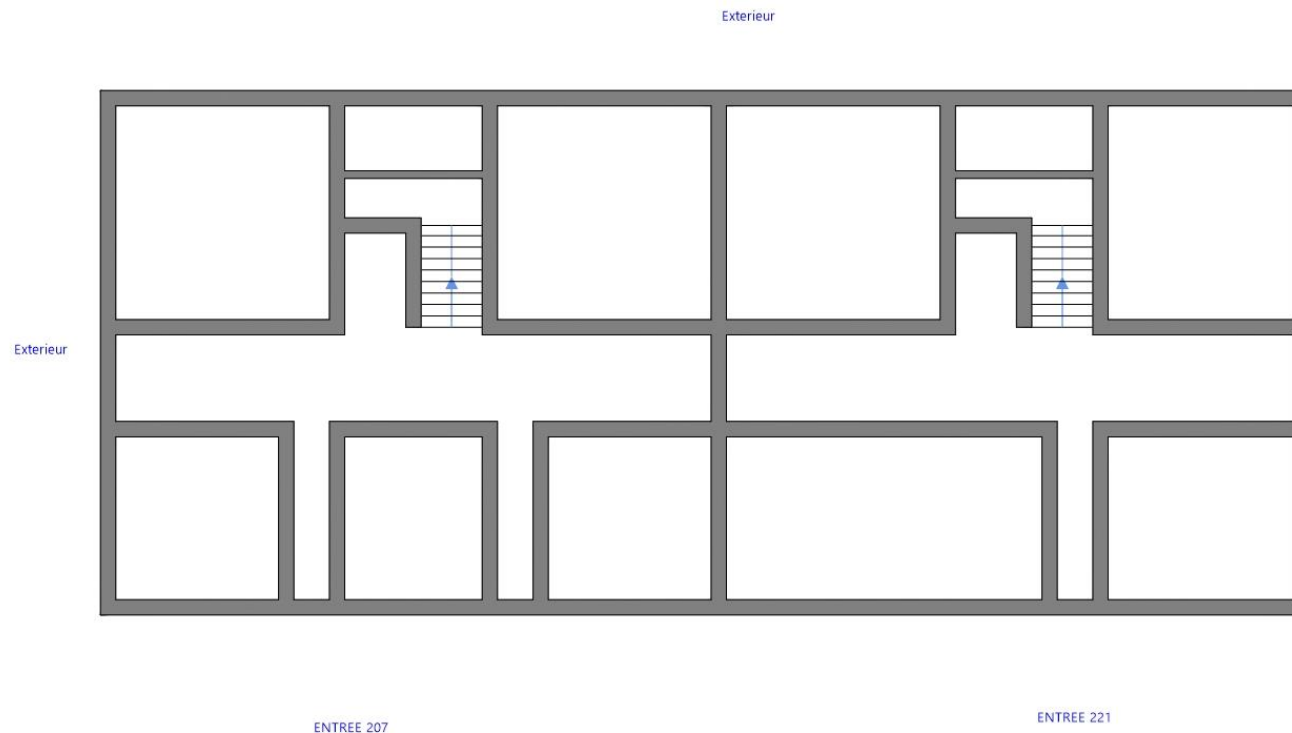



Sous-sol 207/221

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

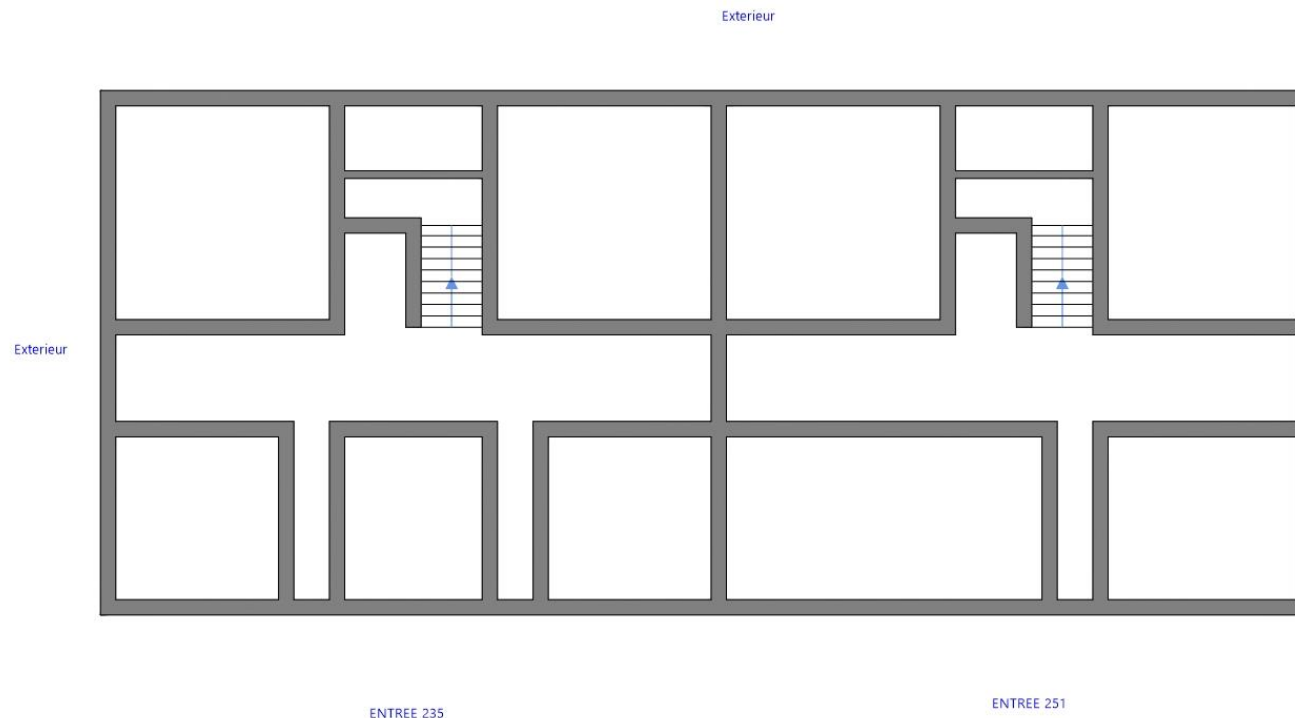


Sous-sol 235/251

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité


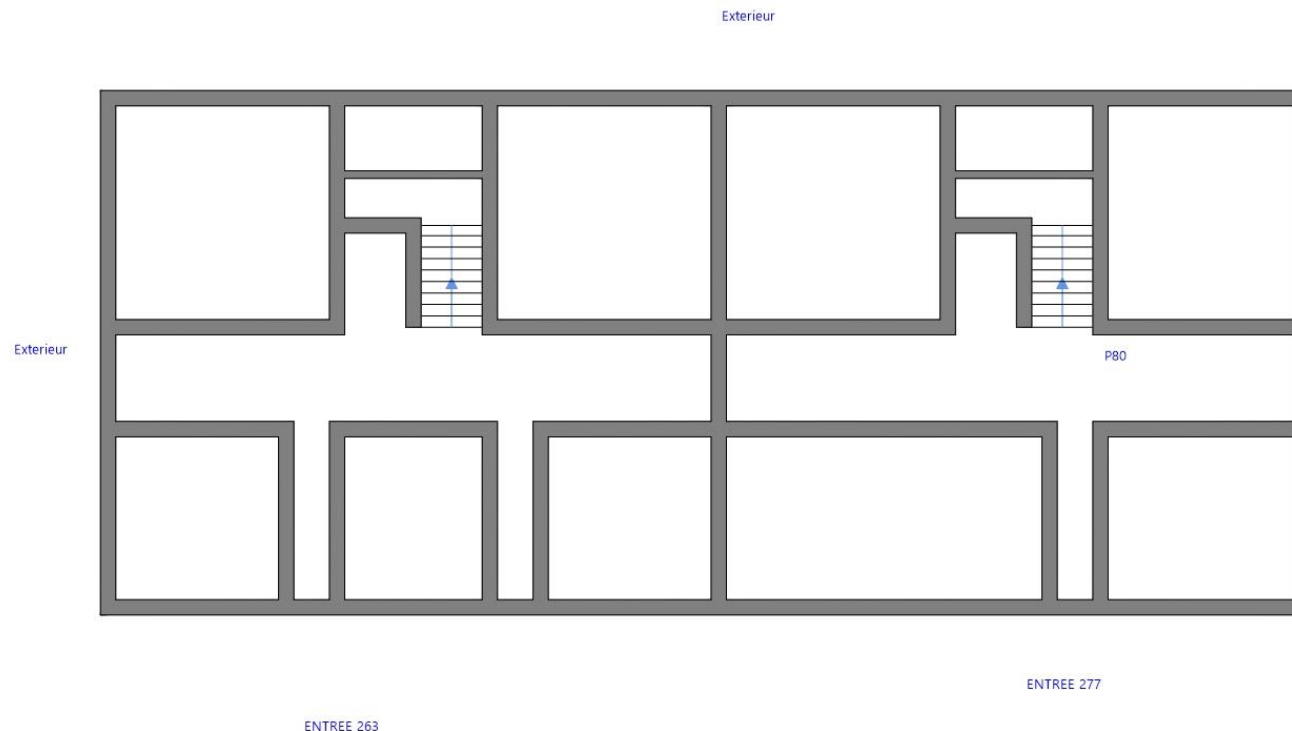


Sous-sol 263/277

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



Façade avant

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIÉ LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



 P076 Garnissage des joints de dilatation EP
(cf. tableau des analyses)

P74

Façade arrière

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
--	---

Affaire	MA2201007052
Opération	LANDREIN christelle
Site	177, 191, 207, 221, 235, 251, 263, 277 RUE LT MOISANT (BAT F) 77190 DAMMARIE LES LYS
Date de réalisation	24/03/2022
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



 **P077 Garnissage des joints de dilatation EP**
(cf. tableau des analyses)

Pignon

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023	- Matériau de type système d'enduit peinture (violet) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	Description: Peinture décorative		
P032	Identifiant: ZPSO024 Description: Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO019 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO020 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO025 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO026 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO028 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type joint ciment (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO030 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture décorative	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO025 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO026 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO028 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO033 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO034 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO035 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO036 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	Identifiant: ZPSO037 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	Identifiant: ZPSO038 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P055	Identifiant: ZPSO039 Description: Peinture décorative	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	Identifiant: ZPSO040 Description: Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	Identifiant: ZPSO033 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	Identifiant: ZPSO034 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	Identifiant: ZPSO035 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	Identifiant: ZPSO036 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	Identifiant: ZPSO041 Description: Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	Identifiant: ZPSO043 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Crépis extérieur	- Phase 1 Matériau souple (beige) ; matériau (rose) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Crépis extérieur	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation	- Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (vert) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre	- Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO049 : Crépis extérieur

Niveau : BAT 177.191.207.221.235.251.263.277

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Façade avant	Oui BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Façade : Façade avant	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P073, réf. labo.: 22EK019683-073 MA2201007052/P074, réf. labo.: 22EK019683-074 <u>Description:</u> Crépis extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Crépis extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple (beige) ; matériau (rose) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

	2	Façade arrière	Oui BAT 177.191.207.221.235.251.263.27 7 - Façade : Façade arrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P073, réf. labo.: 22EK019683-073 MA2201007052/P074, réf. labo.: 22EK019683-074 <u>Description:</u> Crépis extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Crépis extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
--	---	----------------	---	---	---	---

ZPSO050 : Garnissage des joints de dilatation

Niveau : BAT 177.191.207.221.235.251.263.277

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Façade avant	Oui BAT 177.191.207.221.235.251.263.27 7 - Façade : Façade avant	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P075, réf. labo.: 22EK019683-075 MA2201007052/P076, réf. labo.: 22EK019683-076 MA2201007052/P077, réf. labo.: 22EK019683-077 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	
	2	Façade arrière	Oui BAT 177.191.207.221.235.251.263.27 7 - Façade : Façade arrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P075, réf. labo.: 22EK019683-075 MA2201007052/P076, réf. labo.: 22EK019683-076 MA2201007052/P077, réf. labo.: 22EK019683-077 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	

	3	Pignon	Oui BAT 177.191.207.221.235.251.263.27 7 - Façade : Pignon	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P075, réf. labo.: 22EK019683-075 MA2201007052/P076, réf. labo.: 22EK019683-076 MA2201007052/P077, réf. labo.: 22EK019683-077 <u>Description:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Garnissage des joints de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	
--	---	--------	---	---	---	---

ZPSO051 : Peinture décorative

Niveau : BAT 177.191.207.221.235.251.263.277

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Garde-corps	Oui BAT 177.191.207.221.235.251.263.27 7 - Façade : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P078 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-078 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 177/1er étage, BAT 177/2ème étage, BAT 177/3ème étage, BAT 177/4ème étage, BAT 263/Rez de chaussée, BAT 263/1er étage, BAT 263/2er étage, BAT 263/3er étage, BAT 263/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	2	Mur de refend	Oui BAT 177/Rez de chaussée - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	8	Mur de refend	Oui BAT 177/2ème étage - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 5	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Hall	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 1	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 2	21	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	23	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 3	24	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	25	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	26	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 4	27	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

Palier	28	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Demi-palier	29	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009
Local vide-ordures 5	30	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P001, réf. labo.: 22EK019683-001 MA2201007052/P009, réf. labo.: 22EK019683-009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P009	Idem photo : P001; P009

ZPSO002 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 177/1er étage, BAT 177/2ème étage, BAT 177/3ème étage, BAT 177/4ème étage, BAT 263/Rez de chaussée, BAT 263/1er étage, BAT 263/2er étage, BAT 263/3er étage, BAT 263/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010
Local vide-ordures 1	2	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 177/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010

Local vide-ordures 3	4	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 177/2ème étage - Local vide-ordures 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010
Local vide-ordures 5	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010

Hall	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010
Local vide-ordures 1	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010
Local vide-ordures 2	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010

Local vide-ordures 3	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010
Local vide-ordures 4	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010
Local vide-ordures 5	12	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P002, réf. labo.: 22EK019683-002 MA2201007052/P010, réf. labo.: 22EK019683-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P010	Idem photo : P002; P010

ZPSO003 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 177/1er étage, BAT 177/2ème étage, BAT 177/3ème étage, BAT 177/4ème étage, BAT 263/Rez de chaussée, BAT 263/1er étage, BAT 263/2er étage, BAT 263/3er étage, BAT 263/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Oui BAT 177/1er étage - Local vide-ordures 2 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Oui BAT 177/2ème étage - Local vide-ordures 3 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Demi-palier	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 5	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011

Local vide-ordures 1	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 2	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 3	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011

Demi-palier	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 4	18	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Demi-palier	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011
Local vide-ordures 5	20	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P003, réf. labo.: 22EK019683-003 MA2201007052/P011, réf. labo.: 22EK019683-011 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P011	Idem photo : P003; P011

ZPSO005 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 263/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 177/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-005 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	2	Faïence sur murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-005 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005

ZPSO007 : Peinture décorative

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 177/1er étage, BAT 177/2ème étage, BAT 177/3ème étage, BAT 177/4ème étage, BAT 263/Rez de chaussée, BAT 263/1er étage, BAT 263/2er étage, BAT 263/3er étage, BAT 263/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	3	Garde-corps	Oui BAT 177/1er étage - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange) : Absence d'amiante	

Palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

Demi-palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
	10	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Local vide-ordures 1	11	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	12	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	13	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

Demi-palier	14	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	15	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	16	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Palier	17	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Demi-palier	18	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

ZPSO009 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 1	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Palier	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Demi-palier	4	Mur de refend	Oui BAT 191/1er étage - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Palier	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Demi-palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 3	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Palier	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Demi-palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 4	11	Mur de refend	Oui BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Palier	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

Demi-palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021
Local vide-ordures 5	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P013, réf. labo.: 22EK019683-013 MA2201007052/P021, réf. labo.: 22EK019683-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P021	Idem photo : P013; P021

ZPSO010 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P014, réf. labo.: 22EK019683-014 MA2201007052/P022, réf. labo.: 22EK019683-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P022	Idem photo : P014; P022
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 191/1er étage - Local vide-ordures 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P014, réf. labo.: 22EK019683-014 MA2201007052/P022, réf. labo.: 22EK019683-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P014, réf. labo.: 22EK019683-014 MA2201007052/P022, réf. labo.: 22EK019683-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P022	Idem photo : P014; P022

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P014, réf. labo.: 22EK019683-014 MA2201007052/P022, réf. labo.: 22EK019683-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 5	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P014, réf. labo.: 22EK019683-014 MA2201007052/P022, réf. labo.: 22EK019683-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P022	Idem photo : P014; P022

ZPSO011 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Oui BAT 191/1er étage - Local vide-ordures 2 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Demi-palier	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Oui BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023
Local vide-ordures 5	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P015, réf. labo.: 22EK019683-015 MA2201007052/P023, réf. labo.: 22EK019683-023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P023	Idem photo : P015; P023

ZPSO013 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 191/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO015 : Peinture décorative

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Palier	3	Garde-corps	Oui BAT 191/1er étage - Palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante	

Demi-palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019

Palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Demi-palier	10	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-019 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019

ZPSO017 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage, BAT 207/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	2	Mur de refend	Oui BAT 207/Rez de chaussée - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	11	Mur de refend	Oui BAT 207/3ème étage - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Demi-palier	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033
Local vide-ordures 5	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P025, réf. labo.: 22EK019683-025 MA2201007052/P033, réf. labo.: 22EK019683-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P033	Idem photo : P025; P033

ZPSO018 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage, BAT 207/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P026, réf. labo.: 22EK019683-026 MA2201007052/P034, réf. labo.: 22EK019683-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P034	Idem photo : P026; P034
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 207/1er étage - Local vide-ordures 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P026, réf. labo.: 22EK019683-026 MA2201007052/P034, réf. labo.: 22EK019683-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P026, réf. labo.: 22EK019683-026 MA2201007052/P034, réf. labo.: 22EK019683-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P034	Idem photo : P026; P034

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P026, réf. labo.: 22EK019683-026 MA2201007052/P034, réf. labo.: 22EK019683-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P034	Idem photo : P026; P034
Local vide-ordures 5	5	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 207/4ème étage - Local vide-ordures 5 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P026, réf. labo.: 22EK019683-026 MA2201007052/P034, réf. labo.: 22EK019683-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage, BAT 207/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Demi-palier	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Local vide-ordures 1	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035

Demi-palier	4	Cloison	Oui BAT 207/1er étage - Demi-Palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Demi-palier	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Local vide-ordures 3	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035

Demi-palier	8	Cloison	Oui BAT 207/3ème étage - Demi-Palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Demi-palier	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035
Local vide-ordures 5	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P027, réf. labo.: 22EK019683-027 MA2201007052/P035, réf. labo.: 22EK019683-035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P035	Idem photo : P027; P035

ZPSO021 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 207/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-029 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Peinture décorative

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage, BAT 207/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Demi-palier	3	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031

Demi-palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Demi-palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
Palier	8	Garde-corps	Oui BAT 207/4ème étage - Palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (violet) : Absence d'amiante	

Demi-palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-031 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031	Idem photo : P031
-------------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO025 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	10	Mur de refend	Oui BAT 221/3ème étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

Palier	13	Mur de refend	Oui BAT 221/4ème étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Demi-palier	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045
Local vide-ordures 5	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P037, réf. labo.: 22EK019683-037 MA2201007052/P045, réf. labo.: 22EK019683-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037, P045	Idem photo : P037; P045

ZPSO026 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P038, réf. labo.: 22EK019683-038 MA2201007052/P046, réf. labo.: 22EK019683-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P046	Idem photo : P038; P046
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 221/1er étage - Local vide-ordures 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P038, réf. labo.: 22EK019683-038 MA2201007052/P046, réf. labo.: 22EK019683-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P038, réf. labo.: 22EK019683-038 MA2201007052/P046, réf. labo.: 22EK019683-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P046	Idem photo : P038; P046

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P038, réf. labo.: 22EK019683-038 MA2201007052/P046, réf. labo.: 22EK019683-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P046	Idem photo : P038; P046
Local vide-ordures 5	5	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 221/4ème étage - Local vide-ordures 5 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P038, réf. labo.: 22EK019683-038 MA2201007052/P046, réf. labo.: 22EK019683-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO027 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047

Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047
Demi-palier	7	Cloison	Oui BAT 221/3ème étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P039, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P039, réf. labo.: 22EK019683-039 MA2201007052/P047, réf. labo.: 22EK019683-047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039, P047	Idem photo : P039; P047

ZPSO029 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 221/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-041 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type joint ciment (beige) Absence d'amiante	

ZPSO031 : Peinture décorative

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Demi-palier	3	Garde-corps	Oui BAT 221/1er étage - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	

Palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Demi-palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Demi-palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043

Demi-palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-043 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
-------------	---	-------------	--	---	-------------------------	-------------------

ZPSO033 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Demi-palier	5	Mur de refend	Oui BAT 235/1er étage - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057

Palier	10	Mur de refend	Oui BAT 235/3ème étage - Palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Demi-palier	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057
Local vide-ordures 5	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P049, réf. labo.: 22EK019683-049 MA2201007052/P057, réf. labo.: 22EK019683-057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049, P057	Idem photo : P049; P057

ZPSO034 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 235/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P050, réf. labo.: 22EK019683-050 MA2201007052/P058, réf. labo.: 22EK019683-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P050, réf. labo.: 22EK019683-050 MA2201007052/P058, réf. labo.: 22EK019683-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P058	Idem photo : P050; P058
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P050, réf. labo.: 22EK019683-050 MA2201007052/P058, réf. labo.: 22EK019683-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P058	Idem photo : P050; P058

Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 235/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P050, réf. labo.: 22EK019683-050 MA2201007052/P058, réf. labo.: 22EK019683-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 5	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P050, réf. labo.: 22EK019683-050 MA2201007052/P058, réf. labo.: 22EK019683-058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P058	Idem photo : P050; P058

ZPSO035 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Demi-palier	3	Cloison	Oui BAT 235/1er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Demi-palier	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059

Local vide-ordures 4	8	Cloison	Oui BAT 235/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059
Local vide-ordures 5	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P051, réf. labo.: 22EK019683-051 MA2201007052/P059, réf. labo.: 22EK019683-059 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051, P059	Idem photo : P051; P059

ZPSO037 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Oui BAT 235/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P053 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-053 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Absence d'amiante	

ZPSO039 : Peinture décorative

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Demi-palier	3	Garde-corps	Oui BAT 235/1er étage - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	

Palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Demi-palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Demi-palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
Palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055

Demi-palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-055 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055
-------------	---	-------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO041 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 3	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 4	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 5	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Hall	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 1	18	Mur de refend	Oui BAT 277/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Palier	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 2	21	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	23	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 3	24	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Palier	25	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Demi-palier	26	Mur de refend	Oui BAT 277/3er étage - Demi-palier : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	27	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

Demi-palier	28	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069
Local vide-ordures 5	29	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P061, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P061, réf. labo.: 22EK019683-061 MA2201007052/P069, réf. labo.: 22EK019683-069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P069	Idem photo : P061; P069

ZPSO042 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Local vide-ordures 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Local vide-ordures 3	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Local vide-ordures 4	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070

Local vide-ordures 5	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Local vide-ordures 1	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Local vide-ordures 2	7	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 277/1er étage - Local vide-ordures 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070

Local vide-ordures 4	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062, P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062, P070	Idem photo : P062; P070
Local vide-ordures 5	10	Mur donnant sur extérieur	Oui BAT 277/4er étage - Local vide-ordures 5 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P062, réf. labo.: 22EK019683-062 MA2201007052/P070, réf. labo.: 22EK019683-070 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO043 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071

Demi-palier	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 3	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 4	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071

Local vide-ordures 5	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 1	12	Cloison	Oui BAT 277/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071

Local vide-ordures 2	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 3	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Demi-palier	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071
Local vide-ordures 4	18	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071

Demi-palier	19	Cloison	Oui BAT 277/4er étage - Demi-palier : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 5	20	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P063, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P063, réf. labo.: 22EK019683-063 MA2201007052/P071, réf. labo.: 22EK019683-071 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P071	Idem photo : P063; P071

ZPSO045 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 277/Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Faïence sur murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P065 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-065 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065	Idem photo : P065
	2	Faïence sur murs	Oui BAT 277/Rez de chaussée - Hall : Faïence sur murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P065 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-065 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO047 : Peinture décorative

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Demi-palier	1	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	2	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	3	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	4	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067

Demi-palier	5	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	6	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	7	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	8	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	9	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067

	10	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	11	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	12	Garde-corps	Oui BAT 277/1er étage - Demi-palier : Garde-corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	
Palier	13	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067

Demi-palier	14	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	15	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	16	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Palier	17	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067
Demi-palier	18	Garde-corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-067 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067	Idem photo : P067

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 177/1er étage, BAT 177/2ème étage, BAT 177/3ème étage, BAT 177/4ème étage, BAT 263/Rez de chaussée, BAT 263/1er étage, BAT 263/2er étage, BAT 263/3er étage, BAT 263/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	2	Plafond	Oui BAT 177/Rez de chaussée - Demi-palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	7	Plafond	Oui BAT 177/2ème étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 5	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Hall	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Local vide-ordures 1	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 2	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Demi-palier	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 3	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Palier	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 4	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

Palier	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Demi-palier	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012
Local vide-ordures 5	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P004, réf. labo.: 22EK019683-004 MA2201007052/P012, réf. labo.: 22EK019683-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P012	Idem photo : P004; P012

ZPSO012 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	2	Plafond	Oui BAT 191/Rez de chaussée - Demi-palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	11	Plafond	Oui BAT 191/3ème étage - Demi-palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Demi-palier	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024
Local vide-ordures 5	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P016, réf. labo.: 22EK019683-016 MA2201007052/P024, réf. labo.: 22EK019683-024 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P024	Idem photo : P016; P024

ZPSO020 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage, BAT 207/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Palier	7	Plafond	Oui BAT 207/2ème étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

Palier	13	Plafond	Oui BAT 207/4ème étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Demi-palier	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036
Local vide-ordures 5	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P028, réf. labo.: 22EK019683-028 MA2201007052/P036, réf. labo.: 22EK019683-036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028, P036	Idem photo : P028; P036

ZPSO028 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048

Palier	4	Plafond	Oui BAT 221/1er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048

Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P048	Idem photo : P040; P048
Demi-palier	11	Plafond	Oui BAT 221/3ème étage - Demi-palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P040, réf. labo.: 22EK019683-040 MA2201007052/P048, réf. labo.: 22EK019683-048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO036 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060

Palier	4	Plafond	Oui BAT 235/1er étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060

Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Palier	10	Plafond	Oui BAT 235/3ème étage - Palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060

Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Demi-palier	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060
Local vide-ordures 5	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P052, réf. labo.: 22EK019683-052 MA2201007052/P060, réf. labo.: 22EK019683-060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P060	Idem photo : P052; P060

ZPSO044 : Peinture + Enduit à base de plâtre

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Demi-palier	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 3	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Palier	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 4	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Local vide-ordures 5	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Hall	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	17	Plafond	Oui BAT 277/Rez de chaussée - Demi-palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 1	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Palier	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 2	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Local vide-ordures 3	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Palier	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	26	Plafond	Oui BAT 277/3er étage - Demi-palier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 4	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Palier	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Demi-palier	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072
Local vide-ordures 5	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2201007052/P064, réf. labo.: 22EK019683-064 MA2201007052/P072, réf. labo.: 22EK019683-072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P072	Idem photo : P064; P072

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 2	2	Sol	Oui BAT 177/1er étage - Local vide-ordures 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

Local vide-ordures 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 1	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 2	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 3	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

Local vide-ordures 4	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local vide-ordures 5	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

ZPSO016 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
Local vide-ordures 2	2	Sol	Oui BAT 191/1er étage - Local vide-ordures 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020
Local vide-ordures 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020	Idem photo : P020

ZPSO024 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage, BAT 207/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Local vide-ordures 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

Local vide-ordures 4	4	Sol	Oui BAT 207/3ème étage - Local vide-ordures 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Local vide-ordures 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

ZPSO032 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
Local vide-ordures 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
Local vide-ordures 3	3	Sol	Oui BAT 221/2ème étage - Local vide-ordures 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044
Local vide-ordures 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044	Idem photo : P044

ZPSO040 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056
Local vide-ordures 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056
Local vide-ordures 3	3	Sol	Oui BAT 235/1er étage - Demi-palier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056
Local vide-ordures 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056	Idem photo : P056

ZPSO048 : Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068

Local vide-ordures 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 1	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 2	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 3	8	Sol	Oui BAT 277/2er étage - Local vide-ordures 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Local vide-ordures 4	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068
Local vide-ordures 5	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068	Idem photo : P068

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO006 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 177/Rez de chaussée, BAT 177/1er étage, BAT 177/2ème étage, BAT 177/3ème étage, BAT 177/4ème étage, BAT 263/Rez de chaussée, BAT 263/1er étage, BAT 263/2er étage, BAT 263/3er étage, BAT 263/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

Local vide-ordures 2	2	Conduit	Oui BAT 177/1er étage - Local vide-ordures 2 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 5	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 1	6	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

Local vide-ordures 2	7	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 3	8	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 4	9	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local vide-ordures 5	10	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-006 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

ZPSO014 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 191/Rez de chaussée, BAT 191/1er étage, BAT 191/2ème étage, BAT 191/3ème étage, BAT 191/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Oui BAT 191/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018

Local vide-ordures 5	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-018 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO022 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 207/Rez de chaussée, BAT 207/1er étage, BAT 207/2ème étage, BAT 207/3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Oui BAT 207/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-030 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-030 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-030 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-030 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030

ZPSO030 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 221/Rez de chaussée, BAT 221/1er étage, BAT 221/2ème étage, BAT 221/3ème étage, BAT 221/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-042 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Oui BAT 221/1er étage - Local vide-ordures 2 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-042 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-042 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-042 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042

Local vide-ordures 5	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-042 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO038 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 235/Rez de chaussée, BAT 235/1er étage, BAT 235/2ème étage, BAT 235/3ème étage, BAT 235/4ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-054 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Oui BAT 235/1er étage - Local vide-ordures 2 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-054 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-054 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-054 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054

Local vide-ordures 5	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-054 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054	Idem photo : P054
----------------------	---	---------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO046 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : BAT 251/Rez de chaussée, BAT 251/1er étage, BAT 251/2er étage, BAT 251/3er étage, BAT 251/4er étage, BAT 277/Rez de chaussée, BAT 277/1er étage, BAT 277/2er étage, BAT 277/3er étage, BAT 277/4er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local vide-ordures 1	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 2	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 3	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 4	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 5	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066

Local vide-ordures 1	6	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 2	7	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 3	8	Conduit	Oui BAT 277/2er étage - Local vide-ordures 3 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
Local vide-ordures 4	9	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066
Local vide-ordures 5	10	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2201007052/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK019683-066 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066	Idem photo : P066

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Christelle LANDREIN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Date d'émission de rapport : 09/03/2022 17:42

Référence dossier Client: 621f88aec3295 Dossier: MA2201007052
Référence dossier N° : 22UV015681
Référence laboratoire N° : 22EK019683

Reçu par MyEasyLab le : 03/03/2022 11:07
Reçu par le laboratoire le : 04/03/2022
Date d'analyse : 08/03/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché - BAT 177/Rez de chaussée - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché - BAT 177/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 177/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 177/Rez de chaussée - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 177/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01 (1)	P006 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 177/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9NI	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite)
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 177/1er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 177/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

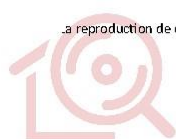

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 177/2ème étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 177/2ème étage - Demi-palier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 177/2ème étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 177/2ème étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

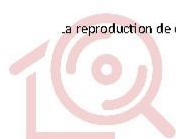

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 177/2eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 177/2eme etage - Palier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - BAT 191/1er etage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - BAT 191/1er etage - Demi-palier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - BAT 191/1er etage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 191/1er etage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 191/Rez de chaussee - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 191/Rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 191/Rez de chaussee - Local vide-ordures 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / XA4P	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite)
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - BAT 191/1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 191/1er etage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

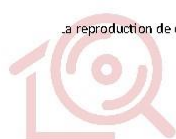

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 191/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

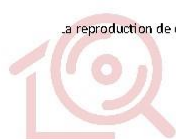

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 191/3eme etage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 207/Rez de chaussee - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 207/1er etage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 207/1er etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 207/2eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

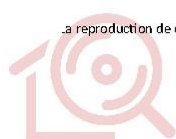

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 207/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P030 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 207/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / XA4P	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
031-01	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 207/4ème étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (violet)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 207/3ème étage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 207/3ème étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

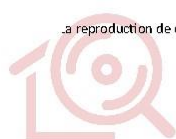

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**




N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 207/4eme etage - Local vide-ordures 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 207/3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 207/4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 221/3eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 221/3eme etage - Palier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

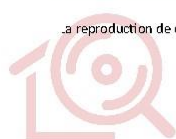

9/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01	P038 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 221/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 221/3eme étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 221/1er étage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 221/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-02	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 221/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type joint ciment (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

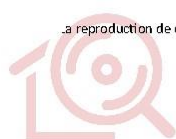

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-01	P042 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - BAT 221/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
043-01	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 221/1er étage - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 221/2eme étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-02	P044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 221/2eme étage - Local vide-ordures 3	Matériau semi-dur (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - BAT 221/4eme étage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

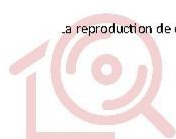

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 221/4eme etage - Local vide-ordures 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-01	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 221/4eme etage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P048 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 221/3eme etage - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 235/1er etage - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 235/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

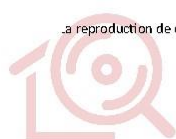

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-01	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 235/1er etage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-01	P052 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 235/1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-01	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - BAT 235/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P054 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 235/1er etage - Local vide-ordures 2	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / CVX6	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
055-01	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - BAT 235/1er etage - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative - Peinture decorative - BAT 235/2eme etage - Local vide-ordures 3	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

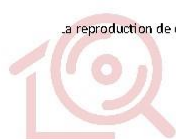

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-01	P057 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 235/3eme etage - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P058 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 235/3eme etage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01	P059 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 235/3eme etage - Local vide-ordures 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P060 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - BAT 235/3eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P061 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - BAT 277/Rez de chaussee - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

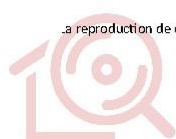

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062-01	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 277/1er étage - Local vide-ordures 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 277/Rez de chaussée - Local vide-ordures 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P064 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit à base de plâtre - Peinture + Enduit à base de plâtre - BAT 277/Rez de chaussée - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence - Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence - Couche2: Joint de faïence - BAT 277/Rez de chaussée - Hall	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-02	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence - Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence - Couche2: Joint de faïence - BAT 277/Rez de chaussée - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-01	P066 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - BAT 277/2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / TFW7	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

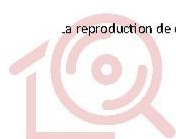

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 277/1er étage - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-01	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 277/2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-02	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - Couche1: Peinture de sol + Couche2: Ragréage - BAT 277/2er étage - Local vide-ordures 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-01	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - BAT 277/3er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-01	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 277/4er étage - Local vide-ordures 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-01	P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 277/4er étage - Demi-palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

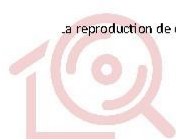

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072-01	P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - BAT 277/3er etage - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-01	P073 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur - Crepis extérieur - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau souple (beige) ; matériau (rose) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-02	P073 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur - Crepis extérieur - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-01	P074 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur - Crepis extérieur - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-02	P074 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur - Crepis extérieur - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-01 (2)	P075 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - Garnissage des joints de dilatation - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / TFW7	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

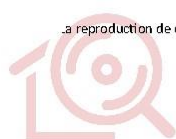

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076-01 (2)	P076 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - Garnissage des joints de dilatation - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / TFW7	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
077-01 (2)	P077 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Garnissage des joints de dilatation - Garnissage des joints de dilatation - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau de type mousse (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / TFW7	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
078-01	P078 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture décorative - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Facade	Matériau de type peinture (vert)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

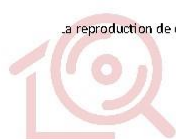

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079-01	P079 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Sous-sol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-02	P079 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Sous-sol	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TFW7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
079-03	P079 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Sous-sol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MOLP / TFW7	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
079-04	P079 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Sous-sol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

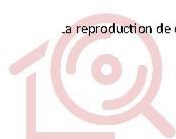

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080-01	P080 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Sous-sol	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-02	P080 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + Plaque de plâtre - BAT 177.191.207.221.235.251.263.277 - Sous-sol	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TFW7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
95 analyses au laboratoire dont 83 par la technique identifiée sous le terme MET et 12 par la technique identifiée sous le terme MOLP.


Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

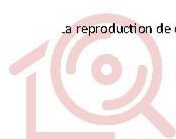

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-018420-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

*Flávia
Ferreira*

Flávia Ferreira
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/21

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	<u>par expert</u> 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' with a stylized flourish.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4038 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Madame LANDREIN Christelle

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 14/01/2019 - Date d'expiration : 13/01/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 10/05/2021 - Date d'expiration : 09/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/02/2019 - Date d'expiration : 25/02/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

WI. CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES » « Version 02 »

Décerné à : **LANDREIN CHRISTELLE** Sous le numéro : **C006-SE07-2019**


Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT
 Direction



 WI.CERT

 57100 THIONVILLE

 Tél : 03 72 52 02 45

 Siret N° 82885893600010 - APE 7120B