

## RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A A INTEGRER AU DOSSIER AMIANTE - PARTIES PRIVATIVES

Article R.1334-20 du Code de la Santé Publique  
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

PROGRAMME 26LAV0402-OPH

45 RUE DU 8 MAI 1945

2

77320 LA FERTE GAUCHER



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+4	Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 26LAV0402-OPH	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Le repérage a été réalisé le :		Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	<b>313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX</b>
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur :	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT- GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/02/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante .....	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	11
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	13
ATTESTATION(S).....	17
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	18

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

**Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	EVALUATION	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*(Voir ci-dessous obligations réglementaires)*

*Liste des locaux non visités et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante

### Obligations de constitution et communication des documents et informations relatives à la présence d'amiante

(Article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique)

Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante – parties privatives " comprenant les informations et documents suivants :

1. Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante
2. Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en oeuvre.

Le dossier amiante – parties privatives mentionné au I de l'article R. 1334-29-4 est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier. Il est communiqué par le propriétaire, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le propriétaire communique le dossier amiante – parties privatives à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. »

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (**Art R.1334-20**)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au chapitre E \ programme de repérage.

### Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

### Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

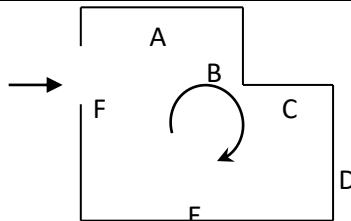

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE	VISITE
Placard 1	R+4		OUI
Couloir	R+4		OUI
WC	R+4		OUI
Gaine technique	R+4		OUI
Salle de bains	R+4		OUI
Cuisine	R+4		OUI
Chambre 4	R+4		OUI
Chambre 3	R+4		OUI
Placard 3	R+4		OUI
Chambre 2	R+4		OUI
Séjour	R+4		OUI
Gaine technique	R+4		OUI
Placard 2	R+4		OUI
Chambre 1	R+4		OUI
Entrée	R+4		OUI

**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Couloir	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Bois	BOIS		
WC	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
Gaine technique									
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit			
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Dalle Polystyrène	BOIS	PVC	
Chambre 4	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 3	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 3	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Gaine technique									
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Entrée	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		



**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE**

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage













LEGENDE		
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

**ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES**

## ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	<b>Murs amiantés</b>
	<b>Prélèvements de sol amianté</b>
	<b>Prélèvements de sol non amiantés</b>
	<b>Prélèvements de plafond amiantés</b>
	<b>Prélèvements de plafond non amiantés</b>
	<b>Prélèvements de mur amiantés</b>
	<b>Prélèvements de mur non amiantés</b>
	<b>Autres types de prélèvements amiantés</b>
	<b>Autres types de prélèvements non amiantés</b>
	<b>Sols amiantés</b>
	<b>Plafonds amiantés</b>
	<b>Sols et plafonds amiantés</b>
	<b>Conduits amiantés</b>
	<b>Conduits non amiantés</b>



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-9677 EN DATE DU 08/02/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-9677 Réf. Commande Client : 26LAV0402-OPH--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)  
(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
  - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH--01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER				
Réf échantillon client : 26LAV0402-OPH001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT151902-2890 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH--01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER				
Réf échantillon client : 26LAV0402-OPH002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard 1 Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT151902-2891 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
* Revêtement souple bleu	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-9677 EN DATE DU 08/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151902-2892 Description ITGA : Revêtement souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumeuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige avec poussières	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumeuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151902-2893 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement souple beige	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT151902-2894 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc / Colle beige / Peinture
* Polystyrène expansé (billes) blanc	META (2)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige + peinture non séparable	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151902-2895 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151902-2896 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture en vrac
* Enduit gris en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur E Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151902-2897 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.  
 DTA 164-01 rev 07

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-9677 EN DATE DU 08/02/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène Réf échantillon ITGA : IT151902-2898				
Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire	MOLP	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple marron	META (1)	2	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mur C Enduit Revêtement souple Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture en vrac / Papier en faible quantité Réf échantillon ITGA : IT151902-2899				
Enduit gris en vrac + peinture en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 4 Sol Revêtement souple Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Matériau compact blanc hétérogène Réf échantillon ITGA : IT151902-2900				
Revêtement souple marron	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable	MOLP	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact blanc hétérogène	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 4 Plafond Enduit béton Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac Réf échantillon ITGA : IT151902-2901				
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 4 Mur C Enduit béton Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité en vrac Réf échantillon ITGA : IT151902-2902				
Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 3 Sol Revêtement souple Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène Réf échantillon ITGA : IT151902-2903				
Revêtement souple vert	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire	MOLP	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	07/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire.


Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-9677 EN DATE DU 08/02/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER		Réf échantillon ITGA : IT151902-2904		
Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène		
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	08/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 26LAV0402-OPH-01 - 45 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER		Réf échantillon ITGA : IT151902-2905		
Réf échantillon client : 26LAV0402-OPHP016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Couloir Sol Revêtement souple		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	07/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	07/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	07/02/2019	Amiante non détecté / -



Validé par : Erwan BELLEC - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-14893 / Certifié PEFC  
N° 10000109 2018-2021

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



**cofrac**  
COFFRE  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRE  
D'ANALYSE  
D'INSTRUMENTS SUR  
DE RESSOURCES  
HUMANES EN I.C.

CPE DI DR 11 rev12