

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2

77320 LA FERTE GAUCHER

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	26LAR0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Florian BOCQUET	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4382	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	04/04/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 19/10/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Florian BOCQUET**



Rapport N° : **26LAR0002** **11/10/2017**
Date d'édition : 19/10/2017

2/57

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	40
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	42
ATTESTATIONS	55
CERTIFICAT DE COMPETENCES	56

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	26LAR0002P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	26LAR0002P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Sol	26LAR0002P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	26LAR0002P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	26LAR0002P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	26LAR0002P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle	Sol	26LAR0002P001	Z S O	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 26LAR0002 11/10/2017

Date d'édition : 19/10/2017

4/57

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			bitumineuse noire + ragréage gris non séparable					
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	26LAR0002P001	Z S O	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	26LAR0002P001	Z S O	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	26LAR0002P001	Z S O	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Sol	26LAR0002P006	Z S O	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	26LAR0002P006	Z S O	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

Rapport N° : 26LAR0002 11/10/2017
Date d'édition : 19/10/2017

5/57

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77				PAGE N° 1	
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE S/JOUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 277 700 019 00015			BON DE TRAVAUX N° 2017 19291 RECUEIL SEP 2017 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance LE FERTE S/JOUARRE Objet ENTRETIEN	ÉMETTEUR CHAUDET ALAIN				
SERVICE FERTE Administratifs LOCALISATION Programme 26 LA FERTE GAUCHER (IDALIE- 8 MAI 1945) Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AR Étage 00 Logement 2 Module 26LAR0002			ADRESSE 37 RUE DU 8 MAI 1945 77320 FERTE GAUCHER (LA)		
DELAI D'EXECUTION 2 JOURS			PERIODE DU 30-08-2017 AU 31-08-2017		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00	
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	15,00	48,00	720,00	
TOTAL H.T.				725,00	
H.T. ACTUALISE					
COEFFICIENT REGIONAL					
RABAIS					
TOTAL H.T.				145,00	
T.V.A. 20,00 %				870,00	
TOTAL T.T.C.				870,00	
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	FER SF	HONORAIRES DIAG AMIANTE	870,00	
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	26 1	D000 AR	26LAR0002	870,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 19291					
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE					

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 26LAR0002
Date d'édition : 19/10/2017

11/10/2017

7/57

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

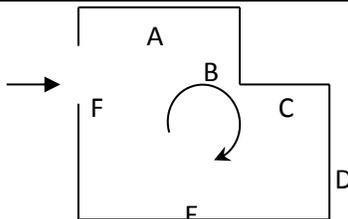

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 2	Brique Plâtrière				Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 3	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Gaine technique 1									
Salle de bains	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
WC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Séjour	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Salon	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Entrée	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Cuisine	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique 2									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	26LAR0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	26LAR0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	26LAR0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	26LAR0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris	26LAR0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	26LAR0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	26LAR0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	26LAR0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris	26LAR0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	26LAR0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	26LAR0002P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement souple	Ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	26LAR0002P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	26LAR0002P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	26LAR0002P005	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture + carrelage	26LAR0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	26LAR0002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	26LAR0002P013	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige	26LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + revêtement souple blanc	26LAR0002P006	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple blanc + revêtement souple beige	26LAR0002P008	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	26LAR0002P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	26LAR0002P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non	26LAR0002P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peintures multiples					
Salon		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	26LAR0002P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	26LAR0002P005	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	26LAR0002P005	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P012	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige	26LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige	26LAR0002P001	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	Z S O
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + revêtement souple blanc	26LAR0002P006	Sols	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible	26LAR0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			quantité en vrac non séparable					
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P003	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 26LAR0002 11/10/2017

15/57

Date d'édition : 19/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peintures multiples non séparable					
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture + carrelage	26LAR0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris	26LAR0002P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 26LAR0002 11/10/2017

16/57

Date d'édition : 19/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en faible quantité en vrac non séparable					
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salon		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salon		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salon		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en	26LAR0002P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			vrac non séparable					
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	26LAR0002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	26LAR0002P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc +	26LAR0002P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable					
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	26LAR0002P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salon		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salon		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures	26LAR0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable					
Salon		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable +	26LAR0002P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peintures multiples non séparable					
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	26LAR0002P003	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit / Peinture	Peintures multiples	26LAR0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 26LAR0002 11/10/2017

23/57

Date d'édition : 19/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable					
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	26LAR0002P011	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 26LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 26LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 26LAR0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 26LAR0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 26LAR0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			




PRELEVEMENT : 26LAR0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 26LAR0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 26LAR0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + revêtement souple blanc	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

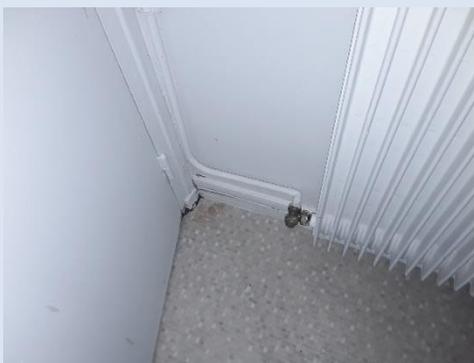

PRELEVEMENT : 26LAR0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 26LAR0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 26LAR0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture + carrelage	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

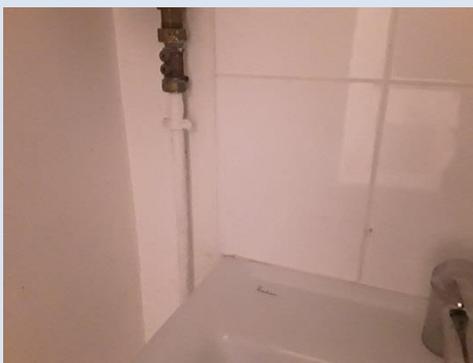

PRELEVEMENT : 26LAR0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple blanc + revêtement souple beige	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

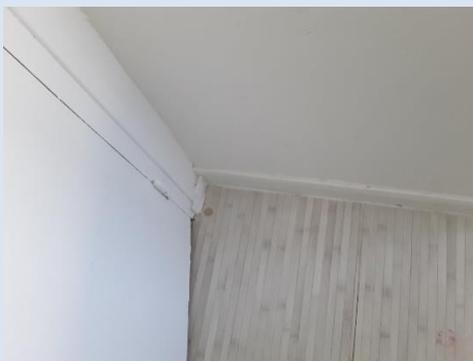

PRELEVEMENT : 26LAR0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 26LAR0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 26LAR0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 26LAR0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

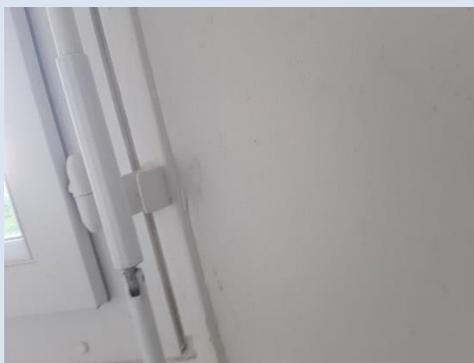


PRELEVEMENT : 26LAR0002P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 26LAR0002P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 26LAR0002P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	26LAR0002 11/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	11/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

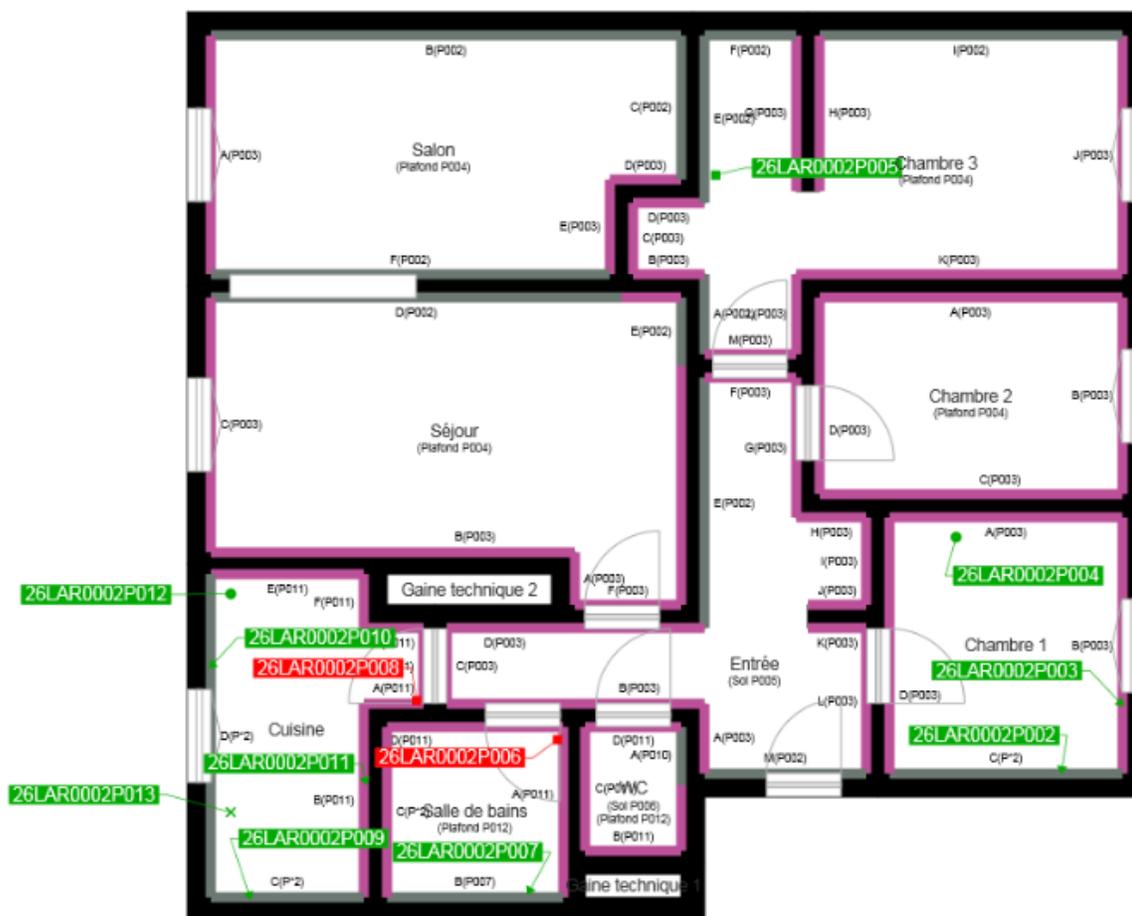

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26343 EN DATE DU 18/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
Echantillon ITGA : IT071710-26343
Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sols Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Dalle dure cassante noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	3
▶ Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP le 17/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Dalle dure cassante noire	META le 17/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26344 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26344
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26345 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26345
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26346 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26346
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafonds Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26347 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26347
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sols Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26348 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
Echantillon ITGA : IT071710-26348
Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sols Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple blanc / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Dalle dure cassante beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + revêtement souple blanc	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	3
▶ Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris	MOLP le 17/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Dalle dure cassante beige	META le 17/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26349 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26349
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faience 1
Description ITGA	Colle beige / Matériau gris / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + matériau gris non séparable + peinture + carrelage	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26350 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
Echantillon ITGA : IT071710-26350
Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple blanc + revêtement souple beige	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	3
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	META le 17/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP le 17/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26351 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26351
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Faience 1
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + carrelage	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26352 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26352
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture
Description ITGA	Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26353 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26353
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26354 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26354
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafonds Enduit Peinture
Description ITGA	Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-26355 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98255
 Echantillon ITGA : IT071710-26355
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	26LAR0002--01
Dossier client	26LAR0002--01 - 37 RUE DU 8 MAI 1945 APPT 2 77320 LA FERTE GAUCHER
Echantillon	26LAR0002P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATIONS



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amianté
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES

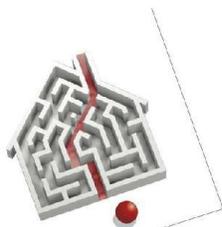

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4382 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOCQUET Florian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*

Date d'effet : 04/04/2017 - Date d'expiration : 03/04/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 2, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de refait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contacts de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de finalisation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de finalisation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.


I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-022
POUR
LES
CERTIFICATIONS
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPEDI FR 11 rev13

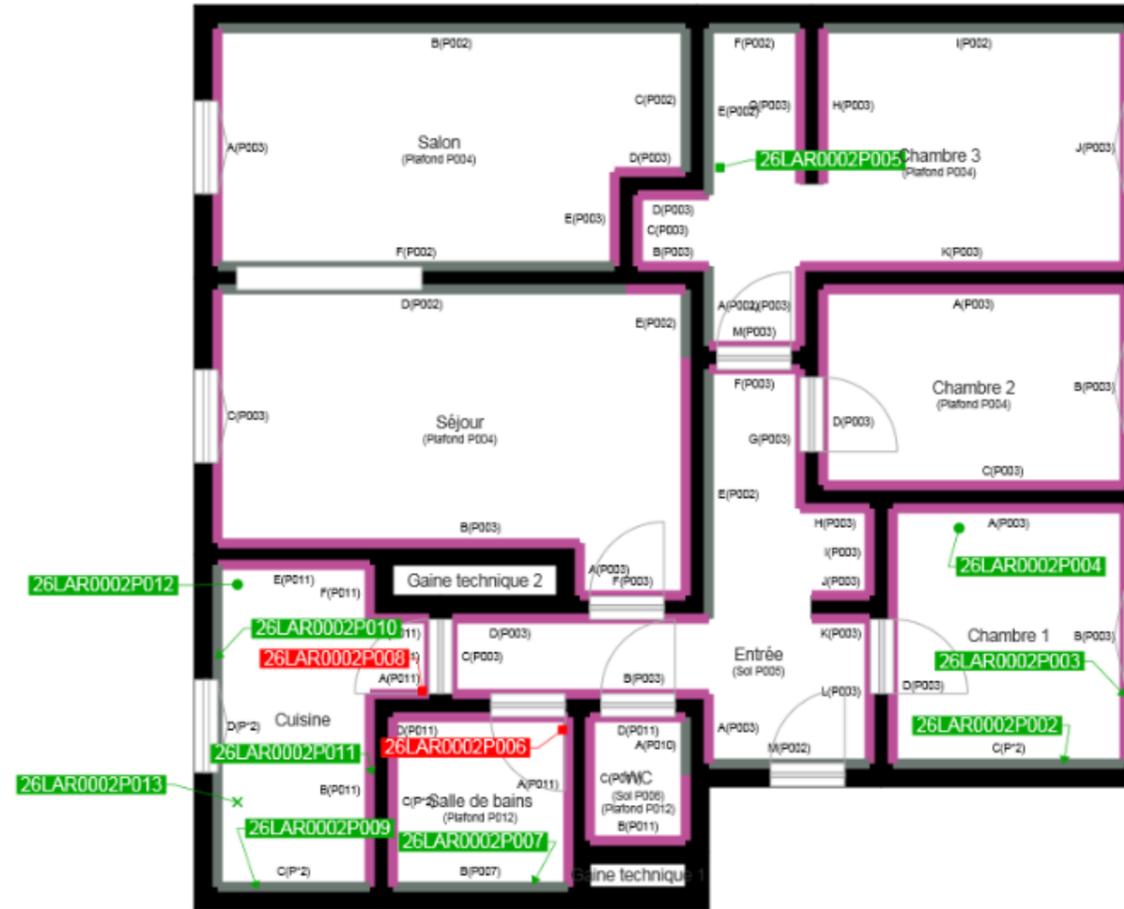

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés