

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

11 RUE PAUL VIGNY

LOGEMENT 1
77160 PROVINS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+4	Porte :	LOGEMENT 1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	27LAH0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	14/06/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/07/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



Rapport N° : 27LAH0401 14/06/2019

Version : 04/07/2019

2/39

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES	37

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	27LAH0401P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	27LAH0401P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	27LAH0401P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

Rapport N° : 27LAH0401 14/06/2019

Version : 04/07/2019

7/39

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2019 13528
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
Siret: 27770001900015		
Réf. fournisseur	F / 5148	Téléphone 0321734144
Marché n°	2017 4474 1	
Provenance	PAYS DE LA BRIE	
Objet	DIVERS	
SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE		ÉMETTEUR ERNST ERIC
LOCALISATION	Programme 27 PROVINS - LES COUDOUX	
	Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AH	Étage 04 Logement 1 Module 27LAH0401
ADRESSE	MME CHABOT FABIENNE	
	11 RUE P. VIGNY 77160 PROVINS	
	Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN Tél. professionnel 0164804000	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 11-06-2019 AU 25-06-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AM75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REFECTION TOTAL DU LOGEMENT EN PEINTURE ET SOL + PLOMBERIE SDB ET CUISINE TEL. GARDIEN MR MOLLOT 0696409202	16,00	48,00	768,00
TOTAL H.T.				773,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				154,60
TOTAL T.T.C.				927,60

LOGEMENT VIDE A PARTIR DU 12/06/2019 AU SOIR

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE		927,60

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	27 1 A000 AH 27LAH0401	L 6000517 CHABOT FABIENNE		927,60

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 13528

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

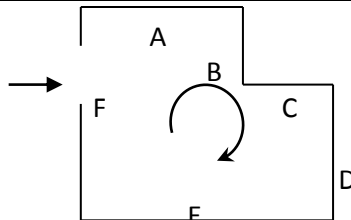

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+4		OUI	CONCERNEE
Dégagement 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+4		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+4		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+4		OUI	CONCERNEE
WC	R+4		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+4		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+4		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+4		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	R+4		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	R+4		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+4		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 1	R+4	Mâchefer				Sol souple	Enduit			
Chambre 1	R+4	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphérique	Mâchefer		Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Chambre 2	R+4	Mâchefer	Béton périphérique			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Dégagement 1	R+4	Mâchefer	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Débarras	R+4	Mâchefer	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Enduit			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	R+4	Mâchef er				Dalle de sol	Dalle Polystyrèn e			
Placard 2	R+4	Mâchef er	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
WC	R+4	Mâchef er	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique 1	R+4									
Salle de bains	R+4	Mâchef er	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
Entrée	R+4	Mâchef er	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
Cuisine	R+4	Mâchef er	Béton périphériq ue	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre		Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique 2	R+4									
Séjour / Salon	R+4	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Mâchefer	Béton périphériq ue		Dalle de sol	Dalle Polystyrèn e			
Balcon	R+4									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + dalle dure cassante beige	27LAH0401P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	27LAH0401P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	27LAH0401P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	27LAH0401P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur J	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	27LAH0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples en vrac	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples en vrac	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples en vrac	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples en vrac	27LAH0401P005	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAH0401P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAH0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAH0401P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAH0401P006	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAH0401P006	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	27LAH0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	27LAH0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	27LAH0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	27LAH0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	27LAH0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	27LAH0401P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 27LAH0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	27LAH0401 14/06/2019		Cuisine (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + dalle dure cassante beige	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 27LAH0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	27LAH0401 14/06/2019		Cuisine (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 27LAH0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	27LAH0401 14/06/2019	Séjour / Salon (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 27LAH0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	27LAH0401 14/06/2019	Séjour / Salon (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 27LAH0401P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	27LAH0401 14/06/2019	Salle de bains (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 27LAH0401P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	27LAH0401 14/06/2019	Dégagement 1 (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 27LAH0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	27LAH0401 14/06/2019		Chambre 3 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 27LAH0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	27LAH0401 14/06/2019		Chambre 3 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Peintures multiples en vrac	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 27LAH0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	27LAH0401 14/06/2019		Séjour / Salon (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 27LAH0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	27LAH0401 14/06/2019		Cuisine (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	14/06/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-59493 EN DATE DU 03/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-59493 Réf. Commande Client : 27LAH0401--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 27LAH0401--01 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS				Réf échantillon ITGA : IT071907-40
Réf échantillon client : 27LAH0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Description ITGA : Peintures multiples / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire
* Peintures multiples non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	03/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	02/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 27LAH0401--01 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS				Réf échantillon ITGA : IT071907-41
Réf échantillon client : 27LAH0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Sol Dalle de sol				Description ITGA : Peinture / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris hétérogène
* Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	03/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	MOLP	1	02/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-59493 EN DATE DU 03/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 27LAH0401--01 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS Réf échantillon client : 27LAH0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-42 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Papier peint
* Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	03/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAH0401--01 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS Réf échantillon client : 27LAH0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Dégrèvement 1 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-43 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture
* Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	03/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAH0401--01 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS Réf échantillon client : 27LAH0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Mur E Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-44 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Papier / Enduit beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples en vrac non séparable + papier non séparable + enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	03/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 27LAH0401--01 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS Réf échantillon client : 27LAH0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-45 Description ITGA : Enduit beige en faible quantité en vrac / Peintures multiples
* Enduit beige en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	03/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

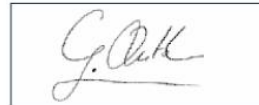



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-59777 EN DATE DU 03/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-59777 Réf. Commande Client : 27LAH0401--02
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)


Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 27LAH0401--02 - 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS				Réf échantillon ITGA : IT071907-46
Réf échantillon client : 27LAH0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Dalle de polystyrènes				Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) / Peintures multiples en vrac
* Polystyrène expansé (billes)	META (2)	1	02/07/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	03/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Pauline CARILLON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 1/1

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1483 / Certifié PEFC
NF 30000103 2008-002
AD

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Abdessamad RHENZOUR

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3342 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	21/11/2017	20/11/2022
- Diagnostic amiante sans mention	23/11/2017	22/11/2022
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	22/11/2017	21/11/2022
- Diagnostic de performance énergétique	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	04/12/2017	03/12/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers auxiliaires de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constatations de risque d'exposition au plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011; Arrêté du 25 juillet 2016 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de mesures et d'évaluation radiologique de l'état de contamination des matériaux et produits contenant du radon, et d'autres valeurs après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2008 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011; Arrêté du 18 octobre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique en l'absence de plan en coupe et les réglementations nationales et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011; Arrêté du 8 avril 2007 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et 13 décembre 2011; Arrêté du 8 juillet 2008 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 04/12/2017








Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 27LAH0401 - LOGEMENT 1 11 RUE PAUL VIGNY 77160 PROVINS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

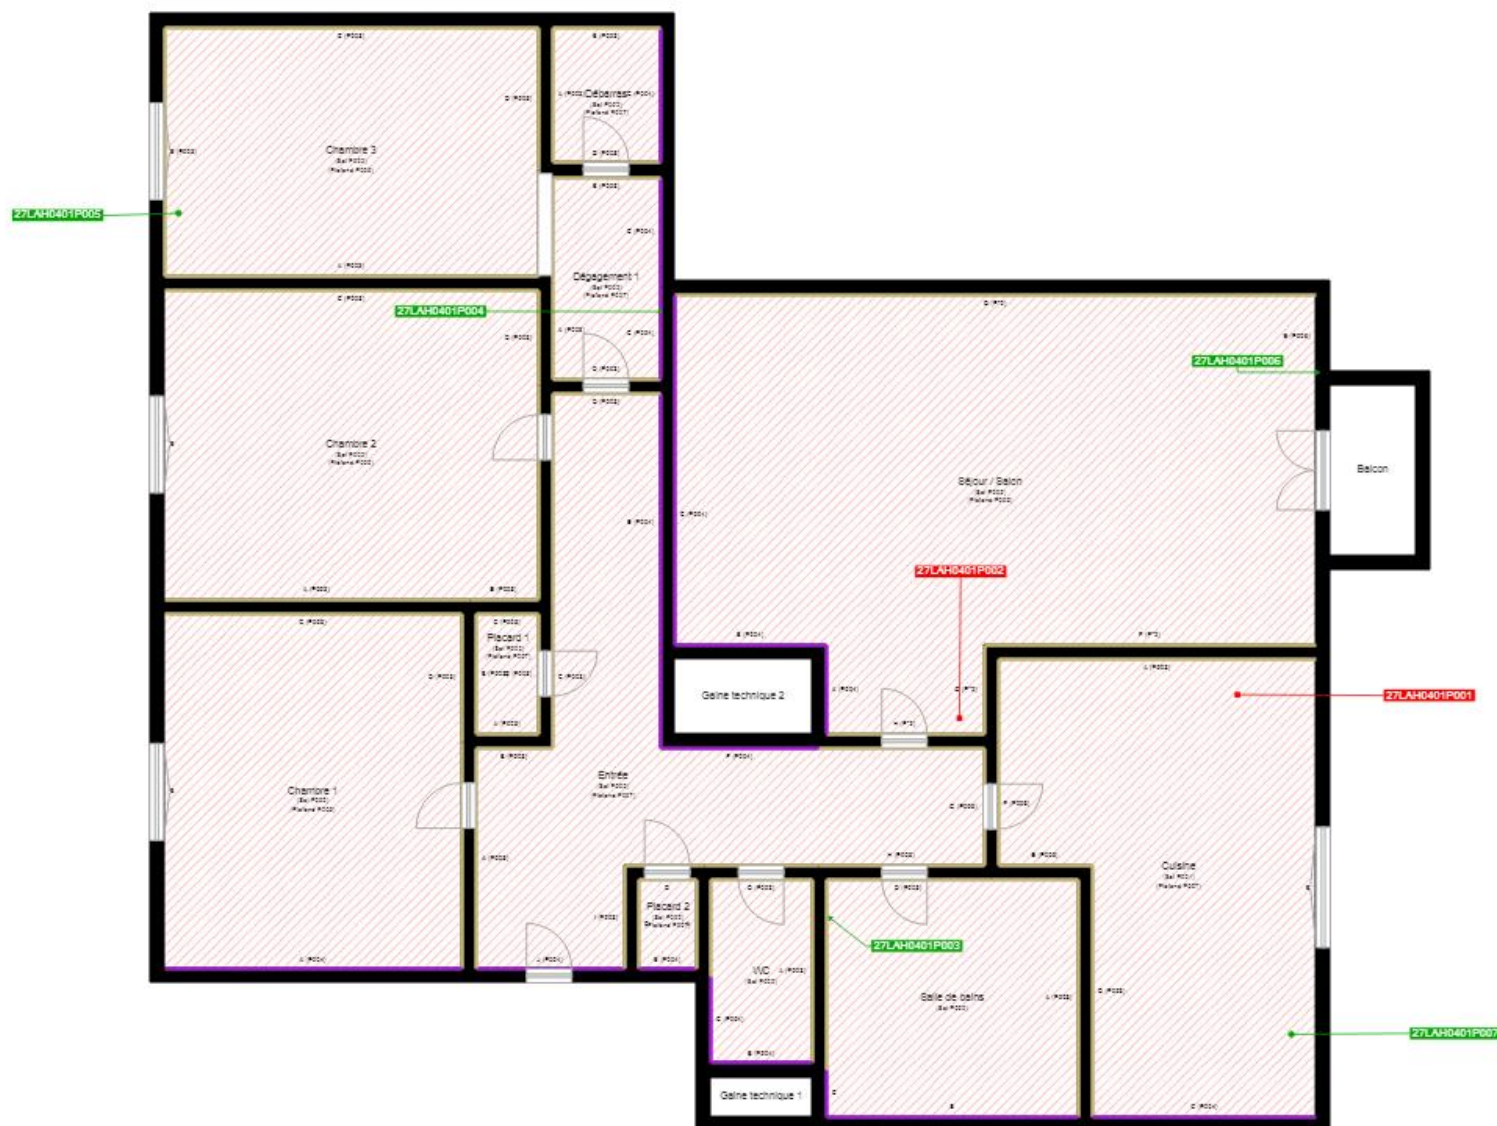

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés**
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés