Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)





Bien concerné

1 27 RUE P.VIGNY ESCALIER AP 77160 PROVINS

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT:

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 26/06/2020 Date de visite : 18/06/2020 Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

27LAP0301 26/06/2020 - 04:10 Nombre de prélèvements : 11

Auteur du rapport : Mickaël JULIEN Fonction : Opérateur de repérage Certificat de compétence : n° CPDI4129

Délivré par : I.CERT

Contrat d'assurance :

AXA France 313 Terrasses de l'Arche

313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX



1/24

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.



SOMMAIRE

I. I	PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1.	PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2.	PERIMETRE DU REPERAGE	
II. (CONCLUSIONS	4
III.	OBJET DE LA MISSION	5
1.	DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	6
2.	PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	
IV.	DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1.	PRESTATIONS REALISEES	6
2.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
3.	PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	
4.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	
V. I	RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	
1.	MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	g
2.	LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	
VI.	OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	12
	EXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	
	EXE 2 - PV ANALYSES	
	EXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	
	EXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	
ANN	EXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	21
ANNE	EXE 6 - PLANS / CROQUIS	23



I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

	ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	BON DE TRAVAL	IV ,	2020 12713
HARITAT 77	7 - oph de seine et marne	DON DE TRAVAC	J	2020 12713
ANT. PAYS	DE LA BRIE			
	E MONTMIRAIL ERTE SOUS JOUARRE	SOCOTEC DIAG	· (EVDEDT L	ARITAT)
Tél: 01 64		SOCOTEC DIAG	(EXFERT R	ABITAT)
1	Siret: 27770001900015	33 BIS BOULEV	ARD GAMBE	TTA
léf. fournisseur farché n°	F / 5149 2017 4476 1	3EME ETAGE 78300 POISSY		
Provenance	PAYS DE LA BRIE	70000 7 0100 7		
Objet	DIVERS			
SERVICE	SCE PAYS DE LA BRIE	Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR TOUBAGHI D	PISS	
OCALISATION	Programme 27 PROVINS - LES COUDO		711100	
	Tranche 1 Ensemble B000 Esc		jement 1 CHEZ LE GARDI	Module 27LAP0301
ADRESSE	MME TISSERAND EVELYNE	Retrait des clés	CREZ LE GANDI	-
	27 RUE P. VIGNY 77160 PROVINS	To	él. personnel	0164004114
néi	N D'EXÉCUTION 7 JOURS	PÉRIODE DU 02-06-20	on All ne.n	6.9090
DEL	a DEAECOTION / GOOMS	TEMODE SO GEOGRA	20 AO 00 0	O LOLO
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ P	RIX UNITAIRE	H.T. TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,27	5,27
	PENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	4	20.00	
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	7,00	50,58	354,06
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
TOTAL H.T.				359,33
H.T. ACTUALIS COEFFICIENT F				
RABAIS	IEGIONAL			
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			71,87 431,20
TOTAL T.T.C.				431,20
02-06-2020	REPERAGE ET ANALYSE TYPE 3			
02-00-2020	DIEN M.MOLO 06.86.40.92.02			
	IDGÉTAIRE CODES STR	RUCTURE ET SCHÉMA: TECHNI		MONTANT T.T.C
TEL GAR	RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI		
TEL GAR	RUBRIQUE INSTANCES		E	431,20
TEL GAR AFFECTATION BI CODE BUDGET 1 HONAMIA	RUBRIQUE INSTANCES A A760 AEST EST I	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI	Ē	431,20
TEL GAR AFFECTATION BY CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES A 760 AEST EST F NALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI HONORAIRES DIAG AMIANTE RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C
TEL GAR AFFECTATION BE CODE BUDGET 1 HONAMIA AFFECTATION A	RUBRIQUE INSTANCES A 760 AEST EST F NALYTIQUE RÉFÉRENCES PATRIMOINE	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI HONORAIRES DIAG AMIANTE		431,20 MONTANT T.T.C 431,20
TEL GAR AFFECTATION BE CODE BUDGET 1 HONAMIA AFFECTATION AI CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI HONORAIRES DIAG AMIANTE RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C
TEL GAR AFFECTATION BE CODE BUDGET 1 HONAMIA AFFECTATION AI CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI HONORAIRES DIAG AMIANTE RÉFÉRENCES OCCUPANT L 1000148 TISSERAND EVELYNE		MONTANT T.T.C
TEL GAR AFFECTATION BE CODE BUDGET 1 HONAMIA AFFECTATION AI CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRI HONORAIRES DIAG AMIANTE RÉFÉRENCES OCCUPANT L 1000148 TISSERAND EVELYNE		MONTANT T.T.C

3/24



2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou	Partie d'ouvrage ou	Remarques
		composants de la	de composant à	particulières
		construction	inspecter ou à sonder	
	Selon BT			

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P003	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Entrée - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
Entrée - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
Séjour - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P006 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P006 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P009	RESULTAT ANALYSE	

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

- 1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre);
- 2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
- 3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
- 4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire);
- 5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
- 6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
- 7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
- 8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
- 9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11;
- 10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.



1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+3	WC	Concerné
R+3	Salle de bains	Concerné
R+3	Cuisine	Concerné
R+3	Entrée	Concerné
R+3	Chambre 1	Concerné
R+3	Chambre 2	Concerné
R+3	Placard 1	Concerné
R+3	Placard 2	Concerné
R+3	Séjour	Concerné
R+3	Gaine technique	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
 - Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE



Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

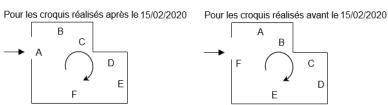

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s): NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

Rapport N°: 27LAP0301 18/06/2020 Version: 26/06/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Eléments de la liste A, Plinthes carrelage

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire:

Occupation des locaux : Vacant

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	



V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation. Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P003	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Entrée - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P003	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
Entrée - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P004	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P006 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P006 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P009	RESULTAT ANALYSE	

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	7.000	0
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	7.000	0
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	7.000	0
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	7.000	0
Murs et cloisons maçonnés	Enduits de lissage	m2	0	7.000	0

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P001	RESULTAT ANALYSE	
Entrée - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P002	RESULTAT ANALYSE	



I and the second
1



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P010	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P010	ZPSO	
WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P010	ZPSO	
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P011 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P011 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.



ANNEXE 1-FICHE D'IDENTIFICATION

Identification: P001

Pièce et étage : Chambre 1 R+3

Localisation: Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P002

Pièce et étage : Chambre 2 R+3

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de

plâtre projetés, lissés ou talochés

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau

plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P003

Pièce et étage : Séjour R+3

Localisation: Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène

Résultat (justification): Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P004

Pièce et étage : Placard 2 R+3

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de

Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante noire en vrac + peinture en

vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE



Identification: P005

Pièce et étage : WC R+3

Localisation: Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige et gris en vrac non séparable

(RESULTAT ANALYSE)



Identification: P006 (Fr1)

Pièce et étage : WC R+3

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de

Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant beige et noir

Résultat (justification) Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)





Identification: P006 (Fr2)

Pièce et étage : WC R+3

Localisation: Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune en faible quantité non

séparable + ragréage gris en vrac hétérogène

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P007

Pièce et étage : WC R+3

Localisation: Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène Descriptif Laboratoire : Polystyrène + peintures multiples non séparable

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYS



Identification: P008

Pièce et étage : Salle de bains R+3

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable +

matériau blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P009

Pièce et étage : Salle de bains R+3

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de

Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante marron + matériau beige

en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P010

Pièce et étage : Cuisine R+3

Localisation: Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable

Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE



Identification: P011 (Fr1)

Pièce et étage : Cuisine R+3

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple gris

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification: P011 (Fr2)

Pièce et étage : Cuisine R+3

Localisation: Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de

Descriptif Laboratoire : Matériau compact beige hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P011 (Fr3)

Pièce et étage : Cuisine R+3

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage

beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





ANNEXE 2 -PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tel: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-12577 EN DATE DU 25/06/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

> Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE Réf. Commande ITGA :

(CIDMH) Réf. Commande Client : 27LAP0301--01 9, rue Courtalin 77700 MAGNYLE HONGRE

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 23/06/2020

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

www.itga.fr

Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prékvement et montage adapté sur lame de microscopie
Pour une analyse au Microscope Electronaque à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : 17085 ou 17453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : 17286)

Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (quide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et

diffraction électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de Date préparations d'analyse		Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	27LAP030101 - 27 1 PROVINS 27LAP0301P001 / LO / Chambre 1 Mur	GEMENTS COLLECTIFS -	Réf échantillon ITGA : IT022006-21099 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / matériau plâtreux beige en vrac / Matériau			
 Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable 		META (1)	1.	25/06/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	27LAP030101 - 27 I PROVINS 27LAP0301P002 / LO / Chambre 2 Plafe	GEMENTS COLLECTIFS -	Réféchantillon II Description IIGA		TT022006-21100 en vrac / Matériau plätreux blanc en vrac	
Peinture en vrac n matériau plâtreux séparable		META (I)	Ę.	25/06/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	27LAP030101 - 27 I PROVINS	RUE P.VIGNY 77160	Réféchantillon П	rga : I	IT022006-21101	
Réféchantillon client :	27LAP0301P003 / LO / Séjour Mur C	GEMENTS COLLECTIFS -	Description ITGA		/ Matériau beige en vrac / Matériau compact rac hétérogène	
Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène		META(I)	I.	25/06/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 10 Page 1/3

Rapport N°: 27LAP0301 18/06/2020 Version: 26/06/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-12577 EN DATE DU 25/06/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante		
Réf dossier client :	27LAP030101 - 27 RUE P.VIGNY 77160 PROVINS		Réf échantillon ITGA : IT022006-21102				
Réféchantillon client :	27LAP0301P004 / LOC / Placard 2 Sol				GA: Dalle dure cassante noire en vrac / Peinture en vrac / Matériau beige en vrac		
Dalle dure cassant peinture en vrac n matériau beige en		META (2)	1.	25/06/2020	Prèsence de fibres d'amiante / Chrysotile		
Réf dossier client :	27LAP030101 - 27 R PROVINS		Réféchantillon ITGA: IT022096-21103				
Ref echantillon client :	27LAP0301P005 / LOC / WC Mur B	GEMENTS COLLECTIFS -	TS COLLECTIFS - Description ITGA: Peinture en faible quantité / Matériau beige et gri vrac				
Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige et gris en vrac non séparable		META(I)	1	25/06/2020	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	27LAP030101 - 27 RI PROVINS		Réféchantillon F		T022006-21104		
Réféchantillon client :	27LAP0301P006 / LOC / WC Sol	GEMENTS COLLECTIFS -	Description ITG/		ent cassant beige et noir / Colle polymère faible quantité / Ragréage gris en vrac ne		
* Revêtement cassant beige et noir		META(I)	T.	25/06/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène		META(I)	2	25/06/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		
Réf dossier client :	27LAP030101 - 27 RI PROVINS	UE P.VIGNY 77160 SEMENTS COLLECTIFS -	Réféchantillon F	1001.5	T022006-21105 ne / Peintures multiples		
Ker echantilion client :	/ WC Plafond Colle		Description HG/	A: Polystyre	ne / Pemtures muniples		
 Polystyrène + peir non séparable 	tures multiples	META(2)	1	25/06/2020	Amiante non détecté / -		
Réf dossier elient :	27LAP030101 - 27 RI PROVINS	UE P.VIGNY 77160	Réféchantillon F	TGA: I	T022006-21106		
Réféchantillon client :	27LAP0301P008 / LOC / Salle de bains Pla	GEMENTS COLLECTIFS -	Description ITG/	A: Peintures	multiples en vrac / Matériau blanc en vrac		
* Peintures multiple séparable + matér non séparable	s en vrac non	META (I)	1	25/06/2020	Amiante non détecté / -		
	27LAP030101 - 27 R	UE P.VIGNY 77160	Réféchantillon F	TGA: I	T022006-21107		
Réf dossier client :	PROVINS						
			Description ITG/		e cassante marron / Matériau beige en vrac		
Réféchantillon client : * Dalle dure cassant	27LAP0301P009 / LOC / Salle de bains Sol		Description ITG/	A: Dalle dun 25/06/2020	e cassante marron / Matériau beige en vrac Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		
Réféchantillon client : Dalle dure cassant matériau beige en Réf dossier client :	27LAP0301P009 / LOC / Salle de bains Sol e marron + vrac non séparable 27LAP030101 - 27 RI PROVINS	META (2) UE P.VIGNY 77160	l Réféchantillon F	25/06/2020 TGA: [Présence de fibres d'amiante / Chrysotile T022006-21108		
Réféchantillon client : * Dalle dure cassant	27LAP0301P009 / LOC / Salle de bains Sol e marron + vrac non séparable 27LAP030101 - 27 RI PROVINS	META (2)	1	25/06/2020 TGA: [Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Bauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 10 Page 2/3



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-12577 EN DATE DU 25/06/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique Nombre de Date (Méthode de préparation) préparations d'analyse		Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier elient : Réf échantillon elient :	27LAP030101 - 271 PROVINS 27LAP0301P011 / LC / Cuisine Sol	RUE P.VIGNY 77160	Réféchantillon ITGA : IT022006-21109 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage beige / Matériau compact beige hétérogène		
Revêtement souple gris		META (1)	L	25/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jat + ragréage beige	ine non séparable	META (1)	1	25/06/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Matthias SIX - Responsable de Laboratoire



Page 3/3

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans. DTA 164-01 rev 10



ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



ANNEXE 4 -CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



Plomb

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Nº CPDI 4129

Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'i.Cert, atteste que :

Monsleur JULIEN Mickael

Est certifié(e) selon le référentiel l.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions sulvantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention

Date d'effet: 01/01/2017 - Date d'expiration: 24/10/2021

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel

Date d'effet: 07/12/2016 - Date d'expiration: 06/12/2021

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021

Gaz Etat de l'Installation intérieure gaz

Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

*Mosters de replacaje de matérica de protoco de la loi de matérica especiale de la loi Est destados pércolapses de Mai de comencias de matérica especiales de la loi d

as measured or a mensor.

Williams in register materials of position in table 1 or descriptions or position in table 1 or remailers phreshype to Placific intervation descriptions of position in table 1 or remailers produced by the produced or position in table 1 or remailers produced by the produced or remailers and in the produced or remailers are remailers and in the Produced or remailers and in the produced or remailers are remailers and in the Produced or remailers are remailers and in the Produced or remailers. The produced or remailers are remailers are remailers are remailers and in the Produced or remailers are remailers.

The produced or remailers are remailers and remailers are remailers and remailers are remailers and remailers are remailers and remailers are remailers are remailers and remailers are remailers and remailers are remailers are remailers. The remailers are remailers are remailers are remailers and remailers are remailers are remailers and remailers are remailers are remailers. The remailers are remailers. The remailers are remailers

Add 4.5 (I member 200 modification for colors to confine the constitution do complete on the previous properties of the confine the complete on the confine the confidence in the co



Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bătiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

COFFEE OF STATE OF ST

CPS DI FR 11 rw12



ANNEXE 5 -ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance

▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC 21 ROUTE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES 81 BOULEVARD PIERRE PREMIER 33110 LE BOUSCAT **Tél : 05 56 30 95 75** Fax : 08 97 50 56 06 Email: CONTACT@VDASSOCIES.FR Portefeuille: 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604 Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC 21 ROUTE D'ALBERT **62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

AMIANTE:

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES:

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Manterre Cedex 722 05/460 R.C.S. Nanterre Entreprise règle par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 ns d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRETA TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON: DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

2/2

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise rêgle par le Code des assurances - TVA Intraormunau



ANNEXE 6 -PLANS / CROQUIS

Appartement 301 du bâtiment n 27

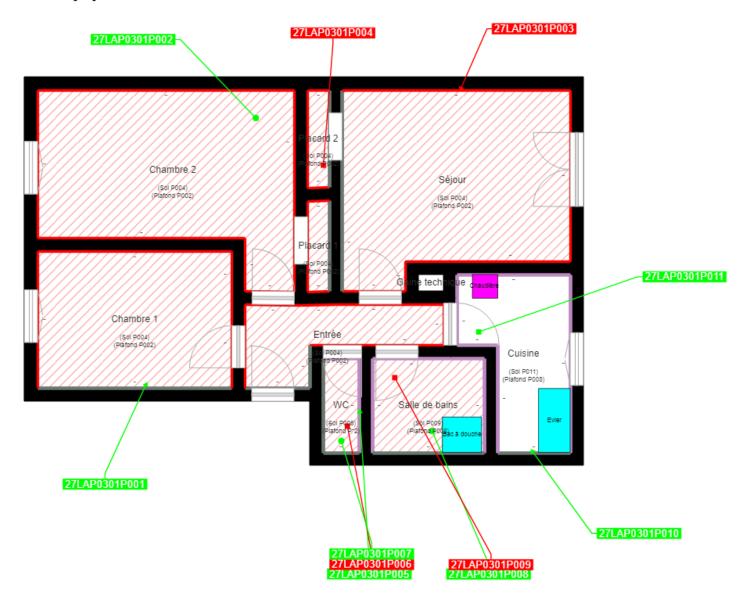


PLANCHE DE REPERAGE

Bien: 27LAP0301 - 1 27 RUE P.VIGNY ESCALIER AP 77160 PROVINS

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /
- Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélévement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés