

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

21 Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3

77160 PROVINS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	27LAM0302	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	19/12/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Vincent GONZALES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	C067-SE09-2017	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	13/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	Qaulit'compétences 16 rue villars - 57100 THIONVILLE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 31/12/2019**

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Vincent GONZALES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	21
ATTESTATION(S) .....	29
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	30

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amianté**

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	Sol	27LAM0302P00 1	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	Sol	27LAM0302P00 1	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
WC	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Sol	27LAM0302P00 4	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	Sol	27LAM0302P00 6	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Débarra s	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	Sol	27LAM0302P00 6	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne							PAGEN°
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01 64 14 11 11 <small>Siret : 27770001900015</small>				<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 29774  <small>SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)</small> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  <small>Téléphone 0321734144</small>			
<b>SERVICE</b>	SCE PAYS DE LA BRIE			<b>ÉMETTEUR</b>	TOUBAGHI DRISS		
<b>LOCALISATION</b>	Programme	27 PROVINS - LES COUDOUX		Étage	03	Logement	2 Module 27LAM0302
	Tranche	1 Ensemble	A000 Escalier AM			Retrait des clés	CHEZ LE GARDIEN
<b>ADRESSE</b>	21 RUE P. VIGNY 77160 PROVINS						
<b>DELAI D'EXECUTION</b>	7 JOURS			<b>PÉRIODE DU</b>	13-12-2019 AU 19-12-2019		
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>			<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>	
AMI48	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET			1,00	5,00	5,00	
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			5,00	48,00	240,00	
<b>TOTAL H.T.</b>						245,00	
<b>H.T. ACTUALISE</b>							
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>							
<b>RABAIS</b>							
<b>TOTAL H.T.</b>						49,00	
<b>T.V.A</b>	20,00 %					9,80	
<b>TOTAL T.T.C.</b>						294,00	
13-12-2019 REPERAGE ET ANALYSE MURS + PLAFONDS+SOLS/T2 TEL M.MOLO 06.86.40.92.02							
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>	<b>CODES STRUCTURE ET SCHÉMA :</b> TECHNI						
<b>CODE BUDGET</b>	<b>HUSRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>			
1 HONAMIA	A780	AEST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	294,00			
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>							
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>				
1 HONAMIA	27 1 A000 AM 27LAM0302 L 9000136		294,00				
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 29774							

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

<b>HABITAT 77 - oph de seine et marne</b>		PAGE N° 2
		<b>BON DE TRAVAUX</b>
		2019 29774

AFIN DE RESPECTER L'ORDONNANCE N°2014-697 MERCI DE DEPOSER VOS FACTURES SUR HTTP://chorus-pro.gouv.fr IDENTIFIANT OPH77 : 27770001900015		Édité le 13-12-2019
		Le Service Emetteur  Driss TOUBAGHI Gestionnaire de Secteur Pays de la Brie

<b>ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DES LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX</b>			
JE SOUSSIGNÉ ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE	CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2019 29774 LE		
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

**ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE**

#### ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

### Procédures de prélèvement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

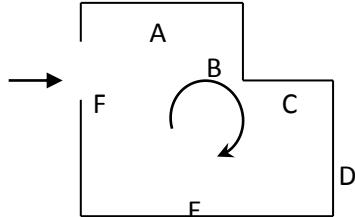

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	R+3		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre	R+3		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER	PLANCHER	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
WC	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			
Salle de bains	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			
Cuisine	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			
Séjour / Salon	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			
Débarras	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			
Chambre	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			
Entrée	R+3	Béton				Sol souple	Peinture			

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	27LAM0302P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	27LAM0302P006	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	27LAM0302P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	27LAM0302P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	R+3	Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	27LAM0302P006	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

#### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+3	Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	27LAM0302P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Peinture	Peintures multiples en vrac	27LAM0302P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Peinture	Peintures multiples en vrac	27LAM0302P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Peinture	Peintures multiples en vrac	27LAM0302P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+3	Revêtement de sols	Revêtement cassant blanc	27LAM0302P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+3	Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	27LAM0302P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+3	Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	27LAM0302P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	R+3	Peinture	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	27LAM0302P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	R+3	Peinture	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	27LAM0302P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 27LAM0302P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Cuisine (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	19/12/2019	GONZALES Vincent		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sol			Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)		
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 27LAM0302P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Cuisine (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement de sols	Revêtement souple gris	19/12/2019	GONZALES Vincent		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sol			Fr2:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	19/12/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur E	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	19/12/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION	RESULTAT		
Plafond	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	WC (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	19/12/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)		
EMPLACEMENT			
			

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	WC (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple vert	19/12/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Fr2:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Entrée (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement de sols	Revêtement cassant blanc	19/12/2019	GONZALES Vincent		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sol		Fr1:Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Entrée (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	19/12/2019	GONZALES Vincent		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sol		Fr2:Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P006**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Séjour / Salon (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	19/12/2019	GONZALES Vincent		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)			
EMPLACEMENT					
					

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P006**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Séjour / Salon (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement de sols	Revêtement souple beige	19/12/2019	GONZALES Vincent		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sol		Fr2:Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P007**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Séjour / Salon (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	19/12/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION			RESULTAT
Mur D			Amiante non détecté
EMPLACEMENT			
			

**PRELEVEMENT : 27LAM0302P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	27LAM0302 19/12/2019	Séjour / Salon (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	19/12/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION			RESULTAT
Plafond			Amiante non détecté
EMPLACEMENT			
			

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤



Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50687 EN DATE DU 27/12/2019

#### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

##### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

##### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50687  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

##### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302--01
Dossier client	27LAM0302--01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement de sols
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Revêtement souple gris / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragrégat gris

##### Préparation :

- Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

##### Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
  - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

##### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante beige	META (2) le 26/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Revêtement souple gris	META (1) le 27/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + r agrégat gris non séparable	MOLP le 26/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 Fax : 02 99 35 41 42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50688 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50688  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Peinture
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Matériau gris en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amianté est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amianté	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	META (1) le 27/12/2019	Amianté non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 Fax : 02 99 35 41 42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50689 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50689  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiant est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiant	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META (1) le 27/12/2019	Amiant non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 Fax : 02 99 35 41 42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50690 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50690  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement de sols
Description ITGA	Dalle dure cassante noire en vrac / Revêtement souple vert / Revêtement souple marron avec couche fibreuse / Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune / Peinture

### Préparation :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
  - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amianté est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amianté	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante noire en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	META (2) le 26/12/2019	Présence de fibres d'amianté	Chrysotile	1
▶ Revêtement souple vert	META (1) le 27/12/2019	Amianté non détecté	---	1
▶ Revêtement souple marron avec couche fibreuse	META (1) le 27/12/2019	Amianté non détecté	---	1
▶ Revêtement cassant blanc	META (1) le 27/12/2019	Amianté non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 Fax : 02 99 35 41 42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50691 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50691  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement de sols
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Revêtement cassant blanc / Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
  - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amianto est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amianto	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable	META (2) le 27/12/2019	Amianto non détecté	---	2
▶ Revêtement cassant blanc	META (1) le 27/12/2019	Amianto non détecté	---	1
▶ Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (1) le 27/12/2019	Amianto non détecté	---	1
▶ Revêtement souple orange	META (1) le 27/12/2019	Amianto non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50692 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCCE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50692  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Sol Revêtement de sols
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
 La détection de fibres d'amianto optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amianto est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amianto	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante noire	META (2) le 27/12/2019	Présence de fibres d'amianto	Chrysotile	1
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 26/12/2019	Amianto non détecté	---	1
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP le 26/12/2019	Présence de fibres d'amianto	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 Fax : 02 99 35 41 42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50693 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50693  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur D Papier peint
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac

### Préparation :

- Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amianto est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amianto	Nombre de préparations
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 26/12/2019	Amianto non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 Fax : 02 99 35 41 42  
[www.itga.fr](http://www.itga.fr)

Accréditation n° I-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ➤

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-50694 EN DATE DU 27/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCIE VILLEPINTE  
 M. Vincent Gonzalez  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-116884  
 Echantillon ITGA : IT071912-50694  
 Reçu au laboratoire le : 23/12/2019

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	27LAM0302-01
Dossier client	27LAM0302-01 - Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS
Echantillon	27LAM0302P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Plafond Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amianté est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amianté	Nombre de préparations
▶ Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (1) le 26/12/2019	Amianté non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1

## ATTESTATION(S)



### Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<b>AMIANTE :</b> ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE ) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  <b>PLOMB :</b> DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP ) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP ) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  <b>ETAT PARASITAIRE :</b> ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS ) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )  <b>MESURES :</b> MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCUL DES MILLIMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  <b>AUTRES :</b> ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT ) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.	<b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.</b> ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENTE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERIAULIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPEES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION ) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS
--	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du **6 SEPTEMBRE 2019** au **31 DECEMBRE 2019** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou emploier des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au **31 DECEMBRE 2019** sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019  
 Pour la compagnie  
 VD ASSOCIES  
 P.O. 81, Bd Pierre Pignat  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS : 794 672 226 ORIAS : 0010210  
 Tel : 05 56 30 95 75

## CERTIFICAT DE COMPETENCES

### CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à : **GONZALES Vincent** sous le numéro : **C067-SE09-2017**

DOMAINE(S) CONCERNÉ(S)	VALIDITÉ
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 21/12/2017 Au 20/12/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 21/12/2017 Au 20/12/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMBE	Du 13/11/2017 Au 12/11/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITES CONTENANT DE L'AMIANT DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 13/11/2017 Au 12/11/2022
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2004 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrôles de risque d'exposition au plomb ou, agréés pour effectuer ces diagnostics, portant dans les installations d'habitation et les établissements recevant du public des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011; Arrêté du 28 juillet 2010 définissant les critères de certification des personnes physiques opérateurs des contrôles de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel porte à l'œuvre dans les immobiliers bâti et les œuvres d'architecture; Arrêté du 20 octobre 2000 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011; Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à l'isolation de la toiture et à l'isolation de la façade et aux œuvres d'architecture; Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à l'isolation de la partie inférieure d'un bâtiment et aux œuvres d'architecture; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation électrique de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011; Arrêté du 8 juillet 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'isolation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 et 10 Août 2015.

Délivré à Thionville, le 21/12/2017  
Pour la société Saint Honoré audit qui délivre la  
marque Qualité Compétences  
LAROUZ Soufian, Responsable Certification




Saint Honoré Audit représenté par sa marque  
Qualité Compétences est accrédité sous le numéro 4-0569  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Saint Honoré Audit - 16 rue Villeray - 57 100 THIONVILLE  
Tél. 03 83 09 05 40 -- mail : contact@qualite-compетences.com  
SARL au capital de 7500 Euros RCS de Thionville T1 788 572 343 - N° de gestion 2015 B 12 - Code NAF : 8559A

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+3	Vue de dessus
Auteur : GONZALES Vincent	Bien : 27LAM0302 - 21 Rue P. Vigny - Logement 2 - ESC AM - R+3 77160 PROVINS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

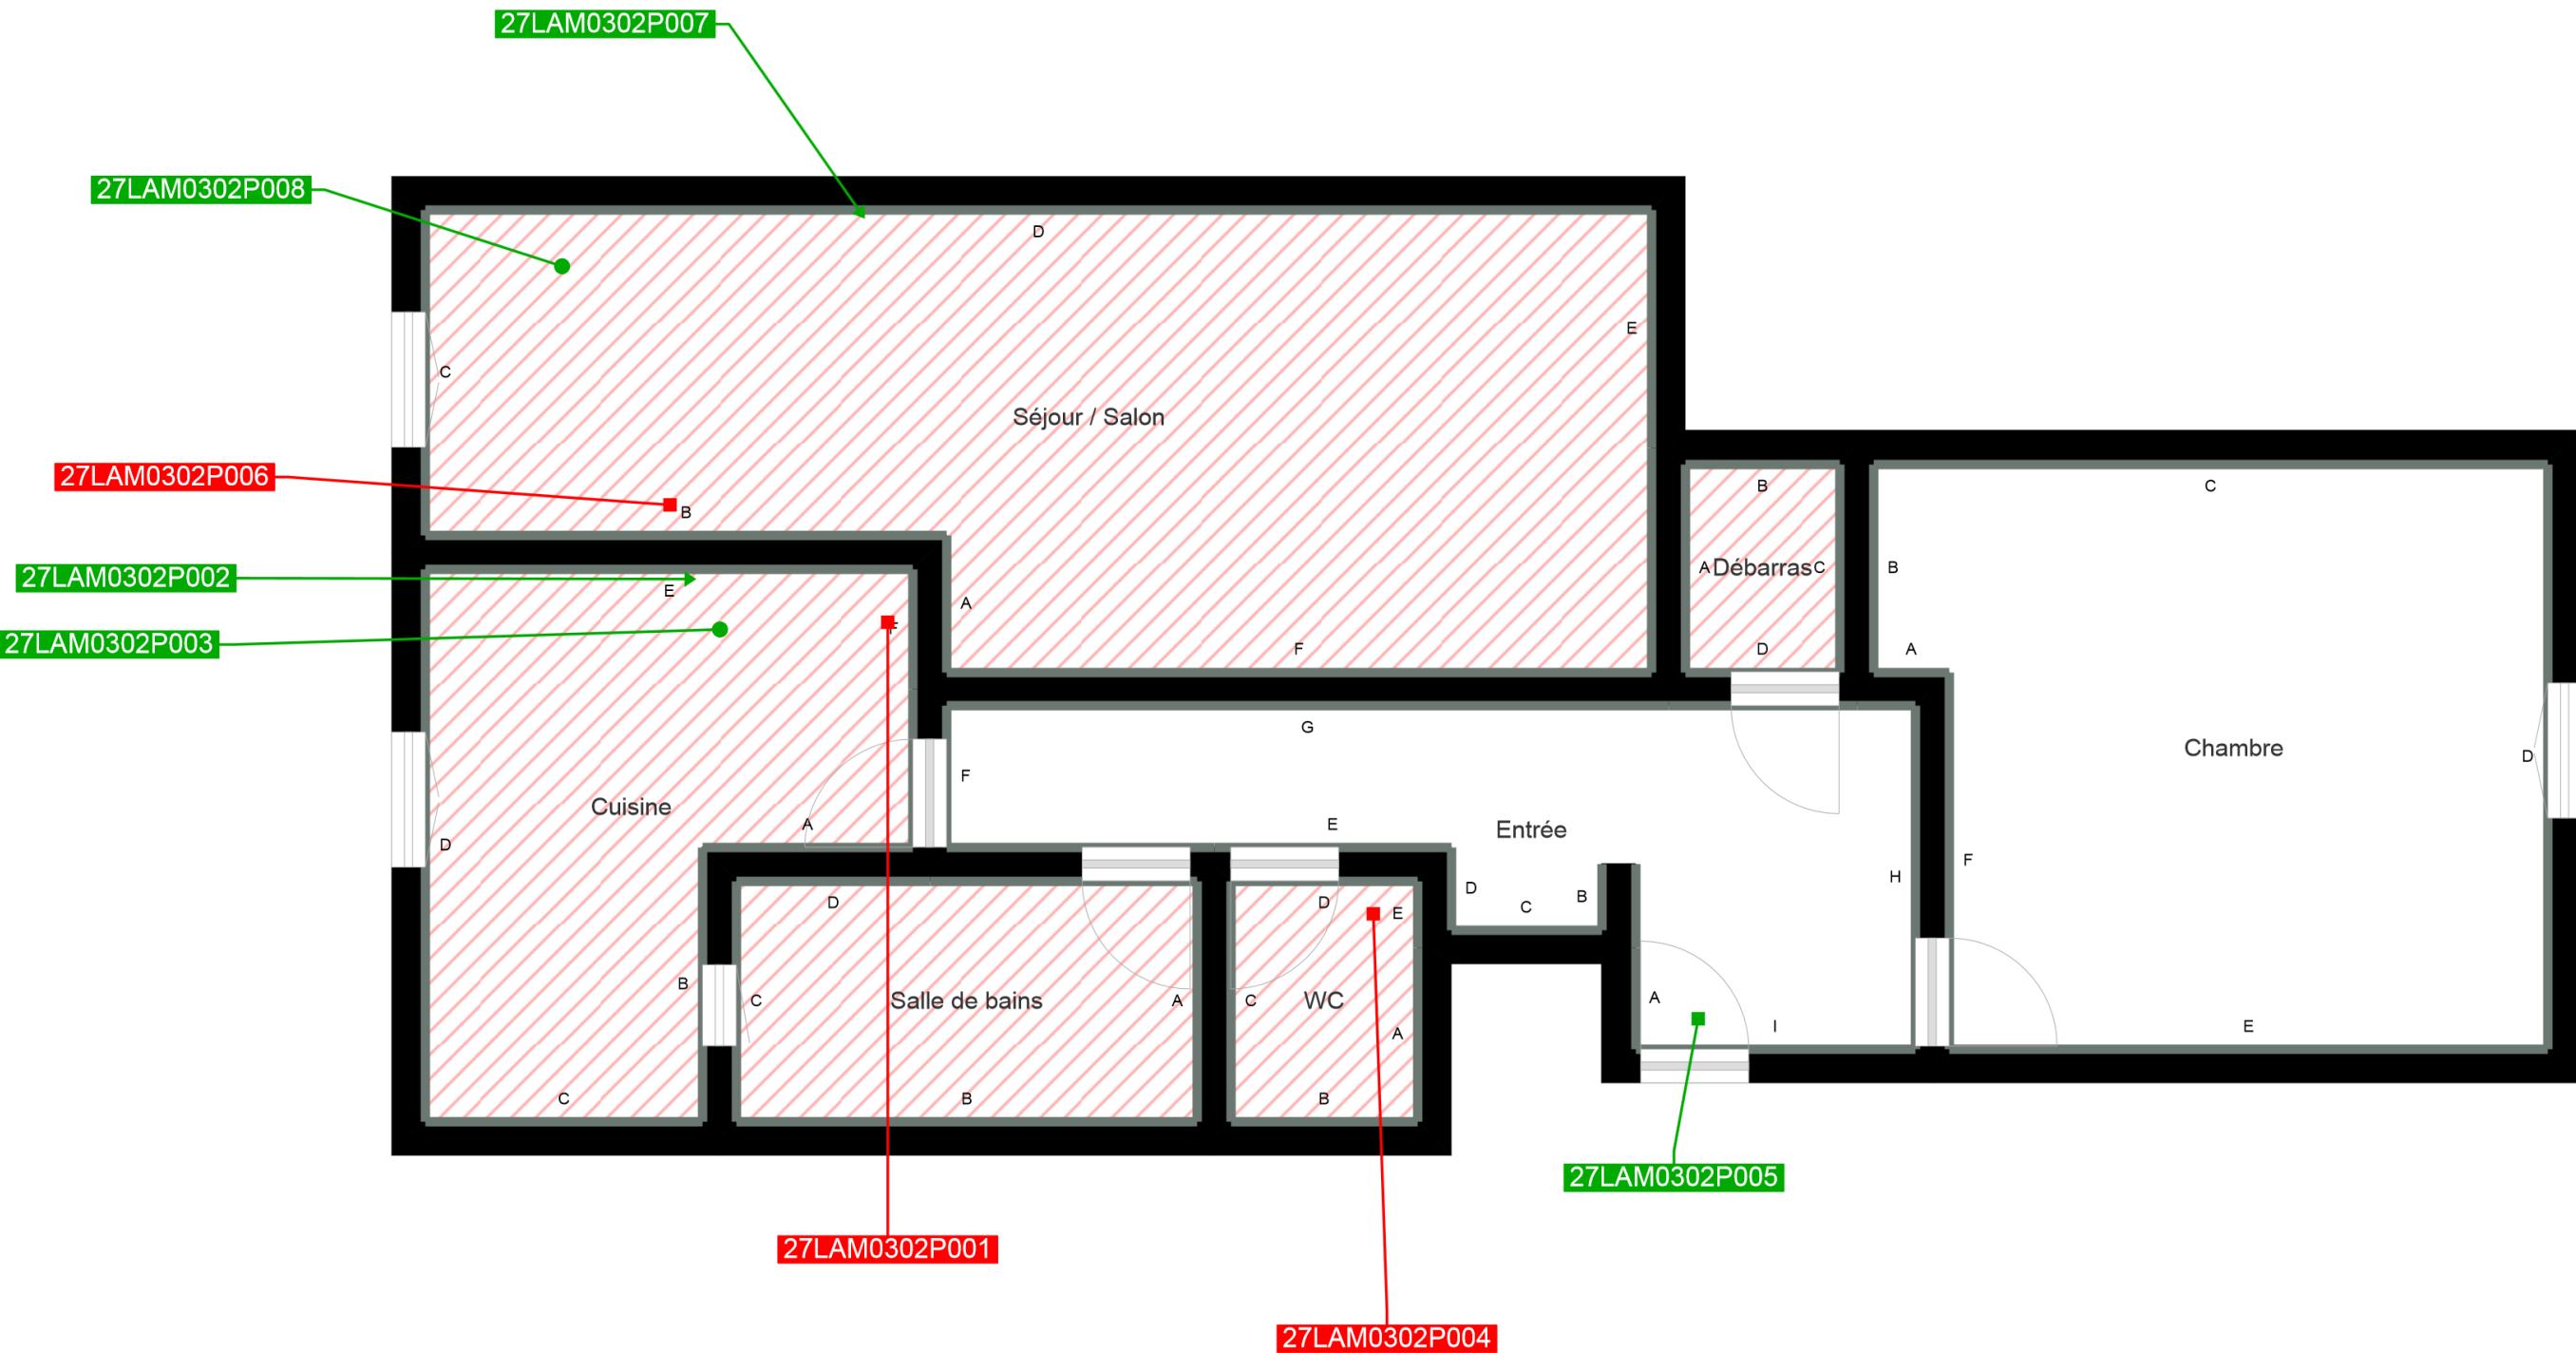www.archifacile.fr


Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaquette de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- █ Murs amiantés
- █ Prélèvements de sol amianté
- █ Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- \\\\ Sols amiantés
- \\\\\\ Plafonds amiantés
- \\\\\\\\ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés