

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1

1

77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARIE LES LYS |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | 1 |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| RAPPORT N° : | 29LAH0001 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 25/01/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Mickaël JULIEN | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ |
| N° certificat : | CPDI 4129 | Adresse assurance : | Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention : | 01/01/2017 | N° de contrat d'assurance : | 55832566 |
| Organisme certificateur | I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 03/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 29LAH0001 25/01/2018

Version : 03/02/2018

2/23

C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 4 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 6 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 6 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 7 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 14 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 18 |
| ATTESTATION(S)..... | 20 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 21 |

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| | | |
|---|--|---|
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 |
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR | | BON DE TRAVAUX N° 2018 1060 |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015 | | EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES | Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR PROT STEPHANE | |
| SERVICE V. SEINE Techniciens | LOCALISATION Programme 29 DAMMARIÉ LES LYS - LA JUSTICE | |
| | Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AH Étage 00 Logement 1 Module 29LAH0001 | |
| ADRESSE | Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | |
| 206 ALLEE DE LA JUSTICE 77190 DAMMARIÉ LES LYS | | |

DÉLAI D'EXÉCUTION : 15 JOURS PÉRIODE DU 19-01-2018 AU 02-02-2018

| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|---|----------|--------------------|------------|
| AMI46 | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR LEROUX 06.88.40.90.93 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMI75 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS CUISINE + SDB "MURS-PLAFONDS-SOLS" | 8,00 | 46,00 | 368,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 389,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 77,80 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 466,80 |

| AFFECTATION BUDGÉTAIRE | | | CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI | | |
|------------------------|----------|-----------|------------------------------------|----------------|--|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE | MONTANT T.T.C. | |
| 1 HONAMIA | A760 | VLS | SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE | 466,80 | |

| AFFECTATION ANALYTIQUE | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--|--|
| CODE BUDGET | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C. | | |
| 1 HONAMIA | 29 1 B000 AH 29LAH0001 | L.9922209 | 466,80 | | |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1060

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| Siège social : OPH 77 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 14 40 o77@op77.fr www.op77.net | Agence Nord Seine et Marne Pôle de Champigny sur Marne 24 cours des Deux-Frères 77473 Champigny sur Marne Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 69 41 42 ant.champ@op77.fr | Agence Ile de France Val de Seine 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 14 54 ant.melun@op77.fr | Agence de Sénart 2 rue Hucot 77116 Jouy en Jossas Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 65 55 26 ant.senart@op77.fr | Agence Sud Seine et Marne Pôle de Nemours Square Beaumont 77140 Nemours Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 28 42 09 ant.nemours@op77.fr | Agence Sud Seine et Marne Pôle de Champigny sur Seine Lagrange Cité Pierre CS 40073 Champigny sur Seine 77811 Valenton sur Longjumeau Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 14 51 91 psc.champigny@op77.fr |
|--|---|--|---|---|--|

SIRET : 2 777 000 019 00015 - RCS : 277 700 019 - Code APE : 8820 A - Code NAF : 702A

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 29LAH0001 25/01/2018

Version : 03/02/2018

5/23

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

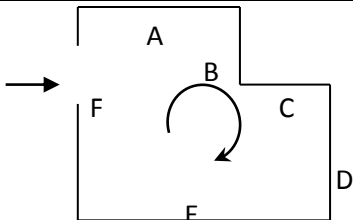

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Placard | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Entrée | Brique / Enduit | Béton | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Placard | Béton | Brique / Enduit | | | Peinture | Enduit | | | |
| WC | Béton | Brique / Enduit | | | Carrelage | Enduit | BOIS | | |
| Cuisine | Béton | Brique / Enduit | | | Sol souple | Enduit | BOIS | PVC | |
| Chambre 2 | Béton | | | | Sol souple | Enduit | BOIS | PVC | |
| Séjour | Plaque de plâtre | Béton | | | Sol souple | Enduit | PVC | PVC | |
| Salle de bains | Brique / Enduit | Béton | | | Carrelage | Enduit | BOIS | PVC | |
| Chambre 1 | Béton | Plaque de plâtre | Brique / Enduit | | Sol souple | Enduit | BOIS | PVC | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Rapport N° : 29LAH0001 25/01/2018

Version : 03/02/2018

7/23

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Salle de bains | | Carrelage | Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 29LAH0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 29LAH0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29LAH0001P003 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Revêtement souple | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable + matériau compact noir | 29LAH0001P005 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC | | Carrelage | Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 29LAH0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Carrelage | Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 29LAH0001P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29LAH0001P003 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29LAH0001P003 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29LAH0001P003 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29LAH0001P003 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Cuisine | | Revêtement souple | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable + matériau compact noir | 29LAH0001P005 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Plinthes | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 29LAH0001P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Plinthes | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 29LAH0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 29LAH0001P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 29LAH0001P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|----------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 29LAH0001P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P004 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| WC | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29LAH0001P006 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 29LAH0001P001 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 29LAH0001 25/01/2018 | | Salle de bains |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage | Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + couche plâtréuse blanche non séparable + carrelage | 25/01/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 29LAH0001P002 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 29LAH0001 25/01/2018 | | Salle de bains |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Plinthes | Colle grise + couche plâtréuse blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | 25/01/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 29LAH0001P003 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 29LAH0001 25/01/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 25/01/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 29LAH0001P004 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 29LAH0001 25/01/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 25/01/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur E | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 29LAH0001P005 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 29LAH0001 25/01/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable + matériau compact noir | 25/01/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 29LAH0001P006 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 29LAH0001 25/01/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 25/01/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9680 EN DATE DU 02/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-9680 Réf. Commande Client : 29LAH0001-01 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/01/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 29LAH0001-01 - 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 29LAH0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage | | | | Réf échantillon ITGA : IT071801-55409 Description ITGA : Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Couche plâtrée blanche / Carrelage |
| ▀ Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage | META | 1 | 02/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 29LAH0001-01 - 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 29LAH0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Plinthes | | | | Réf échantillon ITGA : IT071801-55410 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche / Carrelage / Peintures multiples |
| ▀ Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage + peintures multiples | META | 1 | 01/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 29LAH0001-01 - 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARIÉ LES LYS Réf échantillon client : 29LAH0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071801-55411 Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture |
| ▀ Enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 01/02/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9680 EN DATE DU 02/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 29LAH0001-01 - 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 29LAH0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur E Enduit | | | | Réf échantillon ITGA : IT071801-55412 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 29LAH0001-01 - 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 29LAH0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT071801-55413 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise / Matériau compact noir |
| ▸ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable + matériau compact noir | META | 1 | 01/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 29LAH0001-01 - 206 ALLEE DE LA JUSTICE LGT 1 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 29LAH0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071801-55414 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 01/02/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boulin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|-----------------------------|--|
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relatés à la mention.
* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 et matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les bâtiments autres que ceux relatés. Dans les bâtiments mentionnés au présent article, les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire









sofrac
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'ORGANISATION
ET DE RECHERCHE
PÉDAGOGIQUES

CPE DI PR 11 rev13



| | |
|---|--|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs Béton brut |
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés