

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC

77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	RC	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	29LAE0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	07/01/2020	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 16/01/2020

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S)	29
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amianté

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + peinture en faible quantité avec poussières	Sol	29LAE0002P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	29LAE0002P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Mur A	29LAE0002P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Mur B	29LAE0002P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Mur C	29LAE0002P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGEN° : 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 29601																																																		
		SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY																																																		
		Téléphone 0321734144																																																		
SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE LOCALISATION Programme 29 DAMMARIE LES LYS - LA JUSTICE Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AE Étage 00 Logement 2 Module 29LAE0002		ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC																																																		
		ADRESSE 162 ALLEE DE LA JUSTICE 77190 DAMMARIE LES LYS																																																		
DELAI D'EXÉCUTION 1 JOUR		PÉRIODE DU 12-12-2019 AU 12-12-2019																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ARTICLE</th> <th style="width: 45%;">DÉSIGNATION</th> <th style="width: 15%;">QUANTITÉ</th> <th style="width: 15%;">PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th style="width: 15%;">TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI45</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A REEMPLACEMENT SANITAIRES</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AMI73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS ET SOLS</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL H.T.</td> <td></td> <td></td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H.T. ACTUALISÉ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RABAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL H.T.</td> <td></td> <td></td> <td>487,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">T.V.A. 20,00 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL TTC.</td> <td></td> <td></td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A REEMPLACEMENT SANITAIRES	1,00	5,00	5,00	AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS ET SOLS	10,00	48,00	480,00	TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISÉ					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.				487,00	T.V.A. 20,00 %					TOTAL TTC.				582,00
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A REEMPLACEMENT SANITAIRES	1,00	5,00	5,00																																																
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS ET SOLS	10,00	48,00	480,00																																																
TOTAL H.T.				485,00																																																
H.T. ACTUALISÉ																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.				487,00																																																
T.V.A. 20,00 %																																																				
TOTAL TTC.				582,00																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">AFFECTATION BUDGETAIRE</th> <th style="width: 25%;">CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNIQUE</th> <th style="width: 25%;">LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</th> <th style="width: 25%;">MONTANT TTC.</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>AME1</td> <td>ME1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNIQUE	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT TTC.	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		1 HONAMIA	A760	AME1	ME1				HONORAIRES DIAG AMIANTE				582,00																														
AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNIQUE	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT TTC.																																																	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES																																																		
1 HONAMIA	A760	AME1	ME1																																																	
			HONORAIRES DIAG AMIANTE																																																	
			582,00																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">AFFECTATION ANALYTIQUE</th> <th style="width: 25%;">RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th style="width: 25%;">RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th style="width: 25%;">MONTANT TTC.</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>29 1 B000 AE 29LAE0002</td> <td>L6000299</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT TTC.	CODE BUDGET				1 HONAMIA	29 1 B000 AE 29LAE0002	L6000299	582,00																																						
AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT TTC.																																																	
CODE BUDGET																																																				
1 HONAMIA	29 1 B000 AE 29LAE0002	L6000299	582,00																																																	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 29601																																																				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																				

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° : 2
BON DE TRAVAUX		2019 29601

		Édité le
		12-12-2019
Le Service Emetteur		
 Frédéric JOUSSE Gestionnaire de Secteur Melun Pays de Seine		

ACCUSÉ DE RECEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXECUTION DES TRAVAUX			
JE SOUSSIGNÉ ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2019 29601 LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

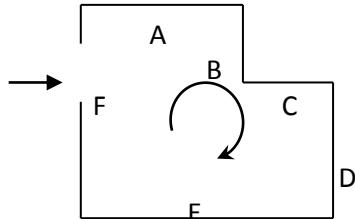

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 3	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Brique / Enduit	Béton	Aucun		Carrelage	Enduit			
Placard 1	RC	Brique / Enduit	Béton	Aucun		Peinture	Enduit			
Gaine technique 1	RC									
Cuisine	RC	Béton	Béton périphérique	Brique / Enduit		Carrelage	Enduit			
Chambre 1	RC	Béton	Béton périphérique			Parquet flottant	Enduit			
Placard 2	RC	Béton	Aucun			Parquet flottant	Enduit			
WC	RC	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit			
Gaine technique 2	RC									
Séjour / Salon	RC	Béton périphérique	Plaque de plâtre	Brique / Enduit		Parquet flottant	Enduit			
Placard 3	RC	Bois	Plaque de plâtre	Béton périphérique		Dalle de sol	Enduit			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	RC	Plaque de plâtre	Bois	Béton périphérique	Brique / Enduit	Parquet flottant	Enduit			
Salle de bains	RC	Brique / Enduit	Béton périphérique	Béton		Carrelage	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 3	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + peinture en faible quantité avec poussières	29LAE0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 3	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	29LAE0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Entrée	RC	Carrelage	Carrelage	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Carrelage	Colle grise	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Carrelage	Joint cassant gris + matériau gris avec poussières non séparable	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Carrelage	Carrelage	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Carrelage	Colle grise	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Carrelage	Joint cassant gris + matériau gris avec poussières non séparable	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Carrelage	Carrelage	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Carrelage	Colle grise	29LAE0002P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains	RC	Carrelage	Joint cassant gris + matériau gris avec poussières non séparable	29LAE0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	RC	Carrelage	Colle grise	29LAE0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	RC	Carrelage	Joint cassant gris + matériau gris avec poussières non séparable	29LAE0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	RC	Carrelage	Carrelage	29LAE0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Tampon bitumineux	Matériau bitumineux noir	29LAE0002P00 3	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	29LAE0002P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	29LAE0002P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	29LAE0002P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	29LAE0002P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	29LAE0002P00 4	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	29LAE0002P00 4	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	29LAE0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P00 8	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	29LAE0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	29LAE0002P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 29LAE0002P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Entrée (RC)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Carrelage	Carrelage	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sol			Fr1:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 29LAE0002P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Entrée (RC)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Carrelage	Colle grise	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sol			Fr2:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 29LAE0002P001

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Joint cassant gris + matériau gris avec poussières non séparable	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION			RESULTAT
Sol			Fr3:Amiante non détecté
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 29LAE0002P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire + peinture en faible quantité avec poussières	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION			RESULTAT
Sol			Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 29LAE0002P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Placard 3 (RC)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 29LAE0002P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Cuisine (RC)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Tampon bitumineux	Matériau bitumineux noir	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sous évier		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 29LAE0002P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 29LAE0002P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 29LAE0002P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante détecté (Chrysotile)		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 29LAE0002P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur A	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 29LAE0002P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Salle de bains (RC)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Plafond		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 29LAE0002P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	29LAE0002 07/01/2020	Chambre 2 (RC)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Peinture + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	07/01/2020	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Mur D		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-2876 EN DATE DU 16/01/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-2876 Réf. Commande Client : 29LAE0002-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/01/2020
 Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 ou

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

 Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amianté optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

 La détection de fibres d'amianté est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : 29LAE0002-01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT072001-20289			
Réf échantillon client : 29LAE0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Carrelage	Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris / Matériau gris avec poussières			
* Carrelage	META (1)	1	16/01/2020	Amianté non détecté / -
* Colle grise	META (1)	1	16/01/2020	Amianté non détecté / -
* Joint cassant gris + matériau gris avec poussières non séparable	META (1)	1	16/01/2020	Amianté non détecté / -
Réf dossier client : 29LAE0002-01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT072001-20290			
Réf échantillon client : 29LAE0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Sol Dalle de sol	Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Peinture en faible quantité avec poussières			
* Dalle dure cassante noire + peinture en faible quantité avec poussières	META (3)	1	15/01/2020	Présence de fibres d'amianté / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	14/01/2020	Présence de fibres d'amianté / Chrysotile
Réf dossier client : 29LAE0002-01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT072001-20291			
Réf échantillon client : 29LAE0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Tampon bitumineux	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (3)	1	15/01/2020	Amianté non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-2876 EN DATE DU 16/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 29LAE0002--01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA :	IT072001-20292		
Réf échantillon client : 29LAE0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle faïence	Description ITGA :			Peinture / Colle grise avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + colle grise avec couche cartonnée	META (I)	I	16/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 29LAE0002--01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA :	IT072001-20293		
Réf échantillon client : 29LAE0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton	Description ITGA :			Peintures multiples / Enduit blanc en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples + enduit blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (I)	I	16/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 29LAE0002--01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA :	IT072001-20294		
Réf échantillon client : 29LAE0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA :			Peintures multiples / Papier / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I)	I	16/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 29LAE0002--01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA :	IT072001-20295		
Réf échantillon client : 29LAE0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture	Description ITGA :			Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I)	I	16/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 29LAE0002--01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA :	IT072001-20296		
Réf échantillon client : 29LAE0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA :			Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I)	I	16/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 29LAE0002--01 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA :	IT072001-20297		
Réf échantillon client : 29LAE0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit Peinture béton	Description ITGA :			Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène
* Peinture + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (I)	I	16/01/2020	Amiante non détecté / +

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-2876 EN DATE DU 16/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : Florent LE MASSON - Analyste				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/3

ATTESTATION(S)

Votre Assurance
► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
TÉL : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRÉSENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRÈS TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPÉRAGE AMIANTE AVANT/ APRÈS TRAVAUX ET DEMOLITION
REPÉRAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMÉE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRÉSENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

1002620989710

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIMÈS DE COPROPRIÉTÉ ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 05 7 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
 AUTRES :
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRMNT)
 ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
 ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
 ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
 DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
 ETAT DES LIEUX LOCATIFS
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
 CERTIFICAT DE DECENTE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
 INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
 DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
 CENTRE DE FORMATION
 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
 DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER
 DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
 CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
 RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
 Pour la société :



AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 05 7 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Le nom, prénom, dénomination, adresse et numéro d'identification des personnes physiques peuvent faire l'objet d'un certificat immobile.

Seule la version originale du certificat sera la demande originale à laquelle fait foi.

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande – F92220 Bagnoux * www.dekra-certification.fr

Scanned by CamScanner

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : RC	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 29LAE0002 - 162 Allée de la Justice - Logement 2 - ESC AE - RC 77190 DAMMARIE LES LYS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- █ Murs amiantés
- █ Prélèvements de sol amianté
- █ Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- \\\\ Sols amiantés
- \\\\\\ Plafonds amiantés
- \\\\\\\\ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés