

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

6 RUE AMPERE LGT 178

178

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 RUE AMPERE LGT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	178
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	305LAC0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	14/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 24/12/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangérosité de l'amianté .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	31

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	Mur B	305LAC0201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	Mur B	305LAC0201P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	Mur C	305LAC0201P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beaugregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 277 790 019 00018		<b>BON DE TRAVAUX N° 2017 27747</b>  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone : 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4478 1 <b>Provenance</b> NEMOURS <b>Objet</b> DIVERS	<b>SERVICE</b> NEMOURS Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> BONALI CHRISTOPHE	
<b>LOCALISATION</b> Programme 305 CHAMPAGNE - RUE AMPERE- LOUIS LUMIERE Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AC Étage 02 Logement 178 Module 305LACC001 Retrait des clés A L'ANTENNE		
<b>ADRESSE</b> 6 RUE AMPERE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 30-11-2017 **AU** 14-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	5,00	5,00	25,00
AM073	DISTRIBUCTION DE REPARATIONS URGENTS ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	5,00	48,00	240,00
<b>TOTAL H.T.</b>				265,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				63,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				318,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	KUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A760	NFM	SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	318,00	

AFFECTATION ANALYTIQUE			
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMONIE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	305 1 A000 AC 305LAC001	L9918538	318,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27747

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 305LAC0201 14/12/2017  
Date d'édition : 24/12/2017

5/33

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Mâchefer	Béton			Carrelage	Peinture			
Séjour	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 2	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Peinture			
Placard 2	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Placard 1	Mâchefer				Dalle de sol	Peinture			
Entrée	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Béton	Mâchefer			Parquet flottant	Peinture			
Gaine technique 1					Aucun				
Gaine technique 2					Aucun				
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Sol souple	Peinture			
Cellier	Béton				Aucun	Peinture			
Cuisine	Mâchefer	Béton			Carrelage	Peinture			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	305LAC0201P008	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	305LAC0201P008	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	305LAC0201P008	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	305LAC0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	305LAC0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle	305LAC0201P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			polymère incolore avec poussières non séparable					
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salon		Enduit	Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	305LAC0201P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	305LAC0201P009	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	305LAC0201P008	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	305LAC0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	305LAC0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise non	305LAC0201P00	Sol	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	1			non détecté	
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	305LAC0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	305LAC0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable +	305LAC0201P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable					
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	305LAC0201P00 2	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore avec poussières non séparable	305LAC0201P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	305LAC0201P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	en vrac + peintures multiples non séparable					
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	305LAC0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	en vrac + peintures multiples non séparable					
WC		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + papier non séparable					
Placard 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures	305LAC0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + papier non séparable					
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures	305LAC0201P004	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + papier non séparable					
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures	305LAC0201P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + papier non séparable					
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	305LAC0201P004	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	305LAC0201P007	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	305LAC0201P008	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	305LAC0201P008	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 305LAC0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	305LAC0201 14/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 305LAC0201P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 305LAC0201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore avec poussières non séparable	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 305LAC0201P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur K		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 305LAC0201P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 305LAC0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 305LAC0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 305LAC0201P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle grise avec couche en toile	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 305LAC0201P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	305LAC0201 14/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 305LAC0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	305LAC0201 14/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		14/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond			

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI

1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35002 EN DATE DU 22/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

**Cliant :**  
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-123181  
 Fiche ITGA : IT071712-35002  
 Réçu au laboratoire le : 19/12/2017

**Ref. Client :**

Commande	30SLAC0201-01
Client client	30SLAC0201-01 - 6 RUE AFFERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	30SLAC0201001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine sal Carrelage
Description ITGA	Colle gris / Matériau compact gris hydrophobe / Carrelage

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 40-000)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	RS au prélevement
Colle gris non séparables + matériaux compact gris hydrophobe + carrelage	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : **Gervais HELIAS - Analyste**



**itga** 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI

1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35003 EN DATE DU 22/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

**Cliant :**  
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-123181  
 Fiche ITGA : IT071712-35003  
 Réçu au laboratoire le : 19/12/2017

**Ref. Client :**

Commande	30SLAC0201-01
Client client	30SLAC0201-01 - 6 RUE AFFERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	30SLAC0201002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 <sup>nd</sup> Etage de sal
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Enduit gris en vrac

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 40-000)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	RS au prélevement
Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparables + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparables + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparables + enduit gris en vrac non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : **Gervais HELIAS - Analyste**





**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35004 EN DATE DU 22/12/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

**Client :**  
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Site/Client ITGA : IT071712-35004  
Reçu de laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	305LAC0201-01
Dossier client	305LAC0201-01 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	305LAC0201001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Etaine Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement caoutchouc marmoré / Colle polymère incolore avec poissures

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transverse Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissures sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transverse Analytique (META) : grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Revêtement caoutchouc marmoré + colle polymère incolore avec poissures non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission. Les données sont valides si elles ont été vérifiées par un laboratoire accrédité par le COFRAC.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35005 EN DATE DU 22/12/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

**Client :**  
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Site/Client ITGA : IT071712-35005  
Reçu de laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	305LAC0201-01
Dossier client	305LAC0201-01 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	305LAC0201001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Etaine Mur K Béton
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Poissures multiples / Papier

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transverse Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissures sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transverse Analytique (META) : grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Matériau plâtreux blanc en vrac + poissures multiples non séparables + papier non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission. Les données sont valides si elles ont été vérifiées par un laboratoire accrédité par le COFRAC.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35006 EN DATE DU 22/12/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
9590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Échantillon ITGA : IT071712-35006  
Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	30SLAC0201-01
Dossier client	30SLAC0201-01 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	30SLAC0201001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Richard Endak - Peinture latex
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Le rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de réalisation des analyses. Toute réclamation doit être adressée à l'agence, pendant 3 ans.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35007 EN DATE DU 22/12/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
9590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Échantillon ITGA : IT071712-35007  
Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	30SLAC0201-01
Dossier client	30SLAC0201-01 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	30SLAC0201001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salon Mar A Endak
Description ITGA	Matériau gris / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Matériau gris non séparables + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures non séparables + papier non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Le rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de réalisation des analyses. Toute réclamation doit être adressée à l'agence, pendant 3 ans.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35008 EN DATE DU 22/12/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches techniques de l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
9590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Échantillon ITGA : IT071712-35008  
Reçu de laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	30SLAC0201-03
Dossier client	30SLAC0201-03 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	30SLAC0201007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain N°8 D Faïence 3
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige + carrelage	META le 22/12/2017	Absence des fibres	---	3

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Le signataire de ce document s'engage à fournir une copie de ce rapport à la demande de l'exploitant. Les données sont validées et certifiées par le laboratoire accrédité par le COFRAC.

01/01/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35009 EN DATE DU 22/12/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches techniques de l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
9590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Échantillon ITGA : IT071712-35009  
Reçu de laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	30SLAC0201-03
Dossier client	30SLAC0201-03 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	30SLAC0201007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain N°8 Faïence 2
Description ITGA	Colle grise avec couche en terre / Carrelage

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle grise avec couche en terre	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysothile	1
Carrelage	META le 22/12/2017	Absence des fibres	---	3

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Le signataire de ce document s'engage à fournir une copie de ce rapport à la demande de l'exploitant. Les données sont validées et certifiées par le laboratoire accrédité par le COFRAC.

01/01/2017

Page 1/1



1710 SAINT-GERMAIN LES-DEUX  
Tél : 03 21 24 41 42  
Fax : 03 21 24 41 43  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1747  
Date de mise à jour  
d'après le site www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la conformité des observations avec les unités échantillons par la méthode qui est décrite par le contrat. R

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35010 EN DATE DU 22/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport est en concurrence avec les techniques usuelles d'analyse.

**Client :**  
AGENCE EHI EXP- COMPTE MATERIAUX EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
9590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123181  
Échantillon ITGA : IT071712-35010  
Réq. de laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	305LAC0201-03
Dossier client	305LAC0201-03 - 6 RUE AMPERE LOT 178 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	305LAC0201003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubain sans état Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tampou bitumineux noir

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : image numérique, récupération de données sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (grilles perforées de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Tampou bitumineux noir	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : **Guillaume MELIUS - Analyste**



La responsabilité de ce rapport émane de son auteur qui assure sa bonne intégrité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de détermination des responsabilités juridiques, administratives ou pénales. Les observations sont relatives aux échantillons qui ont été analysés par le laboratoire.

Page 1/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigne Entreprise  
Case postale 4 33 30  
35, Boulevard Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICATION DE  
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. LEITE LOPES Alain sous le numéro : C021-SE04-2017

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATS (SANS MENTION)	Du 24/08/2017 Au 23/08/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies au verso de ce certificat de la commission et de l'habilitation (NF L311 et annexes, R371-1 et suivants ainsi que les articles d'application) avec les diagnostics réglementaires. Le présent certificat est délivré par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient positivement satisfaisants.


Le titulaire de ce certificat (SAS) s'engage à utiliser les compétences des personnes habilitées pendant son contrat de prestation de services et à respecter les règles de confidentialité des données relatives à son activité professionnelle. Le titulaire de ce certificat (SAS) s'engage à respecter les règles de confidentialité des données relatives à son activité professionnelle. Le titulaire de ce certificat (SAS) s'engage à respecter les règles de confidentialité des données relatives à son activité professionnelle. Le titulaire de ce certificat (SAS) s'engage à respecter les règles de confidentialité des données relatives à son activité professionnelle.

Déclaré à Thionville, le 24/08/2017  
Pour QUALIT'COMPETENCES  
LAROUEZ Soufian, Responsable Certification



Seul Prestataire Quali-à la marque Quali'Compétences est  
certifié sous le numéro C-0009. Plus de détails sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATIONS  
19, rue de la République - 54100 THIONVILLE  
Tél : 03 83 30 20 00 - Fax : 03 83 30 20 01 - Mail : [contact@qualitcompetences.com](mailto:contact@qualitcompetences.com)  
SAS au capital de 55 000 Euros - SIRET n° 479 076 838 00032

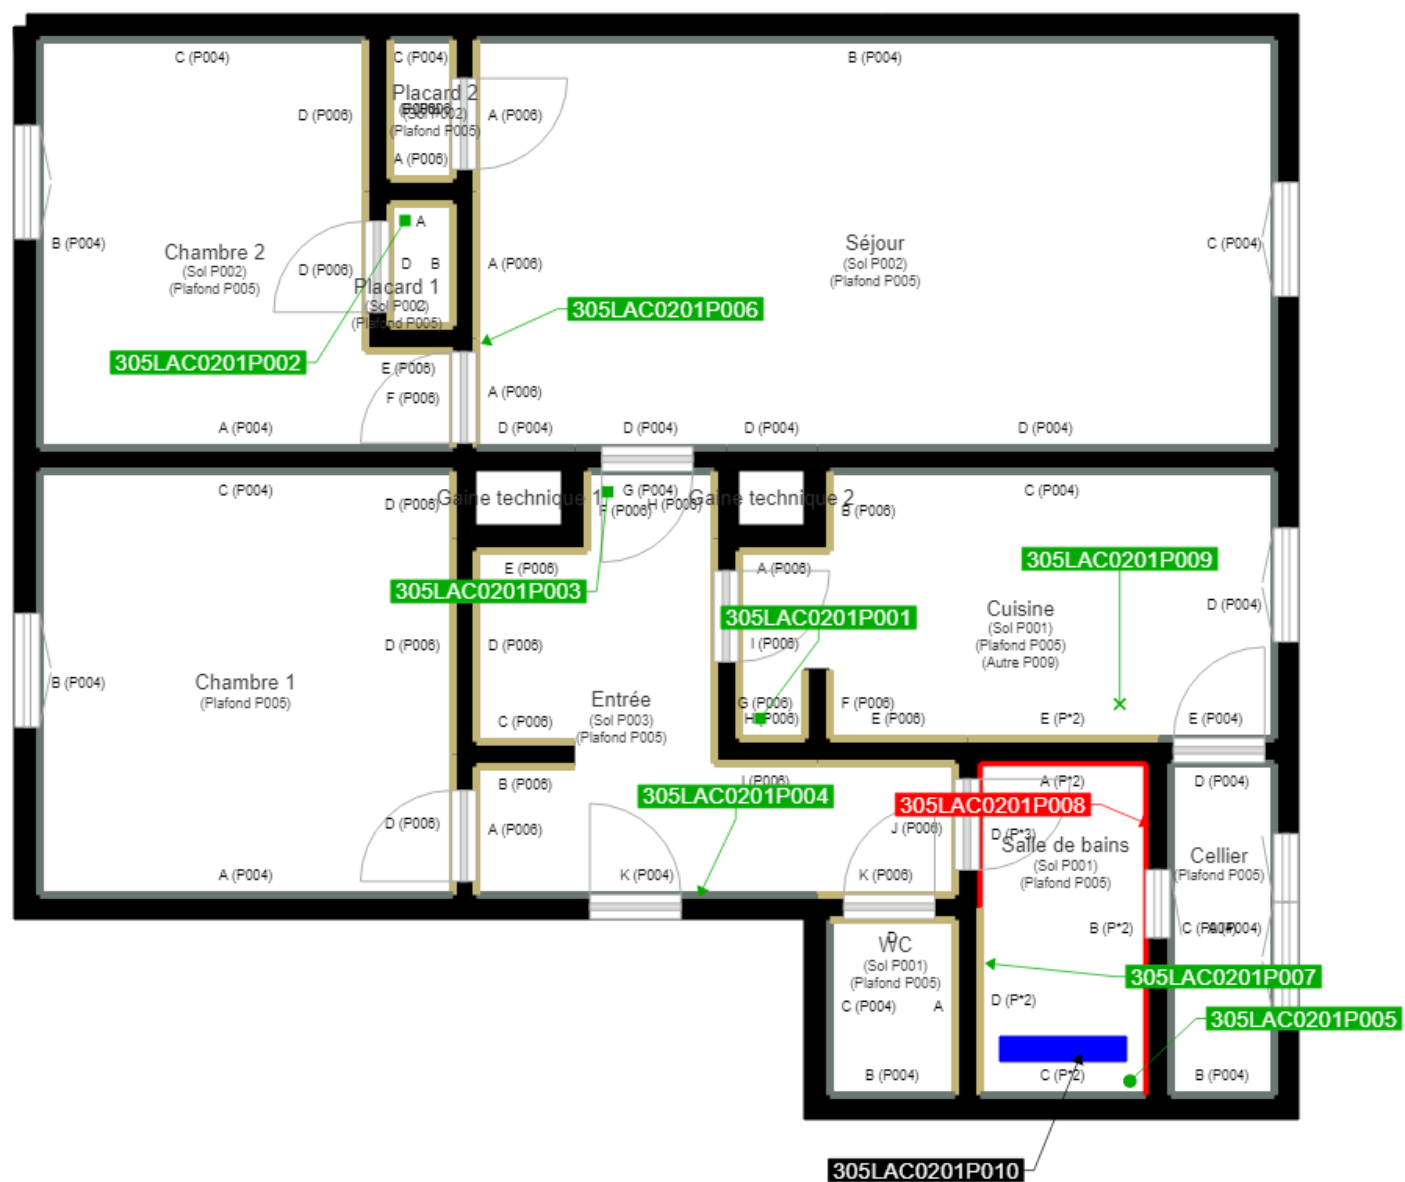

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés



	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière