

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 SQUARE F. COUPERIN LGT 235

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE F. COUPERIN LGT 235 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	306LAB0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 24/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



Rapport N° : 306LAB0202 15/12/2017

Date d'édition : 24/12/2017

2/19

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	14
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	17

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Besuregard 77140 NEMOURS Tél : 01.84.28.41.57 Fax : 01.84.28.42.02 Siret : 277 200 619 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 27992 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS	EMETTEUR BENALI CHRISTOPHE REÇU le 07 DEC 2017	
SERVICE NEMOURS Techniciens		
LOCALISATION Programme 308 CHAMPAGNE - SQ COUPERIN - IMPASSE VOLTA Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AD Étage 02 Logement 235 Module 306LAB0202 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE		
ADRESSE MME MICHENEAU SANDRINE 4 SQUARE COUPERIN 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Tél. personnel 0164232918		

DELAI D'EXECUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 04-12-2017 AU 18-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AW68	REPERAGES AMIANTS AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE TRAVAUX DE REFECTION SOB ET : MUR CUISINE	4,00	5,00	20,00
AW73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS LOCATAIRE JOIGNABLE AU 06.18.94.41.74	4,00	48,00	192,00
TOTAL H.T.				212,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				42,40
TOTAL T.T.C.				254,40

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A790	NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE		254,40

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA	308 1	A000 AB 306LAB0202	L9912055 MICHENEAU SANDRINE	254,40

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27992

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 306LAB0202 15/12/2017
Date d'édition : 24/12/2017

5/19

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC					Carrelage	Peinture			
Salle d'eau	Béton	Brique Plâtrière			Carrelage	Peinture			
Placard 2					Sol souple	Peinture			
Placard 3					Sol souple	Peinture			
Chambre 2					Sol souple	Peinture			
Chambre 1					Sol souple	Peinture			
Placard					Carrelage	Peinture			
Entrée					Carrelage	Peinture			
Gaine technique 2					Aucun				
Cuisine	Brique Plâtrière	Béton			Carrelage	Peinture			
Séjour					Sol souple	Peinture			
Gaine technique 1					Aucun				

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Béton	Polystyrène blanc + colle beige non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	306LAB0202P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	306LAB0202P002	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	306LAB0202P002	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	306LAB0202P002	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable					
Salle d'eau		Béton	Polystyrène blanc + colle beige non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	306LAB0202P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Polystyrène blanc + colle beige non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	306LAB0202P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Polystyrène blanc + colle beige non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	306LAB0202P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Polystyrène blanc + colle beige non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	306LAB0202P001	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non	306LAB0202P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peinture non séparable					
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	306LAB0202P003	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 306LAB0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	306LAB0202 15/12/2017		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Polystyrène blanc + colle beige non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

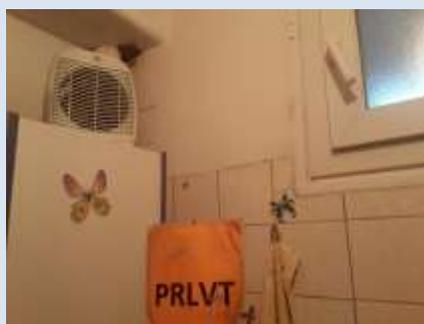


PRELEVEMENT : 306LAB0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	306LAB0202 15/12/2017		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 306LAB0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	306LAB0202 15/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

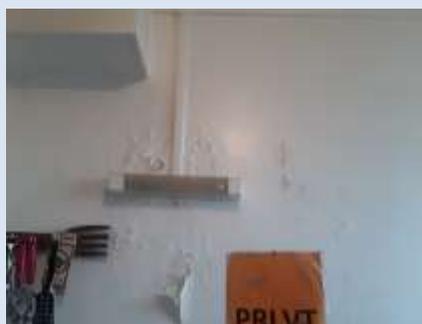

PRELEVEMENT : 306LAB0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	306LAB0202 15/12/2017	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond			

EMPLACEMENT

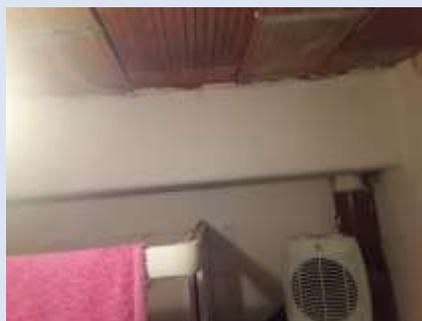

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI
15, rue Elberlé - Bât. R - Rue de la Tarte Saïlé - CS 07 46662
92760 SAINT-DENIS-LES-VALS
Tél : 02 99 33 41 42 Fax : 02 99 33 41 43 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée élargies sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-36202 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport vise le contacteur ou les fabricants soumis à l'analyse)

Cliant : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-123022
Échantillon ITGA : IT071712-36202
Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	306LAB0202-00
Client client	306LAB0202-00 - 4 SQUARE F. COUPERIN LGT 235-77400 CHAMPIGNE SUR SEINE
Echantillon	306LAB0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mar B Bénes
Description ITGA	Polyuréthane blanc / Colle beige / Peintures multiples non séparables

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de précision sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission-Analytique quantique pertinente de la norme NF X 40-059

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Polystyrène blanc, colle beige non séparables + peintures multiples avec acryliques non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



itga 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI
15, rue Elberlé - Bât. R - Rue de la Tarte Saïlé - CS 07 46662
92760 SAINT-DENIS-LES-VALS
Tél : 02 99 33 41 42 Fax : 02 99 33 41 43 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée élargies sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-36203 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport vise le contacteur ou les fabricants soumis à l'analyse)

Cliant : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-123022
Échantillon ITGA : IT071712-36203
Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	306LAB0202-00
Client client	306LAB0202-00 - 4 SQUARE F. COUPERIN LGT 235-77400 CHAMPIGNE SUR SEINE
Echantillon	306LAB0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plateau Enduit Peinture beige
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de précision sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission-Analytique quantique pertinente de la norme NF X 40-059

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc + enduit gris en vrac non séparables + peintures multiples non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste





17 rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GRIGNON LESZÉUX
Tél : 03 21 33 41 44
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747
Date de réévaluation
d'aptitude sur www.cofrac.fr

Le client reconnaît l'intégrité, l'objectivité et la compétence de l'organisme pour avoir accepté de lui confier une tâche qui est confiée par le contrat.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-36204 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.

Client :
AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123022
Échantillon ITGA : IT071712-36204
Réq au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	306LAB002-03
Dossier client	306LAB002-03 - 4 SQUARE F. COUPERIN LIGT 235 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	306LAB002003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubain Mar C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : image numérique, récupération de pixels sur grille de microscopie électronique livrée interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) (norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparables + peinture non séparable	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de son destinataire, qui s'engage à ne pas en faire usage à des fins autres que celles pour lesquelles il a été établi. Les données sont fournies sans garantie de précision et de validité.
ITGA Laboratoire

Page 1/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 33 30
35, Boulevard Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénalité
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés