

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 ALLEE MOZART LGT 417

417

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 ALLEE MOZART LGT 417 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	417
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	308LAF0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 23/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



Rapport N° : 308LAF0002 15/12/2017

Date d'édition : 23/12/2017

2/30

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	23
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	28

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 277 706 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 27743 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS	SERVICE NEMOURS Techniciens ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE	
LOCALISATION Programme 308 CHAMPAGNE SUR SEINE - SECTEUR SUD Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AF Étage 05 Logement 417 Module 308LAF002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 1 ALLEE MOZART 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 30-11-2017 **AU** 14-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	5,00	5,00	25,00
AM73	D'ENTRETIEN DU REPARATIONS URGENTS ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	5,00	48,00	240,00
TOTAL H.T.				265,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				63,00
TOTAL T.T.C.				318,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	
1 HONAMIA	A760	NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	318,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	308 1 D000 AF 308LAF0002	L9607146		318,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27743

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

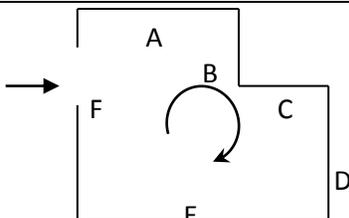

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Brique Plâtrière	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Béton	Brique Plâtrière			Sol souple	Peinture			
Entrée	Béton	Brique Plâtrière			Sol souple	Peinture			
WC	Brique Plâtrière				Dalle de sol	Peinture			
Séjour	Brique Plâtrière	Béton			Sol souple	Peinture			
Chambre 2	Brique Plâtrière	Béton			Sol souple	Peinture			
Couloir	Béton	Brique Plâtrière			Sol souple	Peinture			
Placard	Béton	Brique Plâtrière			Sol souple	Peinture			
Chambre 3	Béton	Brique Plâtrière			Sol souple	Peinture			
Gaine technique					Aucun				
Salle d'eau	Brique Plâtrière	Béton			Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N° : 308LAF0002 15/12/2017

Date d'édition : 23/12/2017

7/30

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	308LAF0002P00 2	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	308LAF0002P00 3	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	308LAF0002P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures	308LAF0002P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable					
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	308LAF0002P008	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène					
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	308LAF0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	308LAF0002P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	308LAF0002P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	308LAF0002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	308LAF0002P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	308LAF0002P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	308LAF0002P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	308LAF0002P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	308LAF0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac +	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable				déecté	
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac +	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable				déecté	
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	308LAF0002P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 308LAF0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	308LAF0002 15/12/2017		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 308LAF0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	308LAF0002 15/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 308LAF0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	308LAF0002 15/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 308LAF0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	308LAF0002 15/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + carrelage	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 308LAF0002P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	308LAF0002 15/12/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 308LAF0002P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	308LAF0002 15/12/2017	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

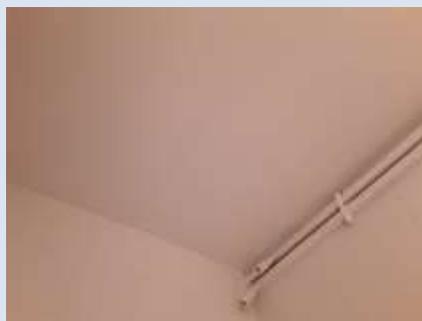

PRELEVEMENT : 308LAF0002P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	308LAF0002 15/12/2017	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 308LAF0002P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	308LAF0002 15/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 01 91 25 41 42
 01 91 25 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en porteur
 égaré(e) sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-34849 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
 (Ce rapport illustre le caractère aveugle de la méthode de détection, mais ne peut être considéré que comme un guide.)

Client :
 AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-123003
 Fiche ITGA : IT071712-34849
 Réçu au laboratoire n° : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	308LAF000-01
Objet client	308LAF000-01 - 1 ALLEE MOZART LOT 417-77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	308LAF000P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard sur Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polystyrène jaune / Rapplage gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analogue (META) : imageuse numérique, récupérateur de position sur grille de microscopie électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Revêtement souple gris + colle polystyrène jaune non séparables + rapplage gris + matériau compact gris hétérogène	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Géraldine HELIAS - Analyste

G. Helias

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur, qui s'est vu reconnaître, en ce rapport, un droit de propriété intellectuelle sur les données et les méthodes de travail. Les données publiées en vertu de ce droit, les informations sont relatives à la méthode de travail et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins.

01/12/2017 Page 1/14

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 01 91 25 41 42
 01 91 25 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en porteur
 égaré(e) sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-34850 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
 (Ce rapport illustre le caractère aveugle de la méthode de détection, mais ne peut être considéré que comme un guide.)

Client :
 AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-123003
 Fiche ITGA : IT071712-34850
 Réçu au laboratoire n° : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	308LAF000-01
Objet client	308LAF000-01 - 1 ALLEE MOZART LOT 417-77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	308LAF000P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine sur Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement boudche souple beige et noir / Colle polystyrène jaune / Rapplage gris / Placard

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analogue (META) : imageuse numérique, récupérateur de position sur grille de microscopie électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Revêtement boudche souple beige et noir + colle polystyrène jaune non séparables + rapplage gris + acrotères non séparables	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Géraldine HELIAS - Analyste

G. Helias

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur, qui s'est vu reconnaître, en ce rapport, un droit de propriété intellectuelle sur les données et les méthodes de travail. Les données publiées en vertu de ce droit, les informations sont relatives à la méthode de travail et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins.

01/12/2017 Page 1/14

itga Ingénierie et conseil

Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57540 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 84 24 41 42
Fax : 03 84 24 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'activité certifiée de la responsabilité de déclarer que les seuls états-partiels qui ont été réalisés par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-34851 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123909
Site/Client ITGA : IT071712-34851
Reqs au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	308LAF000-01
Dossier client	308LAF000-01 - 1 ALLEE MOZART LOT 417 TT430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	308LAF000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC sur Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement caoutchouc beige / Colle polymère jaune / Rapprage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Revêtement caoutchouc beige + colle polymère jaune non séparables + rapprage gris	META le 22/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : **Gervais HELIAS** - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission. Les données sont valides si elles ont été vérifiées par un responsable de l'activité certifiée par le cabinet.

01/04/2016/02

Page 1/1

itga Ingénierie et conseil

Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57540 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 84 24 41 42
Fax : 03 84 24 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'activité certifiée de la responsabilité de déclarer que les seuls états-partiels qui ont été réalisés par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-34852 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123909
Site/Client ITGA : IT071712-34852
Reqs au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	308LAF000-01
Dossier client	308LAF000-01 - 1 ALLEE MOZART LOT 417 TT430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	308LAF000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Faïence 1
Description ITGA	Colle beige / Caoutchouc plâtreux blanche / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Colle beige + caoutchouc plâtreux blanche + revêtement céramique + carrelage	META le 22/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : **Gervais HELIAS** - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission. Les données sont valides si elles ont été vérifiées par un responsable de l'activité certifiée par le cabinet.

01/04/2016/02

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-34853 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse : ...)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123903
Site/Client ITGA : IT071712-34853
Reçu de laboratoire n° : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	308LAF000-01
Dossier client	308LAF000-01 - 1 ALLEE MOZART LOT 417 TT430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	308LAF000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Bâtisse Mar D Bénes
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Poutres multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imageur numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Matériau plâtreux blanc en vrac + poutres multiples non séparées	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Gervais MELIUS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de la véracité des données et des conclusions qui y sont contenues. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'organisme.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-34854 EN DATE DU 22/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse : ...)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123903
Site/Client ITGA : IT071712-34854
Reçu de laboratoire n° : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	308LAF000-01
Dossier client	308LAF000-01 - 1 ALLEE MOZART LOT 417 TT430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	308LAF000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle classe Plafond Enduit - Plafonds béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Poutres multiples / Dalle Strassus blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imageur numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + poutres multiples non séparées + dalle Strassus blanche non séparée	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Gervais MELIUS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de la véracité des données et des conclusions qui y sont contenues. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'organisme.

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Desjardins-Empeleux
59811 BOFFES-VALENTIEN

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.




Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte addition autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

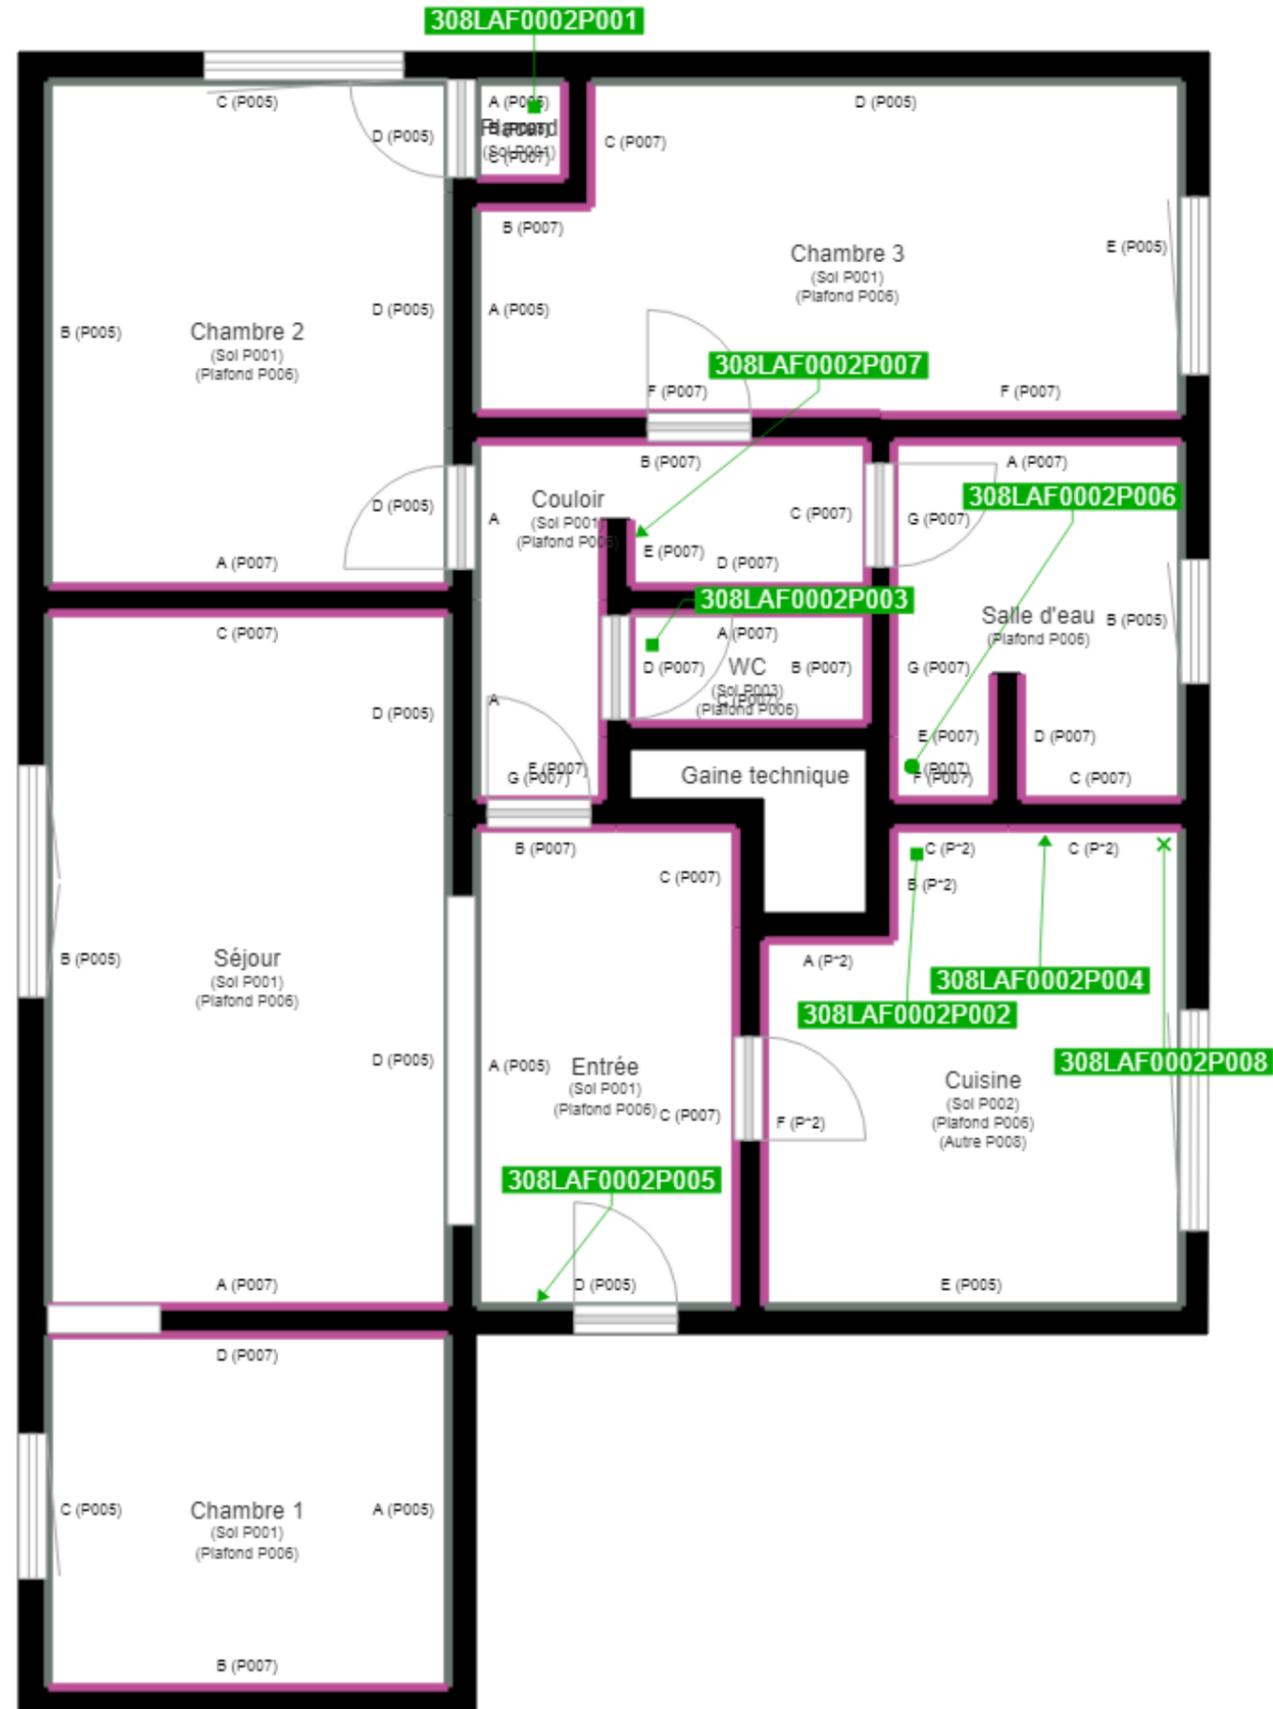

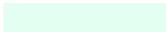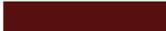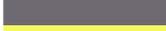	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés