

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

3 ALLEE MOZART

MODULE 308LAG0101  
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|  |                      |                |   |
|--|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment :                                 | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 3 ALLEE MOZART<br>77430 CHAMPAGNE SUR SEINE     |
| Date du permis de construire ou date de construction |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :  |                      | Porte :        | MODULE 308LAG0101                               |
| Ref Cadastrale :                                     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° :            | 308LAG0101  | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 24/04/2019  | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur :        |   | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Mostefa BENAOUA   | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France   |
| N° certificat :         | CPDI 3541   | Adresse assurance :                     | 313 Terrasses de l'Arche<br>92727 NANTERRE CEDEX             |
| Date d'obtention :      | 27/12/2017  | N° de contrat d'assurance :             | 10158549604  |
| Organisme certificateur | I.CERT<br>PARC EDONIA - BAT G -<br>RUE DE LA TERRE VICTORIA<br>- 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité :                      | 31/12/2019   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/05/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mostefa BENAOUA**



**Rapport N° : 308LAG0101 24/04/2019**

Version : 09/05/2019

2/34

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                | 2  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                             | 2  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                      | 2  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                              | 2  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                              | 2  |
| C \ SOMMAIRE .....  | 3  |
| D \ CONCLUSIONS .....   | 4  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                 | 4  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                 | 6  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                    | 6  |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                       | 7  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 17 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                       | 28 |
| ATTESTATION(S).....   | 31 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES .....                                 | 32 |

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |          |             |         |      |          |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

### Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77  |   | PAGE N° 1   |
|--|---|---|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>ANT. GATINAIS SEINE & LOING<br>4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur<br>77811 MORET SUR LOING CEDEX<br>Tél: 01 64 14 11 11<br>Siret: ... 27770001900015 |   | <b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 8815   |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4476 1<br><b>Provenance</b> GATINAIS SEINE LOING<br><b>Objet</b> DIAGNOSTIC  |   | <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b><br>33 BIS BOULEVARD GAMBETTA<br>3EME ETAGE<br>78300 POISSY<br>Téléphone 0921734144 |
| <b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L  |   | <b>ÉMETTEUR</b> GARNIER MELANIE   |
| <b>LOCALISATION:</b> Programme 308 CHAMPAGNE SUR SEINE - SECTEUR SUD<br>Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AG Étage 01 Logement 424 Module 308LAG0101<br>Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE  |   |   |
| <b>ADRESSE:</b> MME PEYRILLOU MARIE CECILE<br>3 ALLEE MOZART 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE      Tél. personnel 0160726273  |   |   |
| <b>DÉLAI D'EXECUTION</b> 5 JOURS <b>PÉRIODE DU</b> 23-04-2019 AU 27-04-2019  |   |   |
| <b>ARTICLE</b>   | <b>DESIGNATION</b>  | <b>QUANTITÉ</b> <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b> <b>TOTAL H.T.</b>   |
| AMI48  | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX<br>TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - PLUS DE<br>PEINTURE ET SOL TOTAL TYPE 8 - TEL LOC<br>POUR RDV 08 46 78 46 08 SORTIE LE<br>02/09/2019 | 1,00            5,00            5,00  |
| AMI76  | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET<br>ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN  | 4,00            48,00            192,00   |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |   | 197,00  |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>  |   |   |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b>  |   |   |
| <b>RABAIS</b>  |   |   |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |   |   |
| <b>T.V.A.</b> 20,00 %  |   | 39,40   |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>  |   | 236,40  |
| <b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b> <b>CODÉS STRUCTURE ET SCHEMA :</b> ENTLOC  |   |   |
| <b>CODE BUDGET</b>   | <b>RUBRIQUE</b> <b>INSTANCES</b>  | <b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</b> <b>MONTANT T.T.C.</b>  |
| 1 HONAMIA  | A760    ASUD    SUD   | HONORAIRES DIAG AMIANTE      236,40   |
| <b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>  |   |   |
| <b>CODE BUDGET</b>   | <b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>  | <b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b> <b>MONTANT T.T.C.</b>  |
| 1 HONAMIA  | 308 1    D000 AG 308LAG0101   | L0921636 PEYRILLOU MARIE CECILE      236,40   |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 8815  |   |   |
| ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE   |   |   |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 308LAG0101 24/04/2019

Version : 09/05/2019

5/34

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE           | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée          | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cuisine         | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Gaine technique | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| WC              | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle de bains  | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Couloir 1       | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Séjour          | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 2       | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 1       | RC    |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE           | ETAGE | MUR1               | MUR2               | MUR3 | MUR4 | PLANCHER         |        | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|------|------|------------------|--------|--------|----------|----------|
|                 |       |                    |                    |      |      | BAS              | HAUT   |        |          |          |
| Entrée          | RC    | Carreaux de plâtre | Béton              |      |      | Parquet flottant | Enduit |        |          |          |
| Cuisine         | RC    | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Sol souple       | Enduit |        |          |          |
| Gaine technique | RC    |                    |                    |      |      |                  |        |        |          |          |
| WC              | RC    | Carreaux de plâtre |                    |      |      | Dalle de sol     | Enduit |        |          |          |
| Salle de bains  | RC    | Carreaux de plâtre | Béton              |      |      | Dalle de sol     | Enduit |        |          |          |
| Couloir 1       | RC    | Carreaux de plâtre |                    |      |      | Dalle de sol     | Enduit |        |          |          |
| Séjour          | RC    | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Parquet flottant | Enduit |        |          |          |
| Chambre 2       | RC    | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Parquet flottant | Enduit |        |          |          |
| Chambre 1       | RC    | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Sol souple       | Enduit |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N° : 308LAG0101 24/04/2019

Version : 09/05/2019

7/34

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |         |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                | METHODE          |
|-----------|-------|-------------------|---|----------------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable                         | 308LAG0101P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   | RC    | Revêtement souple | Revêtement cassant noir avec couche souple + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable | 308LAG0101P002 | Sol      | BON ETAT | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 308LAG0101P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir 1 | RC    | Colle             | Revêtement cassant gris   | 308LAG0101P004 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir 1 | RC    | Colle             | Revêtement souple gris  | 308LAG0101P004 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir 1 | RC    | Colle             | Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris            | 308LAG0101P004 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                | METHODE          |
|----------------|-------|-------------------------|--|----------------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| WC             | RC    | Colle                   | Revêtement cassant gris avec couche souple   | 308LAG0101P005 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC             | RC    | Colle                   | Revêtement souple beige  | 308LAG0101P005 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC             | RC    | Colle                   | Colle polymère incolore avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris                                     | 308LAG0101P005 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC             | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac  | 308LAG0101P006 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 308LAG0101P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC    | Colle                   | Revêtement souple beige  | 308LAG0101P008 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC    | Colle                   | Revêtement souple jaune  | 308LAG0101P008 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | RC    | Colle                   | Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 308LAG0101P008 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir 1      | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac  | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir 1      | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1      | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 308LAG0101P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1      | RC    | Revêtement souple       | Revêtement souple marron   | 308LAG0101P011 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1      | RC    | Revêtement souple       | Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris   | 308LAG0101P011 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                | METHODE          |
|-----------|-------|-------------------|---|----------------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| Chambre 1 | RC    | Revêtement souple | Matériau compact gris hétérogène  | 308LAG0101P011 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   | RC    | Revêtement souple | Revêtement cassant noir avec couche souple + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable | 308LAG0101P002 | Sol      | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 308LAG0101P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 308LAG0101P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Séjour    | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 308LAG0101P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Chambre 2 | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 308LAG0101P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 308LAG0101P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Couloir 1 | RC    | Colle             | Revêtement cassant gris   | 308LAG0101P004 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO             |
| Couloir 1 | RC    | Colle             | Revêtement souple gris  | 308LAG0101P004 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO             |
| Couloir 1 | RC    | Colle             | Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris            | 308LAG0101P004 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO             |
| WC        | RC    | Colle             | Revêtement cassant gris avec couche souple  | 308LAG0101P005 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO             |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| WC             | RC    | Colle             | Revêtement souple beige  | 308LAG0101P005 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| WC             | RC    | Colle             | Colle polymère incolore avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris                                     | 308LAG0101P005 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Cuisine        | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 308LAG0101P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| WC             | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 308LAG0101P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Salle de bains | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 308LAG0101P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Salle de bains | RC    | Colle             | Revêtement souple beige  | 308LAG0101P008 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Salle de bains | RC    | Colle             | Revêtement souple jaune  | 308LAG0101P008 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Salle de bains | RC    | Colle             | Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 308LAG0101P008 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1      | RC    | Revêtement souple | Revêtement souple marron   | 308LAG0101P011 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1      | RC    | Revêtement souple | Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris   | 308LAG0101P011 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1      | RC    | Revêtement souple | Matériau compact gris hétérogène   | 308LAG0101P011 | Sol      | BON ETAT | Fr3:Amiante non détecté | ZPSO    |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|---|----------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 308LAG0101P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 308LAG0101P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur E    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Cuisine   | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur F    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| WC        | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| WC        | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| WC        | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| WC        | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P009 | Mur A    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Peinture  | 308LAG0101P009 | Mur A    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P009 | Mur B    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Peinture  | 308LAG0101P009 | Mur B    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P009 | Mur C    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture | Peinture  | 308LAG0101P009 | Mur C    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P009 | Mur A    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture | Peinture  | 308LAG0101P009 | Mur A    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac   | 308LAG0101P009 | Mur B    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur B    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur C    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur C    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur E    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur E    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur F    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Couloir 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur F    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Séjour    | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Séjour    | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur C    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur C    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac                          | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture       | Peinture   | 308LAG0101P009 | Mur D    | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZPSO    |
| Entrée    | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Séjour    | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |
| Séjour    | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté     | ZPSO    |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour    | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2 | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2 | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2 | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO    |
| Chambre 1 | RC    | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 308LAG0101P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO    |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 308LAG0101P001 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019   |                     | Cuisine (RC)       |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | 24/04/2019          | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Mur B                        |   | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P002 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019   |                     | Cuisine (RC)       |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple            | Revêtement cassant noir avec couche souple + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable | 24/04/2019          | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |   | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P003 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019                                  |                     | Entrée (RC)        |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/04/2019          | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                      |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P004 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     |                         | Couloir 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Revêtement cassant gris   | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                           | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P004 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     |                         | Couloir 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Revêtement souple gris    | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                           | Fr2:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 308LAG0101P004 |  |                         |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019  |                         | Couloir 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |  | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 308LAG0101P005 |  |                         |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                          | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019                      | WC (RC)                 |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                  | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Revêtement cassant gris avec couche souple | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |  | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

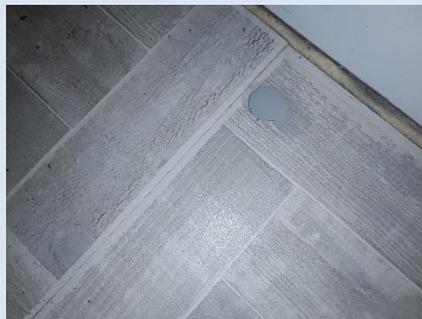


| PRELEVEMENT : 308LAG0101P005 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     | WC (RC)                 |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Revêtement souple beige   | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                           | Fr2:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

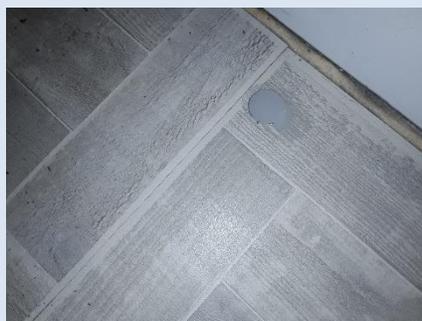

| PRELEVEMENT : 308LAG0101P005 |  |                         |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019  |                         | WC (RC)            |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Colle polymère incolore avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |  | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

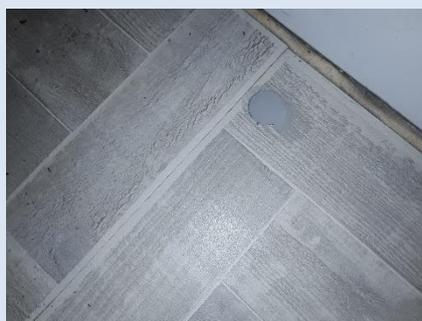

| PRELEVEMENT : 308LAG0101P006 |                               |                     |                    |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER             |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019         |                     | WC (RC)            |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE     | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac | 24/04/2019          | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                               | RESULTAT            |                    |
| Mur C                        |                               | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P007 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019                                  | Salle de bains (RC) |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/04/2019          | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                      |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P008 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     | Salle de bains (RC)     |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Revêtement souple beige   | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                           | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P008 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     | Salle de bains (RC)     |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Revêtement souple jaune   | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                           | Fr2:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P008 |  |                         |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019  | Salle de bains (RC)     |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                        | Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |  | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P009 |                               |                         |                    |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER             |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019         |                         | Couloir 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE     | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                               | RESULTAT                |                    |
| Mur D                        |                               | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P009 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     |                         | Couloir 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Peinture                  | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Mur D                        |                           | Fr2:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P010 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019                                  |                     | Chambre 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton      | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/04/2019          | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Mur B                        |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P011 |                           |                         |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019     |                         | Chambre 1 (RC)     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple            | Revêtement souple marron  | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                           | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P011 |  |                         |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019  | Chambre 1 (RC)          |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple            | Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |  | Fr2:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 308LAG0101P011 |                                  |                         |                    |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                        | 308LAG0101 24/04/2019            | Chambre 1 (RC)          |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE        | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple            | Matériau compact gris hétérogène | 24/04/2019              | BENAOUDA Mostefa   |
| LOCALISATION                 |                                  | RESULTAT                |                    |
| Sol                          |                                  | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-41224 EN DATE DU 09/05/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |  |
|--|--|
| Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)-<br>EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE<br>2 rue Traversière<br>78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-41224<br>Réf. Commande Client : 308LAG0101--01 |
|--|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante   |
|---|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 308LAG0101--01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE                                       |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6248   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture                 |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche                                       |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable                         | META (1)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101--01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE                                       |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6249   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Cuisine Sol Revêtement souple                 |   |                        |                | Description ITGA : Revêtement cassant noir avec couche souple / Colle polymère incolore en faible quantité avec poussières |
| * Revêtement cassant noir avec couche souple + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable | META (1)                                      | 1                      | 09/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101--01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE                                       |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6250   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Entrée Plafond Enduit Peinture                |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | META (1)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-41224 EN DATE DU 09/05/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante   |
|--|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE   |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6251   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Couloir 1 Sol Colle                                      |   |                        |                | Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore avec poussières / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris                     |
| * Revêtement cassant gris  | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Revêtement souple gris   | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris                       | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE   |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6252   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / WC Sol Colle   |   |                        |                | Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche souple / Colle polymère incolore avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris |
| * Revêtement cassant gris avec couche souple   | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Revêtement souple beige  | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Colle polymère incolore avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris                                     | META (I)                                      | 3                      | 09/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE   |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6253   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / WC Mur C Enduit Peinture                                 |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac  | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE   |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6254   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture                   |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE   |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6255   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Salle de bains Sol Colle                                 |   |                        |                | Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture            |
| * Revêtement souple beige  | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Revêtement souple jaune  | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | META (I)                                      | 1                      | 08/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE   |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-6256   |
| Réf échantillon client : 308LAG0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Couloir 1 Mur D Enduit Peinture                          |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac  | META (I)                                      | 1                      | 09/05/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Peinture   | META (I)                                      | 1                      | 09/05/2019     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.


Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-41224 EN DATE DU 09/05/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de<br>préparations | Date<br>d'analyse | Résultat / Variété d'amiante  |
|--|--|---------------------------|-------------------|---|
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : 308LAG0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture<br>béton |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT071905-6257<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peinture non séparable  | META (1)   | 1                         | 09/05/2019        | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 308LAG0101-01 - 3 ALLEE MOZART 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : 308LAG0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple          |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT071905-6258<br>Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune<br>avec poussières / Ragréage gris / Matériau compact<br>gris hétérogène |
| * Revêtement souple marron   | META (1)   | 1                         | 08/05/2019        | Amiante non détecté / -   |
| * Colle polymère jaune avec poussières<br>non séparable + ragréage gris  | META (1)   | 1                         | 08/05/2019        | Amiante non détecté / -   |
| * Matériau compact gris hétérogène   | META (1)   | 1                         | 08/05/2019        | Amiante non détecté / -   |

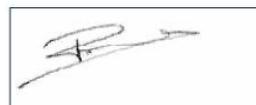

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

|  |  |
|--|--|
| <p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b><br/> <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b><br/> <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b><br/> <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b><br/> <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b><br/> <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b><br/> <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b><br/> <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b><br/> <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )</b><br/> <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b><br/> <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b><br/> <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b><br/> <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b><br/> <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b><br/> <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b><br/> <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b><br/> <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b><br/> <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b><br/> <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p> | <p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b><br/> <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b><br/> <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b><br/> <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b><br/> <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b><br/> <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b><br/> <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b><br/> <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b><br/> <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b><br/> <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b><br/> <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b><br/> <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b><br/> <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b><br/> <b>CENTRE DE FORMATION</b><br/> <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b><br/> <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b><br/> <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p> |
|--|--|

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



# CERTIFICAT DE COMPETENCES

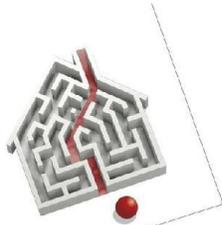

## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BRUNOT Tristan**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Amiante avec mention</b> | <b>Amiante Avec Mention**</b><br>Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022  |
| <b>Amiante sans mention</b> | <b>Amiante Sans Mention*</b><br>Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022   |
| <b>Electricité</b>          | <b>Etat de l'installation intérieure électrique</b><br>Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022                                    |
| <b>Gaz</b>                  | <b>Etat de l'installation intérieure gaz</b><br>Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022   |
| <b>Plomb</b>                | <b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b><br>Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021                                 |
| <b>Termites</b>             | <b>Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine</b><br>Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.  
\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.


Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de pvc en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.








Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPEDI DR 11 rev13

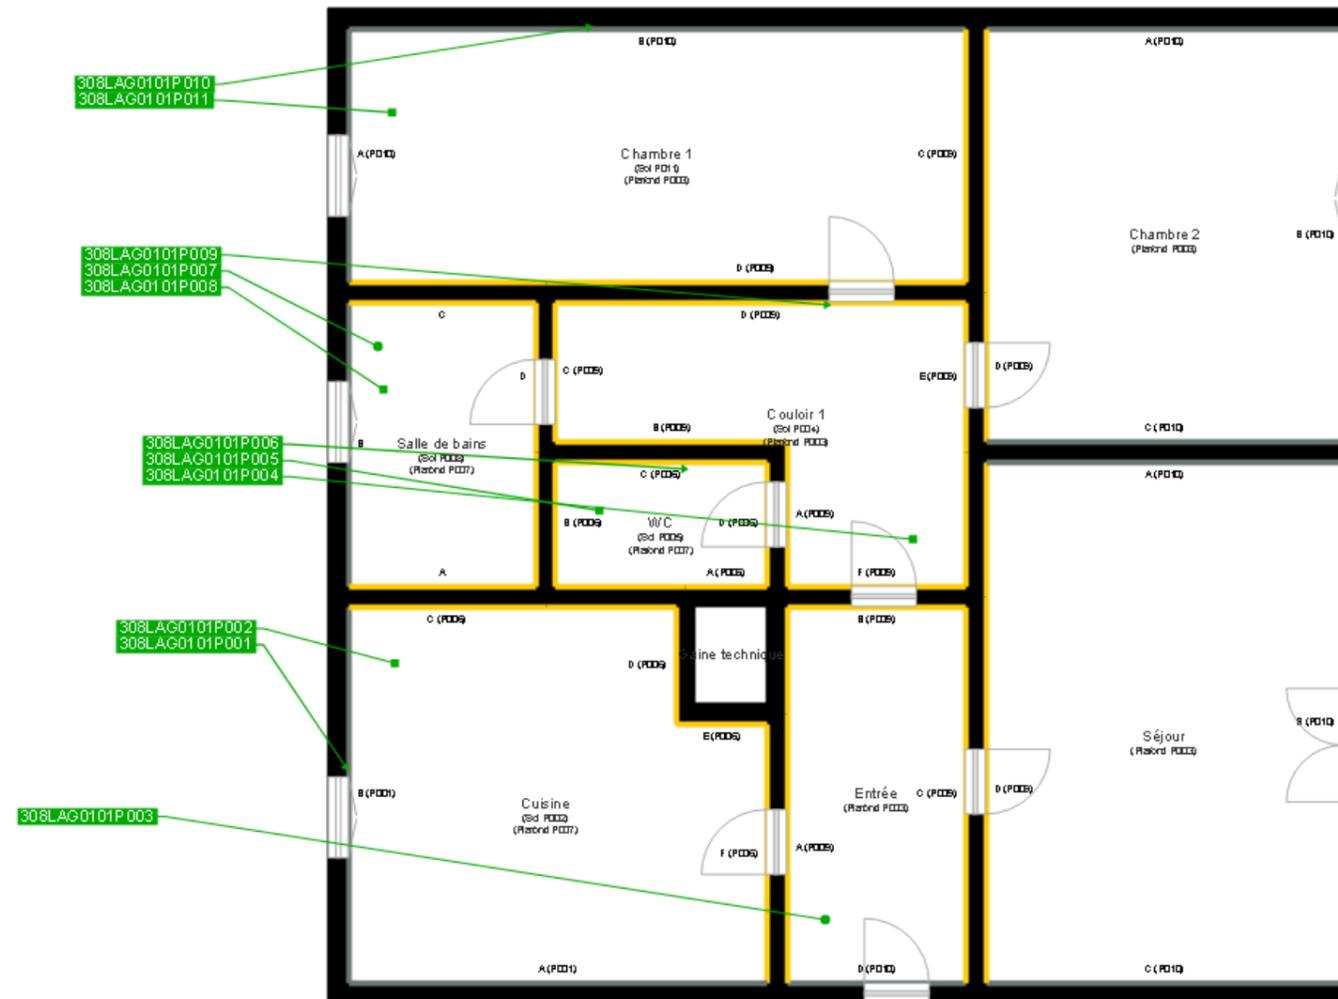
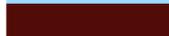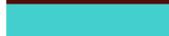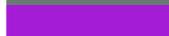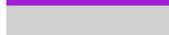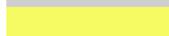
|   |  |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |
|  | Murs Pierre  |
|  | Murs Machefer  |

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés