

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	309LAA0303	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	27/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**

Rapport N° : 309LAA0303 27/10/2017

Date d'édition : 09/11/2017

2/40

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	23
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	31
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S)	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	39

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	309LAA0303P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	309LAA0303P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sols	309LAA0303P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Sol	309LAA0303P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable +	Mur A	309LAA0303P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 309LAA0303 27/10/2017

Date d'édition : 09/11/2017

4/40

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
			couche plâtreuse blanche non séparable					
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	309LAA0303P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	309LAA0303P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambr e 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambr e 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac +	Sols	309LAA0303P011	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
			papier en faible quantité non séparable					
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P01 1	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P01 1	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P01 1	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambr e 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P01 1	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambr e 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	Sols	309LAA0303P01 1	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sols	309LAA0303P01 2	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sols	309LAA0303P01 2	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	Sols	309LAA0303P01 2	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cellier		Revêtement t souple	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Sol	309LAA0303P01 3	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	309LAA0303P00 2	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	309LAA0303P00 2	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	309LAA0303P00 2	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	309LAA0303P00 2	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	309LAA0303P00 2	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit /	Enduit plâtreux	Mur B	309LAA0303P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable		2			déecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	309LAA0303P002	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur A	309LAA0303P015	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiant e déecté (Chrysotile)
WC		Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur B	309LAA0303P015	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiant e déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

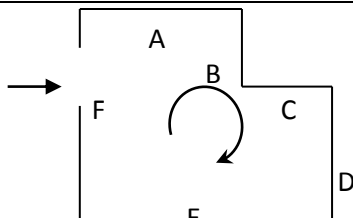

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
WC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Dalle Polystyrène			
Cellier	Béton				Sol souple	Enduit			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Chambre	Béton	Plaque			Dalle de sol	Dalle			

Rapport N° : 309LAA0303 27/10/2017

11/40

Date d'édition : 09/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
1		de plâtre				Polystyrène			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P005	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P005	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 309LAA0303 27/10/2017

12/40

Date d'édition : 09/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
			quantité non séparable					
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	309LAA0303P01 1	Sols	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	309LAA0303P01 1	Sols	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	309LAA0303P01 1	Sols	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	309LAA0303P01 1	Sols	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambr e 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	309LAA0303P01 1	Sols	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambr		Dalle de sol	Colle	309LAA0303P01	Sols	DEGRADATIO	Fr2:Amiant	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
e 2			bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	1		N PARTIELLE	e détecté (Chrysotile)	
Salle de bains		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	309LAA0303P01 2	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	309LAA0303P01 2	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	309LAA0303P01 2	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	309LAA0303P01 3	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit /	Enduit plâtreux	309LAA0303P00	Mur B	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable	2			déecté (Chrysotile)	
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	309LAA0303P01 5	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiant e déecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	309LAA0303P01 5	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiant e déecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P002	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAA0303P005	Plafonds	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non	309LAA0303P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)

Rapport N° : 309LAA0303 27/10/2017

15/40

Date d'édition : 09/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable				
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	309LAA0303P012	Sols	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	309LAA0303P013	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	309LAA0303P015	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	309LAA0303P001	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	309LAA0303P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de polystyrènes	Colle beige en vrac non séparable + polystyrène en vrac	309LAA0303P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non	309LAA0303P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 309LAA0303 27/10/2017

16/40

Date d'édition : 09/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plâtre	séparable + peinture non séparable					
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène en vrac avec poussières	309LAA0303P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène	309LAA0303P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable	309LAA0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige	309LAA0303P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	309LAA0303P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Faïence 2	Carrelage	309LAA0303P015	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de polystyrènes	Colle beige en vrac non séparable + polystyrène en vrac	309LAA0303P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène en vrac avec poussières	309LAA0303P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de polystyrènes	Polystyrène en vrac avec poussières	309LAA0303P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de polystyrènes	Polystyrène en vrac avec poussières	309LAA0303P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène	309LAA0303P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène	309LAA0303P009	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable +	309LAA0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			papier non séparable					
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable	309LAA0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable	309LAA0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige	309LAA0303P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige	309LAA0303P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige	309LAA0303P012	Sols	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	309LAA0303P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	309LAA0303P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	309LAA0303P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	309LAA0303P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	309LAA0303P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	309LAA0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	papier peint non séparable					
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable					
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	309LAA0303P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	309LAA0303P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit /	Enduit plâtreux	309LAA0303P007	Mur C	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
1		Peinture plaque de plâtre	blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	309LAA0303P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	309LAA0303P014	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	309LAA0303P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	309LAA0303P014	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	309LAA0303P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 2	Carrelage	309LAA0303P015	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 2	Carrelage	309LAA0303P015	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 309LAA0303P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAA0303 27/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 309LAA0303P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAA0303 27/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAA0303P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

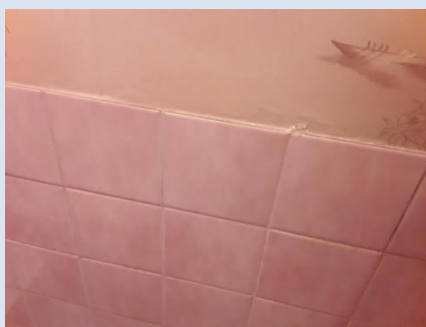


PRELEVEMENT : 309LAA0303P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Colle beige en vrac non séparable + polystyrène en vrac	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 309LAA0303P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

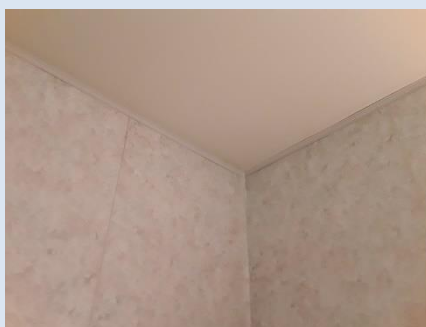


PRELEVEMENT : 309LAA0303P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

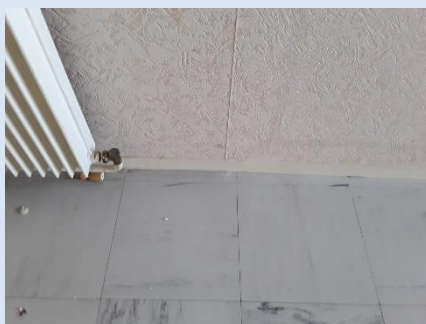

PRELEVEMENT : 309LAA0303P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

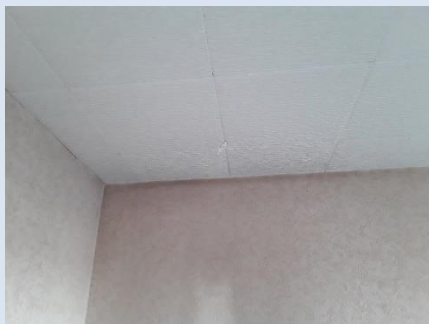PRELEVEMENT : 309LAA0303P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène en vrac avec poussières	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 309LAA0303P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 309LAA0303P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 309LAA0303P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAA0303P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAA0303P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 309LAA0303P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAA0303P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAA0303 27/10/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	27/10/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			

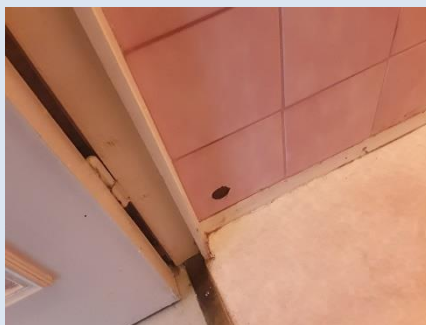

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga Parc Estola - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35766 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7266 EN DATE DU 09/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7266
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture en vrac	META le 09/11/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

itga Parc Estola - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35766 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7267 EN DATE DU 09/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7267
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N° : 309LAA0303
Date d'édition : 09/11/2017

27/10/2017

31/40

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7268 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7268
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7269 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7269
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Colle beige en vrac / Polystyrène en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :


Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac non séparable + polystyrène en vrac	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7270 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7270
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafonds Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7271 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7271
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7272 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7272
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7273 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7273
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafonds Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Polystyrène en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène en vrac avec poussières	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7274 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7274
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafonds Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Colle beige / Polystyrène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + polystyrène	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7275 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7275
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cellier Plafond Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable	META le 09/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7276 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7276
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sols Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac / Papier en faible quantité.

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante grise	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
► Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac + papier en faible quantité non séparable	MOLP le 07/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7277 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7277
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7279 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7279
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Falence 1
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Couche plâtruse blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + carrelage + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	META le 09/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7280 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-105617
Echantillon ITGA : IT071711-7280
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	309LAA0303-01
Dossier client	309LAA0303-01 - 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE - APT 470 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAA0303P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Falence 2
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Peinture / Couche plâtruse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Carrelage	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences
Diagnosticueur Immobilier

I.Cert
Institut de Certification

N° CPDI 3869 Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint Grégoire, le 23/05/2016

Avis de la loi 2007-295 relative aux compétences des personnes physiques relevant de l'habilitation relative de la loi n° 2007-295 et du 15/12/2007 et du 15/12/2011. Avis de la loi n° 2009-223 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2009-223 et du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Avis de la loi n° 2010-288 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2010-288 et du 15/12/2010 et du 15/12/2011. Avis de la loi n° 2011-267 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2011-267 et du 15/12/2011 et du 15/12/2012. Avis de la loi n° 2012-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2012-281 et du 15/12/2012 et du 15/12/2013. Avis de la loi n° 2013-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2013-281 et du 15/12/2013 et du 15/12/2014. Avis de la loi n° 2014-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2014-281 et du 15/12/2014 et du 15/12/2015. Avis de la loi n° 2015-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2015-281 et du 15/12/2015 et du 15/12/2016. Avis de la loi n° 2016-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2016-281 et du 15/12/2016 et du 15/12/2017. Avis de la loi n° 2017-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2017-281 et du 15/12/2017 et du 15/12/2018. Avis de la loi n° 2018-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2018-281 et du 15/12/2018 et du 15/12/2019. Avis de la loi n° 2019-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2019-281 et du 15/12/2019 et du 15/12/2020. Avis de la loi n° 2020-281 relative aux compétences des personnes physiques relevant de la loi n° 2020-281 et du 15/12/2020 et du 15/12/2021.


I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35750 Saint Grégoire

cofrac
Certification
Immobilier
Diagnosticueur
Immobilier

CPDI FR11 rev 10

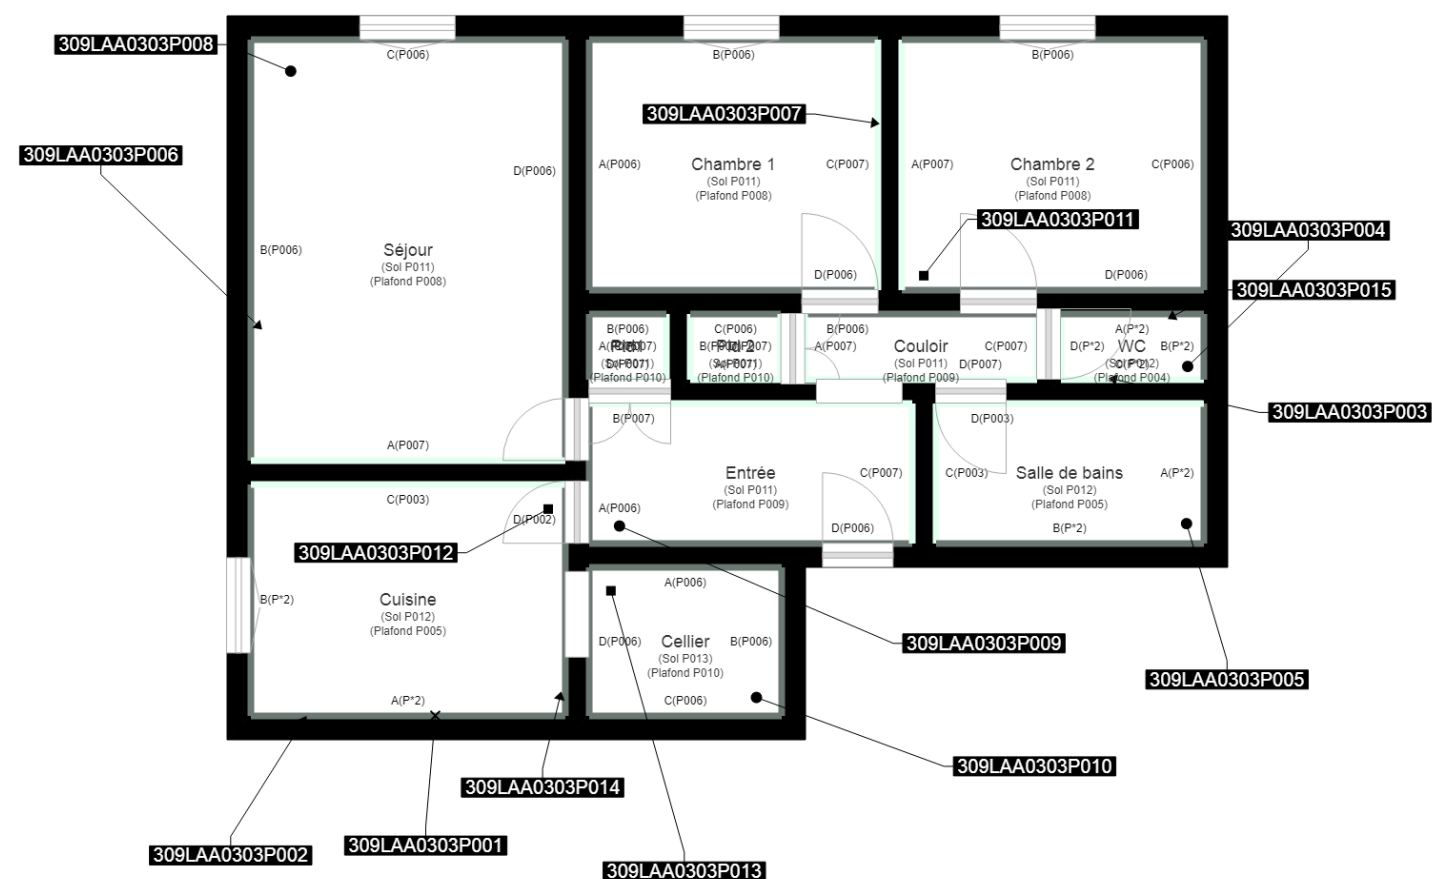

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- x Autres types de prélèvements amiantés
- x Autres types de prélèvements non amiantés