

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475

475

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	475
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	309LAB0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 24/12/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



Rapport N° : 309LAB0101      15/12/2017

Date d'édition : 24/12/2017

2/54

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	18
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	21
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	21
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	40
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	46
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	52

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	309LAB0101P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur C	309LAB0101P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur L	309LAB0101P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de		Enduit /	Enduit plâtreux	Plafond	309LAB0101P00	RESULTAT	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
bains		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable		7	ANALYSE		déecté (Chrysotile)
Chambre 1		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Mur C	309LAB0101P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur G	309LAB0101P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	309LAB0101P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P001	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P001	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarra s		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P00 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambr e 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P00 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambr e 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P00 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambr e 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P00 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible	Sol	309LAB0101P00 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			quantité non séparable					
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	309LAB0101P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	309LAB0101P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit /	Enduit plâtreux	Plafond	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
1		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable		7			détecé (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Débarra s		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	309LAB0101P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecé (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en	Mur C	309LAB0101P00	ZSO	DEGRADATIO	Fr1:Amiant

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable		4		N PARTIELLE	e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur D	309LAB0101P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarra s		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Béton	Enduit plâtreux	Mur A	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
e 3			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		6			déecté (Chrysotile)
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Placard 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Placard 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de		Béton	Enduit plâtreux	Mur C	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
bains			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		6			déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur E	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur F	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur G	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur G	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur J	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Enduit plâtreux	Mur L	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		6			déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur E	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur F	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur H	309LAB0101P006	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Isolant	Matériau	Mur A	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable		8			déecté (Chrysotile)
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Mur B	309LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Mur B	309LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Mur C	309LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Mur B	309LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	Mur B	309LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit	Enduit plâtreux	Mur C	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
1			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		9			déecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambr		Enduit	Enduit plâtreux	Mur A	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
e 2			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		9			déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de		Enduit	Enduit plâtreux	Mur H	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
bains			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		9			déecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur E	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur F	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux	Mur H	309LAB0101P00	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable		9			déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur I	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur K	309LAB0101P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	309LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	309LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur E	309LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante déecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			vrac non séparable					
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur F	309LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur G	309LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS		Selon BT			

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	COLLECTIFS					

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beaugard 77140 NEMOURS Tél : 01.84.28.41.57 Fax : 01.84.28.42.02 Siret : 277 730 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX N° 2017 27745</b>  EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5148 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS	<b>SERVICE NEMOURS Techniciens</b> <b>ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE</b>	
<b>LOCALISATION</b> Programme 309 CHAMPAGNE SUR SEINE - P&M CURIE-CALMETTE Tranche 1 Ensemble ACOO Escalier AB Etage 01 Logement 475 Modale 309LAB0101 Retrait des câbles A L'ANTENNE	<b>ADRESSE</b> 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 30-11-2017 AU 14-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AMANTE AVANT TVX - TVX	5,00	5,00	25,00
AM73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	5,00	48,00	240,00
<b>TOTAL H.T.</b>				265,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A. 20,00 %</b>				53,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				318,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA: TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONDANT T.T.C.
1	HONAMIA	A760 NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE		318,00

AFFECTATION ANALYTIQUE			
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRONAGE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONDANT T.T.C.
1	HONAMIA	309 1 ACOO AB 309LAB0101 1.9907261	318,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27745

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

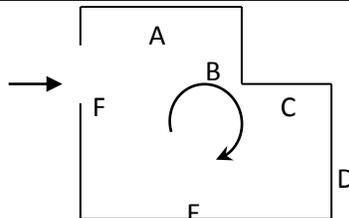

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture			
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Peinture			
Chambre 3	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de	Béton		Dalle de sol	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
		plâtre + isolant)							
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
WC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Gaine technique 1					Aucun				
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Peinture			
Gaine technique 2					Aucun				
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Cellier	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Gaine technique 3					Aucun				

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère	309LAB0101P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 309LAB0101 15/12/2017

23/54

Date d'édition : 24/12/2017

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable					
Débarra s		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambr e 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambr e 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambr e 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Dalle de sol	Dalle dure	309LAB0101P00	Sol	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
2			cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	1			déecté (Chrysotile)	
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P001	Sol	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P001	Sol	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P001	Sol	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible	309LAB0101P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable					
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	peinture non séparable				(Chrysotile)	
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	309LAB0101P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	309LAB0101P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur J	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur L	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	309LAB0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	309LAB0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	309LAB0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	309LAB0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	309LAB0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Isolant	Matériau plâtreux blanc	309LAB0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable				(Chrysotile)	
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur I	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur K	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	309LAB0101P005	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	309LAB0101P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non	309LAB0101P005	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable				(Chrysotile)	
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	309LAB0101P005	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	309LAB0101P005	Mur G	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	309LAB0101P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse	309LAB0101P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 309LAB0101 15/12/2017

36/54

Date d'édition : 24/12/2017

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			noire en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable				
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	309LAB0101P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P006	Mur L	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	309LAB0101P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	309LAB0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	309LAB0101P009	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	309LAB0101P005	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 309LAB0101 15/12/2017

Date d'édition : 24/12/2017

37/54

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Revêtement souple	Revêtement bitumineux beige avec poussières	309LAB0101P002	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	309LAB0101P005	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Matériau beige en vrac	309LAB0101P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige	309LAB0101P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	309LAB0101P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Revêtement souple	Revêtement bitumineux beige avec poussières	309LAB0101P002	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige	309LAB0101P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	309LAB0101P005	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	309LAB0101P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	309LAB0101P005	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	309LAB0101P005	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Carrelage	309LAB0101P005	Mur G	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	309LAB0101P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	309LAB0101P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 309LAB0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAB0101 15/12/2017		Placard 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAB0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	309LAB0101 15/12/2017		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement bitumineux beige avec poussières	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 309LAB0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAB0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

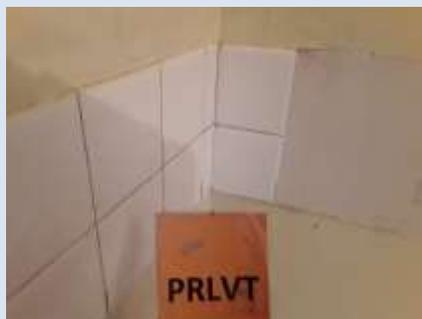

PRELEVEMENT : 309LAB0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Carrelage	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 309LAB0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur L		Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 309LAB0101P007**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**

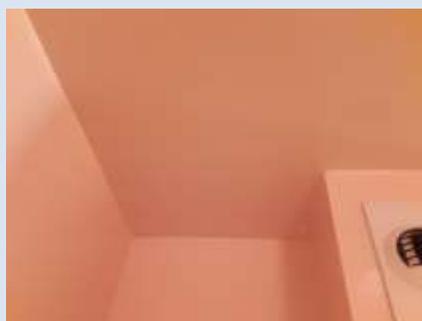

**PRELEVEMENT : 309LAB0101P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + peinture non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 309LAB0101P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 309LAB0101P010**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	309LAB0101 15/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Matériau beige en vrac	15/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 01 31 85 24 42  
 01 31 85 24 42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
 Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018  
**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35952 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est le contracte que le client a accepté de signer.)

**Client :**  
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-123020  
 Fiche ITGA : IT071712-35952  
 Réçu au laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB001-00
Qualité client	309LAB001-00 - 3 RUE FERRE ET MARIE CURE LOT 475 77430 CHUMPAIGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sur Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dans caisson gris / Cote polynésie (avec en faible quantité) / Rapproché gris en faible quantité

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analogue (META) : imageur numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FI 085 ou FI 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue (méthode interne NF X 40-059)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Dalle dans caisson gris + cote polynésie (avec en faible quantité) non séparables + rapproché gris en faible quantité non séparables	META le 23/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatide	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, par elles seules, elles ne peuvent constituer une représentation de l'échantillon. Nos données sont validées et certifiées de façon à être utilisables sans restriction pourvu que l'utilisateur en fasse un usage approprié.

**itga** 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 7890 LES ALLUETS LE ROI  
 01 31 85 24 42  
 01 31 85 24 42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
 Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018  
**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35953 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est le contracte que le client a accepté de signer.)

**Client :**  
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-123020  
 Fiche ITGA : IT071712-35953  
 Réçu au laboratoire n° : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB001-00
Qualité client	309LAB001-00 - 3 RUE FERRE ET MARIE CURE LOT 475 77430 CHUMPAIGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Celles Sur Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement fibrociment beige avec poissolines

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analogue (META) : imageur numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FI 085 ou FI 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue (méthode interne NF X 40-059)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Revêtement fibrociment beige avec poissolines	META le 23/12/2017	Absence non détectée	---	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, par elles seules, elles ne peuvent constituer une représentation de l'échantillon. Nos données sont validées et certifiées de façon à être utilisables sans restriction pourvu que l'utilisateur en fasse un usage approprié.



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57140 SAINT-URBAIN-LES-VAUX  
Tél : 02 91 25 41 42  
Fax : 02 91 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 17947  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrtec.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35954 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les feuilles annexes à l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123020  
Échantillon ITGA : IT071712-35954  
Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Sol Revêtement usagé
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire en dalle quadrée / Rapproché gris en dalle quadrée en vrac

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple beige	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1
Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en dalle quadrée non séparables + rapproché gris en dalle quadrée en vrac non séparables + colle polymère jaune non séparables	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

01/01/2017

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57140 SAINT-URBAIN-LES-VAUX  
Tél : 02 91 25 41 42  
Fax : 02 91 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 17947  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrtec.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35955 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les feuilles annexes à l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123020  
Échantillon ITGA : IT071712-35955  
Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mar C Faïence 1
Description ITGA	Colle beige en vrac / Matériau beige en vrac / Carrelage

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige en vrac non séparables + matériaux beige en vrac non séparables	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Carrelage	META le 22/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

01/01/2017

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
 57140 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  
 Tél : 03 21 24.41.42  
 Fax : 03 21 24.41.43  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11747  
 Liste des sites partenaires  
 disponibles sur www.COFRAC.fr  


**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35956 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**  
 AGENCE EH-ICOMPTA MATERIAUX EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-123020  
 Échantillon ITGA : IT071712-35956  
 Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB0101PROJ / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain N° 8 Faïence 2
Description ITGA	Colle beige en vrac / Poléurux multiples / Matériaux gris en faible quantité en vrac / Carrelage

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Colle beige en vrac non séparables + poléurux multiples non séparables + matériaux gris en faible quantité en vrac non séparables	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	3
Carrelage	META le 22/12/2017	Absence de fibres	—	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le valider. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties par le laboratoire.

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
 57140 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  
 Tél : 03 21 24.41.42  
 Fax : 03 21 24.41.43  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11747  
 Liste des sites partenaires  
 disponibles sur www.COFRAC.fr  


**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35957 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**  
 AGENCE EH-ICOMPTA MATERIAUX EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-123020  
 Échantillon ITGA : IT071712-35957  
 Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB0101PROJ / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Evénis N° 1 Béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Papier

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables + papier non séparables	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le valider. Les données sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties par le laboratoire.

Page 1/1

**itga** Ingénierie et conseil

Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
47740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS  
Tél : 02 49 25 41 42  
Fax : 02 49 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 17947  
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

**cofrac**  
**ESSAIS**

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données relatives aux seuls échantillons pour lesquels il est responsable. Il ne s'engage pas à garantir la fiabilité des données relatives aux autres échantillons.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35958 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse :)

**Client :**  
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123020  
Échantillon ITGA : IT071712-35958  
Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB0101PRO7 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Richard Enduit - Peinture laquée
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique quaternaire performante de la norme NF X 43-099

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatée	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté de garantir la fiabilité des données relatives aux seuls échantillons pour lesquels ils sont responsables. Ils ne s'engagent pas à garantir la fiabilité des données relatives aux autres échantillons.

Page 1/1

**itga** Ingénierie et conseil

Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
47740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS  
Tél : 02 49 25 41 42  
Fax : 02 49 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 17947  
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

**cofrac**  
**ESSAIS**

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données relatives aux seuls échantillons pour lesquels il est responsable. Il ne s'engage pas à garantir la fiabilité des données relatives aux autres échantillons.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35959 EN DATE DU 23/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse :)

**Client :**  
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123020  
Échantillon ITGA : IT071712-35959  
Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB0101PRO8 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mar C isolant
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau cartonné / Peinture

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique quaternaire performante de la norme NF X 43-099

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non identifiable + peinture non identifiable	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatée	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté de garantir la fiabilité des données relatives aux seuls échantillons pour lesquels ils sont responsables. Ils ne s'engagent pas à garantir la fiabilité des données relatives aux autres échantillons.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35960 EN DATE DU 23/12/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les schémas soumis à l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123020  
Échantillon ITGA : IT071712-35960  
Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB010101 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Collet Mar G Enchaie
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Papier

**Préparation :**  
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Proximité Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non utilisables + papier non utilisable	META le 22/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire établir. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission, des données, informations ou autres de nature à être utilisées sans vérification préalable et sans responsabilité de l'émission.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35961 EN DATE DU 23/12/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les schémas soumis à l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123020  
Échantillon ITGA : IT071712-35961  
Réq. au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	309LAB0101-01
Dossier client	309LAB0101-01 - 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LGT 475 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	309LAB010101 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Collet sans étiquet Revêtement bitumineux flué/enc
Description ITGA	Matériau beige en vrac

**Préparation :**  
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Proximité Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau beige en vrac	META le 22/12/2017	Absence des fibres	---	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire établir. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission, des données, informations ou autres de nature à être utilisées sans vérification préalable et sans responsabilité de l'émission.

Page 1/1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigne Entreprise  
Case postale 4 13 30  
3011 DORIGNAN CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exécution au plan
  - Planage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Dossier technique avant
  - Diagnostic avant les parties jointives
  - Présence de terrasses et autres besoins spécifiques
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Planage d'arrimage avant / après travaux et démolition
  - Planage d'arrimage sur surfaces lissées ou similaires
  - Planage de pierre avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICATION DE  
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. LEITE LOPES Alain sous le numéro : C021-SE04-2017

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 24/08/2017 Au 23/08/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu de l'acte de la commission et de l'habilitation (NF L311 et NF EN 12518, NF EN 12519) et sont validées par les audits réalisés par les organismes agréés de certification. Le présent certificat est délivré par l'organisme certificateur. Ce certificat est valide à condition que les résultats des audits soient de surveillance soient positivement satisfaisants.


Le présent certificat est délivré à titre de reconnaissance des compétences des personnes physiques titulaires de ce certificat et ne constitue pas une garantie de la qualité des prestations réalisées par les titulaires de ce certificat. Le présent certificat est délivré à titre de reconnaissance des compétences des personnes physiques titulaires de ce certificat et ne constitue pas une garantie de la qualité des prestations réalisées par les titulaires de ce certificat. Le présent certificat est délivré à titre de reconnaissance des compétences des personnes physiques titulaires de ce certificat et ne constitue pas une garantie de la qualité des prestations réalisées par les titulaires de ce certificat.

Déclaré à Thionville, le 24/08/2017  
Pour QUALIT'COMPETENCES  
LAROUEZ Soufian, Responsable Certification



Seul Prestataire Quali-à la marque Quali'Compétences est  
certifié sous le numéro C-0009. Plus de détails sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATIONS  
19, allée de la Vallée - 54100 VILLERS-LEZ-NEUCHÂTEAU  
Tél : 03 83 30 20 00 - Fax : 03 83 30 20 01 - Mail : [contact@qualitcompetences.com](mailto:contact@qualitcompetences.com)  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

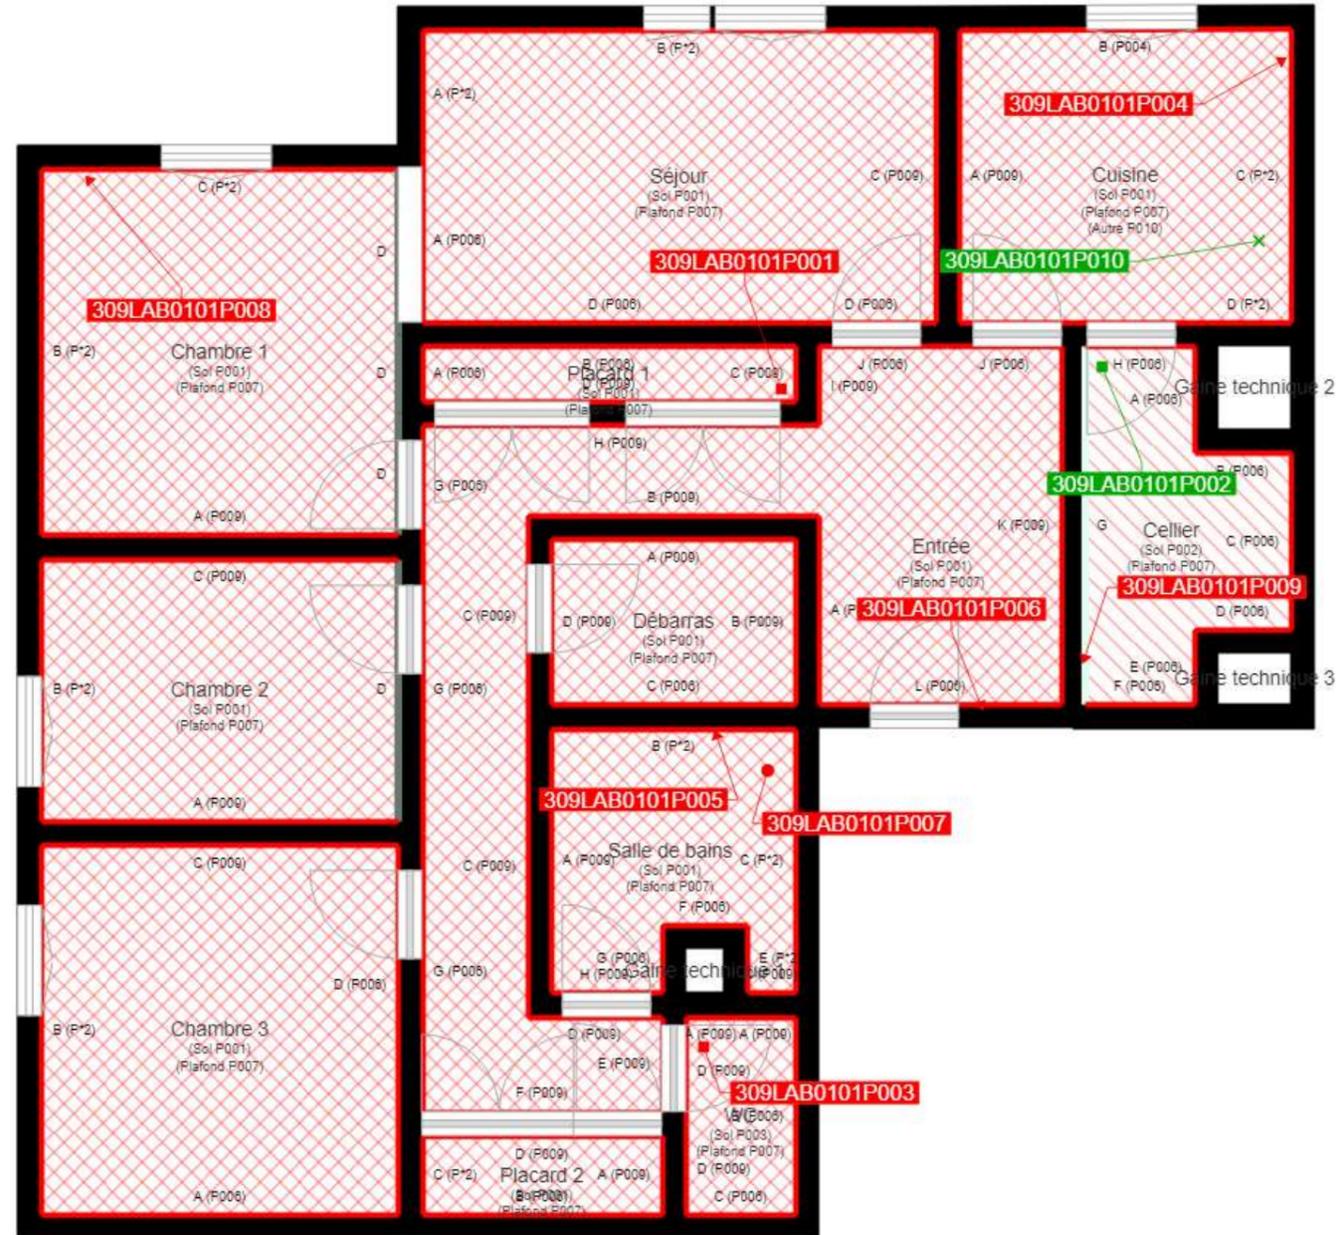

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés