

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

3 RUE DE LARA LGT 598

598

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	598
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	312PAB0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 22/11/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



**Rapport N° : 312PAB0001 10/11/2017**

Date d'édition : 22/11/2017

2/26

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	16
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	20
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangérosité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	25

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafonds	312PAB0001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	312PAB0001P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafonds	312PAB0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté

Rapport N° : 312PAB0001 10/11/2017

4/26

Date d'édition : 22/11/2017

EXPERT HABITAT &amp; INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		plaque de plâtre	peintures multiples non séparable + papier non séparable					(Chrysotile)
Chambre 5		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b>		PAGE N° 2
		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 25326
		Édité le 08-11-2017
		Le Service Émetteur 
<b>ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX</b>		
JE SOUSSIGNE		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 25326
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT
HEURE DE DÉPART :		POUR L'ENTREPRISE

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

 Impossible d'afficher l'image.

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

**Rapport N° : 312PAB0001      10/11/2017**  
Date d'édition : 22/11/2017

**8/26**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

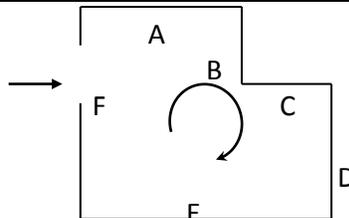

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Garages			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Palier			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Chambre 5			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 1	Carreaux de plâtre				Sol souple	Placoplatre			
Couloir	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Placoplatre			
Placard 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
WC	Carreaux de plâtre				Carrelage	Placoplatre			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Placoplatre			
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Placoplatre			
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre	Béton		Carrelage	Placoplatre			
Séjour	Béton	Périphérique	Carreaux de		Carrelage	Placoplatre			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
		s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	plâtre						
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Carrelage	Placoplatre			
Garages	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Aucun				
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Placoplatre			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Placoplatre			
Palier	Carreaux de plâtre	Bois			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 4	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Sol souple	Placoplatre			
Chambre 5	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Sol souple	Placoplatre			
Chambre 3	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Bois		Sol souple	Placoplatre			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	312PAB0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + carton non séparable					
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 312PAB0001 10/11/2017

13/26

Date d'édition : 22/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			séparable				

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	312PAB0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N° : 312PAB0001 10/11/2017

14/26

Date d'édition : 22/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	312PAB0001P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	312PAB0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 312PAB0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 312PAB0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 312PAB0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 312PAB0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 312PAB0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 312PAB0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 312PAB0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27032 EN DATE DU 20/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est le contracte que les laboratoires ont accepté de réaliser pour l'opération qui est décrite par le contrat.)

**Cliant :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
 MASTENGA (S)  
 23 rue d'Albert  
 62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-113907  
 Fiche ITGA : IT071711-27032  
 Réq. au laboratoire n° : 10/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	312PAB0001-01
Dossier client	312PAB0001-01 - 3 RUE DE LARA LOT 393 77430 CHAMPAGNE SUR SERE
Echantillon	312PAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Casse Mur A Evolué - Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - imageur numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique limitée interne IT (BS ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'examen	N° de référence
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables	META le 17/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste




**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27033 EN DATE DU 20/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est le contracte que les laboratoires ont accepté de réaliser pour l'opération qui est décrite par le contrat.)

**Cliant :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
 MASTENGA (S)  
 23 rue d'Albert  
 62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-113907  
 Fiche ITGA : IT071711-27033  
 Réq. au laboratoire n° : 10/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	312PAB0001-01
Dossier client	312PAB0001-01 - 3 RUE DE LARA LOT 393 77430 CHAMPAGNE SUR SERE
Echantillon	312PAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mur A Evolué - Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - imageur numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique limitée interne IT (BS ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'examen	N° de référence
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables	META le 17/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27034 EN DATE DU 20/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-110007  
 Échantillon ITGA : IT071711-27034  
 Réq. au laboratoire le : 10/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	312PAB0001-01
Causeur client	312PAB0001-01 - 3 RUE DE LARA LOT 598 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Échantillon	312PAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Plateau D'achat - Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 050)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparables	META le 17/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Choixale	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27035 EN DATE DU 20/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
 MATERIAUX  
 21 route d'Albert  
 62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-110007  
 Échantillon ITGA : IT071711-27035  
 Réq. au laboratoire le : 10/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	312PAB0001-01
Causeur client	312PAB0001-01 - 3 RUE DE LARA LOT 598 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Échantillon	312PAB0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Au C. Global - Peinture blanche
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 050)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparables	META le 20/11/2017	Absence de fibres	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste





**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27036 EN DATE DU 20/11/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
MAIERGAUD  
21 route d'Albert  
62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-110007  
Échantillon ITGA : IT071711-27036  
Réq. au laboratoire le : 10/11/2017

**Ref. Client :**

Commande	312PAB0001-01
Causeur client	312PAB0001-01 - 3 RUE DE LARA LOT 598 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	312PAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dénivelé 2 Mts C Enduit Peinture lattes
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carbone

**Préparation :**  
Échantille de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable + carbone non séparé	META le 17/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatée	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de la validité des données et de leur exactitude. Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27037 EN DATE DU 20/11/2017**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)  
MAIERGAUD  
21 route d'Albert  
62430 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-110007  
Échantillon ITGA : IT071711-27037  
Réq. au laboratoire le : 10/11/2017

**Ref. Client :**

Commande	312PAB0001-01
Causeur client	312PAB0001-01 - 3 RUE DE LARA LOT 598 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	312PAB0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dénivelé 1 Mts C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple

**Préparation :**  
Échantille de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparées	META le 17/11/2017	Absence de fibres	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de la validité des données et de leur exactitude. Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**itga** Ingénierie et conseil  
 Parc Elbert - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
 07500 SAINT-GERMAIN-LES-ÉCLIPS  
 Tél : 03 21 23 41 44  
 Fax : 03 21 23 41 43  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747  
 Liste des sites et parties  
 accréditées sur www.cofrac.fr

**ESSAIS**

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27038 EN DATE DU 20/11/2017  
 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MAJENGAUR)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-110007  
 Échantillon ITGA : IT071711-27038  
 Réq. au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	312PAB0001-01
Causeur client	312PAB0001-01 - 2 RUE DE LARA LOT 598 77400 CHAMPAGNE SUR SEINE
Échantillon	312PAB0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / D'unbox 2 Plateaux Endat - Peinture plaques de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (batterie interne IT BS vs IT 206).

Technique Analytique :  
 Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparables + papier non séparables	META le 20/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Qualitative	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont effectué les analyses. Ce rapport ne peut être considéré comme une garantie de fiabilité sans réserve, quelle qu'elle soit, de la part de l'organisme accrédité. Les résultats sont fournis sous réserve de la qualité des échantillons et de la bonne tenue des données.

Page 1/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desjardins-Empeleux  
Case postale 4 13 30  
35 Talismane Centre de Haute  
SARL BOFFEVILLE 33283

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie



