

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25

77176 SAVIGNY LE TEMPLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	373LAB0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	13/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 26/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ATTESTATION(S).....	28
CERTIFICAT DE COMPETENCES	29

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 1654		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIAG		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME		
SERVICE SENART Techniciens LOCALISATION Programme 373 SAVIGNY LE TEMPLE - ZEPHIRIN CAMELINAT Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AB Étage 02 Logement 25 Module 373LAB0202 ADRESSE 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE		ÉMETTEUR LUTGEN MARC Téléphone 0321734144 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
DÉLAI D'EXECUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 29-01-2018 AU 12-02-2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	C'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTUR CUISINE SEJOUR CH1 ET SOL CUISINE WC	5,00	48,00	240,00
TOTAL H.T.				245,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				49,00
TOTAL T.T.C.				294,00
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	294,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	373 1	B000 AB 373LAB0202	L.8050063	294,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1654				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/

Rapport N° : 373LAB0202 13/02/2018

Version : 26/02/2018

5/30

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 1	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
WC	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Dalle Polystyrène	BOIS		
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Parquet flottant	Dalle Polystyrène	BOIS	BOIS	
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS	BOIS	
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Parquet flottant	Dalle Polystyrène	PVC		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Débarra s	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère blanche non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + revêtement	373LAB0202P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 2	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène expansé (billes) blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable	373LAB0202P00 3	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	373LAB0202P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	373LAB0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	373LAB0202P011	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère blanche non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + revêtement	373LAB0202P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène expansé (billes) blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable	373LAB0202P00 3	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	373LAB0202P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	373LAB0202P01 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 2	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	373LAB0202P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	373LAB0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 373LAB0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère blanche non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + revêtement	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 373LAB0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Colle beige + polystyrène expansé (billes) blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

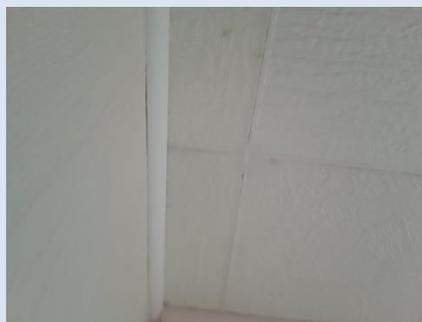

PRELEVEMENT : 373LAB0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige non séparable + peinture non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

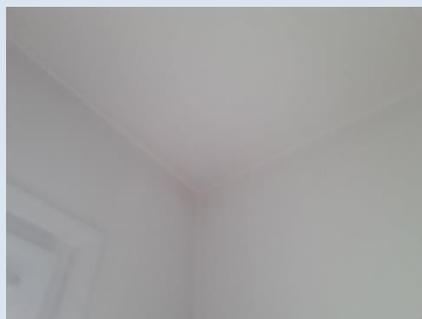

PRELEVEMENT : 373LAB0202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 373LAB0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	373LAB0202 13/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	13/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18677 EN DATE DU 23/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-18677 Réf. Commande Client : 373LAB0202-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-38658 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère blanche / Revêtement cassant blanc / Colle polymère incolore / Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en faible quantité hétérogène
<ul style="list-style-type: none"> ▸ Revêtement souple beige + colle polymère blanche non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + revêtement cassant blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable 	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

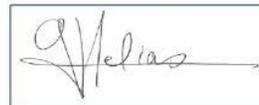

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18677 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur F Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38659 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071802-38660 Description ITGA : Colle beige / Polystyrène expansé (billes) blanc / Peinture / Matériau souple blanc
* Colle beige + polystyrène expansé (billes) blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable	META	1	23/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38661 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38662 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture
* Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071802-38663 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc / Colle beige / Peinture
* Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige non séparable + peinture non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18677 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38664 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38665 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Carton / Enduit beige en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38666 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38667 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 373LAB0202-01 - 57 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT LGT 25 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 373LAB0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-38668 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peinture / Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18677 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés