

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 COUR DE JUPITER APT 753

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	313LAO0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	27/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ATTESTATION(S).....	28
CERTIFICAT DE COMPETENCES	29

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	Sous évier	313LAO0202P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Porte de placard métallique	313LAO0202P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	Sous évier	313LAO0202P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Porte de placard métallique	313LAO0202P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 2645 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS	ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE Téléphone 0321734144	
SERVICE NEMOURS Techniciens	LOCALISATION Programme 313 CHAMPAGNE SUR SEINE - PARC DES CHAILLOTS Tranche 2 Ensemble H000 Escalier AO Étage 02 Logement 753 Module 313LAO0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE 2 COUR DE JUPITER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 15-02-2018 **AU** 01-03-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM149	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE GARDIEN JOIGNABLE AU 06.06.00.44.75	5,00	5,00	25,00
AM172	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	1,00	25,00	25,00
TOTAL H.T.				50,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				10,00
TOTAL T.T.C.				60,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHN			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A760	NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	60,00	

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA	313 2	H000 AO 313LAO0202	L 9928653	60,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2645

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salle de bains et WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Peinture			
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Peinture			
Salle de bains et WC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			
Entrée	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Gaine technique					Aucun	Aucun			
Salon	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Gaine technique					Aucun	Aucun			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	313LAO0202P008	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	313LAO0202P009	Porte de placard métallique	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	313LAO0202P008	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	313LAO0202P009	Porte de placard métallique	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	313LAO0202P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + carrelage	313LAO0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + moquette marron + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + moquette marron + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + moquette marron + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + moquette marron + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	313LAO0202P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	313LAO0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	313LAO0202P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	313LAO0202P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	313LAO0202P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	313LAO0202P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon		Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	313LAO0202P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + carrelage	313LAO0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Faïence 1	Colle grise + carrelage	313LAO0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	313LAO0202P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 313LAO0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAO0202 27/02/2018		Salon
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 313LAO0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAO0202 27/02/2018		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Isolant	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAO0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAO0202 27/02/2018		Salle de Bains/WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

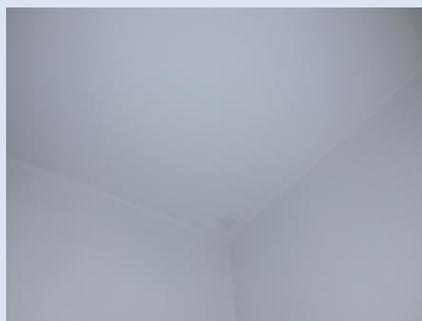

PRELEVEMENT : 313LAO0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAO0202 27/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise + carrelage	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 313LAO0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAO0202 27/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 313LAO0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAO0202 27/02/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + moquette marron + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

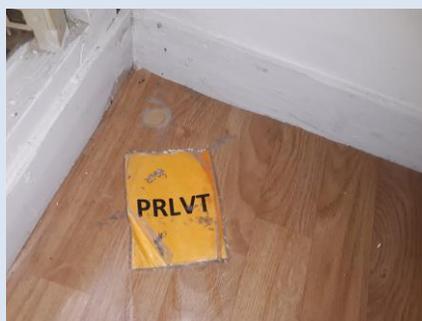

PRELEVEMENT : 313LAO0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAO0202 27/02/2018	Salle de Bains/WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

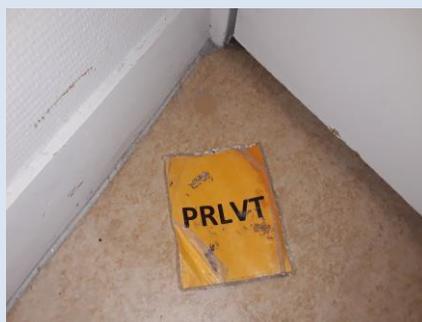


PRELEVEMENT : 313LAO0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAO0202 27/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAO0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAO0202 27/02/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	27/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte de placard métallique		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

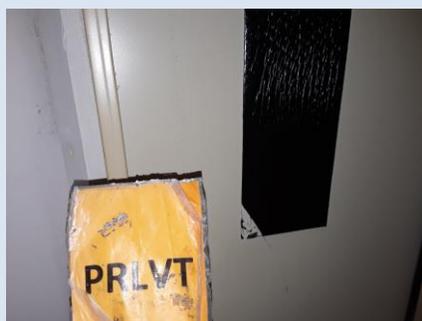

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23645 EN DATE DU 06/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-23645 Réf. Commande Client : 313LAO0202-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/03/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salon Mur C Béton				Réf échantillon ITGA : IT071803-773 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture / Matériau gris en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META	1	05/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Mur C Isolant				Réf échantillon ITGA : IT071803-774 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	05/03/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23645 EN DATE DU 06/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071803-775 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META	1	05/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Falence 1				Réf échantillon ITGA : IT071803-776 Description ITGA : Colle grise / Carrelage
▶ Colle grise + carrelage	META	1	05/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071803-777 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité / Carton en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable	META	3	06/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071803-778 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragraège gris
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + moquette marron + colle polymère jaune + ragraège gris non séparable	META	1	05/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071803-779 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragraège gris
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragraège gris non séparable	META	1	05/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAO0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071803-780 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
▶ Matériau bitumineux noir	META	3	06/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23645 EN DATE DU 06/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 313LAO0202-01 - 2 COUR DE JUPITER APT 753 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE		Ref échantillon ITGA : IT071803-781		
Ref échantillon client : 313LAO0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Porte de placard métallique Revêtement bitumineux		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Peinture en faible quantité		
↳ Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	META	1	05/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)

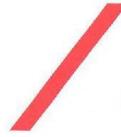

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES

CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)

CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU

CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965,

DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI

QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A

L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPARTITION DE 2010S 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES

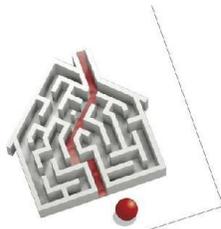

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de hermines dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.




Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13

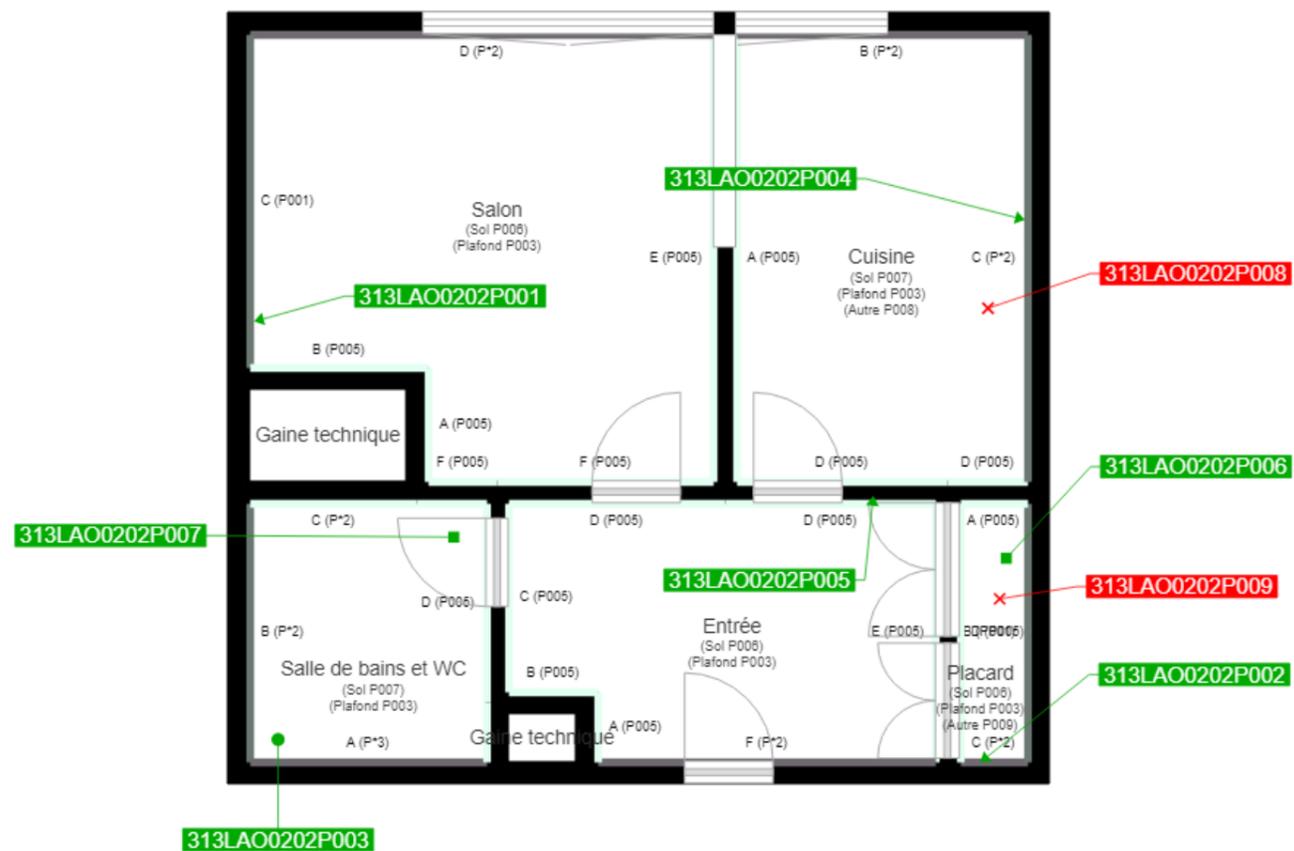

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés