

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

3 ALLEE DES TROIS ORIONS

MODULE 313LAM0202  
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 313LAM0202
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	313LAM0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 05/03/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	12
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	23
ATTESTATION(S).....	26
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	26

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 3178  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4476 1 <b>Provenance</b> GATINAIS SEINE LOING <b>Objet</b> ENTRETIEN	<b>ÉMETTEUR</b> TAHIRI FATIHA	
<b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L	<b>LOCALISATION</b> Programme 313 CHAMPAGNE SUR SEINE - PARC DES CHAILLOTS Tranche 2 Ensemble G000 Escaller AM Étage 02 Logement 706 Module 313LAM0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>ADRESSE</b> 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** : 15 JOURS **PÉRIODE DU** 21-02-2019 **AU** 07-03-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMIS0	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - GARDIEN 06.86.00.44.76	1,00	5,00	5,00
AM170	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS SOL CUI+CHA+SDB+ ENTREE+MUR CUI+CHAM+	6,00	25,00	150,00
<b>TOTAL H.T.</b>				155,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				31,00
<b>T.V.A.</b>		20,00 %		
<b>TOTAL T.T.C.</b>				186,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	ASUD SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE		186,00

AFFECTATION ANALYTIQUE			RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET							
1 HONAMIA	313 2	G000 AM	313LAM0202	L 9925726			186,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 3178

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 313LAM0202 22/02/2019

Version : 05/03/2019

5/28

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

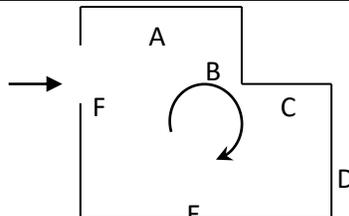
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	313LAM0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	313LAM0202P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	313LAM0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	313LAM0202P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	313LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	313LAM0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	313LAM0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	313LAM0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	313LAM0202P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement souple gris	313LAM0202P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	313LAM0202P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	313LAM0202P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	313LAM0202P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	313LAM0202P011	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	313LAM0202P011	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple blanc avec couche fibreuse	313LAM0202P011	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	313LAM0202P011	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple gris	313LAM0202P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple orange	313LAM0202P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	313LAM0202P012	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 313LAM0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAM0202 22/02/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



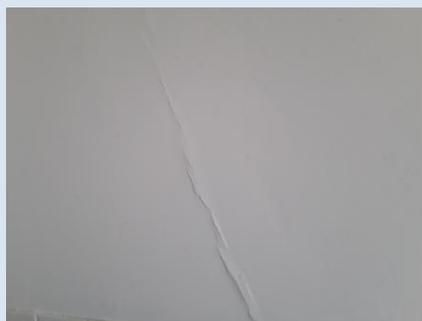
PRELEVEMENT : 313LAM0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAM0202 22/02/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 313LAM0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

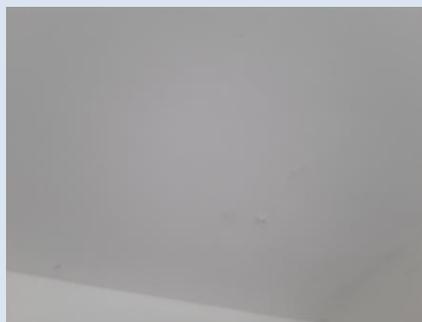EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAM0202 22/02/2019		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAM0202 22/02/2019		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple blanc avec couche fibreuse	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple orange	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	313LAM0202 22/02/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAM0202 22/02/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple orange	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 313LAM0202P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	313LAM0202 22/02/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	22/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-17261 EN DATE DU 04/03/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-17261 Réf. Commande Client : 313LAM0202-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 313LAM0202-01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071902-52723
Réf échantillon client : 313LAM0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202-01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071902-52724
Réf échantillon client : 313LAM0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202-01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071902-52725
Réf échantillon client : 313LAM0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-17261 EN DATE DU 04/03/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 313LAM0202--01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac		Réf échantillon ITGA : IT071902-52726		
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202--01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur D Enduit plaque de plâtre				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071902-52727		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202--01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit béton				
Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071902-52728		
* Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202--01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit plaque de plâtre				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité		Réf échantillon ITGA : IT071902-52729		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202--01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit béton				
Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071902-52730		
* Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	04/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202--01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche		Réf échantillon ITGA : IT071902-52731		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple gris	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.  
 DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-17261 EN DATE DU 04/03/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 313LAM0202-01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071902-52732 Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène / Peinture en faible quantité		
Revêtement souple beige	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202-01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071902-52733 Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Revêtement souple blanc avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple blanc avec couche fibreuse	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple orange	META (1)	3	04/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 313LAM0202-01 - 3 ALLEE DES TROIS ORIONS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Réf échantillon client : 313LAM0202P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071902-52734 Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche		
Revêtement souple gris	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple orange	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	02/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

## ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE                  DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE                  DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES                  CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )                  CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )                  REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION                  REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES                  DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU                  CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )                  DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )                  RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION                  ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES                  ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )                  INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )                  MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN                  CALCULS DES MILLIMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.                  ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ                  ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )                  DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS                  DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE                  CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION                  DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO                  INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES                  THERMOGRAPHIE INFRAROUGE                  DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.                  DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE                  DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION                  DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL                  DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.                  DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES                  EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )                  ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION                  CENTRE DE FORMATION                  MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE                  DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR                  VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

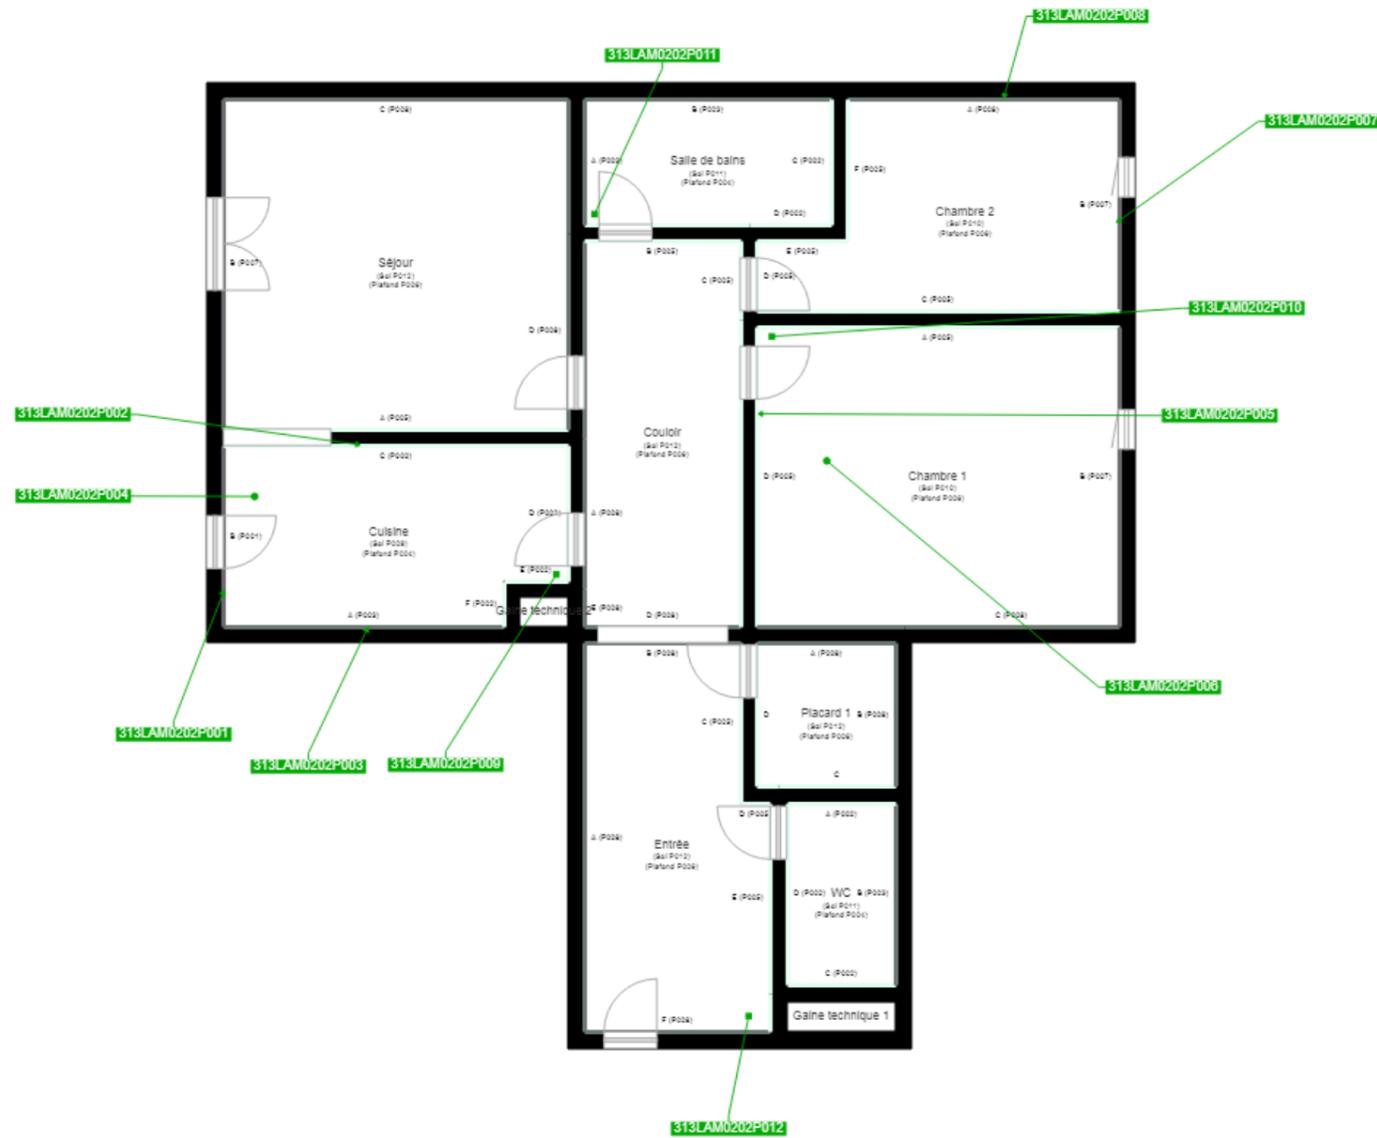
Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

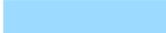
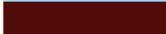
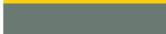
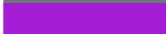
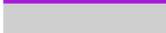
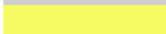
Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES

Aucun document disponible



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés