

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

1 ALLEE BRUNEAUT

7

77250 ECUELLES



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUELLES
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	7
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	317LAA0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	05/11/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 23/11/2019

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ATTESTATION(S)	27
CERTIFICAT DE COMPETENCES	28

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNÉES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR

HABITAT 77 - oph de seine et marne
 ANT. GATINAIS SEINE & LOING
 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur
 77811 MORET SUR LOING CEDEX
 Tél : 01 64 14 11 11

Siret : 27770001900015

Réf. fournisseur F / 5149
 Marché n° 2017 4476 1
 Provenance GATINAIS SEINE LOING
 Objet DIAG

BON DE TRAVAUX

2019 25539

EXPERT HABITAT INGENIERIE

33 BIS BOULEVARD GAMBETTA
 3EME ETAGE
 78300 POISSY

Téléphone 0321734144

SERVICE SCE GATINAIS S&L

LOCALISATION Programme 317 ECUELLES - RESIDENCE RAVANNES
 Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 02 Logement 7 Module 317LAA0202
 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN

ADRESSE

1 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUELLES

DELAI D'EXECUTION 7 JOURS**PERIODE DU** 29/10/2019 **AU** 04/11/2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE	1,00	5,00	5,00
AMIT3	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	3,00	48,00	144,00
TOTAL H.T.				149,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				29,80
T.V.A. 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				178,80

AFFECTATION BUDGETAIRE	CODE BUDGET	RUBRIQUE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI	MONTANT T.T.C.
	1 HONAMIA	A760 ASUD	SUD LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE HONORAIRES DIAG AMIANTE	178,80

AFFECTATION ANALYTIQUE	CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
	1 HONAMIA	317 1 A000 AA 317LAA0202	L9912197	178,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 25539

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

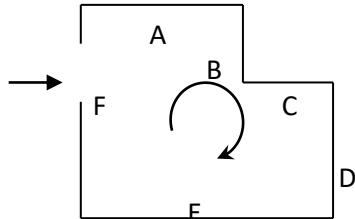
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	R+2		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	R+2	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Moquette	Enduit			
Placard 1	R+2	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Moquette	Enduit			
Séjour / Salon	R+2	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Plancher bois	Enduit			
Balcon	R+2									
Cuisine	R+2	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Périmériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Dégagement	R+2	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Moquette	Enduit			
WC	R+2	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Gaine technique 1	R+2									
Salle de bains	R+2	Plaque de plâtre	Péphériques / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	R+2	Péphériques / Plaques de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre		Plancher bois	Enduit			
Chambre 1	R+2	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Péphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre		Moquette	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine	R+2	Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	317LAA0202P001	Sous évier	DGRADATIO N PARTIELLE	Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	317LAA0202P002	Sol	DGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + agrément rose avec poussières	317LAA0202P002	Sol	DGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	317LAA0202P00 2	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose avec poussières	317LAA0202P00 2	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	317LAA0202P00 2	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose avec poussières	317LAA0202P00 2	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Moquette	Moquette grise	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + papier en faible quantité non séparable	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	R+2	Moquette	Moquette grise	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Dégagement	R+2	Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + papier en faible quantité non séparable	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Moquette	Moquette grise	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Entrée	R+2	Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + papier en faible quantité non séparable	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Moquette	Moquette grise	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + papier en faible quantité non séparable	317LAA0202P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	317LAA0202P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
WC	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	317LAA0202P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	317LAA0202P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d’Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

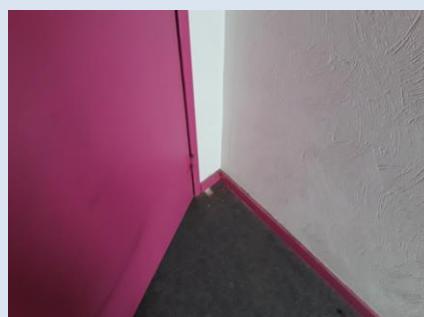
PRELEVEMENT : 317LAA0202P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Cuisine (R+2)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sous évier		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 317LAA0202P002					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Cuisine (R+2)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement souple	Revêtement souple beige	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Sol		Fr1:Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 317LAA0202P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose avec poussières	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Fr2:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 317LAA0202P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Fr1:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

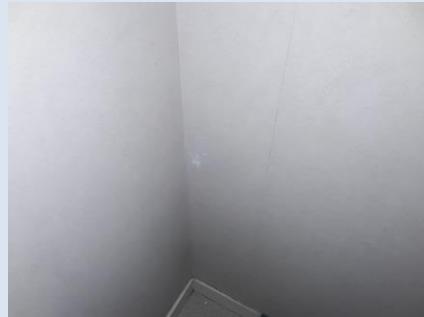
PRELEVEMENT : 317LAA0202P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Chambre 1 (R+2)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + papier en faible quantité non séparable	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION	RESULTAT				
Sol	Fr2:Amiante non détecté				
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 317LAA0202P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Chambre 1 (R+2)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION	RESULTAT				
Mur A	Amiante non détecté				
EMPLACEMENT					
					

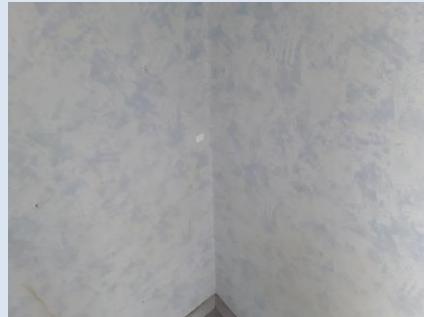
PRELEVEMENT : 317LAA0202P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Salle de bains (R+2)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Mur D		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 317LAA0202P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Salle de bains (R+2)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad		
LOCALISATION		RESULTAT			
Plafond		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 317LAA0202P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE	317LAA0202 05/11/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	05/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur B	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-105179 EN DATE DU 22/11/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 33 bis boulevard Gambetta 3ème étage 78300 POISSY	Réf. Commande ITGA : IT0719-105179 Réf. Commande Client : 317LAA0202--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/11/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP). Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 317LAA0202--01 - 1 ALLEE BRUNEHAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA : IT071911-38731			
Réf échantillon client : 317LAA0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Tampon bitumineux	Description ITGA : Tampon bitumineux noir			
* Tampon bitumineux noir	META (2)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 317LAA0202--01 - 1 ALLEE BRUNEHAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA : IT071911-38732			
Réf échantillon client : 317LAA0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Râgrégation rose avec poussières			
* Revêtement souple beige	META (1)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + râgrégation rose avec poussières	META (1)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 317LAA0202--01 - 1 ALLEE BRUNEHAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA : IT071911-38733			
Réf échantillon client : 317LAA0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre I Sol Moquette	Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Râgrégation rose / Papier en faible quantité			
* Moquette grise	META (2)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + râgrégation rose + papier en faible quantité non séparable	META (1)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / +

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-105179 EN DATE DU 22/11/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 317LAA0202-01 - 1 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA :	IT071911-38734		
Réf échantillon client : 317LAA0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture béton	Description ITGA :	Papier peint / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
* Papier peint + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 317LAA0202-01 - 1 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA :	IT071911-38735		
Réf échantillon client : 317LAA0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA :	Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 317LAA0202-01 - 1 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA :	IT071911-38736		
Réf échantillon client : 317LAA0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	22/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 317LAA0202-01 - 1 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUEILLES	Réf échantillon ITGA :	IT071911-38737		
Réf échantillon client : 317LAA0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA :	Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	2	22/11/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR) MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCUL DES MILLIMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.	ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENTE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERIAULIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPEES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS
--	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du **6 SEPTEMBRE 2019** au **31 DECEMBRE 2019** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou emploier des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au **31 DECEMBRE 2019** sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
 Pour la compagnie
 VD ASSOCIES
 P.O. 81, Bd Pierre Pomerleau
 33110 LE BOUSCAT
 RCS : 794 672 226 ORIAS : 00102120
 Tel : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Scanned by CamScanner

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+2	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 317LAA0202 - 71 ALLEE BRUNEAUT 77250 ECUELLES	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- █ Murs amiantés
- █ Prélèvements de sol amianté
- █ Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- \\\\ Sols amiantés
- \\\\\\ Plafonds amiantés
- \\\\\\\\ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés