

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

43 RUE DE LA LIBERATION LGT 646

646

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	43 RUE DE LA LIBERATION LGT 646 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	646
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	319BP0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	20/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 29/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	17
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	21
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	25

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77					PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beaugard 77140 NEMOURS Tél : 01.84.28.41.57 Fax : 01.84.28.42.02 Siret : 277.200.019.00015			BON DE TRAVAUX N° 2017 28113 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
RfÉ fournisseur F / 5148 Marché n° 2017 4475 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS			ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE REÇU le 07 DEC 2017		
SERVICE NEMOURS Techniciens LOCALISATION Programme 319 CHAMPAGNE SUR SEINE- RESIDENCE LES ALOUE Tranche 2 Ensemble 3000 Escalier SP Étage 00 Logement 645 Module 319PBP0002 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE			ADRESSE M OU MME KISI NIAGUA ET MBADI 43 RUE DE LA LIBERATION 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Tél. personnel 0960613783		
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS			PÉRIODE DU 06-12-2017 AU 20-12-2017		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	
AM48	REPERAGE AMANTE AVANT TVX - TVX ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE LOCATAIRE JOIGNABLE AU 06.50.88.37.83 OU 09.18.94.43.89	5,00	5,00	25,00	
AM03	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLÈVEMENTS ISSUS	5,00	48,00	240,00	
TOTAL H.T.				265,00	
H.T. ACTUALISE				265,00	
COEFFICIENT REGIONAL					
RABAIS					
TOTAL H.T.					
T.V.A. 20,00 %					
TOTAL T.T.C.				318,00	
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A/30	NEM SN	HONORAIRES DIAS AMANTE		318,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		MONTANT T.T.C.			
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRONNE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	319 2 (B00) BP 319PBP0002	L.9912557 KISI NIAGUA ET MBADI	318,00		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28113					
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE					

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 319BP0002 20/12/2017
Date d'édition : 29/12/2017

5/26

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
WC 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Paliers			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Béton				Sol souple	Placoplatre			
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Placoplatre			
WC 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
Couloir	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
WC 1	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
Placard	Carreaux de plâtre				Sol souple	Placoplatre			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Placoplatre			

Rapport N° : 319PBP0002 20/12/2017

Date d'édition : 29/12/2017

7/26

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Paliers	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 3	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 4	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Placoplatre			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	319PBP0002P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable +	319PBP0002P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture en faible quantité non séparable					
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	319PBP0002P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	319PBP0002P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	319PBP0002P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	319PBP0002P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit /	Enduit plâtreux	319PBP0002P00	Plafonds	DEGRADATION	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
e 1		Peinture plaque de plâtre	blanc en vrac + peintures multiples non séparable	6		N PARTIELLE	non détecté	
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	319PBP0002P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	319PBP0002P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité	319PBP0002P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable					
Paliers		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en	319PBP0002P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			faible quantité non séparable					
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Paliers		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit /	Enduit plâtreux	319PBP0002P00	Mur D	DEGRADATION	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
e 3		Peinture	blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	5		N PARTIELLE	non détecté	
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	319PBP0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 319PBP0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	319PBP0002 20/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 319PBP0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	319PBP0002 20/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

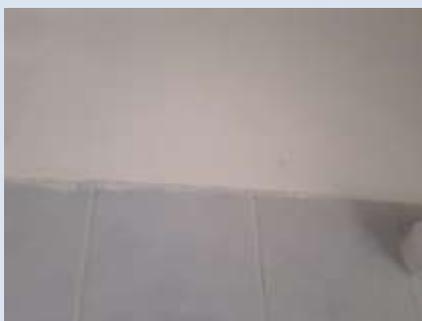

PRELEVEMENT : 319PBP0002P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	319PBP0002 20/12/2017	WC 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	20/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 319PBP0002P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	319PBP0002 20/12/2017	Chambre 4	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	20/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 319PBP0002P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	319PBP0002 20/12/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	20/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 319PBP0002P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	319PBP0002 20/12/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

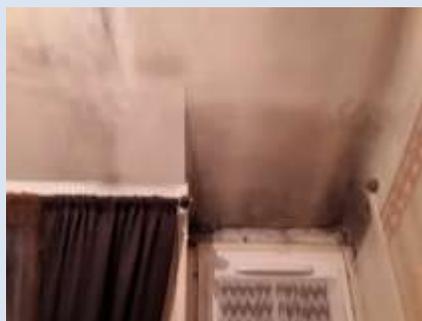

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 95900 AVEZNES LES BAPAUMES
 1 rue Traversière 95900 AVEZNES LES BAPAUMES
 03 21 73 41 44
 03 21 73 94 79
 www.expert-habitat.com

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 03/03/2017
cofre
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-44313 EN DATE DU 28/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est le contracte que les laboratoires ont signé avec le client.)

Client :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT071712-12499
 Fiche ITGA : IT071712-44313
 Réçu au laboratoire n° : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	319PBP002-00
Quai client	319PBP002-00 - 43 RUE DE LA LIBERATION LGT 546 77433 CHAMPAIGNE SUR BOIS
Echantillon	319PBP002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur & Enduit - Peinture beige
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture


Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de données sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission-Analyse (méthode interne) conformément à la norme NF X 43-059

Résultat :

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vase + peinture non décapée	META le 28/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Géraldine HELIAS - Analyste

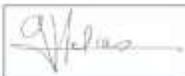

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur le client ou le sous-traitant. Le rapport d'essai est un document confidentiel et non représentatif de l'ensemble des prestations réalisées par le laboratoire. Les données personnelles et celles de clients, de sous-traitants ou de fournisseurs sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées à quiconque.

itga 1 rue Traversière 95900 AVEZNES LES BAPAUMES
 1 rue Traversière 95900 AVEZNES LES BAPAUMES
 03 21 73 41 44
 03 21 73 94 79
 www.expert-habitat.com

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 03/03/2017
cofre
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-44314 EN DATE DU 28/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est le contracte que les laboratoires ont signé avec le client.)

Client :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT071712-12499
 Fiche ITGA : IT071712-44314
 Réçu au laboratoire n° : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	319PBP002-00
Quai client	319PBP002-00 - 43 RUE DE LA LIBERATION LGT 546 77433 CHAMPAIGNE SUR BOIS
Echantillon	319PBP002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mur & Enduit - Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de données sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission-Analyse (méthode interne) conformément à la norme NF X 43-059

Résultat :

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vase + peinture non décapée	META le 28/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Géraldine HELIAS - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur le client ou le sous-traitant. Le rapport d'essai est un document confidentiel et non représentatif de l'ensemble des prestations réalisées par le laboratoire. Les données personnelles et celles de clients, de sous-traitants ou de fournisseurs sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées à quiconque.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-44315 EN DATE DU 28/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-13499
Échantillon ITGA : IT071712-44315
Réq. au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	319BP0002-03
Dossier client	319BP0002-03 - 43 RUE DE LA LIBERATION LOT 546-77430 CHAMPAIGNE SUR SOHE
Echantillon	319BP0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC 5 Palmeau Enduit Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples avec possiblité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Procteur Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec possiblité non séparables	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

In copie de ce rapport (hors des parties qui sont en blanc) : un rapport au client sur des résultats préliminaires non représentatifs de données, les données sont valides si elles ont été vérifiées par un laboratoire accrédité en qualité ISO 9001.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-44316 EN DATE DU 28/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-13499
Échantillon ITGA : IT071712-44316
Réq. au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	319BP0002-03
Dossier client	319BP0002-03 - 43 RUE DE LA LIBERATION LOT 546-77430 CHAMPAIGNE SUR SOHE
Echantillon	319BP0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 4 Mar B Enduit Peinture beige
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Procteur Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparables + peinture en faible quantité non séparables	META le 26/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Catherine HELIAS - Analyste

In copie de ce rapport (hors des parties qui sont en blanc) : un rapport au client sur des résultats préliminaires non représentatifs de données, les données sont valides si elles ont été vérifiées par un laboratoire accrédité en qualité ISO 9001.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-44317 EN DATE DU 28/12/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Cliant :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-13499
Échantillon ITGA : IT071712-44317
Réq. au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Cliant :

Commande	319BP0002-03
Dossier cliant	319BP0002-03 - 43 RUE DE LA LIBERATION LOT 546-77430 CHAMPAIGNE SUR SOISE
Echantillon	319BP0002P000 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambré 2 Mar C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
* Enduit plâtreux blanc en vase + peinture en faible quantité non séparables	META le 28/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Catherine HELIUS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés à ceux de nos clients qui ont souscrit nos services. Nous ne sommes pas responsables de dommages.

08/10/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-44318 EN DATE DU 28/12/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Cliant :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-13499
Échantillon ITGA : IT071712-44318
Réq. au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Cliant :

Commande	319BP0002-03
Dossier cliant	319BP0002-03 - 43 RUE DE LA LIBERATION LOT 546-77430 CHAMPAIGNE SUR SOISE
Echantillon	319BP0002P000 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambré 2 Partout Enduit Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
* Enduit plâtreux blanc en vase + peintures multiples non séparables	META le 28/12/2017	Absence non détecté	---	2

Validé par : Catherine HELIUS - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés à ceux de nos clients qui ont souscrit nos services. Nous ne sommes pas responsables de dommages.

08/10/2017

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35 Talismane Centre de Haute
SARL BOFFENVALEES

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).



Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



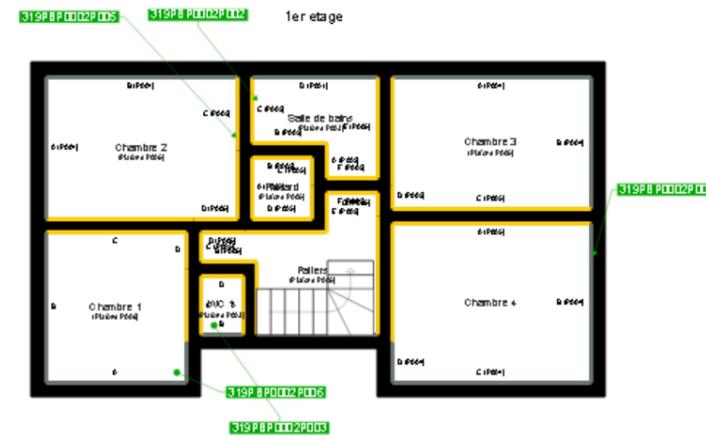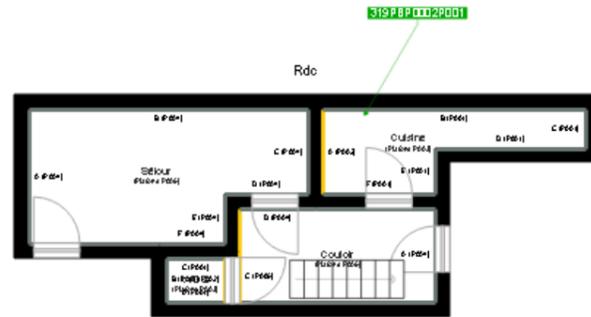

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés