

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

**30 RUE A. LE NOTRE
77610 FONTENAY TRESIGNY**



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	30 RUE A. LE NOTRE 77610 FONTENAY TRESIGNY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 31PA30000	Date d'émission du rapport :	29/08/2017
Le repérage a été réalisé le :	02/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Tristan BRUNIOT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 3541	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 29/08/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Tristan BRUNIOT



Rapport N° : OPH77 31PA30000 02/08/2017

2/24

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	13
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	17
ATTESTATION(S).....	23
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	24

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Façade avant	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Soubassement	31PA30000P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Façade avant	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Façade avant	31PA30000P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Façade avant	Peinture + bois non séparable	Volets	31PA30000P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Pignon droit	Matériau compact marron avec poussières	Pignon droit	31PA30000P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATIO N PARTIELLE
Pignon droit	Polystyrène + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Pignon droit	31PA30000P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Ventilation haute	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Ventilation basse	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Garde-Corps	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Chêneaux	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Dauphins	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Descentes EP	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Bavettes d'appuis	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Ebrasement extérieur de porte	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Ebrasement extérieur de fenêtres	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Appuis de fenêtres	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Façades	Ravalement des façades	Joint de brique	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE PAR BÂTIMENT
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Façades	Ravalement des façades	Joint d'étanchéité	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE par

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						bâtiment
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Façades	Ravalement des façades	Joint de dilatation	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE PAR BÂTIMENT
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Pignons	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	Tous revêtement existants (mosaïque, pâte de verre, bardage + complexe)
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Façades	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE PAR BÂTIMENT
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Bardage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Pâte de verre	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Faïence	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE PAR BÂTIMENT
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Pignons	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Joint de dilatation	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE PAR BÂTIMENT
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Joint d'étanchéité	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE par bâtiment
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Façades	Ravalement des façades	Joint de brique	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE PAR

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						BÂTIMENT
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Appuis de fenêtres	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Ebrasement extérieur de fenêtres	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Ebrasement extérieur de porte	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Bavettes d'appuis	Ravalement des façades	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Descentes EP	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Dauphins	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Chêneaux	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Garde-Corps	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Ventilation basse	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Ventilation haute	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Bâtiment	LES EXTERIEURS	Ensemble des zones	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	Tout éléments pouvant impacter les travaux et n'étant pas cités dans le descriptif
Maison	MAISONS INDIVIDUELLES	Ensemble des zones	Ravalement des façades	Ensemble des éléments	100%	Tout éléments pouvant impacter les travaux et

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						n'étant pas cités dans le descriptif

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 02/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

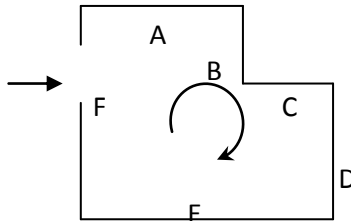

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.


PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Façade avant	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	31PA30000P002	Soubassement	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Façade avant	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige non séparable	31PA30000P003	Façade avant	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Façade avant	Peinture + bois non séparable	31PA30000P004	Volets	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Pignon droit	Matériau compact marron avec poussières (isolant)	31PA30000P005	Pignon droit	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Pignon droit	Polystyrène + peinture non séparable + matériau gris non séparable (bardage)	31PA30000P006	Pignon droit	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ensemble des façades	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	31PA30000P002	Ensemble des soubassements	X	Amiante non détecté	ZSO
	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige non séparable	31PA30000P003	Façades	X	Amiante non détecté	ZSO
	Peinture + bois non séparable	31PA30000P004	Volets	X	Amiante non détecté	ZSO

Commentaires:

- Gouttières en zinc.
- Bavettes d'appuis en béton
- Rien à signaler concernant la descente d'EP et la ventilation

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 31PA30000P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31PA30000 02/08/2017	Façade avant
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	02/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Soubassement		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 31PA30000P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31PA30000 02/08/2017	Façade avant
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige non séparable	02/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Façade avant		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 31PA30000P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31PA30000 02/08/2017	Façade avant
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture + bois non séparable	02/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Volets	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31PA30000P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31PA30000 02/08/2017	Pignon droit
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Matériau compact marron avec poussières	02/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Pignon droit	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31PA30000P006		
NOM DU CLIENT OPH77	NUMERO DU DOSSIER 31PA30000 02/08/2017	PIECE OU LOCAL Pignon droit
MATERIAU Polystyrène + peinture non séparable + matériau gris non séparable	DATE DE PRELEVEMENT 02/08/2017	NOM DE L'OPERATEUR BRUNOT Tristan
LOCALISATION Pignon droit		RESULTAT Amiante non détecté

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

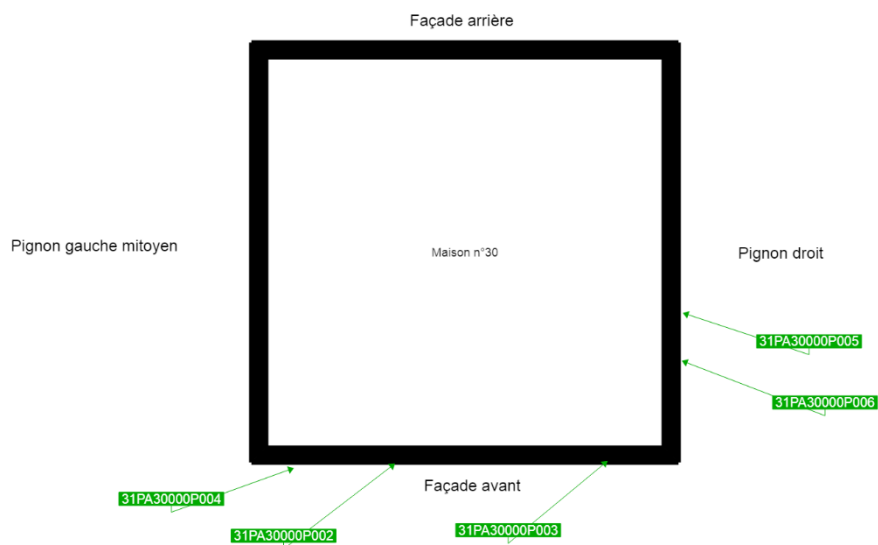

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-12309 EN DATE DU 10/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76451
Echantillon ITGA : IT071708-12309
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	31PA30000
Dossier client	31PA30000 - Réfection des Façades 77 MELUN - FONTENAY TRESSIGNY
Echantillon	31PA30000P002 / MAISONS INDIVIDUELLES - Façades - Maison - Enduit Peinture / Façade avant Soubassement Enduit
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META le 10/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-12310 EN DATE DU 10/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76451
Echantillon ITGA : IT071708-12310
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	31PA30000
Dossier client	31PA30000 - Réfection des Façades 77 MELUN - FONTENAY TRESSIGNY
Echantillon	31PA30000P003 / MAISONS INDIVIDUELLES - Façades - Maison - Enduit Peinture / Façade avant Façade avant Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige non séparable	META le 10/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-12311 EN DATE DU 10/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76451
 Echantillon ITGA : IT071708-12311
 Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	31PA30000
Dossier client	31PA30000 - Réfection des Façades 77 MELUN - FONTENAY TRESSIGNY
Echantillon	31PA30000P004 / MAISONS INDIVIDUELLES - Ensemble des zones - Maison - Ensemble des éléments / Façade avant Volets Peinture
Description ITGA	Peinture / Bois

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture + bois non séparable	META le 10/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-12312 EN DATE DU 10/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76451
Echantillon ITGA : IT071708-12312
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	31PA30000
Dossier client	31PA30000 - Réfection des Façades 77 MELUN - FONTENAY TRESSIGNY
Echantillon	31PA30000P005 / MAISONS INDIVIDUELLES - Ensemble des zones - Maison - Ensemble des éléments / Pignon droit Pignon droit Bardage
Description ITGA	Matériau compact marron avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact marron avec poussières	META le 10/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-12313 EN DATE DU 10/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76451
Echantillon ITGA : IT071708-12313
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	31PA30000
Dossier client	31PA30000 - Réfection des Façades 77 MELUN - FONTENAY TRESSIGNY
Echantillon	31PA30000P006 / MAISONS INDIVIDUELLES - Ensemble des zones - Maison - Ensemble des éléments / Pignon droit Pignon droit Isolant
Description ITGA	Polystyrène / Peinture / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène + peinture non séparable + matériau gris non séparable	META le 10/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante** Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 06/08/2015 - Date d'expiration : 05/08/2020
- Plomb** Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
- Termites** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2005 et du 31/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 03/12/2011. Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPEDIFR11 rév 11