

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

4 SQUARE JEAN MERMOZ

77610 FONTENAY TRESIGNY



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |   |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :              |                      | Porte :        |   |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° :            | 31LBH0102   | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 05/11/2018  | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur :        |   | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Guillaume ROGEZ   | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France   |
| N° certificat :         | 8073002   | Adresse assurance :                     | 313 Terrasses de l'Arche<br>92727 NANTERRE CEDEX             |
| Date d'obtention :      | 09/10/2017  | N° de contrat d'assurance :             | 10063271004  |
| Organisme certificateur | BUREAU VERITAS<br>60 Avenue du General de<br>Gaulle - Immeuble Le<br>Guillaumet - 92046 PARIS<br>LA DEFENSE | Date de validité :                      | 31/12/2018   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/11/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                | 2  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                             | 2  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                      | 2  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                              | 2  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                              | 2  |
| C\ SOMMAIRE .....   | 3  |
| D\ CONCLUSIONS .....  | 4  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                 | 5  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                 | 7  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                    | 7  |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                       | 8  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 13 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                       | 23 |
| ATTESTATION(S).....   | 26 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES .....                                 | 27 |

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| PIECE       | ETAGE | ELEMENTS           | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | REPERAGE | Echantillon   | METHODE          | ETAT     | RESULTAT                         |
|-------------|-------|--------------------|--|----------|---------------|------------------|----------|----------------------------------|
| Séjour      |       | Revêtement de sols | Dalle dure cassante grise  | Sol      | 31LBH0102P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras    |       | Dalle de sol       | Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en vrac non séparable | Sol      | 31LBH0102P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Chambre 1   |       | Revêtement de sols | Dalle dure cassante grise  | Sol      | 31LBH0102P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine     |       | Revêtement de sols | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable           | Sol      | 31LBH0102P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle d'eau |       | Enduit / Calicot   | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable                                | Mur D    | 31LBH0102P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Cuisine     |       | Enduit / Peinture  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable  | Plafond  | 31LBH0102P008 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS          | DESRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon   | METHODE          | ETAT     | RESULTAT                     |
|---------|-------|-------------------|--|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| Entrée  |       | Enduit / Calicot  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | Mur A    | 31LBH0102P009 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Couloir |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable                        | Plafond  | 31LBH0102P011 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

*Liste des éléments non inspectés et justification*

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77   |   | PAGE N° 1   |                                    |                            |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------------|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>AGENCE DE SENART<br>Les Arcades - 2 rue Haute<br>77176 SAVIGNY LE TEMPLE<br>Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26<br>Siret : 27770001900015 |   | <b>BON DE TRAVAUX</b> 2018 26264<br><br><b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b><br><br>33 BIS BOULEVARD GAMBETTA<br>3EME ETAGE<br>78300 POISSY<br><br>Téléphone 0321734144<br><b>ÉMETTEUR</b> ERNST ERIC |                                    |                            |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4474 1<br><b>Provenance</b> MELUN SENART<br><b>Objet</b> DIVERS   |   |   |                                    |                            |
| <b>SERVICE</b> SENART Techniciens   |   |   |                                    |                            |
| <b>LOCALISATION:</b> Programme 31 FONTENAY TRESIGNY- RUE LE NOTRE<br>Tranche 2 Ensemble H000 Escalier BH Étage 01 Logement 2 Module 31LBH0102<br>Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN   |   |   |                                    |                            |
| <b>ADRESSE</b><br>4 SQUARE J. MERMOZ 77610 FONTENAY TRESIGNY  |   |   |                                    |                            |
| <b>DÉLAI D'EXÉCUTION:</b> 25 JOURS <b>PÉRIODE DU:</b> 30/10/2018 AU 13/11/2018  |   |   |                                    |                            |
| <b>ARTICLE</b>  | <b>DÉSIGNATION</b>  | <b>QUANTITÉ</b>   | <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>          | <b>TOTAL H.T.</b>          |
| AMI45   | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX  | 1,00  | 5,00                               | 5,00                       |
| AMI75   | D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A<br>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET<br>ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS<br>REFECTION COMPLETE PEINTURE ET SOL -<br>CARRELAGE CUISINE + PLOMBERIE TEL<br>GARDIEN MR AKUITSE 0889409168 | 12,00   | 48,00                              | 576,00                     |
| <b>TOTAL H.T.</b>   |   |   |                                    | 581,00                     |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>   |   |   |                                    |                            |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b>   |   |   |                                    |                            |
| <b>RABAIS</b>   |   |   |                                    |                            |
| <b>TOTAL H.T.</b>   |   |   |                                    | 116,20                     |
| <b>T.V.A. 20,00 %</b>   |   |   |                                    |                            |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>   |   |   |                                    | 697,20                     |
| <b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>   |   | <b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA: TECHN</b>   |                                    |                            |
| <b>CODE BUDGET</b>  | <b>RUBRIQUE</b>   | <b>INSTANCES</b>  | <b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b> | <b>MONTANT T.T.C.</b>      |
| 1 HONAMIA   | A780  | SENT  | SNTA HONORAIRES DIAG AMIANTE       | 697,20                     |
| <b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>   |   | <b>REFERENCES PATRIMOINE</b>  |                                    | <b>REFERENCES OCCUPANT</b> |
| <b>CODE BUDGET</b>  | <b>REFERENCES PATRIMOINE</b>  | <b>REFERENCES OCCUPANT</b>  | <b>MONTANT T.T.C.</b>              |                            |
| 1 HONAMIA   | 31 2 H000 BH 31LBH0102 L 19226  |   | 697,20                             |                            |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 26264  |   |   |                                    |                            |
| EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE   |   |   |                                    |                            |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 31LBH0102 05/11/2018

Version : 09/11/2018

6/28

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-------|-------|---------------|--------|---------|
| NEANT |       |               |        |         |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------|------|------|------|------|--------------|---------------|--------|----------|----------|
| NEANT |      |      |      |      |              |               |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |         |

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE    | ETAGE | ELEMENTS           | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                         |
|----------|-------|--------------------|--|---------------|----------|----------|----------------------------------|
| Séjour   |       | Revêtement de sols | Dalle dure cassante grise  | 31LBH0102P001 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour   |       | Revêtement de sols | Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 31LBH0102P001 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras |       | Dalle de sol       | Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en vrac non séparable   | 31LBH0102P002 | Sol      | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |

| PIECE       | ETAGE | ELEMENTS           | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                         |
|-------------|-------|--------------------|---|---------------|----------|----------|----------------------------------|
| Chambre 1   |       | Revêtement de sols | Dalle dure cassante grise   | 31LBH0102P003 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1   |       | Revêtement de sols | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 31LBH0102P003 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle d'eau |       | Enduit / Calicot   | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable   | 31LBH0102P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Cuisine     |       | Enduit / Peinture  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | 31LBH0102P008 | Plafond  | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Entrée      |       | Enduit / Calicot   | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable                              | 31LBH0102P009 | Mur A    | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Couloir     |       | Enduit / Peinture  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | 31LBH0102P011 | Plafond  | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Cuisine     |       | Revêtement de sols | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable                    | 31LBH0102P004 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS           | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                | METHODE          |
|-----------|-------|--------------------|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Cuisine   |       | Revêtement de sols | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + matériau compact gris   | 31LBH0102P004 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC        |       | Revêtement de sols | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | 31LBH0102P005 | Sol      | BON ETAT              | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   |       | Enduit             | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 31LBH0102P007 | Mur C    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1 |       | Enduit             | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | 31LBH0102P010 | Mur A    | BON ETAT              | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 |       | Colle polystyrène  | Polystyrène non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en vrac non séparable   | 31LBH0102P012 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour    |       | Revêtement de sols | Revêtement souple marron  | 31LBH0102P001 | Sol      | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1 |       | Revêtement de sols | Revêtement souple marron  | 31LBH0102P003 | Sol      | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 31LBH0102P001 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018      | Séjour                           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Dalle dure cassante grise | 05/11/2018                       | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P001 |  |                                  |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018   | Séjour                           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 05/11/2018                       | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |  | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P001 |                           |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018      | Séjour                  |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Revêtement souple marron  | 05/11/2018              | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P002 |  |                              |                    |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL               |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018   | Débarras                     |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en vrac non séparable | 05/11/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                     |                    |
| Sol                         |  | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P003 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018      | Chambre 1                        |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Dalle dure cassante grise | 05/11/2018                       | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P003 |   |                                  |                    |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | Chambre 1                        |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 05/11/2018                       | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |   | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P003 |                           |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018      | Chambre 1               |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Revêtement souple marron  | 05/11/2018              | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P004 |   |                         |                    |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | Cuisine                 |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + matériau compact gris | 05/11/2018              | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |   | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P004 |  |                                  |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018   | Cuisine                          |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable | 05/11/2018                       | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |  | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P005 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | WC                  |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement de sols          | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | 05/11/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Sol                         |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P006 |   |                              |                    |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL               |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | Salle d'eau                  |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Calicot            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 05/11/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                     |                    |
| Mur D                       |   | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P007 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                      | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018                                   | Cuisine             |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit                      | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 05/11/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Mur C                       |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P008 |   |                              |                    |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   |                              | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  |                              | Cuisine            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 05/11/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                     |                    |
| Plafond                     |   | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P009 |  |                              |                    |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  |                              | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018   |                              | Entrée             |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Calicot            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 05/11/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                     |                    |
| Mur A                       |  | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P010 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | Chambre 1           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit                      | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 05/11/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Mur A                       |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P011 |   |                              |                    |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL               |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | Couloir                      |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 05/11/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                     |                    |
| Plafond                     |   | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P012 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018  | Chambre 2           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle polystyrène           | Polystyrène non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en vrac non séparable | 05/11/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Plafond                     |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 31LBH0102P013 |                           |                       |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL        |                    |
| OPH77                       | 31LBH0102 05/11/2018      | Séjour                |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT   | NOM DE L'OPERATEUR |
| Bardage                     |                           | 05/11/2018            | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT              |                    |
| Mur C                       |                           | Conclusion impossible |                    |

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-115722 EN DATE DU 09/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|   |   |
|---|---|
| Client :<br>AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)-<br>EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE<br>2 rue Traversière<br>78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA :<br>IT0718-115722<br>Réf. Commande Client :<br>31LBH0102-01 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante  |
|--|--|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client :<br>31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY   |  |                        |                | Réf échantillon ITGA :<br>IT071811-11626  |
| Réf échantillon client :<br>31LBH0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Séjour Sol Revêtement de sols  |  |                        |                | Description ITGA :<br>Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité en vrac |
| † Dalle dure cassante grise  | META (2)   | 1                      | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| † Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | MOLP   | 1                      | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| † Revêtement souple marron   | META (1)   | 1                      | 09/11/2018     | Amiante non détecté / -   |

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-115722 EN DATE DU 09/11/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations   | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante              |
|---|---|--|----------------|---|
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY   |   |  |                |   |
| Réf échantillon client : 31LBH0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Débaras Sol Dalle de sol   |   |  |                |   |
| Description ITGA :  |   | Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité (0) / Ragrée gris en vrac   |                |   |
| * Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragrée gris en vrac non séparable                                  | META (2)                                      | 1  | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY   |   |  |                |   |
| Réf échantillon client : 31LBH0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Chambre 1 Sol Revêtement de sols                                     |   |  |                |   |
| Description ITGA :  |   | Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragrée gris en faible quantité en vrac |                |   |
| * Dalle dure cassante grise   | META (2)                                      | 1  | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| * Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris en faible quantité en vrac non séparable                         | MOLP  | 1  | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| * Revêtement souple marron  | META (1)                                      | 1  | 09/11/2018     | Amiante non détecté / -                   |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY   |   |  |                |   |
| Réf échantillon client : 31LBH0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Sol Revêtement de sols                                       |   |  |                |   |
| Description ITGA :  |   | Revêtement souple marron avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris en vrac / Matériau compact gris   |                |   |
| * Revêtement souple marron avec couche fibreuse + matériau compact gris   | META (1)                                      | 1  | 09/11/2018     | Amiante non détecté / -                   |
| * Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragrée gris en vrac non séparable  | MOLP  | 1  | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY   |   |  |                |   |
| Réf échantillon client : 31LBH0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / WC Sol Revêtement de sols  |   |  |                |   |
| Description ITGA :  |   | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche en faible quantité                                |                |   |
| * Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche en faible quantité non séparable | META (1)                                      | 1  | 09/11/2018     | Amiante non détecté / -                   |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY   |   |  |                |   |
| Réf échantillon client : 31LBH0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Salle d'eau Mur D Enduit Calicot                                     |   |  |                |   |
| Description ITGA :  |   | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton  |                |   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable   | META (1)                                      | 1  | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-115722 EN DATE DU 09/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique (Méthode de préparation)                                      | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante              |
|---|--|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY<br>Réf échantillon client : 31LBH0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Mur C Enduit                |  |                        |                |   |
|   | REF échantillon ITGA : IT071811-11632  |                        |                |   |
|   | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture                        |                        |                |   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peinture non séparable   | META (1)   | 1                      | 08/11/2018     | Amiante non détecté / -                   |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY<br>Réf échantillon client : 31LBH0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Plafond Enduit Peinture     |  |                        |                |   |
|   | REF échantillon ITGA : IT071811-11633  |                        |                |   |
|   | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples             |                        |                |   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peintures multiples non séparable  | META (1)   | 1                      | 09/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY<br>Réf échantillon client : 31LBH0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Entrée Mur A Enduit Calicot         |  |                        |                |   |
|   | REF échantillon ITGA : IT071811-11634  |                        |                |   |
|   | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples /<br>Carton |                        |                |   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peintures multiples non séparable<br>+ carton non séparable  | META (1)   | 1                      | 08/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY<br>Réf échantillon client : 31LBH0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Chambre 1 Mur A Enduit              |  |                        |                |   |
|   | REF échantillon ITGA : IT071811-11635  |                        |                |   |
|   | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples             |                        |                |   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peintures multiples non séparable  | META (1)   | 1                      | 08/11/2018     | Amiante non détecté / -                   |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY<br>Réf échantillon client : 31LBH0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Couloir Plafond Enduit Peinture     |  |                        |                |   |
|   | REF échantillon ITGA : IT071811-11636  |                        |                |   |
|   | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples             |                        |                |   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peintures multiples non séparable  | META (1)   | 3                      | 09/11/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 31LBH0102-01 - 4 SQUARE JEAN MERMOZ<br>77610 FONTENAY TRESIGNY<br>Réf échantillon client : 31LBH0102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Chambre 2 Plafond Colle polystyrène |  |                        |                |   |
|   | REF échantillon ITGA : IT071811-11637  |                        |                |   |
|   | Description ITGA : Polystyrène / Peinture / Matériau blanc en vrac                 |                        |                |   |
| * Polystyrène non séparable +<br>peinture non séparable + matériau<br>blanc en vrac non séparable   | META (1)   | 1                      | 08/11/2018     | Amiante non détecté / -                   |

① La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE RECHAUFFE 22 20105 861

# CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat**  
 Attribué à  
**Monsieur Guillaume ROGEZ**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence de personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

| DOMAINES TECHNIQUES         |  |                         |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Références des arrêtés      | Date de Certification originale  | Validité du certificat* |
| <b>Amiante sans mention</b> | Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification     | 09/10/2017 08/10/2022   |
| <b>Electricité</b>          | Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification   | 25/10/2017 24/10/2022   |
| <b>Gaz</b>                  | Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification  | 25/10/2017 24/10/2022   |
| <b>Plomb sans mention</b>   | Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification | 09/10/2017 08/10/2022   |
| <b>Termites métropole</b>   | Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification  | 09/10/2017 08/10/2022   |

Date : 25/10/2017

**Jacques MATHÉLON - Directeur Général**

Numéro de certificat : 8073002

\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus


Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-disg](http://www.bureauveritas.fr/certification-disg)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



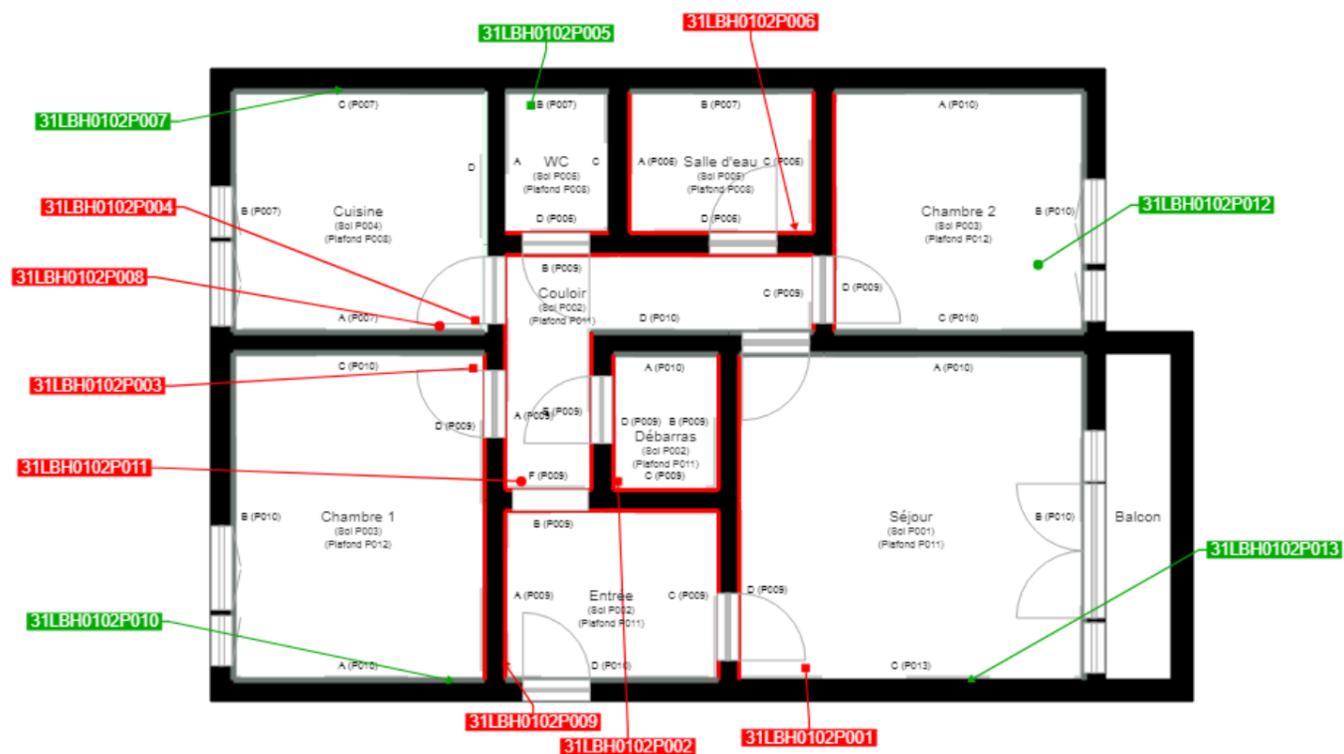

|  |  |
|--|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |
|  | Murs Amiantés  |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |
|  | Murs Pierre  |
|  |  |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés