

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 SQUARE JEAN MERMOZ
MODULE 31LBF0302

77610 FONTENAY TRESIGNY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRESIGNY
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	31LBF0302	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	23/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 05/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	19
ATTESTATION(S).....	22
CERTIFICAT DE COMPETENCES	22

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	31LBF0302P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	31LBF0302P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	31LBF0302P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+3	Revêtement souple	Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	31LBF0302P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	R+3	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	31LBF0302P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 453 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR ERNST ERIC																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance EX -MELUN SENART- Objet DIVERS																																																				
SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE																																																				
LOCALISATION Programme 31 FONTENAY TRESIGNY- RUE LE NOTRE Tranche 2 Ensemble G000 Escalier BF Étage 03 Logement 2 Module 31LBF0302 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN																																																				
ADRESSE 2 SQUARE J. MERMOZ 77810 FONTENAY TRESIGNY																																																				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 21-01-2019 AU 04-02-2019																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM45</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AM78</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REFECTION COMPLET DU LOGEMENT EN PEINTURE ET SOL TEL GARDIEN SUR PLACE MII AKUITSE 0603403955</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00	AM78	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REFECTION COMPLET DU LOGEMENT EN PEINTURE ET SOL TEL GARDIEN SUR PLACE MII AKUITSE 0603403955	10,00	48,00	480,00	TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				97,00	TOTAL T.T.C.				582,00
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00																																																
AM78	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REFECTION COMPLET DU LOGEMENT EN PEINTURE ET SOL TEL GARDIEN SUR PLACE MII AKUITSE 0603403955	10,00	48,00	480,00																																																
TOTAL H.T.				485,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.																																																				
T.V.A. 20,00 %				97,00																																																
TOTAL T.T.C.				582,00																																																
AFFECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIEU/LE OU POSTE BUDGÉTAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMA</td> <td>A700</td> <td>AEST EST</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIEU/LE OU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMA	A700	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																								
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIEU/LE OU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.																																																
1 HONAMA	A700	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																																
AFFECTATION ANALYTIQUE <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMA</td> <td>31 2 G000 BF 31LBF0302</td> <td>L200180</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONAMA	31 2 G000 BF 31LBF0302	L200180	582,00																																										
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																	
1 HONAMA	31 2 G000 BF 31LBF0302	L200180	582,00																																																	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 453																																																				
EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 31LBF0302 23/01/2019

Version : 05/02/2019

6/24

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

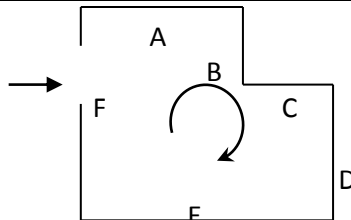

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	31LBF0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	31LBF0302P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	31LBF0302P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard	R+3	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	31LBF0302P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+3	Revêtement souple	Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	31LBF0302P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LBF0302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	31LBF0302P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+3	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LBF0302P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+3	Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	31LBF0302P004	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	R+3	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	31LBF0302P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBF0302P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBF0302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBF0302P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	31LBF0302P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	R+3	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	31LBF0302P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 31LBF0302P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	31LBF0302 23/01/2019		Cuisine (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	31LBF0302 23/01/2019		Cuisine (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

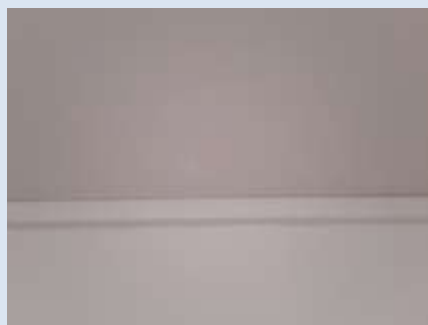

PRELEVEMENT : 31LBF0302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	WC (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	WC (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	WC (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	WC (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	Couloir (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	31LBF0302 23/01/2019		Couloir (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	31LBF0302 23/01/2019		Entrée (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	Placard (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBF0302 23/01/2019	Placard (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LBF0302P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	31LBF0302 23/01/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Idreus - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
55768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 33 41 41
Fax : 02 99 33 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5367



Unité des sites et postes
Imprimés sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la conformité des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui leur est délivrée par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6829 EN DATE DU 30/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et interprétées comme telles.

<p>Client : AGENCE DE Bât-Compte Matériau- Expert Habitat & Industrie Ingénierie 2 rue Yvertois 78380 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0719-6829 Réf. Commande Client : 31LBF0302-01</p>
--	---

- Prélevement(s) :** Reçu au laboratoire le : 28/01/2019
- Préparations :** Effectués de façon à être représentatifs de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adaptés sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (MET) selon fonction de la nature de la prise d'échantillon :
 - (1) - Brassage en milieu aqueux et désaggrégation des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT055)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et désaggrégation des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT086)
- Techniques :** - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (mode ISO 298 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
- Analyses :** - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (quelques pertinettes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Résultats :**

Échantillon	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'annonce
Réf. échantillon client : 31LBF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ - 37610 FONTENAY TRÉBIGNY	Réf. échantillon ITGA : IT071901-43338			
Réf. échantillon client : 31LBF0302P001 - LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Cuisine Mar-C Enduit blanc	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	30/01/2019	Amiante non détecté : -
Réf. échantillon client : 31LBF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ - 37610 FONTENAY TRÉBIGNY	Réf. échantillon ITGA : IT071901-43331			
Réf. échantillon client : 31LBF0302P002 - LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Cuisine Plafond Enduit blanc	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	28/01/2019	Présence de fibres d'amiante : Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul le demandeur peut accéder et être en copie, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DEA 144-01 rev 07

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6829 EN DATE DU 30/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fracture analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Ref dossier client : 311BF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRÉBIGNY Ref échantillon client : 311BF0302P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Cadré N°1 Revêtement souple		Ref échantillon ITGA : Description ITGA :	IT071901-43312 Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère grise / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac	
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	MOSP	1	30/01/2019	Présence de fibres d'amiante : Chrysotile
* Colle polymère grise non séparable + dalle dure cassante grise	META (2)	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante : Chrysotile
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 311BF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRÉBIGNY Ref échantillon client : 311BF0302P04 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / WC N°1 Revêtement souple		Ref échantillon ITGA : Description ITGA :	IT071901-43355 Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère blanche / Ragréage gris en faible quantité / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Matériau compact beige hétérogène	
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	MOSP	1	30/01/2019	Présence de fibres d'amiante : Chrysotile
* Matériau compact beige hétérogène	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 311BF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRÉBIGNY Ref échantillon client : 311BF0302P05 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Cadré N°2 A dalle plaques de plâtre		Ref échantillon ITGA : Description ITGA :	IT071901-43334 Dalle plâtreux blanc en vrac / Plâtre en faible quantité / Plâtreux en faible quantité	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + gypse en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 311BF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRÉBIGNY Ref échantillon client : 311BF0302P06 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Cadré Plafond Enduit blanc		Ref échantillon ITGA : Description ITGA :	IT071901-43335 Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 311BF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRÉBIGNY Ref échantillon client : 311BF0302P07 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Cadré N°2 B dalle plâtre		Ref échantillon ITGA : Description ITGA :	IT071901-43336 Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.
 Seul dossier partiellement en état de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DEA 144-01 rev 07

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6829 EN DATE DU 30/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Ref dossier client : 31LBF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TREBIGNY Ref échantillon client : 31LBF0302P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Placard Sol dalle de sol		Ref échantillon ITIA : IT071901-43237		
	Descripteur ITIA :		Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec pressions / Ragréage gris / Sous-couche de ragréage blanche / Matériau compact gris bitumineux	
* Dalle dure cassante beige = colle polymère jaune en faible quantité avec pressions non séparables = ragréage gris = sous-couche de ragréage blanche non séparables	META (2)	1	30/01/2019	Fibres de fibres d'amiante : Cristaline
* Matériau compact gris bitumineux	META (3)	2	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 31LBF0302-01 - 2 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TREBIGNY Ref échantillon client : 31LBF0302P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Sol de bureau Max O Façade placage de plâtre		Ref échantillon ITIA : IT071901-43238		
	Descripteur ITIA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
* Enduit plâtreux blanc en vrac = peintures multiples non séparables	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -


Validé par : Fabien BELLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.
Seul document partiellement en lecture de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.
DEA144-01 rev07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



AXA

Voire attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Anthe 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est (titulaire du contrat) d'assurance n° 10158349604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MISRULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIENES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMET) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIFORMEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE - ALLUR -, A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	--

La garantie Responsabilité Civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2018 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valide jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat, il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur se trouvent également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute dérogation autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Paris, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES

Aucun document disponible

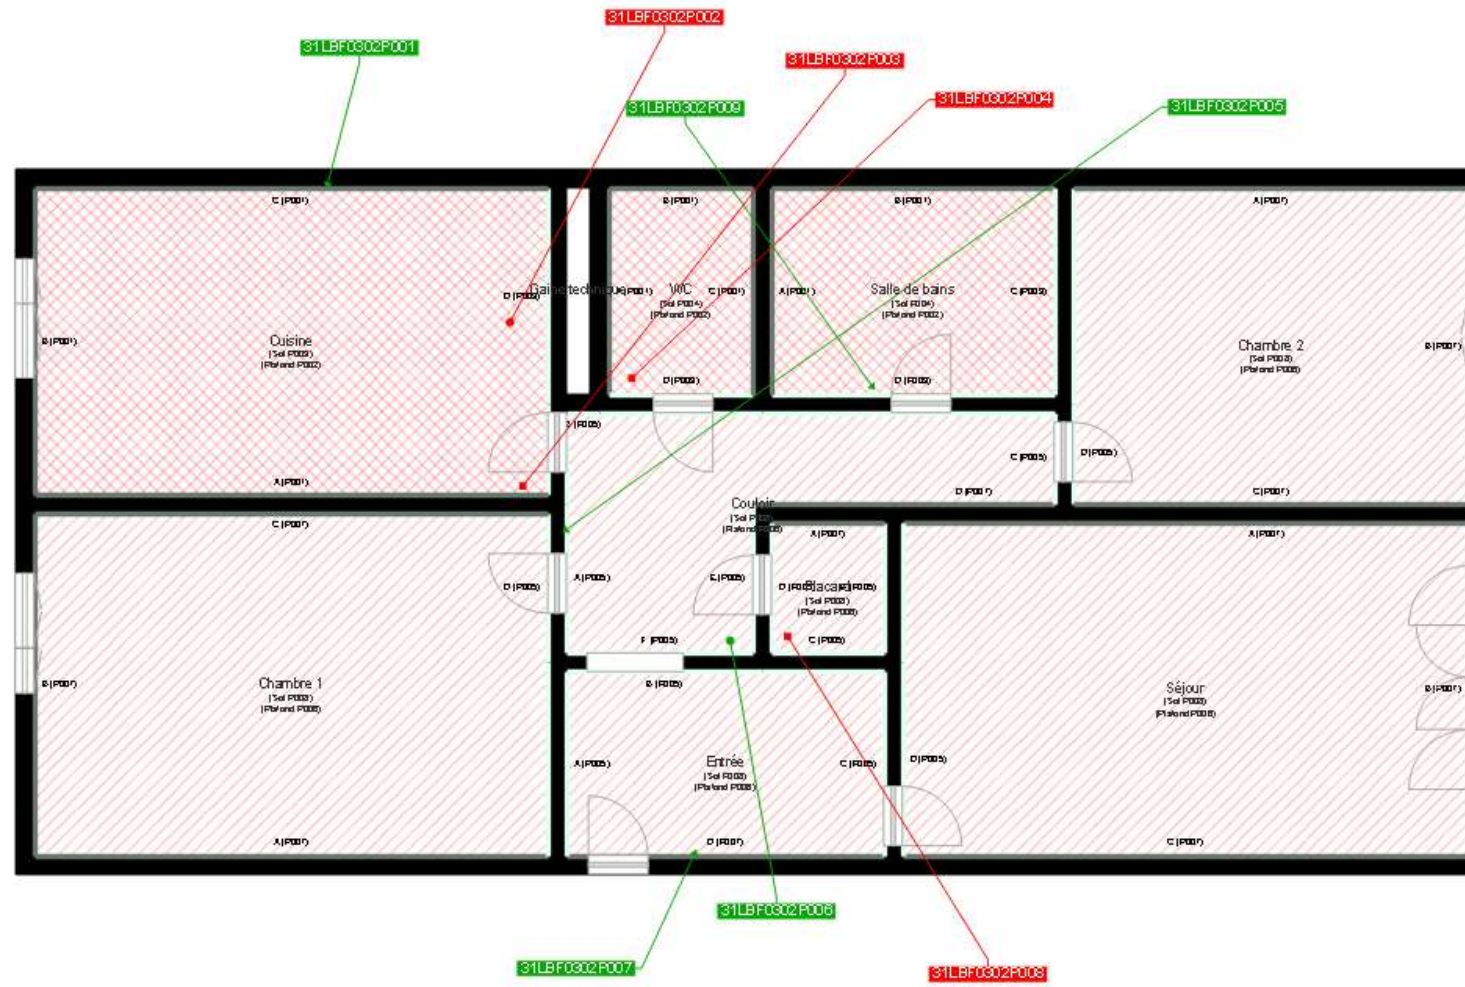

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés

