

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES

9 SQUARE JEAN MERMOZ 77610 FONTENAY TRESIGNY



Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 1/21



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Adresse :	9 SQUARE J. MERMOZ 77610 FONTENAY TRESIGNY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte:	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N°:	31LBL-PCI	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Tristan BRUNIOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 29/09/2017

Cabinet: **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : Tristan BRUNIOT

INGENIERE DE L'AMIANTE

21 rouse Minda - 62 450 A vesties-les-Bapaume

107-03 21 70 41 04 56x. 03 21 73 94 79

21 Septial de 55 000 € - SIRET 479 076 838 00032

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 2/21



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	10
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	13
ATTESTATIONS	18
CERTIFICAT DE COMPETENCES	19
ANNEXE 3 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	20

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 3/21



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Hall		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	Plafond	31LBL-PCIP002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 4/21



E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Cage d'escalier	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	
Cage d'escalier	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	(Sur 2 niveaux : rdc et dernier)

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 5/21



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

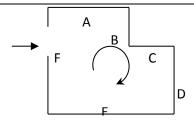

G\RAPPORTS PRECEDENTS

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 6/21



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Demi-Paliers	ETAGE	JOSHITEATION	OUI	CONCERNEE
Escalier			OUI	CONCERNEE
Hall			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Demi-Paliers			OUI	CONCERNEE
Escalier			OUI	CONCERNEE
Palier 4			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER	PLANCHER	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
					BAS	HAUT			
Demi-Paliers	Béton				Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Hall	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Dégagement	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Demi-Paliers	Béton				Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Palier 4	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Gaine	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
technique									

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 7/21



LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Hall		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	31LBL-PCIP002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Gaine technique		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBL-PCIP001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec poussières non séparable + matériau gris en vrac non séparable	31LBL-PCIP003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Demi-Paliers		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	31LBL-PCIP004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 4		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LBL-PCIP005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Demi-Paliers		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec poussières non séparable + matériau gris en vrac non séparable	31LBL-PCIP003	Plafond	X	Amiante non détecté	ZSO
Ensemble des		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LBL-PCIP005	Plafonds	Х	Amiante non détecté	ZSO
demi-paliers (sauf RDC)		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en	31LBL-PCIP004	Ensemble des murs béton	х	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 8/21



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		faible quantité en vrac non séparable					
		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LBL-PCIP005	Plafonds	Х	Amiante non détecté	ZSO
Ensemble des paliers		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	31LBL-PCIP004	Ensemble des murs béton	X	Amiante non détecté	ZSO
Demi-Paliers		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBL-PCIP001	Ensemble des murs béton	Х	Amiante non détecté	ZSO
Hall		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBL-PCIP001	Ensemble des murs béton	Х	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31LBL-PCIP001	Ensemble des murs béton	х	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 9/21



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT: 31LBL-PCIP001				
NOM DU CLIENT	NUMERO D	U DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LBL-PCI 1	18/09/2017	Gaine technique	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/09/2017	BRUNIOT Tristan	
LOCALISATIO	N		RESULTAT	

Mur D Amiante non détecté

EMPLACEMENT




Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 10/21



PRELEVEMENT: 31LBL-PCIP002					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU D	OOSSIER	PIECE OU LOCAL		
OPH77	31LBL-PCI 18/09/2017		Hall		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE DATE DE PRELEVEMENT		NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	18/09/2017	BRUNIOT Tristan		

LOCALISATION RESULTAT
Plafond Amiante détecté (Chrysotile)


EMPLACEMENT

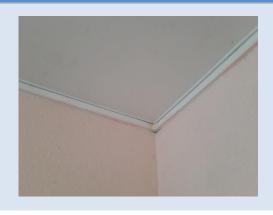

PRELEVEMENT: 31LBL-PCIP003					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU I	DOSSIER	PIECE OU LOCAL		
OPH77	31LBL-PCI 18/	31LBL-PCI 18/09/2017			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE DATE DE PRELEVEMENT		NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec poussières non séparable + matériau gris en vrac non séparable	18/09/2017	BRUNIOT Tristan		

LOCALISATION RESULTAT
Plafond Amiante non détecté

EMPLACEMENT

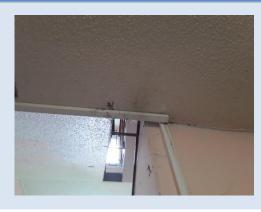

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 11/21

Date d'édition : 29/09/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME



	PRELEVEMENT :	31LBL-PCIP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU I	DOSSIER	PIECE OU LOCAL		
OPH77	31LBL-PCI 18/0	31LBL-PCI 18/09/2017		31LBL-PCI 18/09/2017 Demi-	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	18/09/2017	BRUNIOT Tristan		
10011	CATION		DECLUTAT		

LOCALISATION RESULTAT

Mur A Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT :	31LBL-PCIP005	
NUMERO D	OU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
31LBL-PCI 1	18/09/2017	Palier 4
DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18/09/2017	BRUNIOT Tristan
	NUMERO E 31LBL-PCI 2 DESCRIPTIF DU LABORATOIRE Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable DATE DE PRELEVEMENT 18/09/2017

LOCALISATION RESULTAT
Plafond Amiante non détecté

EMPLACEMENT



Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 12/21



ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr

disponibles sur www.cofrac

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-37750 EN DATE DU 28/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX) 21 route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA: IT0717-90716 Echantillon ITGA: IT071709-37750 Recu au laboratoire le : 25/09/2017

Réf. Client :

Commande	31LBL-PCI	
Dossier client	31LBL-PCI - Travaux de peinture des cages d'escaliers 77 Diverses adresses	
Echantillon	31LBL-PCIP001 / LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES - Murs - Voir commentaire - Enduit Peinture / Gaine technique Mur D Enduit béton	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
١	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 27/09/2017	Amiante non détecté	***	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoin Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillors sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans. DTA 164 rev 12

18/09/2017

Page 1/1

13/21

Rapport N°: 31LBL-PCI Date d'édition: 29/09/2017





Parc Edonia - Båt. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-37751 EN DATE DU 28/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX) 21 route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-90716 Echantillon ITGA : IT071709-37751 Reçu au laboratoire le : 25/09/2017

Réf. Client :

Commande	31LBL-PCI	
Dossier client	31LBL-PCI - Travaux de peinture des cages d'escaliers 77 Diverses adresses	
Echantillon	31LBL-PCIP002 / LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES - Plafonds - Voir commentaire - Enduit Peinture / Hall Plafond Enduit plaque de plâtre	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton en vrac	

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

DTA 164 rev 12

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable	META le 27/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

Page 1/1

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 14/21





Parc Edonia - Båt. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-37752 EN DATE DU 28/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX) 21 route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA: IT0717-90716 Echantillon ITGA: IT071709-37752 Recu au laboratoire le: 25/09/2017

Réf. Client :

Commande	31LBL-PCI	
Dossier client	31LBL-PCI - Travaux de peinture des cages d'escaliers 77 Diverses adresses	
Echantillon	31LBL-PCIP003 / LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES - Plafonds - Voir commentaire - Enduit Peinture / Dégagement Plafond Enduit béton	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec poussières / Matériau gris en vrac	

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec poussières non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 27/09/2017	Amiante non détecté	***	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

Page 1/1

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Souf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 2 ans. DTA 164 rev 12

Rapport N°: 31LBL-PCI Date d'édition: 29/09/2017

18/09/2017





Parc Edonia - Bàt. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-37753 EN DATE DU 28/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX) 21 route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA: IT0717-90716 Echantillon ITGA: IT071709-37753 Recu au laboratoire le: 25/09/2017

Réf. Client :

Commande	31LBL-PCI	
Dossier client	31LBL-PCI - Travaux de peinture des cages d'escaliers 77 Diverses adresses	
Echantillon	31LBL-PCIP004 / LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES - Murs - Voir commentaire - Enduit Peinture / Demi-Paliers Mur A Enduit béton	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac	

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

DTA 164 rev 12

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 27/09/2017	Amiante non détecté	***	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrité du client, les échaetillons sont conservés pendant à mois et les rapports pendant à ans.

Page 1/1

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 16/21

Page 1/1





Parc Edonia - Båt. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-37754 EN DATE DU 28/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client:

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX) 21 route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA: IT0717-90716 Echantillon ITGA: IT071709-37754 Recu au laboratoire le: 25/09/2017

Réf. Client :

Commande	31LBL-PCI	
Dossier client	31LBL-PCI - Travaux de peinture des cages d'escaliers 77 Diverses adresses	
Echantillon	31LBL-PCIP005 / LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES - Plafonds - Voir commentaire - Enduit Peinture / Palier 4 Plafond Enduit béton	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
١	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	253	Amiante non détecté	***	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017 17/21



ATTESTATIONS



ALLIANZ IARD Direction Opérati Case courrier 8 10 33 33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
- · Le constat des Risques d'exposition au plomb
- Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
- Dossier technique amiante
 Diagnostic amiante parties privatives
- · Présence de termites et autres insectes xylophages

- Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
- Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/21 18/09/2017 Date d'édition: 29/09/2017

> EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone: 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79

> > Site: www.experthabitat.com



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Plomb

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNIOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet: 06/08/2015 - Date d'expiration: 05/08/2020

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet: 02/03/2016 - Date d'expiration: 01/03/2021

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine

Date d'effet: 20/07/2016 - Date d'expiration: 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 11

Rapport N°: 31LBL-PCI 18/09/2017


Date d'édition: 29/09/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

19/21




ANNEXE 3 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

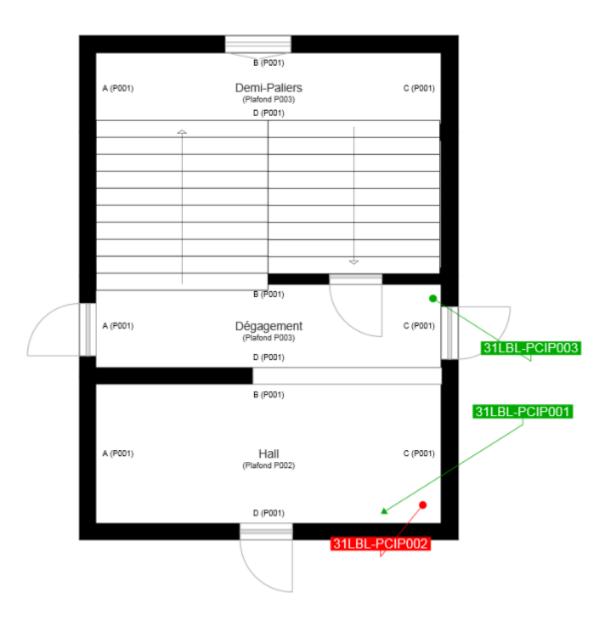

20/21



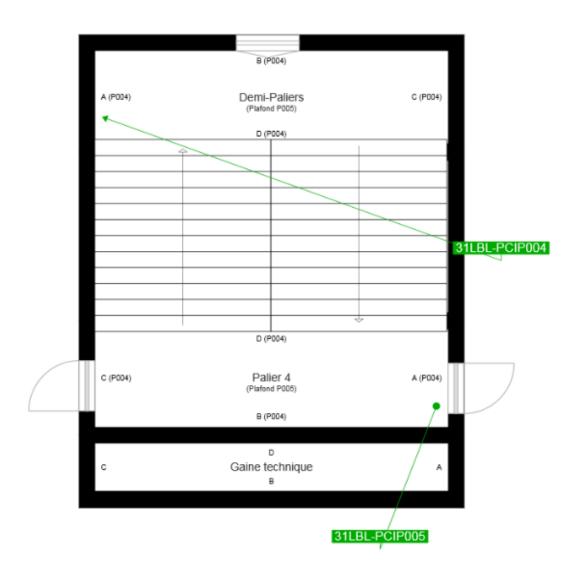



21/21

Rapport N°: 31LBL-PCI Date d'édition : 29/09/2017 18/09/2017

Prélévements de sol amiantés

- Prélèvements de murs amiantés

Prélèvements de sol non amiantés

Prélèvements de plafonds amiantés

--- Prélèvements de murs non amiantés

X Autres types de prélèvements amiantés

X Autres types de prélèvements non amiantés

Prélèvements de plafonds non amiantés