

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

21 SQUARE P. ELUARD – Appartement 101 77610 FONTENAY TRESIGNY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	21 SQUARE P. ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	101
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 31LB90101	Date d'émission du rapport :	06/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	04/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Tristan BRUNOT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 3541	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 06/09/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**

C \ SOMMAIRE



Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	33

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur A	31LB90101P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur B	31LB90101P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur D	31LB90101P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	31LB90101P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	31LB90101P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	31LB90101P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT
Placard	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT

Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P005	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P009	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P009	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB90101P009	ZSO	BON ETAT
Placard	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur B	31LB90101P002	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur B	31LB90101P002	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur D	31LB90101P002	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur A	31LB90101P002	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur C	31LB90101P002	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	Mur A	31LB90101P002	ZSO	BON ETAT
Cellier	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur A	31LB90101P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur C	31LB90101P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur B	31LB90101P003	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur B	31LB90101P003	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur C	31LB90101P003	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	Mur D	31LB90101P003	ZSO	BON ETAT
Cellier	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur B	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT

Cellier	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur C	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur A	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur D	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Séjour	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur D	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur A	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur B	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur C	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur D	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur A	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	Mur C	31LB90101P004	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	31LB90101P006	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	31LB90101P006	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	31LB90101P007	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	31LB90101P007	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	31LB90101P007	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT

WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	31LB90101P008	ZSO	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Dalle de polystyrènes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
		/ plaque de plâtre				
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Dalle de polystyrènes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 04/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

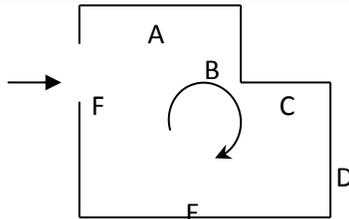

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cellier		OUI	CONCERNEE
WC		OUI	CONCERNEE
Placard		OUI	CONCERNEE
Salle de bains		OUI	CONCERNEE
Chambre 1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2		OUI	CONCERNEE
Séjour		OUI	CONCERNEE
Dégagement		OUI	CONCERNEE
Entrée		OUI	CONCERNEE
Cuisine		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Cellier	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
WC	Plaque de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	BETON		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 1	Plaque de plâtre	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 2	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Séjour	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Entrée	Plaque de plâtre	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	BETON	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------------------	----------------	----------	------	----------	---------

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------------------	----------------	----------	------	----------

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LB90101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	31LB90101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	31LB90101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non	31LB90101P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHODE
	séparable + carton non séparable					
Dégagement	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	31LB90101P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LB90101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LB90101P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LB90101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB90101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 31LB90101P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	04/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur A		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LB90101P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	04/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT

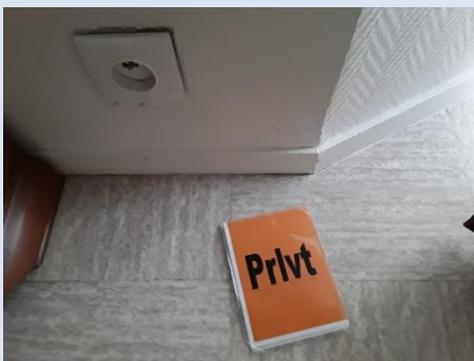


PRELEVEMENT : 31LB90101P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LB90101P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT

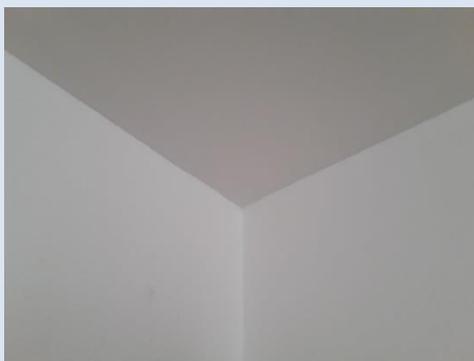

PRELEVEMENT : 31LB90101P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LB90101P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LB90101P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LB90101P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB90101 04/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

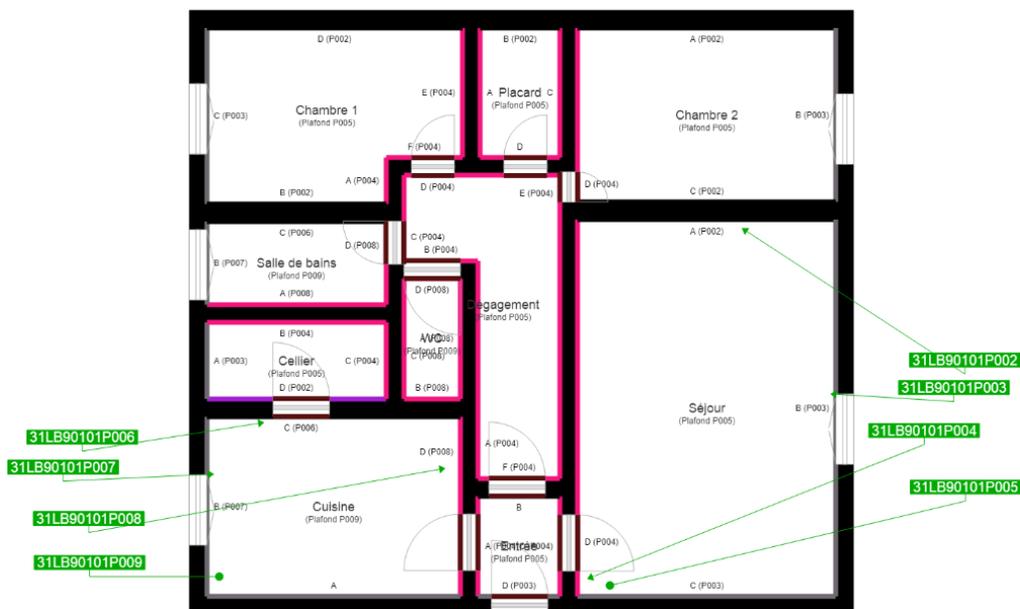

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15513 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
Echantillon ITGA : IT071708-15513
Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec fibres non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15514 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
 Echantillon ITGA : IT071708-15514
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Périphériques plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Calicot / Séjour Mur B Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture avec fibres / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + papier non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15515 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
 Echantillon ITGA : IT071708-15515
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Calicot / Séjour Mur D Enduit Calicot
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture avec fibres / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

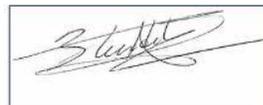

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15516 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
 Echantillon ITGA : IT071708-15516
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond E29
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15517 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
Echantillon ITGA : IT071708-15517
Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15518 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
Echantillon ITGA : IT071708-15518
Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Périphériques plaque de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Calicot / Cuisine Mur B Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15519 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
 Echantillon ITGA : IT071708-15519
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Calicot / Cuisine Mur D Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

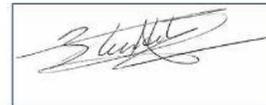

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15520 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77754
 Echantillon ITGA : IT071708-15520
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB90101
Dossier client	31LB90101 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB90101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences
Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante** Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 06/08/2015 - Date d'expiration : 05/08/2020
- Plomb** Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
- Termites** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2005 et du 01/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et des diagnostics amiantés dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plombés dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 03/12/2011. Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPEDI FR11 rév 11