

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique Amiante

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



## Bien concerné

DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue Pasteur  
12-14 Rue Pasteur

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

**Date du rapport :** 12/04/2020

**Date de visite :** 31/01/2020

**Fait à :** VILLEPINTE

**Référence du dossier :** OPH77\_DTA

**Référence du rapport :**

DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur  
12/04/2020 - 23:05

**Nombre de prélèvements :**  
18

**Auteur du rapport :** Mickaël JULIEN

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° CPDI4129

**Délivré par :** ICERT

**Contrat d'assurance :**

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Julien', written over a white background.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....   | <b>3</b>  |
| 1. Programme du repérage .....   | 3         |
| <b>II. CONCLUSIONS</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1. Description précise de l'immeuble .....   | 4         |
| 2. Parties d'immeuble visitées.....  | 4         |
| <b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....   | <b>6</b>  |
| 1. PRESTATIONS REALISEES.....  | 6         |
| 2. conditions de realisation du repérage .....   | 7         |
| 3. Personnes présentes lors de la visite .....   | 7         |
| 4. Informations complémentaires sur la visite .....  | 7         |
| 5. Rapports précédemment réalisés communiqués à SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.....  | 8         |
| <b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....  | <b>8</b>  |
| 1. Composants de la liste A contenant de l'amiante .....   | 8         |
| 2. Composants de la liste B contenant de l'amiante .....   | 9         |
| 3. Composants de la liste A ne contenant pas d'amiante .....   | 9         |
| 4. Composants de la liste B ne contenant pas d'amiante .....   | 10        |
| <b>VI. Autres Composants reperes hors listes A et B</b> .....  | <b>14</b> |
| 1. Autres composants contenant de l'amiante portés à la connaissance de l'opérateur.....   | 14        |
| 2. Autres composants ne contenant pas d'amiante portés à la connaissance de l'opérateur .....  | 14        |
| <b>VII. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....  | <b>15</b> |
| <b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....   | <b>16</b> |
| <b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....  | <b>20</b> |
| <b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....   | <b>24</b> |
| <b>ANNEXE 4 - GRILLES D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS<br/>CONTENANT DE L'AMIANTE – CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS</b> ..... | <b>25</b> |
| <b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....  | <b>27</b> |
| <b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....  | <b>28</b> |
| <b>ANNEXE 7 - PLANS / CROQUIS</b> .....  | <b>30</b> |

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

### 1. PROGRAMME DU REPÉRAGE

Matériaux et produits des listes A et B.

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

### Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Evaluation | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| NEANT          |   |              |  |                |               |            |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante :

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Evaluation | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| NEANT          |   |              |  |                |               |            |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

D'autres composants contenant de l'amiante, présents dans l'immeuble mais ne faisant pas partie des listes réglementaires (A ou B), peuvent avoir été portés à la connaissance de l'opérateur au cours de sa mission : ils sont mentionnés au chapitre 6 « Autres composants repérés ».

Dans le cas où certaines parties d'immeuble concernées par la mission n'ont pas été rendues accessibles lors de la visite de l'opérateur, des investigations complémentaires ou la mise à disposition de moyens d'accès devront être mis en place par le donneur d'ordre (le détail figure au § IV.4).

## III. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti préalable à l'élaboration du DTA. Elle comporte :

- La recherche de la présence des matériaux et produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs ;
- L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
- L'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de leur risque de dégradation lié à leur environnement.

Le présent rapport est destiné à **constituer le Dossier Technique Amiante de l'immeuble**.

*L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique et les textes qui leur sont liés (en particulier arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 relatif aux composants des listes A et B). Elle est*

effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants des listes A et B définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs.

### Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20

| Composant de la liste A à vérifier ou à sonder |
|--|
| Flocages                                       |
| Calorifugeages                                 |
| Faux plafonds                                  |

### Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21

| Composant  | Partie du composant à vérifier ou à sonder                            |  |
|--|---|--|
| 1. Parois verticales intérieures                     | Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. |
|  | Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres                | Enduits projetés, panneaux de cloisons.  |
| 2. Planchers et plafonds                             | Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.                   | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.   |
|  | Planchers.  | Dalles de sol.   |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)                        | Conduits, enveloppes de calorifuges.   |
|  | Clapets/volets coupe-feu  | Clapets, volets, rebouchage.   |
|  | Portes coupe-feu  | Joints (tresses, bandes).  |
|  | Vide-ordures  | Conduits.  |
| 4. Eléments extérieurs                               | Toitures.   | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.   |
|  | Bardages et façades légères.<br>Conduits en toiture et façade.        | Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).<br>Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.  |

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bâtiment collectif

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveau     | Local              | Concernée |
|------------|--------------------|-----------|
| FACADES    | Façade avant       | Concerné  |
| FACADES    | Toiture en ardoise | Concerné  |
| EXTERIEURS | Pignon gauche      | Concerné  |
| EXTERIEURS | Cheminee           | Concerné  |
| EXTERIEURS | Toiture en ardoise | Concerné  |

| Niveau     | Local               | Concernée |
|------------|---------------------|-----------|
| FACADES    | Cheminée 2          | Concerné  |
| FACADES    | Autre bâtiment      | Concerné  |
| FACADES    | Toiture en ardoise  | Concerné  |
| FACADES    | Façade arrière      | Concerné  |
| FACADES    | Cheminée 1          | Concerné  |
| EXTERIEURS | Pignon droit        | Concerné  |
| EXTERIEURS | Cheminée            | Concerné  |
| EXTERIEURS | Toiture en ardoise  | Concerné  |
| RC         | Gaine technique     | Concerné  |
| RC         | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| RC         | Hall                | Concerné  |
| RC         | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| RC         | Entrée              | Concerné  |
| R+1        | Demi palier         | Concerné  |
| R+1        | Cage d'escalier 1   | Concerné  |
| R+1        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+1        | Palier 1            | Concerné  |
| R+1        | Demi palier 1       | Concerné  |
| R+1        | Cage d'escalier 2   | Concerné  |
| R+1        | Palier              | Concerné  |
| R+1        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+2        | Demi palier         | Concerné  |
| R+2        | Cage d'escalier 1   | Concerné  |
| R+2        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+2        | Palier 1            | Concerné  |
| R+2        | Demi palier 1       | Concerné  |
| R+2        | Cage d'escalier 2   | Concerné  |
| R+2        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+2        | Palier              | Concerné  |
| R+3        | Demi palier         | Concerné  |
| R+3        | Cage d'escalier 1   | Concerné  |
| R+3        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+3        | Palier 1            | Concerné  |
| R+3        | Demi palier 1       | Concerné  |
| R+3        | Cage d'escalier 2   | Concerné  |
| R+3        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+3        | Palier              | Concerné  |
| R+4        | Demi palier         | Concerné  |
| R+4        | Cage d'escalier 1   | Concerné  |
| R+4        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+4        | Palier 1            | Concerné  |
| R+4        | Demi palier 1       | Concerné  |
| R+4        | Cage d'escalier 2   | Concerné  |
| R+4        | Gaine technique Gaz | Concerné  |
| R+4        | Palier              | Concerné  |
| R-1        | Escalier            | Concerné  |
| R-1        | Dégagement 1        | Concerné  |
| R-1        | Cave 3              | Concerné  |
| R-1        | Cave 4              | Concerné  |
| R-1        | Dégagement 2        | Concerné  |

| Niveau  | Local             | Concernée |
|---------|-------------------|-----------|
| R-1     | Cave 1            | Concerné  |
| R-1     | Dégagement 3      | Concerné  |
| R-1     | Circulation cave  | Concerné  |
| R-1     | Cage d'escalier 1 | Concerné  |
| R-1     | Accès cave        | Concerné  |
| TOITURE | Combles           | Concerné  |
| TOITURE | Comble 2          | Concerné  |

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

## 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

### Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

### Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

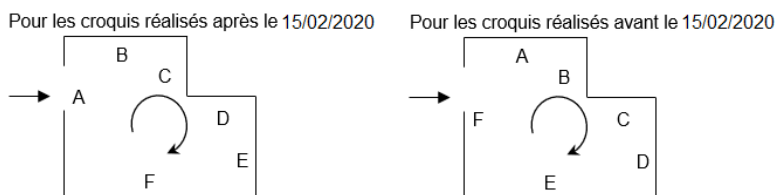

## 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

## 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

### Parties non visitées

| Pièce et étage | Justification |
|----------------|---------------|
| Cave 2         | PAS D'ACCES   |
| Caves          | PAS D'ACCES   |

## Eléments non inspectés et justification

| PIECE ET ETAGE | REPERAGE | MATERIAUX OU PRODUITS | JUSTIFICATION |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|
| NEANT          |          |                       |               |

## Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Aucun

## Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

### 5. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés  | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | NEANT           |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place |                 |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité |                 |

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage des composants des listes A et B classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1 et 5.2),

Les composants des listes A et B repérés sans amiante (§5.3 et 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les fiches d'identification.

### 1. COMPOSANTS DE LA LISTE A CONTENANT DE L'AMIANTE



| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Evaluation | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| NEANT          |   |              |  |                |               |            |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## 2. COMPOSANTS DE LA LISTE B CONTENANT DE L'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Evaluation | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| NEANT          |   |              |  |                |               |            |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## 3. COMPOSANTS DE LA LISTE A NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| Pièce et Etage         | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Dégagement 1 - R-1     | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P006           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cave 3 - R-1           | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P006           | ZPSO             |             |
| Circulation cave - R-1 | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P006           | ZPSO             |             |
| Dégagement 2 - R-1     | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P006           | ZPSO             |             |
| Circulation cave - R-1 | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P007           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cave 1 - R-1           | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P007           | ZPSO             |             |
| Cave 3 - R-1           | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P007           | ZPSO             |             |
| Cave 4 - R-1           | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P007           | ZPSO             |             |
| Dégagement 1 - R-1     | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P007           | ZPSO             |             |
| Dégagement 2 - R-1     | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P007           | ZPSO             |             |
| Accès cave - R-1       | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P017           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Accès cave - R-1       | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P018 (Fr1)     | RESULTAT ANALYSE |             |

| Pièce et Etage   | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Accès cave - R-1 | Autres                                  | Canalisation | Calorifugeage  | P018 (Fr2)     | RESULTAT ANALYSE |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

#### 4. COMPOSANTS DE LA LISTE B NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| Pièce et Etage          | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation  | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|-------------------------|---|---|--|----------------|------------------|-------------|
| Combles - TOITURE       | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P001           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Demi palier 1 - R+1     | Autres                                  | Mur B   | Enduit projeté   | P002           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+1     | Autres                                  | Mur A, Mur C, Mur D   | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+2     | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Palier - R+2            | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+3     | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Palier - R+3            | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |

| Pièce et Etage          | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation  | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|-------------------------|---|---|--|----------------|------------------|-------------|
| Demi palier 1 - R+4     | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Palier - R+4            | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Combles - TOITURE       | Autres                                  | Mur B, Mur C  | Enduit projeté   | P002           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+1     | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+2     | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Palier - R+2            | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+3     | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Palier - R+3            | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Demi palier 1 - R+4     | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Palier - R+4            | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P003           | ZPSO             |             |
| Hall - RC               | Autres                                  | Mur A   | Enduit projeté   | P004           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Palier - R+1            | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L                             | Enduit projeté   | P004           | ZPSO             |             |
| Hall - RC               | Autres                                  | Mur B, Mur C, Mur G, Mur H  | Enduit projeté   | P004           | ZPSO             |             |
| Hall - RC               | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P005           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Escalier - R-1          | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P008           | RESULTAT ANALYSE |             |

| Pièce et Etage          | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation  | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|-------------------------|---|---|--|----------------|------------------|-------------|
| Escalier - R-1          | Autres                                  | Mur A   | Enduit projeté   | P009           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Escalier - R-1          | Autres                                  | Mur B, Mur C, Mur D   | Enduit projeté   | P009           | ZPSO             |             |
| Comble 2 - TOITURE      | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P010           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Demi palier - R+1       | Autres                                  | Mur C   | Enduit projeté   | P011           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cage d'escalier 1 - R+1 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+1       | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur D   | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+1          | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R+2 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+2       | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+2          | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R+3 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+3       | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+3          | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R+4 | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |

| Pièce et Etage          | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation  | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|-------------------------|---|---|--|----------------|------------------|-------------|
| Demi palier - R+4       | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D  | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+4          | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur P | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Comble 2 - TOITURE      | Autres                                  | Mur A, Mur B, Mur C   | Enduit projeté   | P011           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+3       | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cage d'escalier 1 - R+1 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+1       | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+1          | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R+2 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+2       | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+2          | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R+3 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+3          | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R+4 | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Demi palier - R+4       | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Palier 1 - R+4          | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P012           | ZPSO             |             |
| Entrée - RC             | Autres                                  | Plafond   | Enduit projeté   | P013           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Entrée - RC             | Autres                                  | Mur P   | Enduit projeté   | P014           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Entrée - RC             | Autres                                  | Mur A, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O        | Enduit projeté   | P014           | ZPSO             |             |

| Pièce et Etage           | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation        | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification    | Commentaire |
|--------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Gaine technique Gaz - RC | Autres                                  | Mur B               | Enduit projeté   | P014           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R-1  | Autres                                  | Mur A               | Enduit projeté   | P015           | RESULTAT ANALYSE |             |
| Cage d'escalier 1 - R-1  | Autres                                  | Mur B, Mur C, Mur D | Enduit projeté   | P015           | ZPSO             |             |
| Cage d'escalier 1 - R-1  | Autres                                  | Plafond             | Enduit projeté   | P016           | RESULTAT ANALYSE |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. AUTRES COMPOSANTS REPERES HORS LISTES A ET B

### 1. AUTRES COMPOSANTS CONTENANT DE L'AMIANTE PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'OPERATEUR

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Evaluation | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| NEANT          |   |              |  |                |               |            |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### 2. AUTRES COMPOSANTS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'OPERATEUR

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| NEANT          |   |              |  |                |               |             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse


## VII. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont en note 3 (pour les matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés), le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante, les interventions suivantes :


- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrément par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans. Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION


|   |
|---|
| Identification : P001   |
| Pièce et étage : Combles TOITURE  |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                           |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                      |
|        |

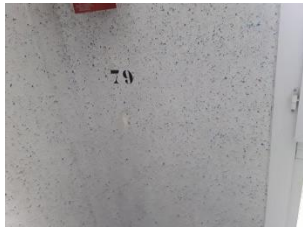
|   |
|---|
| Identification : P002   |
| Pièce et étage : Demi palier 1 R+1  |
| Localisation : Mur B  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                       |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc  |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                  |
|  |

|  |
|--|
| Identification : P003  |
| Pièce et étage : Demi palier 1 R+1   |
| Localisation : Plafond   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)  |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)   |
|                               |


|  |
|--|
| Identification : P004  |
| Pièce et étage : Hall RC   |
| Localisation : Mur A   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)  |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                                       |
|                     |

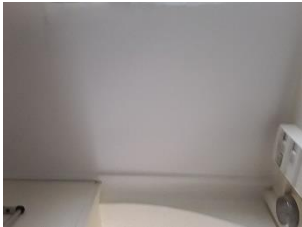


|   |
|---|
| Identification : P005   |
| Pièce et étage : Hall RC  |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)   |
| Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                                    |
|                      |


|   |
|---|
| Identification : P006   |
| Pièce et étage : Dégagement 1 R-1   |
| Localisation : Canalisation   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Calorifugeage)                        |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en mousse           |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                  |
|  |


|   |
|---|
| Identification : P007   |
| Pièce et étage : Circulation cave R-1   |
| Localisation : Canalisation   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Calorifugeage)  |
| Descriptif Laboratoire : Toile blanche plâtrée + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                                    |
|                     |


|   |
|---|
| Identification : P008   |
| Pièce et étage : Escalier R-1   |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                                 |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                            |
|           |


|   |
|---|
| Identification : P009   |
| Pièce et étage : Escalier R-1   |
| Localisation : Mur A  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                               |
| Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                          |
|          |


|   |
|---|
| Identification : P010   |
| Pièce et étage : Comble 2 TOITURE   |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                         |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc               |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                    |
|  |


|  |
|--|
| Identification : P011  |
| Pièce et étage : Demi palier R+1   |
| Localisation : Mur C   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)  |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                                       |
|                         |


|   |
|---|
| Identification : P012   |
| Pièce et étage : Demi palier 1 R+3  |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)   |
| Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                                    |
|                    |


|   |
|---|
| Identification : P013   |
| Pièce et étage : Entrée RC  |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                                 |
| Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                            |
|             |


|  |
|--|
| Identification : P014  |
| Pièce et étage : Entrée RC   |
| Localisation : Mur P   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)  |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)   |
|                              |

|  |
|--|
| Identification : P015  |
| Pièce et étage : Cage d'escalier 1 R-1   |
| Localisation : Mur A   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                          |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris hétérogène non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                     |
|     |

|   |
|---|
| Identification : P016   |
| Pièce et étage : Cage d'escalier 1 R-1  |
| Localisation : Plafond  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit projeté)                                 |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                            |
|          |

|   |
|---|
| Identification : P017   |
| Pièce et étage : Accès cave R-1   |
| Localisation : Canalisation   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Calorifugeage)                      |
| Descriptif Laboratoire : Matériau noir en mousse                                  |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                |
|  |

|   |
|---|
| Identification : P018 (Fr1)   |
| Pièce et étage : Accès cave R-1   |
| Localisation : Canalisation   |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Calorifugeage)                        |
| Descriptif Laboratoire : Toile blanche plâtrée                                      |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                  |
|  |

|  |
|--|
| Identification : P018 (Fr2)  |
| Pièce et étage : Accès cave R-1  |
| Localisation : Canalisation  |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Calorifugeage)                       |
| Descriptif Laboratoire : Matériau fibreux jaune avec poussières                    |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)                 |
|  |

# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-12710 EN DATE DU 14/02/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |  |
|--|--|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE<br>22 Avenue des Nations<br>93420 VILLEPINTE | Réf. Commande ITGA : IT0720-12710<br>Réf. Commande Client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur-01 |
|--|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/02/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
    - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
    - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante   |
|--|--|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur-01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP001 / Bâtiment collectif - - / Combes Plafond Enduit projeté                       |  |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT152002-4355<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec poussières            |
| <b>Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières</b>  | META (1)   | 2                      | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur-01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP002 / Bâtiment collectif - - / Aile de maison Demi palier 1 Mur B Enduit projeté   |  |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT152002-4356<br>Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc                 |
| <b>Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc</b>   | META (1)   | 2                      | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur-01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP003 / Bâtiment collectif - - / Aile de maison Demi palier 1 Plafond Enduit projeté |  |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT152002-4357<br>Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac |
| <b>Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>   | META (1)   | 1                      | 14/02/2020     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-12710 EN DATE DU 14/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de préparations  | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiant |
|--|--|---|----------------|-----------------------------|
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP004 / Bâtiment collectif- - - / Hall Mur A Enduit projeté                                 |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4358<br>Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac            |                |                             |
| <b>* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>   | META (1)   | 2   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -     |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP005 / Bâtiment collectif- - - / Hall Plafond Enduit projeté                               |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4359<br>Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac               |                |                             |
| <b>* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>  | META (1)   | 2   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -     |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP006 / Bâtiment collectif- - - / Dégagement 1 Canalisation Calorifugeage                   |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4360<br>Description ITGA : Peinture / Matériau gris en mousse                             |                |                             |
| <b>* Peinture non séparable + matériau gris en mousse</b>  | META (3)   | 1   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -     |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP007 / Bâtiment collectif- - - / Colonne sèche Circulation cave Canalisation Calorifugeage |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4361<br>Description ITGA : Toile blanche plâtrée / Matériau fibreux jaune avec poussières |                |                             |
| <b>* Toile blanche plâtrée + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable</b>  | META (1)   | 1   | 14/02/2020     | Amiante non détecté / -     |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP008 / Bâtiment collectif- - - / Escalier Plafond Enduit projeté                           |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4362<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                       |                |                             |
| <b>* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>  | META (1)   | 2   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -     |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP009 / Bâtiment collectif- - - / Escalier Mur A Enduit projeté                             |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4363<br>Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac                         |                |                             |
| <b>* Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable</b>  | META (1)   | 2   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -     |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP010 / Bâtiment collectif- - - / Caves privatives Comble 2 Plafond Enduit projeté          |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4364<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc                               |                |                             |
| <b>* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc</b>  | META (1)   | 1   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -     |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-12710 EN DATE DU 14/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de<br>préparations | Date<br>d'analyse | Résultat / Variété d'amianté   |
|---|--|---------------------------|-------------------|--|
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP011 / Bâtiment collectif- - - / Accueil Demi palier Mur C Enduit projeté     |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4365<br>Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac         |
| <b>* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>  | META (1)   | 1                         | 14/02/2020        | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP012 / Bâtiment collectif- - - / Accueil Demi palier 1 Plafond Enduit projeté |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4366<br>Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac            |
| <b>* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>   | META (1)   | 1                         | 14/02/2020        | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP013 / Bâtiment collectif- - - / Entrée Plafond Enduit projeté                |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4367<br>Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc                    |
| <b>* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable</b>   | META (1)   | 1                         | 14/02/2020        | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP014 / Bâtiment collectif- - - / Entrée Mur P Enduit projeté                  |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4368<br>Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac |
| <b>* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>  | META (1)   | 1                         | 14/02/2020        | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP015 / Bâtiment collectif- - - / Cage d'escalier 1 Mur A Enduit projeté       |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4369<br>Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène                           |
| <b>* Peinture non séparable + enduit gris hétérogène non séparable</b>  | META (1)   | 1                         | 14/02/2020        | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP016 / Bâtiment collectif- - - / Cage d'escalier 1 Plafond Enduit projeté     |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4370<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                    |
| <b>* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>   | META (1)   | 1                         | 14/02/2020        | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP017 / Bâtiment collectif- - - / Accès cave Canalisation Cabrifugeage         |  |                           |                   | Réf échantillon ITGA : IT152002-4371<br>Description ITGA : Matériau noir en mousse                                     |
| <b>* Matériau noir en mousse</b>  | META (3)   | 1                         | 13/02/2020        | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-12710 EN DATE DU 14/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de préparations  | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|---|----------------|------------------------------|
| Réf dossier client : DTA_321_12-14 Rue Pasteur--01 - ALBATROS SCHEIDER 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : DTA_321_12-14 Rue PasteurP018 / Bâtiment collectif - - / Accès cave Canalisation Calorifugeage |  | Réf échantillon ITGA : IT152002-4372<br>Description ITGA : Toile blanche plâtrée / Matériau fibreux jaune avec poussières |                |                              |
| <sup>a</sup> Toile blanche plâtrée  | META (1)   | 1   | 13/02/2020     | Amiante non détecté / -      |
| <sup>a</sup> Matériau fibreux jaune avec poussières   | MOLP   | 2   | 12/02/2020     | Amiante non détecté / -      |

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/4

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



## ANNEXE 4 - GRILLES D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE – CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

### GRILLES D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

#### 1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

| Fort   | Moyen  | Faible  |
|--|--|---|
| 1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou<br>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou<br>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante. | 1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante,<br>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux). | 1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou<br>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante. |

#### 2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

| Fort  | Moyen   | Faible  |
|---|---|---|
| L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...). | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...). | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives. |

### GRILLES D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

#### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

##### 1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

| Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation  | Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation   | Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation   |
|---|--|---|
| L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. |

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27** : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28** : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29** : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

**Article R.1334-29-3 :**

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.


III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

## Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
  - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation. Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004


Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mickael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Amiante sans mention</b> | <b>Amiante Sans Mention*</b><br>Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021   |
| <b>DPE individuel</b>       | <b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b><br>Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021 |
| <b>Electricité</b>          | <b>Etat de l'installation intérieure électrique</b><br>Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021                        |
| <b>Gaz</b>                  | <b>Etat de l'installation intérieure gaz</b><br>Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022                               |
| <b>Plomb</b>                | <b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b><br>Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021                     |


En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Etdté à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et Analyses physico-chimiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 1 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 et Analyses physico-chimiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 3 dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de grande hauteur plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 2. Les missions sont à l'exception des travaux de travaux de construction.


Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par les plombes des peintures ou des revêtements après travaux de peinture et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des repérages, l'état initial physique de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe 1 et l'état initial après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage dans les bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant le diagnostic de performance énergétique et l'attribution de leur responsabilité de la réglementation thermique et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2002 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant l'état de l'installation intérieure d'installations et les critères d'attribution des organismes de certification.



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac  
LABORATOIRES  
N° 4129  
COFRAC  
RECONNU  
D'INTERET  
PUBLIC

CPE DI DR 11 rev13

# ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER  
**VD ASSOCIÉS**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIÉS.FR  
Portefeuille : 0201478984

Vos références :  
Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLOMB :**  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

10158549601890710

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)  
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER  
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE  
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX  
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020  
Pour la société :




AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 7 - PLANS / CROQUIS

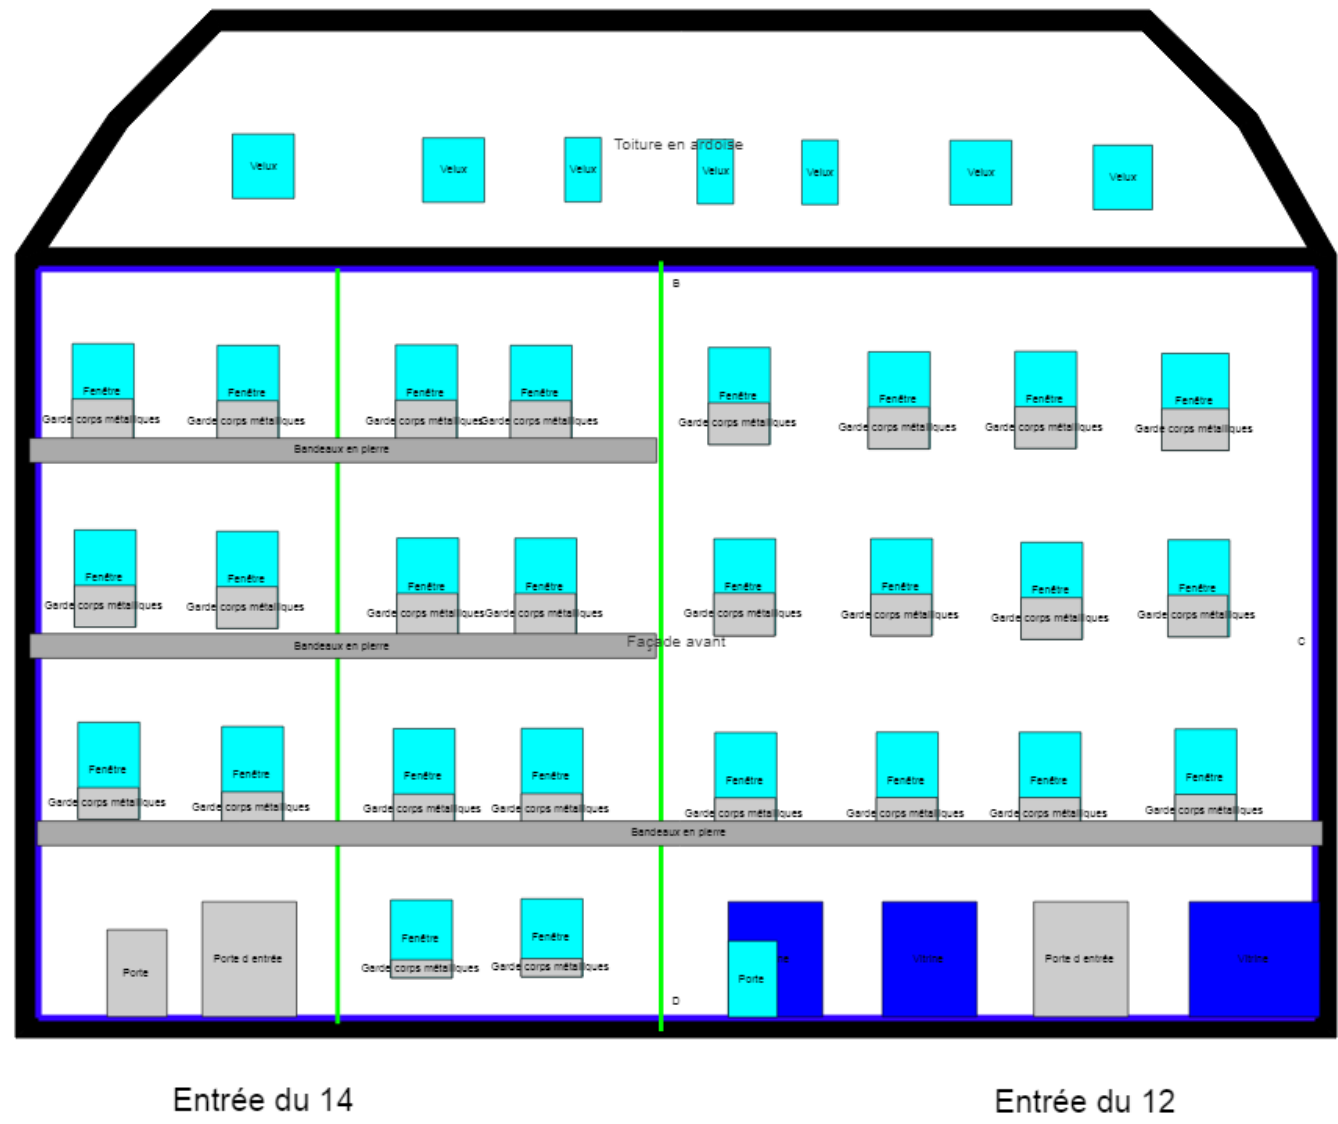

Façade arrière du bâtiment n 12 et 14

**PLANCHE DE REPERAGE**

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone : FACADES

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël


N° de planche : 1/11

**Légende type de mur :**

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

**Légende des prélèvements :**

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

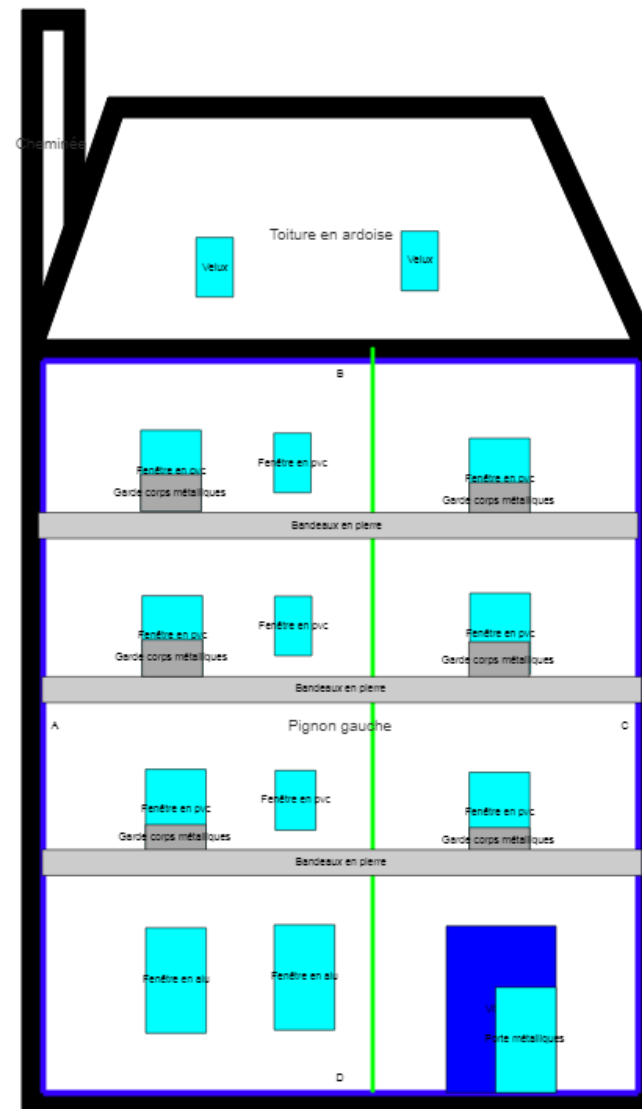

Pignon gauche du bâtiment n 14

— Descente de gouttière en zinc

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone : EXTERIEURS

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël

N° de planche : 2/11

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés





Façade arrière du bâtiment n 12 et 14

**PLANCHE DE REPERAGE**

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :FACADES

Plan

Auteur :JULIEN Mickaëli


N° de planche :3/11

**Légende type de mur :**

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

**Légende des prélèvements :**

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

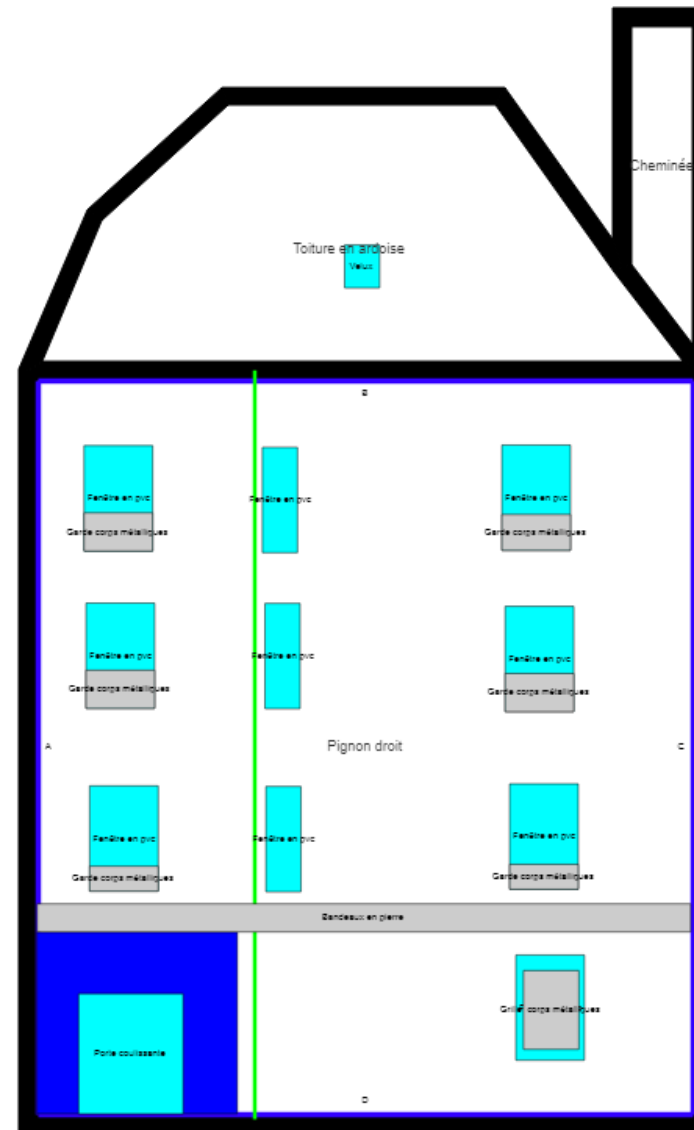

— Descente de gouttière en zinc

Pignon droit du bâtiment n 12

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone : EXTERIEURS

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël

N° de planche : 4/11

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés



Rdc de l'entrée n 14 du bâtiment

Rdc de l'entrée n 12 du bâtiment

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :RC

Plan












Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/11

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés



1er étage de l'entrée n 14      1er étage de l'entrée n 12

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :R+1

Plan












Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :6/11

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés



2eme étages de l'entrée n 14    2eme étages de l'entrée n 12

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :7/11

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés



3eme étages de l'entrée n 14    3eme étages de l'entrée n 12

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :8/11


#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

DTA\_321\_12-14 Rue PasteurP002

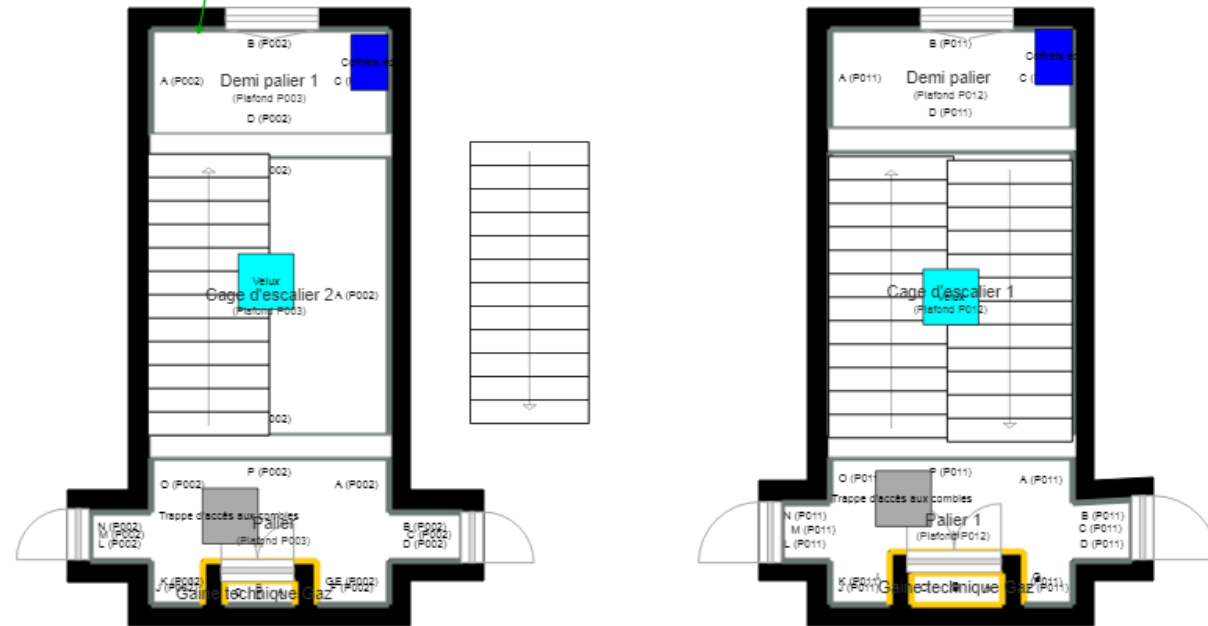

4eme étages de l'entrée n 14 4eme étages de l'entrée n 12

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël


N° de planche :9/11

#### Légende type de mur :


- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

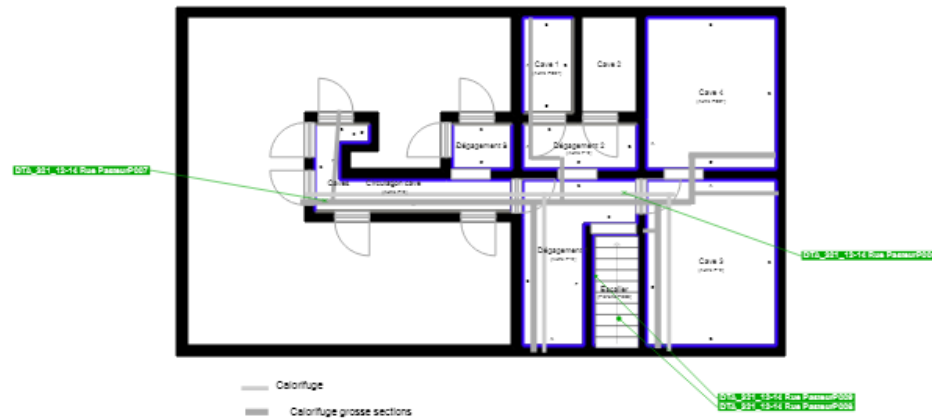

Caves du bâtiment n 14

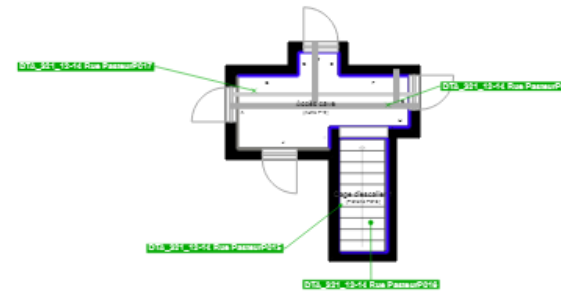

Caves du bâtiment n 12

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone :R-1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :10/11



### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés



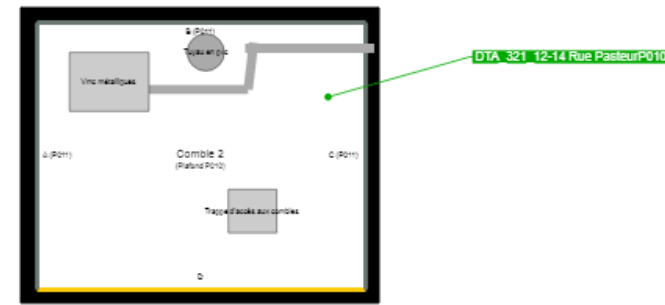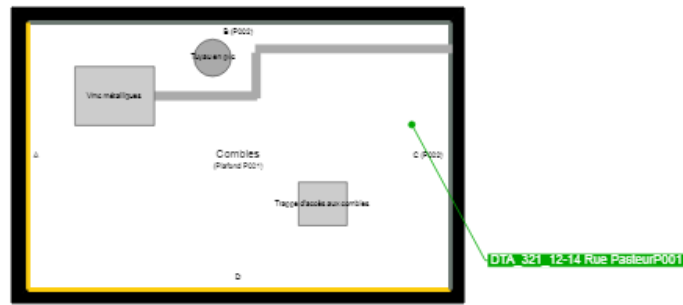

— Tuyau métalliques de la vmc

Comble du bâtiment 14

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_321\_12-14 Rue Pasteur -  
DTA\_PROGRAMME 321\_12-14 Rue  
Pasteur 12-14 Rue Pasteur 77430  
CHAMPAGNE SUR SEINE

Zone : TOITURE

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël

N° de planche : 11/11

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /  
Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage  
(plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés