

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

6 RUE JEAN JAURES LGT 912

912

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 RUE JEAN JAURES LGT 912 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	912
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	321LAG0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	28/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 321LAG0001 28/12/2017

Date d'édition : 09/01/2018

2/28

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	17
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	22
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	27

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Site : 277.760.019.0019		BON DE TRAVAUX N° 2017 29103
Ref. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet DIVERS		ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME
SERVICE NEMOURS Techniciens LOCALISATION Programme 321 CHAMPAGNE SUR SEINE - ALBATROS SCHEIDER Tranche 102 Ensemble C000 Escalier AZ Étage 00 Logement 0016 Module 321SA2004 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		Adresse - RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 15-12-2017 **AU** 29-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRÉE DU REPARATION URGENTS ENTRE GARDIEN SUR PLACE MR GUESNEL 05.06.03.44.72	5,00	5,00	25,00
AMT3	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE ET SOL	5,00	48,00	240,00
TOTAL H.T.				265,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				63,00
TOTAL T.T.C.				318,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES				
1	HONORAIRES	A790	NFM	SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	318,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1	HONORAIRES	321 102 C000 AZ 321SA20044 1.0922005		318,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29103

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Salle de bains et WC			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Dégagement	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Salle de bains et WC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

Rapport N° : 321LAG0001 28/12/2017

Date d'édition : 09/01/2018

7/28

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P00 3	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P00 6	Plafonds	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 321LAG0001 28/12/2017

Date d'édition : 09/01/2018

8/28

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc	321LAG0001P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	321LAG0001P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit /	Enduit	321LAG0001P00	Plafonds	DEGRADATION	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
t		Peinture béton	plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	6		N PARTIELLE	non détecté	
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	321LAG0001P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc	321LAG0001P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc	321LAG0001P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc	321LAG0001P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc	321LAG0001P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	321LAG0001P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	321LAG0001P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable +	321LAG0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable					
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de		Enduit /	Enduit	321LAG0001P00	Mur C	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains et WC		Peinture plaque de plâtre	plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	2			non détecté	
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non	321LAG0001P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	séparable Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit /	Enduit	321LAG0001P00	Mur A	BON ETAT	Amiante	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Peinture plaque de plâtre	plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	5			non détecté	
Dégagement		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	321LAG0001P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 321LAG0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	321LAG0001 28/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

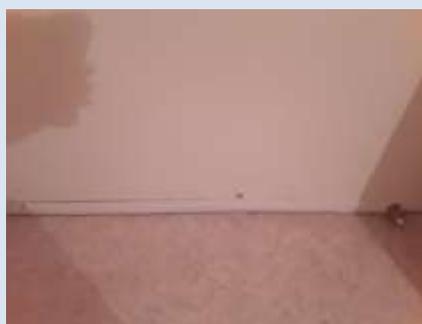

PRELEVEMENT : 321LAG0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	321LAG0001 28/12/2017		Salle de bains et WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

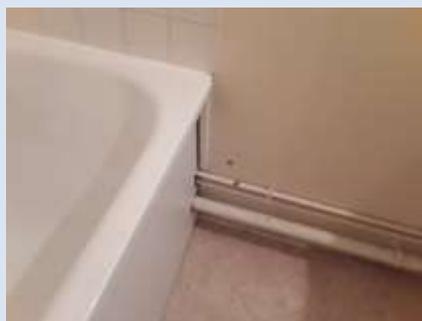

PRELEVEMENT : 321LAG0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAG0001 28/12/2017	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 321LAG0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAG0001 28/12/2017	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 321LAG0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAG0001 28/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

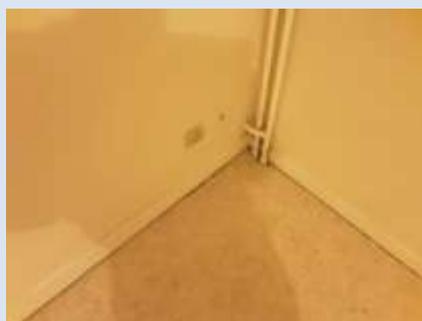

PRELEVEMENT : 321LAG0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAG0001 28/12/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

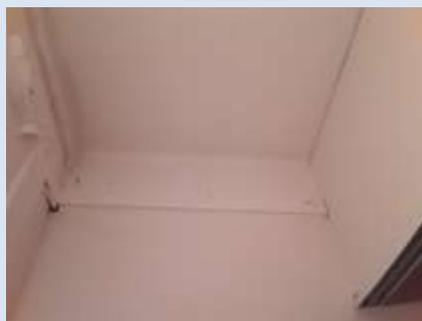


PRELEVEMENT : 321LAG0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	321LAG0001 28/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAG0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	321LAG0001 28/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	28/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

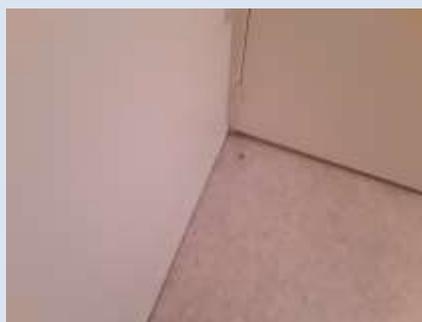

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 79300 Avesnes-les-Bains
15760 USANT - 0320388122000
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'en 2018
cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6293 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport illustre le contact avec les fibres issues d'un échantillon qui peut identifier par le contact.)

Cliant : AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
79300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0719-843
Échantillon ITGA : IT07301-6293
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Cliant :

Commande	321LAG0001-01
Quai client	321LAG0001-01 - 6 RUE JEAN JAURES LIT 912 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mer C Enlaid - Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (METAT) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vase + matériau gris en faible quantité non identifiable + peinture non identifiable	META le 05/01/2018	Aucun non détecté	---	3

VMM par : Fabrice GUILLOMET - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses qui sont un service rendu. Ce rapport ne peut pas être considéré comme un diagnostic de diagnostic. Nos données sont valides et fiables de notre côté. Les observations sont relatives à ce moment et peuvent évoluer au cours du temps.

Page 1/1

itga 1 rue Traversière 79300 Avesnes-les-Bains
15760 USANT - 0320388122000
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'en 2018
cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6294 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport illustre le contact avec les fibres issues d'un échantillon qui peut identifier par le contact.)

Cliant : AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
79300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0719-843
Échantillon ITGA : IT07301-6294
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Cliant :

Commande	321LAG0001-01
Quai client	321LAG0001-01 - 6 RUE JEAN JAURES LIT 912 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain et WC Mer C Enlaid - Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Carton en faible quantité en vase / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (METAT) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vase + carton en faible quantité en vase non identifiable + peinture non identifiable	META le 05/01/2018	Aucun non détecté	---	3

VMM par : Fabrice GUILLOMET - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses qui sont un service rendu. Ce rapport ne peut pas être considéré comme un diagnostic de diagnostic. Nos données sont valides et fiables de notre côté. Les observations sont relatives à ce moment et peuvent évoluer au cours du temps.

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57400 SAINT-QUERENNE CEDEX
Tél : 02 99 23 41 42
Fax : 02 99 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6295 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-843
Échantillon ITGA : IT071801-6295
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

Commande	321LAG0001-01
Dossier client	321LAG0001-01 - 8 RUE JEAN LAURES LOT 912 71430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P001 (LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain et WC Plateau Enduit - Plâtreux talon)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
* Enduit plâtreux blanc en vase + plâtreux non séparables	META le 05/01/2018	Absence non détectée	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, par leur choix de notre organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de leur réalisation sans responsabilité pour nous au regard de la date.

Page 1 sur 22

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57400 SAINT-QUERENNE CEDEX
Tél : 02 99 23 41 42
Fax : 02 99 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6296 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-843
Échantillon ITGA : IT071801-6296
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

Commande	321LAG0001-01
Dossier client	321LAG0001-01 - 8 RUE JEAN LAURES LOT 912 71430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P004 (LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mar C Enduit - Plâtreux talon)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Plâtreux gris en vase / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
* Enduit plâtreux blanc en vase + plâtreux gris en vase; sans séparables + plâtreux non séparables	META le 05/01/2018	Absence non détectée	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, par leur choix de notre organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de leur réalisation sans responsabilité pour nous au regard de la date.

Page 1 sur 22

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6297 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse : ...)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-843
Échantillon ITGA : IT071801-6297
Réq. au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

Commande	321LAG0001-01
Dossier client	321LAG0001-01 - 8 RUE JEAN LAURES LOT 912 71430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sejour Alan A Enlaid Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc + carton non identifiable + plâtreux non identifiable	META le 08/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, pour tout ce qui concerne l'analyse. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés et nous ne sommes pas responsables de l'usage qui en sera fait.

08/01/2018

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6298 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse : ...)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-843
Échantillon ITGA : IT071801-6298
Réq. au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

Commande	321LAG0001-01
Dossier client	321LAG0001-01 - 8 RUE JEAN LAURES LOT 912 71430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafond Enlaid Peinture beige
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non identifiable	META le 08/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, pour tout ce qui concerne l'analyse. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés et nous ne sommes pas responsables de l'usage qui en sera fait.

08/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
57400 SAINT-QUERENNE CEDEX
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais réalisés par l'opérateur qui est identifié par le numéro :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6299 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les schémas soumis à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI-ECOPTE MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0719-843
Échantillon ITGA : IT071801-6299
Réq. au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

Commande	321LAG0001-01
Dossier client	321LAG0001-01 - 6 RUE JEAN LAURES LOT 912 71430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Béton sans revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune sans poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 025 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-003)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	Essai en préparation
Revêtement souple beige + colle polymère jaune sans poussières non séparables + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparables + matériau plâtreux blanc	META le 05/03/2008	Absence non détectée	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un engagement de l'organisme. Les données sont données en l'état de connaissance. Les conclusions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de nouvelles données. Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
57400 SAINT-QUERENNE CEDEX
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais réalisés par l'opérateur qui est identifié par le numéro :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6306 EN DATE DU 08/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les schémas soumis à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI-ECOPTE MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0719-843
Échantillon ITGA : IT071801-6306
Réq. au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

Commande	321LAG0001-01
Dossier client	321LAG0001-01 - 6 RUE JEAN LAURES LOT 912 71430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	321LAG0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Carrelage sans revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple rose / Colle polymère jaune en faible quantité / Rapiéragé gris en faible quantité

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 025 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-003)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	Essai en préparation
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparables + revêtement souple rose + colle polymère jaune en faible quantité non séparables + rapiéragé gris en faible quantité	META le 05/03/2008	Absence non détectée	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un engagement de l'organisme. Les données sont données en l'état de connaissance. Les conclusions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de nouvelles données. Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
 Boulevard Desjardins-Empeleux
 Case postale 4 51 30
 51000 TROUVES-CHATEAU DE BOURG
 59811 BOFFEVILLE CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
 21 ROUTE D'ALBERT
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



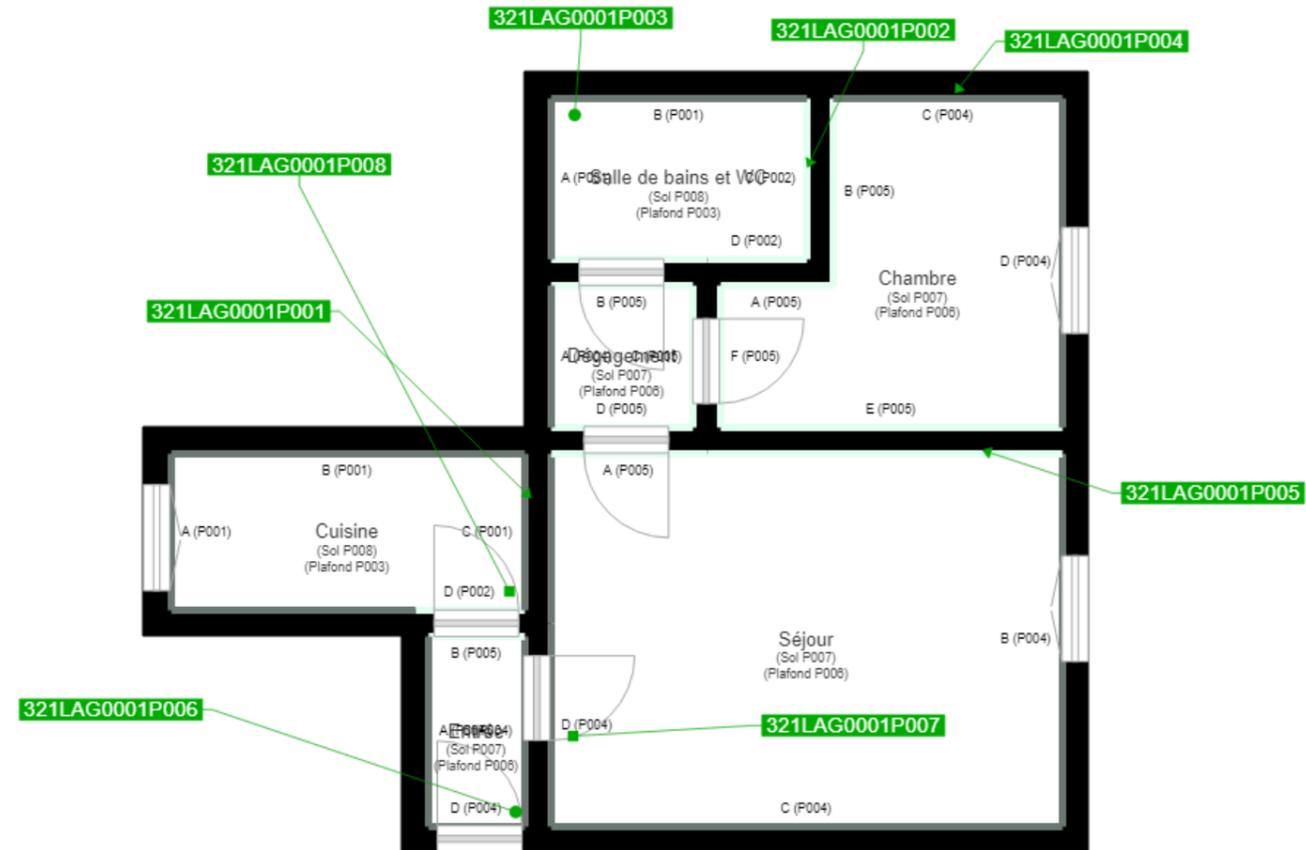

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés