

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

11 RUE JEAN JAURES

LOGEMENT 960
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	LOGEMENT 960
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	321LAK0201.	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/07/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE **23/07/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	28
CERTIFICAT DE COMPETENCES	29

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	321LAK0201.P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	321LAK0201.P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	321LAK0201.P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	321LAK0201.P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	321LAK0201.P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur B	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur E	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur F	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur D	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur A	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Mur C	321LAK0201.P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 15050 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone : 0321734144 ÉMETTEUR BRIOLAND MAGALI
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance PARIS VALLEE MARNE Objet DIVERS	SERVICE SCE PARIS VAL MARNE	
LOCALISATION Programme 86 NOISIEL (LES ROCHES) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 04 Logement 1 Module 86LAB0401 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	ADRESSE M OU MME TALHA NADIA OU HADJAM MEDIE 17 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Tél. personnel 0170040509	

DÉLAI D'EXECUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 27-06-2019 AU 11-07-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	4,00	48,00	192,00
TOTAL H.T.				197,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			39,40
TOTAL T.T.C.				236,40

diagnostic amiante
Tél gardien M. CASTEZ 08.86.40.91.38

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	APVM PVM	HONORAIRES DIAG AMIANTE	236,40	

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET							
1 HONAMIA	86 1	A000 AB	86LAB0401	L 9701406	TALHA NADIA OU HADJAM MEDIE	236,40	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 15050

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 321LAK0201. 08/07/2019

Version : 23/07/2019

7/31

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

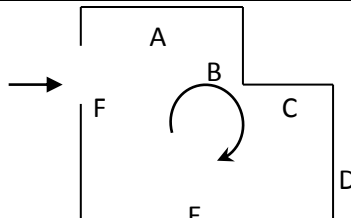

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple blanc	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres + matériau blanc non séparable	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple blanc	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres + matériau blanc non séparable	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple blanc	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres + matériau blanc non séparable	321LAK0201.P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple gris	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple gris	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple gris	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige	321LAK0201.P004	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	321LAK0201.P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Peintures multiples non séparable + bois massif non séparable	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+2	Revêtement souple	Peintures multiples non séparable + bois massif non séparable	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Peintures multiples non séparable + bois massif non séparable	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Peintures multiples non séparable + bois massif non séparable	321LAK0201.P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 321LAK0201.P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple blanc	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres + matériau blanc non séparable	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 321LAK0201.P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		AmianteDectecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		AmianteDectecté	

EMPLACEMENT

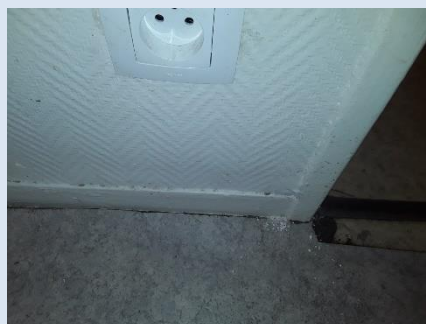

PRELEVEMENT : 321LAK0201.P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune + peinture non séparable	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 321LAK0201.P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	321LAK0201. 08/07/2019	Chambre 2 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peintures multiples non séparable + bois massif non séparable	08/07/2019	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-66945 EN DATE DU 23/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-66945 Réf. Commande Client : 321LAK0201 --01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT85)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 321LAK0201 --01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31220
Réf échantillon client : 321LAK0201_P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Matériau blanc
* Revêtement souple beige	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune + peinture non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple blanc	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres + matériau blanc non séparable	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 321LAK0201 --01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31221
Réf échantillon client : 321LAK0201_P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-66945 EN DATE DU 23/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 321LAK0201--01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31222
Réf échantillon client : 321LAK0201.P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 321LAK0201--01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31223
Réf échantillon client : 321LAK0201.P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Revêtement souple beige
* Colle polymère jaune + peinture non séparable	META (2)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple gris	META (1)	2	23/07/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (1)	2	23/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige	META (1)	2	23/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 321LAK0201--01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31224
Réf échantillon client : 321LAK0201.P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 321LAK0201--01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31225
Réf échantillon client : 321LAK0201.P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur D Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 321LAK0201--01 - 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE				Réf échantillon ITGA : IT071907-31226
Réf échantillon client : 321LAK0201.P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Peintures multiples / Bois massif
* Revêtement souple beige	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples non séparable + bois massif non séparable	META (1)	1	22/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
 DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
 CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
 CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
 REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
 REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
 DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
 CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
 DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
 RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
 ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
 ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
 INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
 MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
 CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
 CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
 DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
 CENTRE DE FORMATION
 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE
 DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC
 AD
 N° 100000103 2008-002

CERTIFICAT DE COMPETENCES

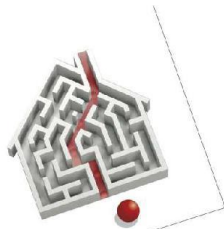

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de plinthe en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCRÉDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DES PERSONNES
DE PERSONNES www.cofrac.fr

CPE DI DR 11 rev13

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : BRUNIOT Tristan	Bien : 321LAK0201. - LOGEMENT 960 11 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

21

- Murs amiantés**
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- /// Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés