

Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M3553773
Date d'intervention : 03/11/2021

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 Melun

EXPERT



BENDERDOUCH ala eddine
06 68 43 01 39
Certification n° : CPDI5979
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
N/A
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

321LAD0003
55 RUE DE LA LIBERATION
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Bat. N/A, cage :AD; Etage 00; Porte 878



> SYNTHESE DE CONCLUSION

| Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x) | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Etat | EP | AC1 | AC2 | N=1 | N=2 | N=3 |
| Nombre | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement **sous**...
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement **sous 3 ans**
RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : **BENDERDOUCH ala eddine**



| Révision | Date | Objet |
|----------|------------|------------------------------------|
| REV 01 | 03/11/2021 | Établissement du Dossier Technique |
| | | |

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE | ADRESSE |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Donneur d'ordre | HABITAT | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun |
| Propriétaire | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE | 10 Avenue Charles Péguy N/A 77000 Melun |
| Accompagnateur | Sans accompagnateur | |

EXPERT


Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM DE L'EXPERT | ORGANISME DE CERTIFICATION | NUMERO DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BENDERDOUCH ala eddine | I.Cert | CPDI5979 | 20/04/2021 | 19/04/2028 |

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|---|------------------|------------------|
|  Axa | 3912280604 | 31/12/2021 |

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



| LABORATOIRE | N°ACCREDITATION COFRAC | ADRESSE |
|-------------|------------------------|---|
| MYEASLAB | 50503704400706 | Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN |

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS | 2 |
| 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS | 4 |
| 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS | 5 |
| 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE | 7 |
| 5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES | 7 |
| 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 14 |
| 7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 16 |
| 8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS | 42 |
| 9. RAPPORTS D'ANALYSES | 64 |
| 10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION | 83 |

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

321LAD0003
55 RUE DE LA LIBERATION
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

Numéro de mission : M3553773

Référence client : NC

Références cadastrales :

Numéro de lot : Bat. N/A, cage :AD; Etage 00; Porte 878

Visite effectuée le : 03/11/2021

Rapport édité, le : 10/11/2021

| <u>Documents demandés</u> | <u>Documents remis</u> |
|---|------------------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | - |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | - |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | - |

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée Porte 878 : Entrée, Cuisine, Séjour, Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Débarras, WC, Salle de bains

Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau | Pièce | Zone |
|---------------------------|--------------------|--|
| Rez de chaussée Porte 878 | Cuisine | Doublages avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Chambre 3 | Doublages avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Cuisine | Mur donnant sur extérieur |
| | Séjour | Mur donnant sur extérieur |
| | Chambre 1 | Mur donnant sur extérieur |
| | Chambre 2 | Mur donnant sur extérieur |
| | Chambre 3 | Mur donnant sur extérieur |
| | Salle de bains | Mur donnant sur extérieur |
| | Entrée | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Cuisine | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Séjour | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Dégagement | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Chambre 1 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Chambre 2 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Chambre 3 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Débarras | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | WC | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Salle de bains | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Entrée | Mur de refend |
| | Cuisine | Mur de refend |
| | Séjour | Mur de refend |
| | Dégagement | Mur de refend |
| | Chambre 1 | Mur de refend |
| | Débarras | Mur de refend |
| | WC | Mur de refend |
| | Salle de bains | Mur de refend |
| | Entrée | Plafond |
| | Cuisine | Plafond |
| | Séjour | Plafond |
| | Dégagement | Plafond |
| | Chambre 1 | Plafond |
| | Chambre 2 | Plafond |
| | Chambre 3 | Plafond |
| | Débarras | Plafond |
| | WC | Plafond |
| | Salle de bains | Plafond |
| | Cuisine | Faïence mur ABCEFG |
| | Entrée | Portes et plinthes |
| | Cuisine | Portes et plinthes |
| | Séjour | Portes et plinthes |
| | Dégagement | Portes et plinthes |
| | Chambre 1 | Portes et plinthes |
| Chambre 2 | Portes et plinthes | |
| Chambre 3 | Portes et plinthes | |
| Débarras | Portes et plinthes | |
| WC | Portes et plinthes | |
| Salle de bains | Portes et plinthes | |
| Cuisine | Sous évier | |
| WC | Faïence mur BCD | |
| Salle de bains | Faïence mur AB | |
| Salle de bains | Faïence mur B | |
| Cuisine | Sol | |

| Niveau | Pièce | Zone |
|--------|----------------|------|
| | Chambre 1 | Sol |
| | Chambre 2 | Sol |
| | Chambre 3 | Sol |
| | Débarras | Sol |
| | Entrée | Sol |
| | Séjour | Sol |
| | Dégagement | Sol |
| | WC | Sol |
| | Salle de bains | Sol |

Descriptif des travaux :

- Travaux de remplacement des sols du logement
- Travaux de remplacement des faïences du logement
- Travaux de réfection des peintures, des tapisseries (plafonds, parois verticales et boiseries)
- Travaux de remplacement des évier, WC, lavabo, baignoire ou douche
- Travaux de remplacement ou de réparation des portes intérieures
- (Hors Balcon, menuiseries extérieures et porte d'entrée)

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant | - |

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant | - | |

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé* |
|---------|---------------------------|--|---------------------------|--|
| ZPSO002 | Rez de chaussée Porte 878 | Cuisine; Séjour; Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3; Salle de bains | Mur donnant sur extérieur | Analyse : P003 - Matériau de type peinture (gris); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type enduit (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) en traces; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (Présence d'amiante) |
| ZPSO004 | Rez de chaussée Porte 878 | Entrée; Cuisine; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Débarras; WC; Salle de bains | Mur de refend | Analyse : P007 - Matériau de type peinture (beige) en traces; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P008 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Présence d'amiante) |
| ZPSO005 | Rez de chaussée Porte 878 | Entrée; Cuisine; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3; Débarras; WC; Salle de bains | Plafond | Analyse : P009 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P010 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) |
| ZPSO006 | Rez de chaussée Porte 878 | Cuisine | Faïence mur ABCDEFG | Analyse : P011 - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) en traces; matériau dur de type joint ciment (beige); matériau semi-dur (gris) en traces; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) |

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES


Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.


| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | M3553773 |
| Opération | BENDERDOUCH ala eddine |
| Site | 321LAD0003 |
| | 55 RUE DE LA LIBERATION |
| | 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE |
| Date de réalisation | 10/11/2021 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

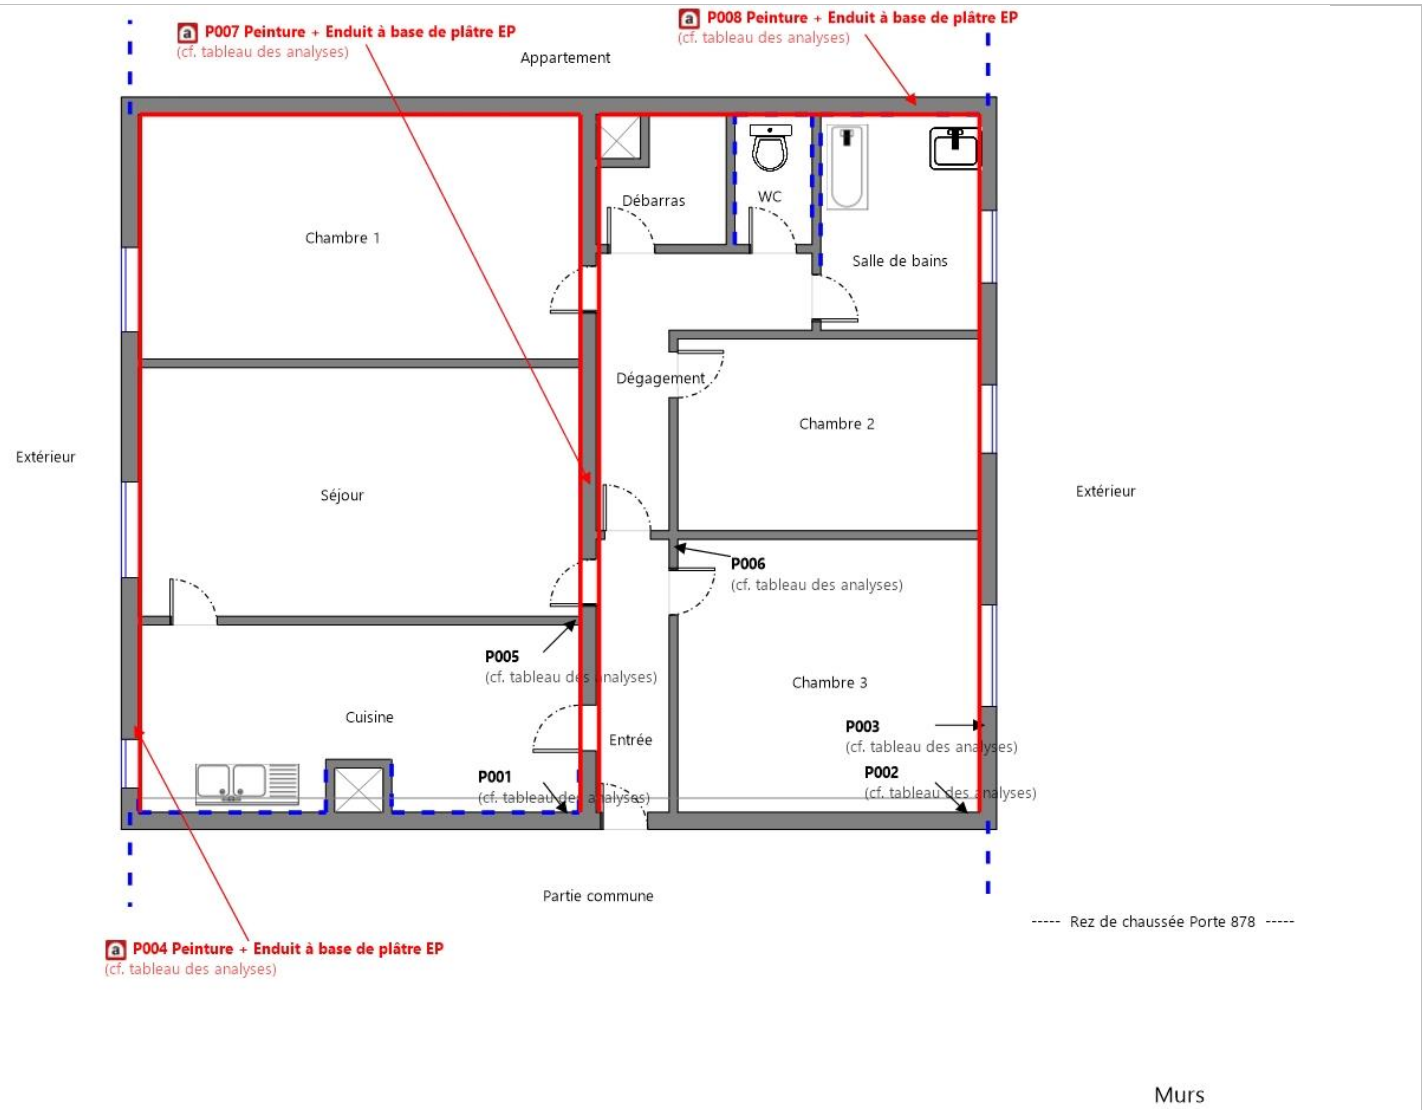

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | M3553773 |
| Opération | BENDERDOUCH ala eddine |
| Site | 321LAD0003 55 RUE DE LA LIBERATION 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE |
| | |
| | |
| Date de réalisation | 10/11/2021 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

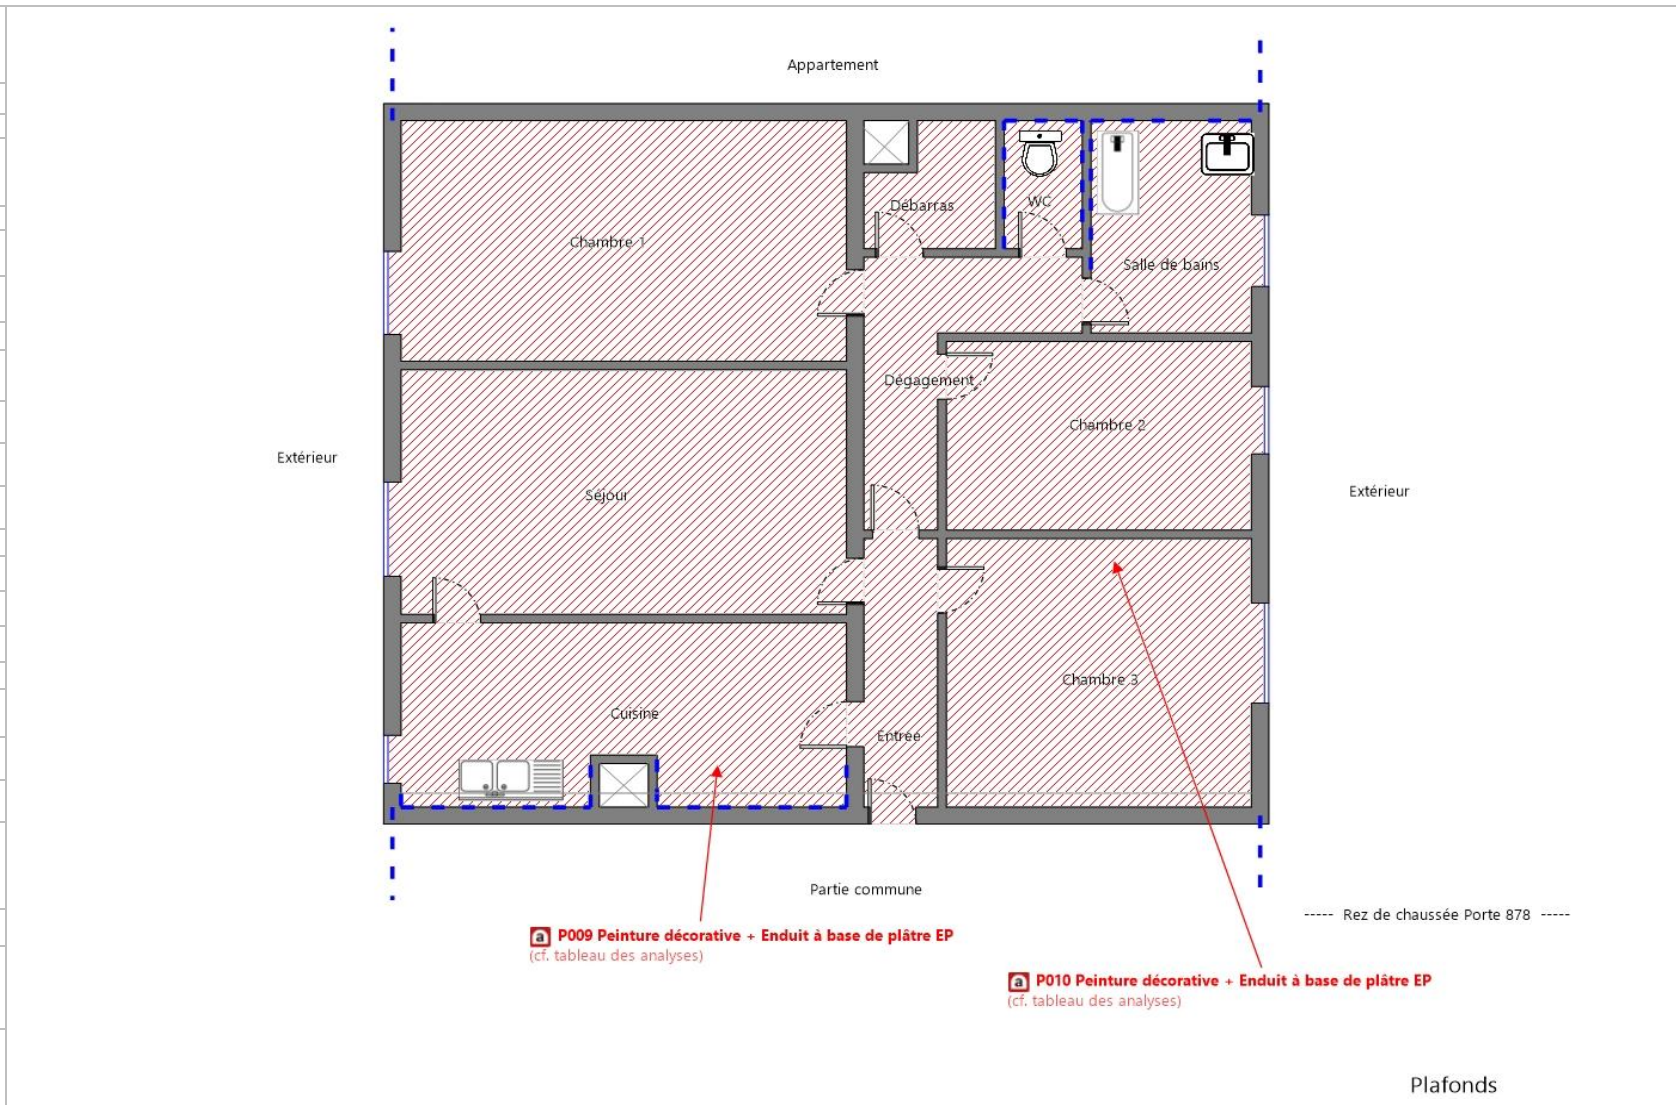

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | M3553773 |
| Opération | BENDERDOUCH ala eddine |
| Site | 321LAD0003 55 RUE DE LA LIBERATION 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE |
| | |
| | |
| Date de réalisation | 10/11/2021 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

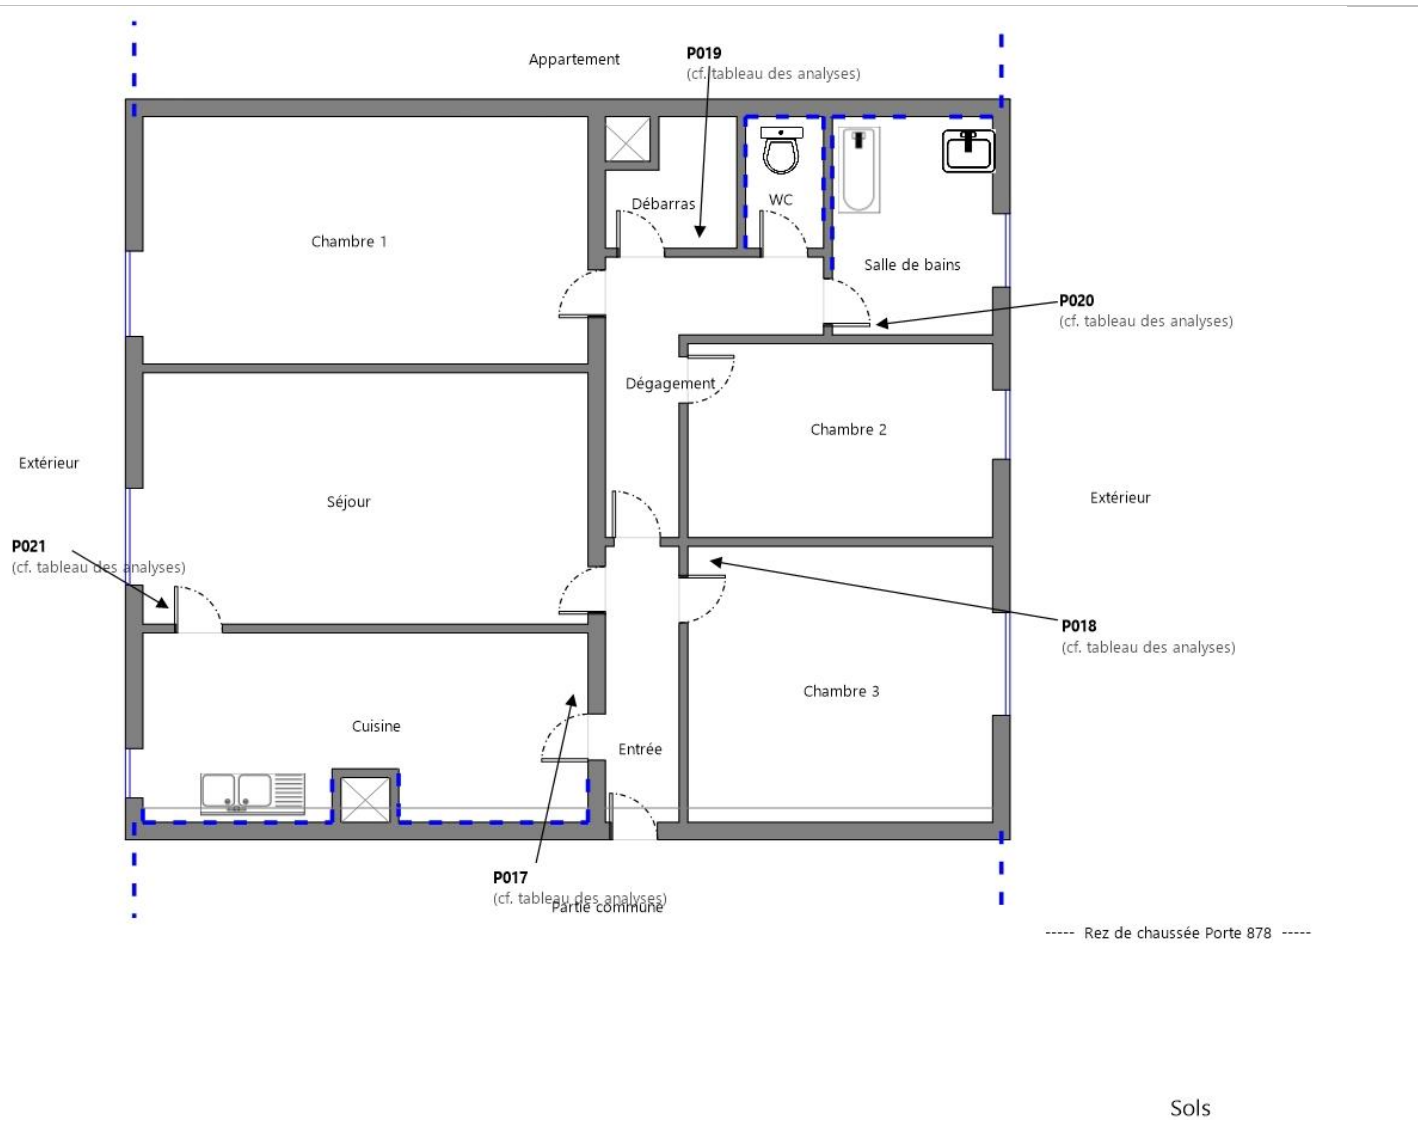

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | M3553773 |
| Opération | BENDERDOUCH ala eddine |
| Site | 321LAD0003 55 RUE DE LA LIBERATION 77430 |
| | CHAMPAGNE SUR SEINE |
| Date de réalisation | 10/11/2021 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

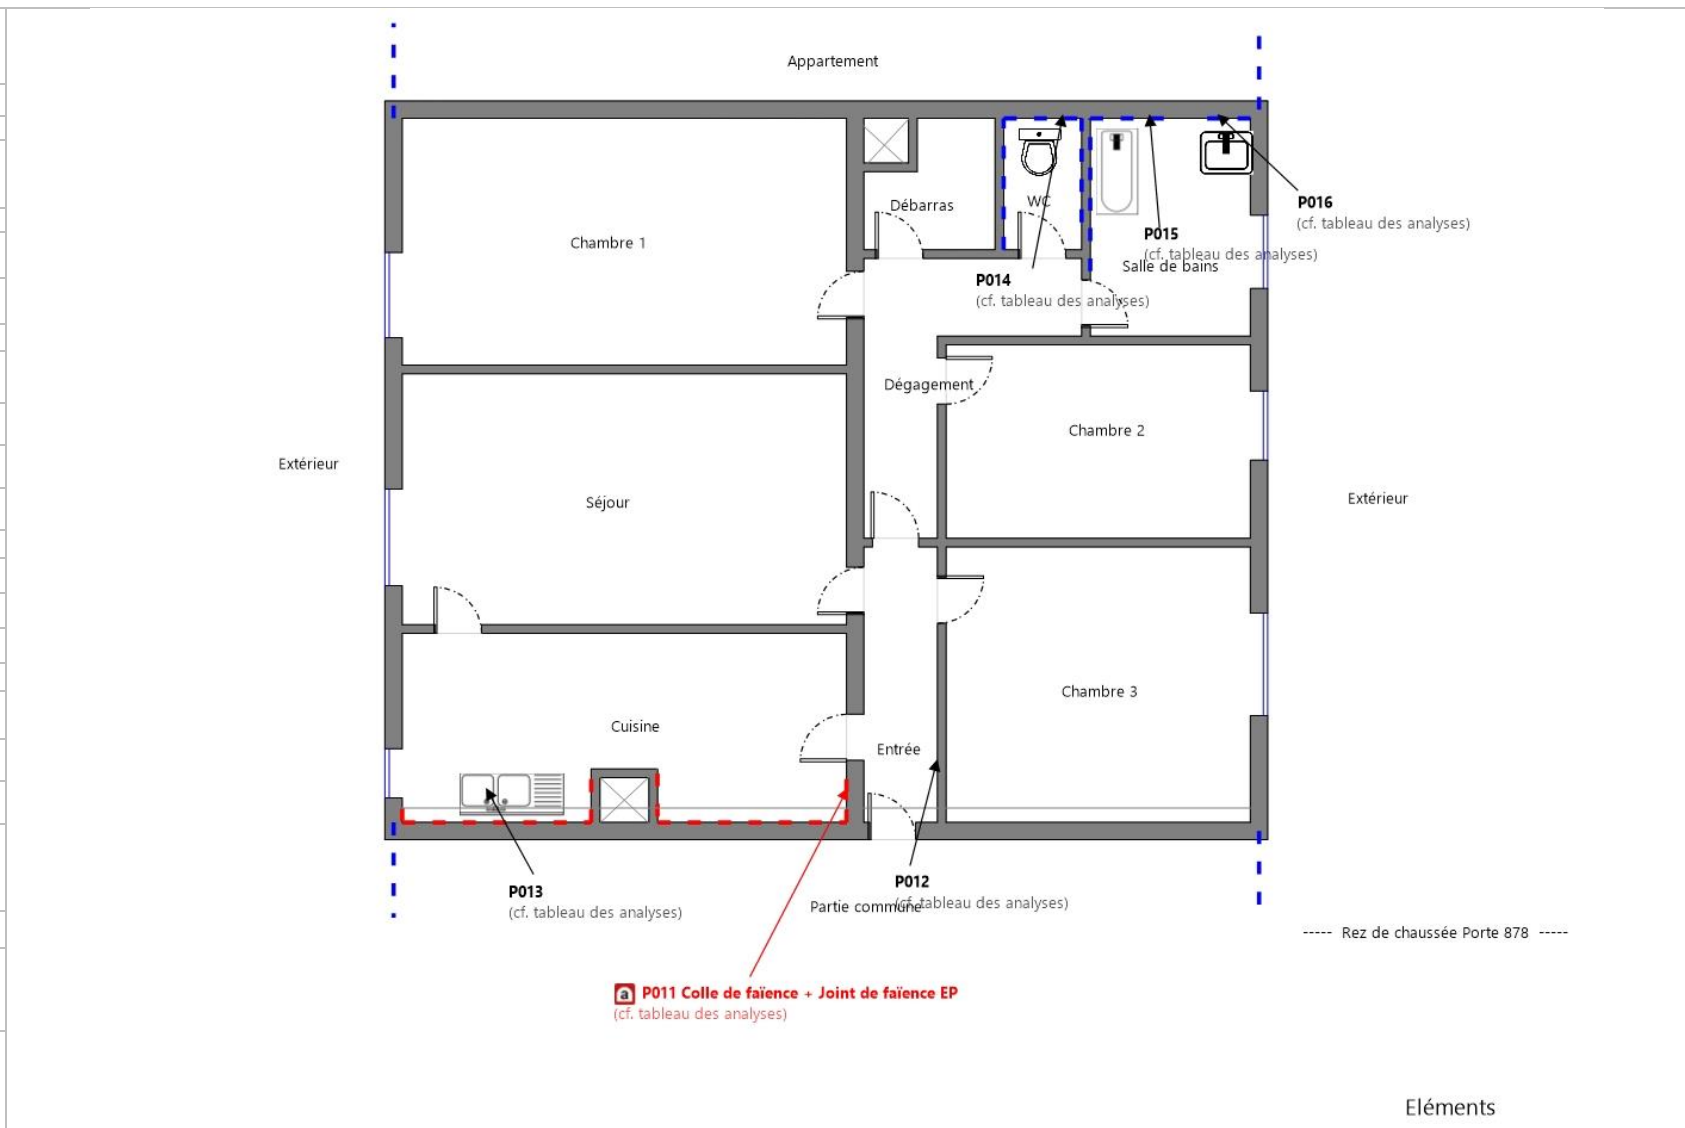


Tableau des analyses réalisées:

| Echantillon | Description Expert | Description laboratoire | Résultat Laboratoire |
|-------------|--|--|---------------------------|
| P001 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre | - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P003 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P005 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P010 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence | - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) en traces ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles | - Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P014 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence | - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence | - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P016 | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence | - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) en traces ; matériau dur de type ciment- colle (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) en traces Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| P018 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P019 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P020 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (rose) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P021 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description de l'échantillon réalisé* |
|---------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| ZPSO002 | Rez de chaussée Porte 878 | Cuisine; Séjour; Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3; Salle de bains | Mur donnant sur extérieur | Analyse : P003 - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (Présence d'amiante) |

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Cf norme 46-020 d'Aout 2017 :

[...]“Si un (des) échantillon(s) est (sont) prélevé(s), au retour du résultat du laboratoire, l'opérateur de repérage recole le résultat du laboratoire et les informations recueillies au préalable.

- En cas d'incohérence, la zone de similitude d'ouvrage n'est pas automatiquement validée. L'opérateur de repérage doit réévaluer ses hypothèses. Il peut notamment être amené à retourner sur site pour définir de nouvelles zones présentant des similitudes d'ouvrage”[...]

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Les écarts suivants sont à signaler :

Sur demande du donneur d'ordre les pièces sèches et les pièces humides n'ont pas été séparées, par conséquent le rapport ne respecte pas les préconisations de la norme NFX 46-020

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | X | - | - |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | X |

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet


2 - Parois verticales extérieures et Façades


Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre



Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|--|---|---|----------------------|---|--|
| Cuisine | 1 | Doublages avec liaisons sur murs et plafonds | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Mur B | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M3553773/P001, réf. labo.: 21RI093897-001 M3553773/P002, réf. labo.: 21RI093897-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|---|---|
| Chambre 3 | 2 | Doublages avec liaisons sur murs et plafonds | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 3 : Mur D | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M3553773/P001, réf. labo.: 21RI093897-001 M3553773/P002, réf. labo.: 21RI093897-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p> |  |
|-----------|---|--|---|--|---|---|

ZPSO002 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : Rez de chaussée Porte 878


| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------------------------|---|---|----------------------|--|--|
| Cuisine | 1 | Mur donnant sur extérieur | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Mur G | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M3553773/P003, réf. labo.: 21RI093897-003 M3553773/P004, réf. labo.: 21RI093897-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | EP | <u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) Présence d'amiante |  |
| Séjour | 2 | Mur donnant sur extérieur | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Séjour : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M3553773/P003, réf. labo.: 21RI093897-003 M3553773/P004, réf. labo.: 21RI093897-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |
| Chambre 1 | 3 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M3553773/P003, réf. labo.: 21RI093897-003 M3553773/P004, réf. labo.: 21RI093897-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P003, P004 | Idem photo : P004; P003 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Chambre 2 | 4 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P003, réf. labo.: 21RI093897-003 M3553773/P004, réf. labo.: 21RI093897-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P003, P004</p> | Idem photo : P004; P003 |
| Chambre 3 | 5 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P003, réf. labo.: 21RI093897-003 M3553773/P004, réf. labo.: 21RI093897-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P003, P004</p> | Idem photo : P004; P003 |
| Salle de bains | 6 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P003, réf. labo.: 21RI093897-003 M3553773/P004, réf. labo.: 21RI093897-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P003, P004</p> | Idem photo : P004; P003 |

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée Porte 878
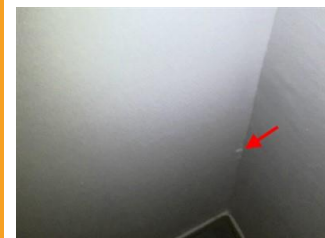
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---|---|--|----------------------|---|--|
| Entrée | 1 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |
| Cuisine | 2 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Mur H | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| Séjour | 3 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Séjour : Mur A | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p> |  |
| Dégagement | 4 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Chambre 1 | 5 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |
| Chambre 2 | 6 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |


| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Chambre 3 | 7 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |
| Débarras | 8 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |

| | | | | | | |
|----------------|----|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| WC | 9 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |
| Salle de bains | 10 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P005, réf. labo.: 21RI093897-005 M3553773/P006, réf. labo.: 21RI093897-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P005; P006 |

ZPSO004 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Porte 878


| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Entrée | 1 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P007, P008 | Idem photo : P007; P008 |
| Cuisine | 2 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P007, P008 | Idem photo : P007; P008 |
| Séjour | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P007, P008 | Idem photo : P007; P008 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---|---|----|--|---|
| Dégagement | 4 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Dégagement : Mur B | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Présence d'amiante</p> |  |
| Chambre 1 | 5 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |
| Débarras | 6 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---|----|---|---|
| WC | 7 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |
| Salle de bains | 8 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains : Mur B | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M3553773/P007, réf. labo.: 21RI093897-007 M3553773/P008, réf. labo.: 21RI093897-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Présence d'amiante</p> |  |


ZPSO006 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|-----------------------|---|--|----------------------|--|---|
| Cuisine | 1 | Faïence mur ABCEFG | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Faïence mur A | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-011 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) en traces ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante</p> |  |

ZPSO007 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : Rez de chaussée Porte 878


| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|--------------------|---|--|----------------------|--|---|
| Entrée | 1 | Portes et plinthes | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Entrée : Portes et plinthes | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante</p> |  |
| Cuisine | 2 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P012</p> | Idem photo : P012 |
| Séjour | 3 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P012</p> | Idem photo : P012 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---|--|-------------------------|-------------------|
| Dégagement | 4 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |
| Chambre 1 | 5 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |
| Chambre 2 | 6 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |
| Chambre 3 | 7 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------|
| Débarras | 8 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |
| WC | 9 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |
| Salle de bains | 10 | Portes et plinthes | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-012 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <u>Analyse:</u> P012 | Idem photo : P012 |


ZPSO009 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|-----------------|--|---|----------------------|---|---|
| WC | 1 | Faïence mur BCD | Oui Rez de chaussée Porte 878 - WC : Faïence mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-014 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante |  |

ZPSO010 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|----------------|---------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|
| Salle de bains | 1 | Faïence mur AB | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains : Faïence mur B | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-015 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces Absence d'amiante |  |

ZPSO011 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : Rez de chaussée Porte 878


| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|----------------|---------------|---------------|--|---|----------------------|--|-------|
| Salle de bains | 1 | Faïence mur B | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains : Faïence mur B | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante | |

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Entrée | 1 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------|---|--|----|---|---|
| Cuisine | 2 | Plafond | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante</p> |  |
| Séjour | 3 | Plafond | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Séjour : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante</p> |  |
| Dégagement | 4 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <p><u>Analyse:</u> P009, P010</p> | Idem photo : P009; P010 |


| | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---|---|----|-------------------------------|-------------------------|
| Chambre 1 | 5 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| Chambre 2 | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| Chambre 3 | 7 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------|---|---|----|-------------------------------|-------------------------|
| Débarras | 8 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| WC | 9 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| Salle de bains | 10 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P009, réf. labo.: 21RI093897-009 M3553773/P010, réf. labo.: 21RI093897-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | EP | <u>Analyse:</u> P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |

5 - Planchers et planchers techniques


ZPSO012 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage


Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|------|---|--|----------------------|---|---|
| Cuisine | 1 | Sol | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) en traces Absence d'amiante |  |

ZPSO013 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage


Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|------|---|--|----------------------|--|---|
| Chambre 1 | 1 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P018, réf. labo.: 21RI093897-018 M3553773/P019, réf. labo.: 21RI093897-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P018, P019</p> | Idem photo : P018; P019 |
| Chambre 2 | 2 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P018, réf. labo.: 21RI093897-018 M3553773/P019, réf. labo.: 21RI093897-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P018, P019</p> | Idem photo : P018; P019 |
| Chambre 3 | 3 | Sol | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 3 : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P018, réf. labo.: 21RI093897-018 M3553773/P019, réf. labo.: 21RI093897-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P018</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (marron) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|--|--|--|---|
| Débarras | 4 | Sol | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Débarras : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P018, réf. labo.: 21RI093897-018 M3553773/P019, réf. labo.: 21RI093897-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante |  |
|----------|---|-----|--|--|--|---|

ZPSO014 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée Porte 878
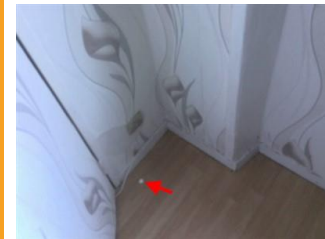
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|------|---|--|----------------------|--|--|
| Entrée | 1 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P020, réf. labo.: 21RI093897-020 M3553773/P021, réf. labo.: 21RI093897-021</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P020, P021</p> | Idem photo : P021; P020 |
| Séjour | 2 | Sol | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Séjour : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P020, réf. labo.: 21RI093897-020 M3553773/P021, réf. labo.: 21RI093897-021</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P021</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante</p> |  |
| Dégagement | 3 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> M3553773/P020, réf. labo.: 21RI093897-020 M3553773/P021, réf. labo.: 21RI093897-021</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P020, P021</p> | Idem photo : P021; P020 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----|---|---|--|--|---|
| WC | 4 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> M3553773/P020, réf. labo.: 21RI093897-020 M3553773/P021, réf. labo.: 21RI093897-021 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P020, P021</p> | Idem photo : P021; P020 |
| Salle de bains | 5 | Sol | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> M3553773/P020, réf. labo.: 21RI093897-020 M3553773/P021, réf. labo.: 21RI093897-021 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | | <p><u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante</p> |  |

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet


7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO008 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : Rez de chaussée Porte 878

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|------------|--|---|----------------------|--|---|
| Cuisine | 1 | Sous évier | Oui Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine : Sous évier | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> M3553773/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI093897-013 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | | <u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante |  |

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE A
Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE A


FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

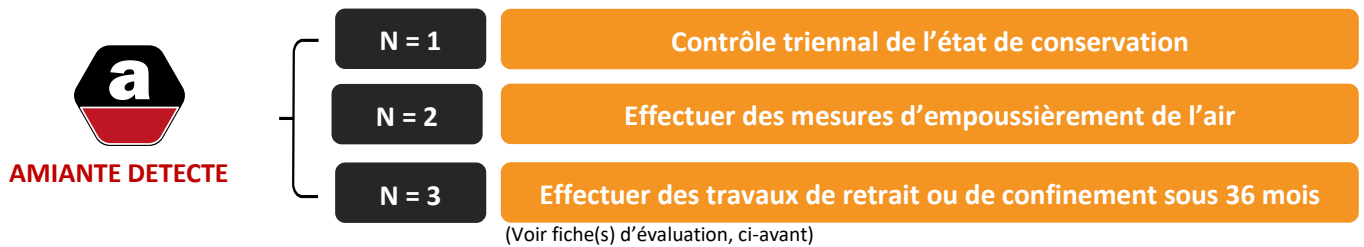


EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE B
Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

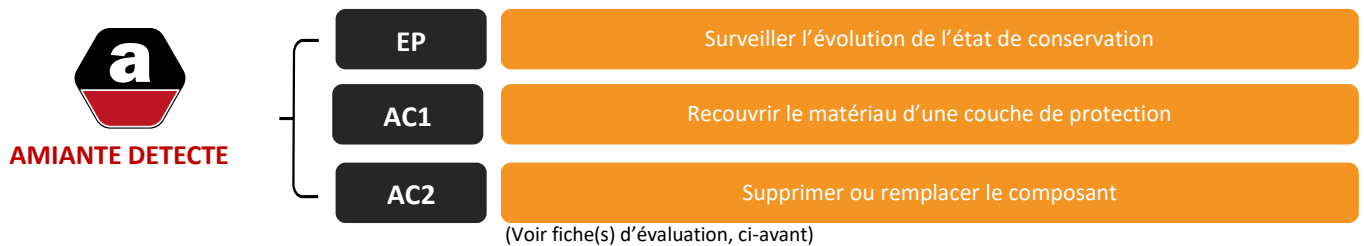

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

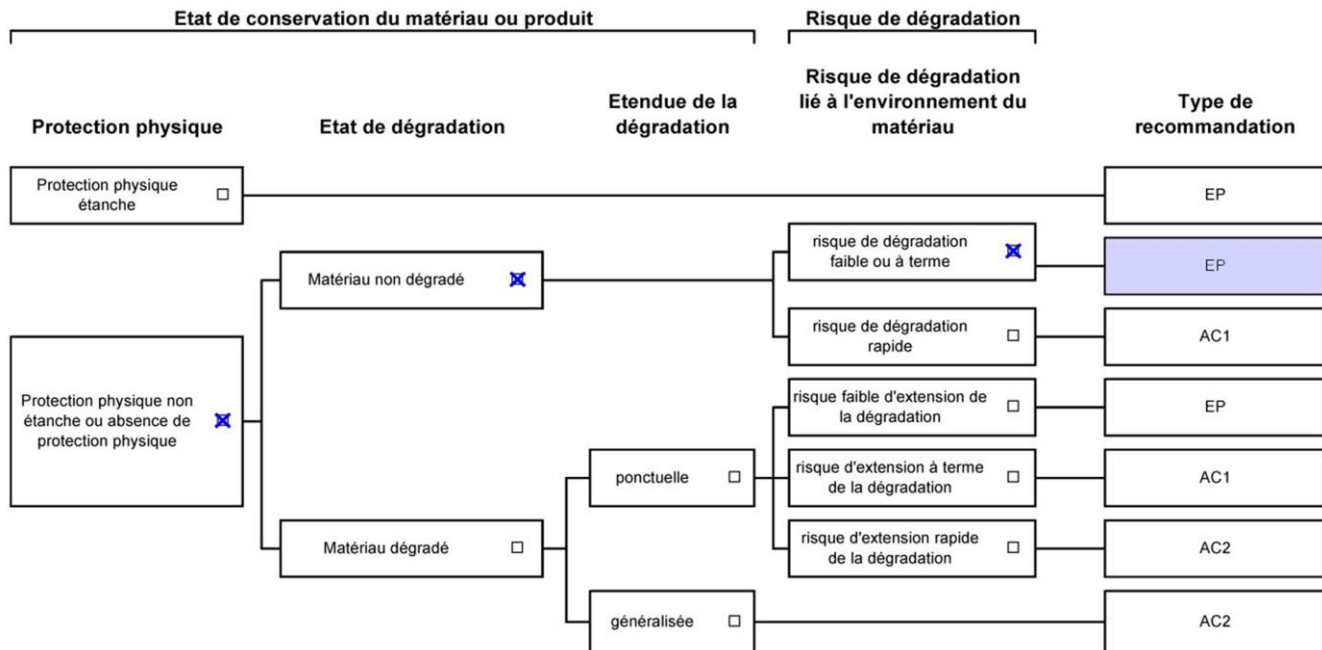

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO002

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

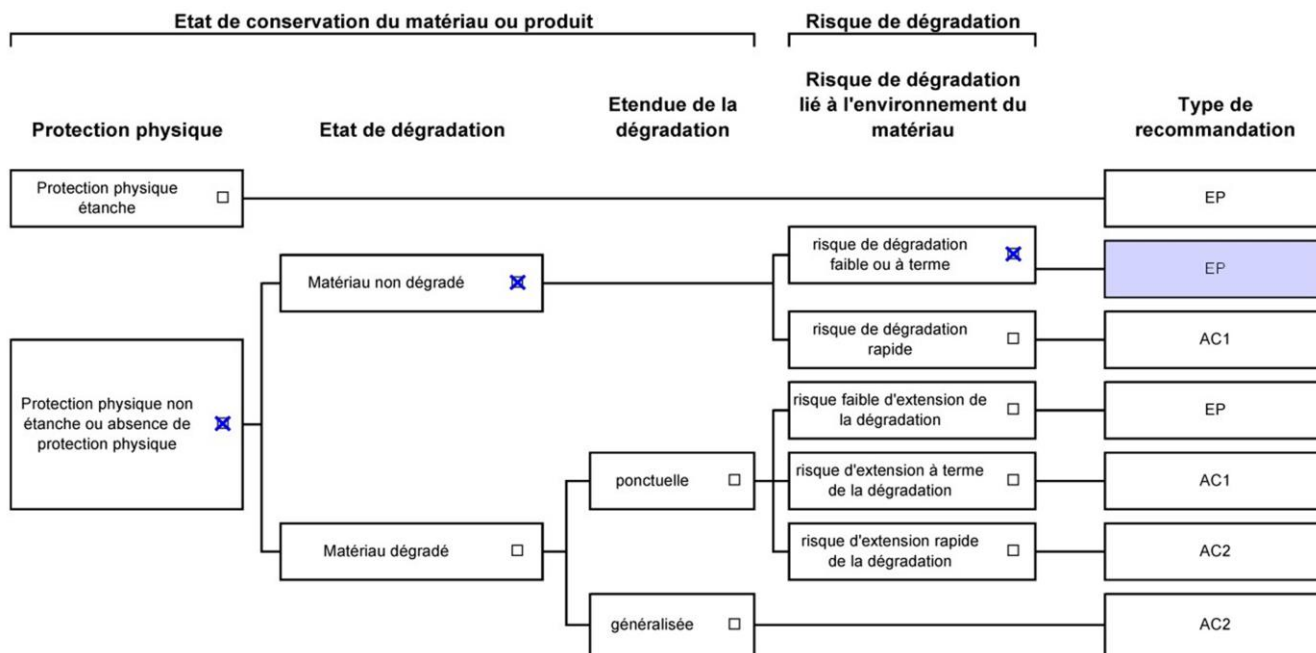

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

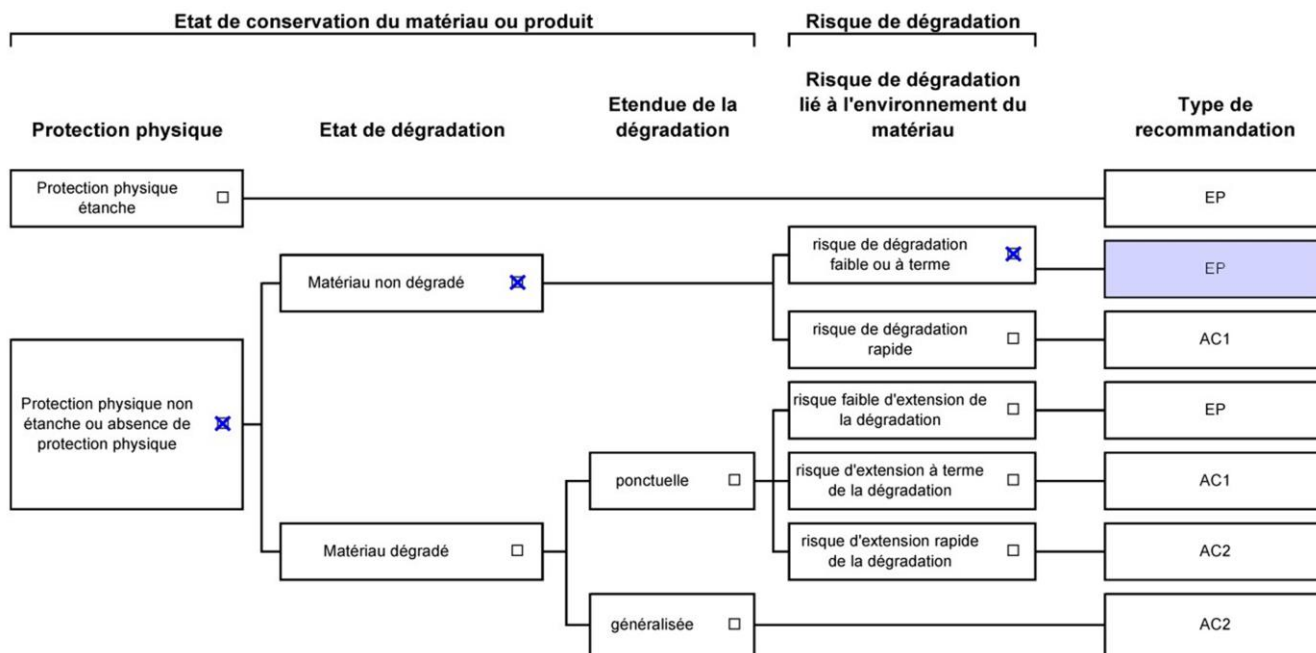

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

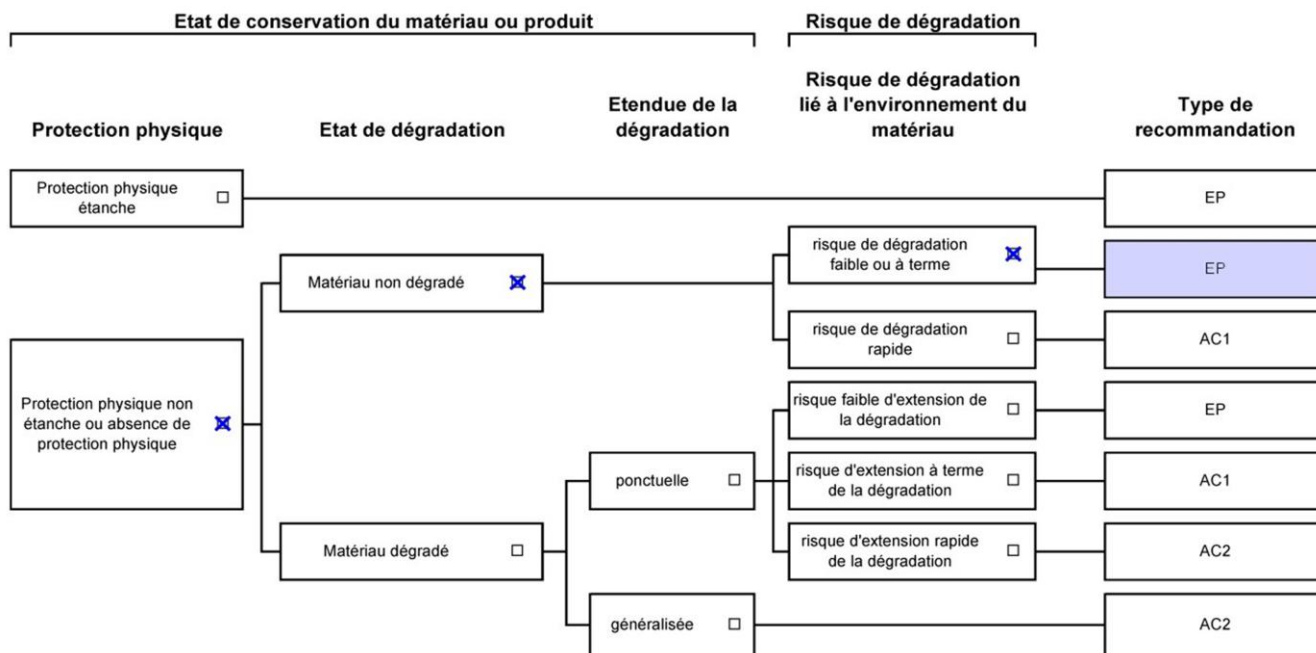

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

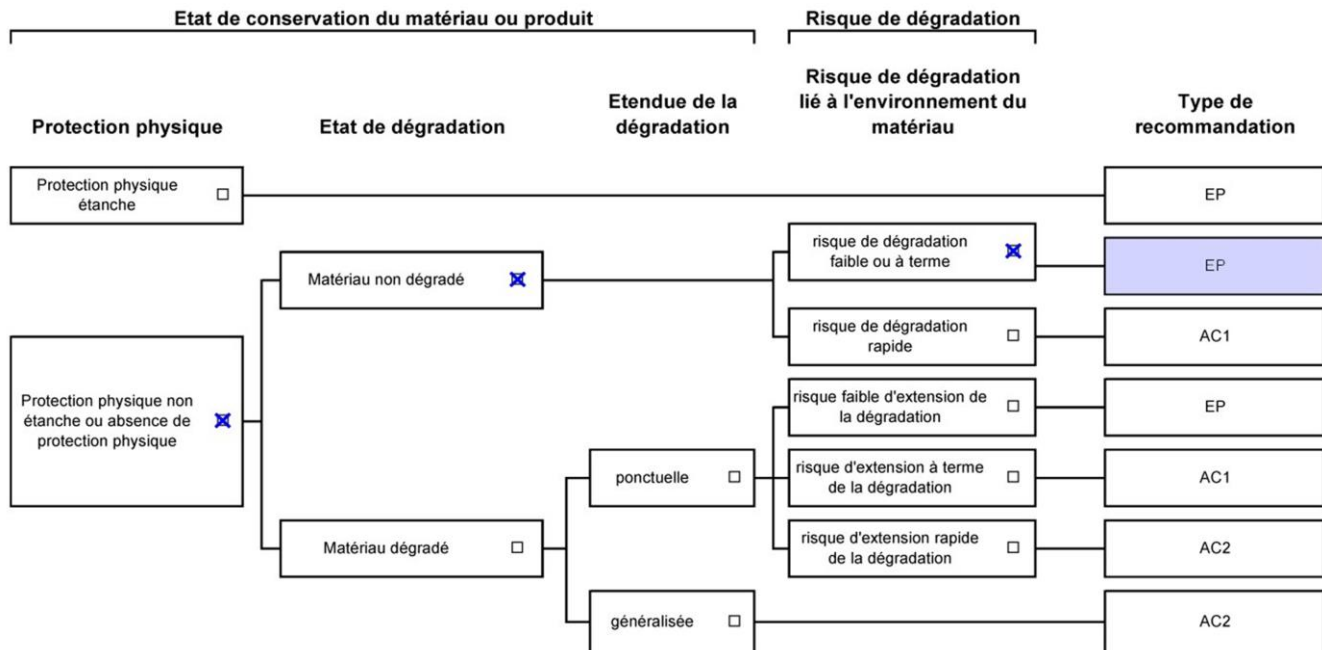

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Dégagement

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

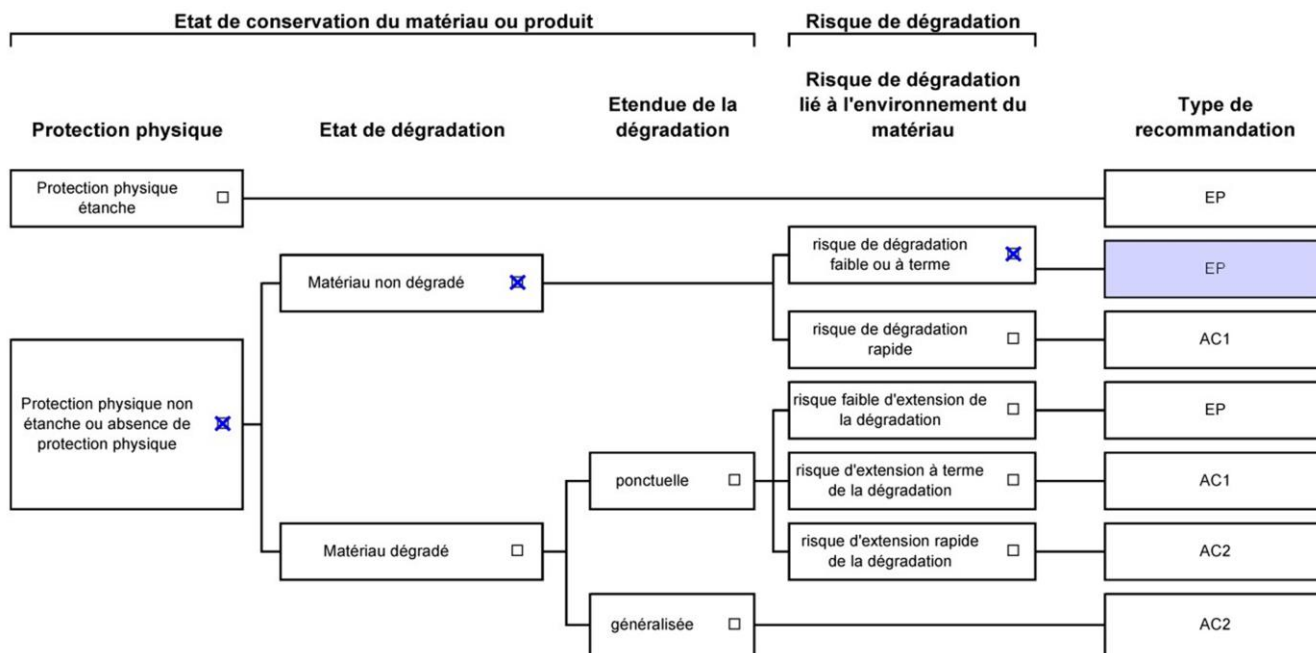

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

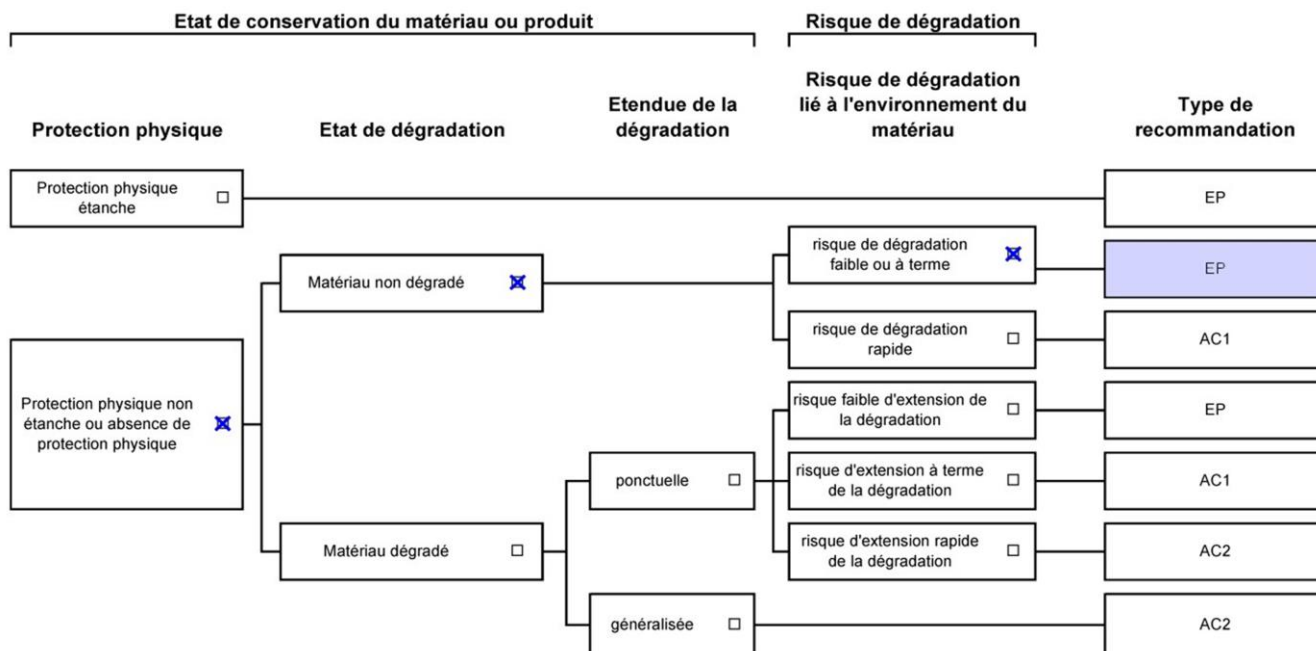

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Débarras

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

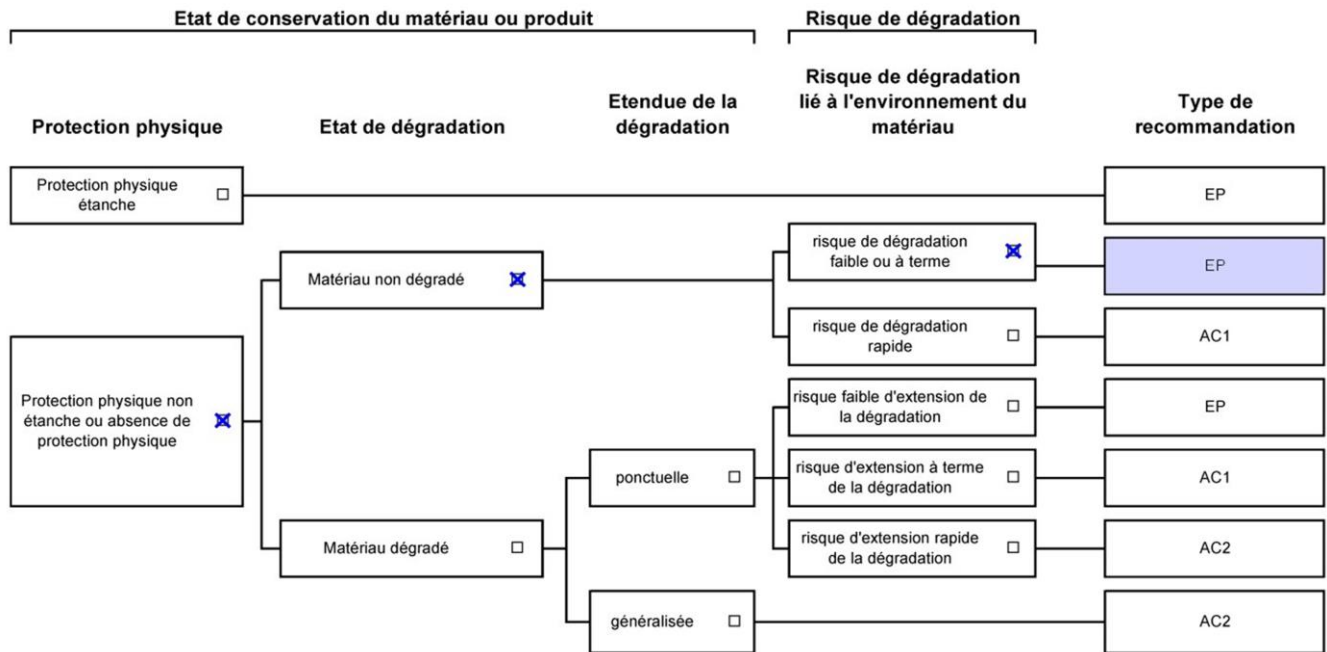

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - WC

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

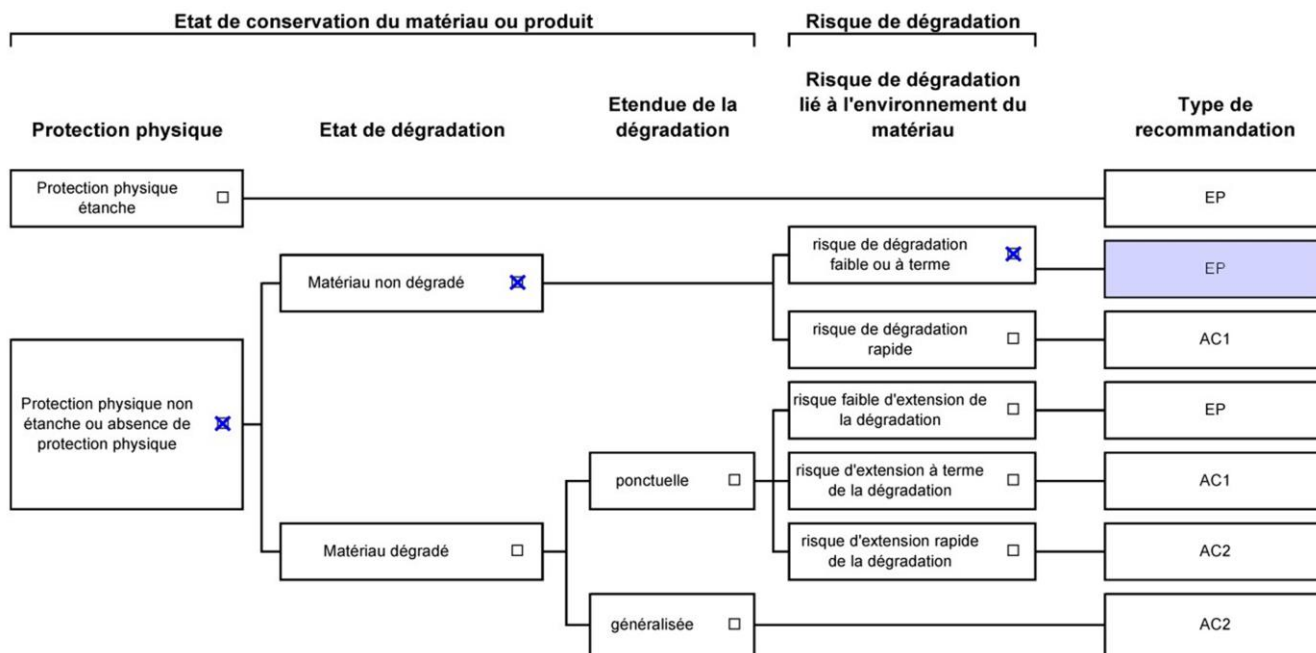

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains

Identifiant Matériau : ZPSO004

Matériau : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

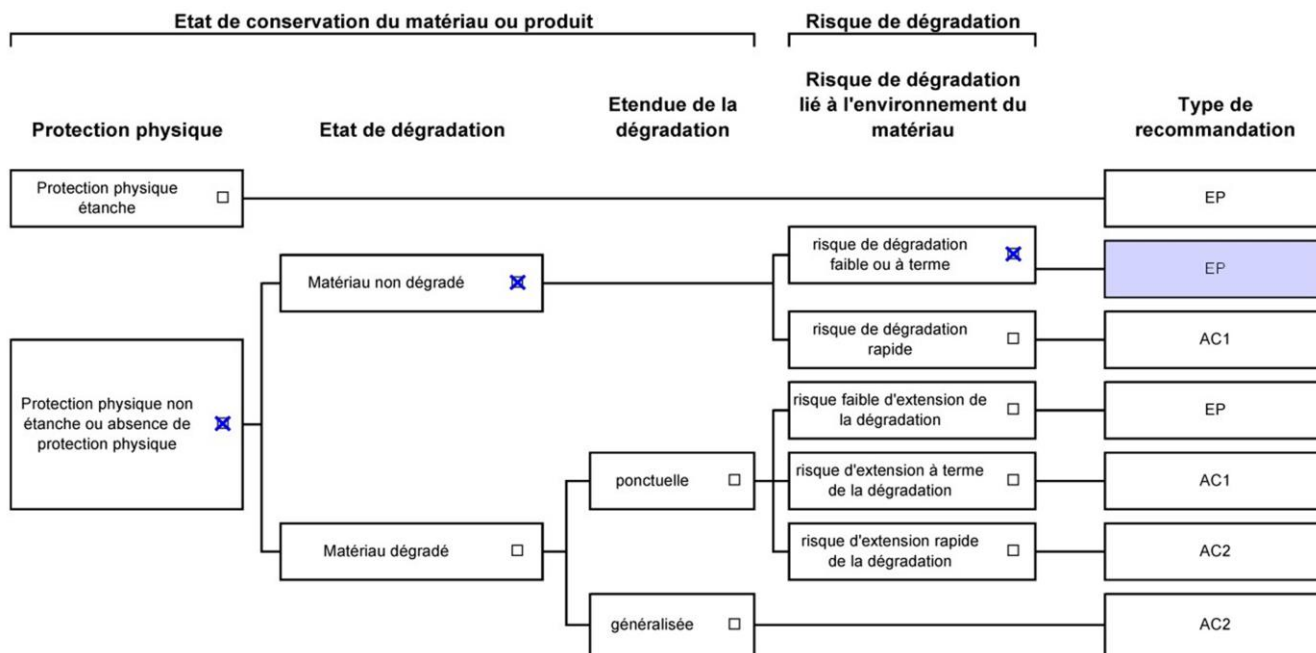

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

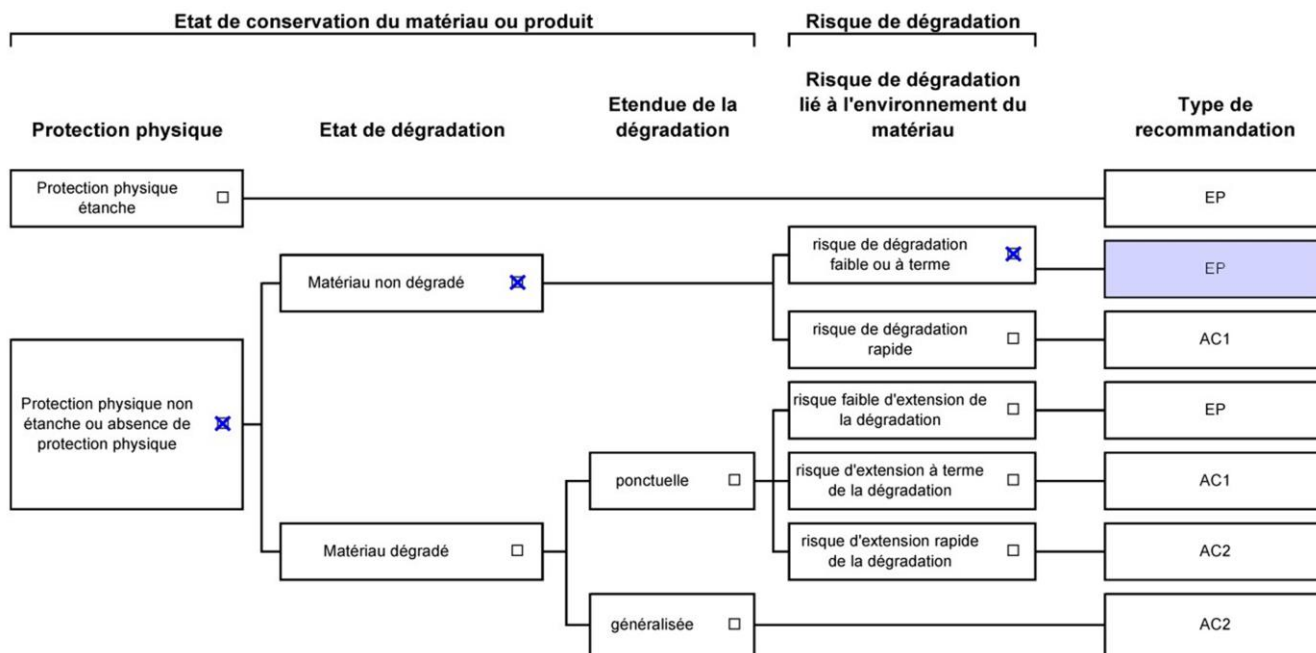

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

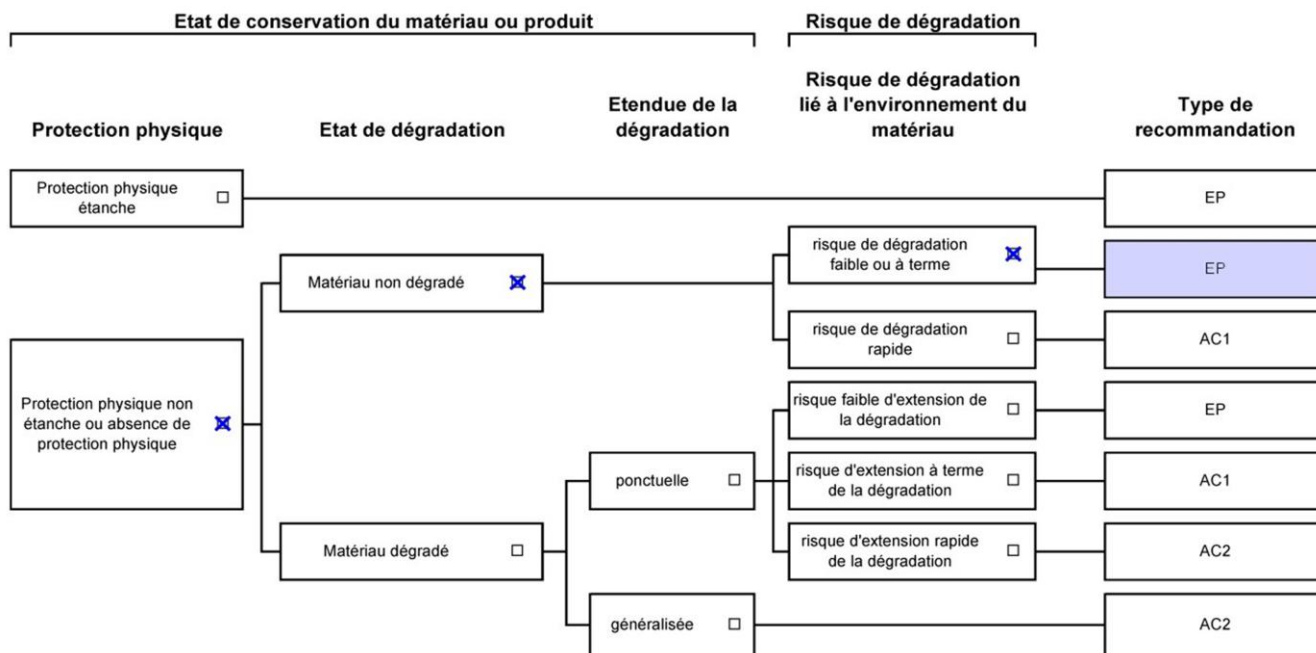

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

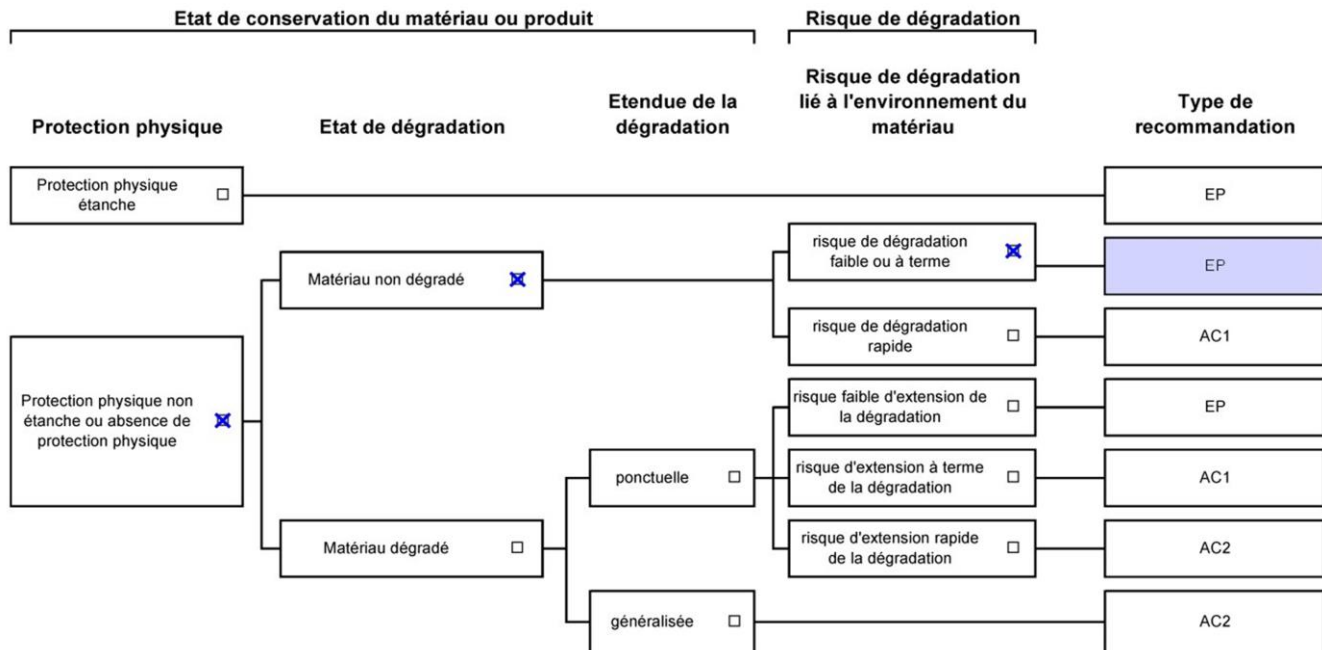

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Dégagement

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

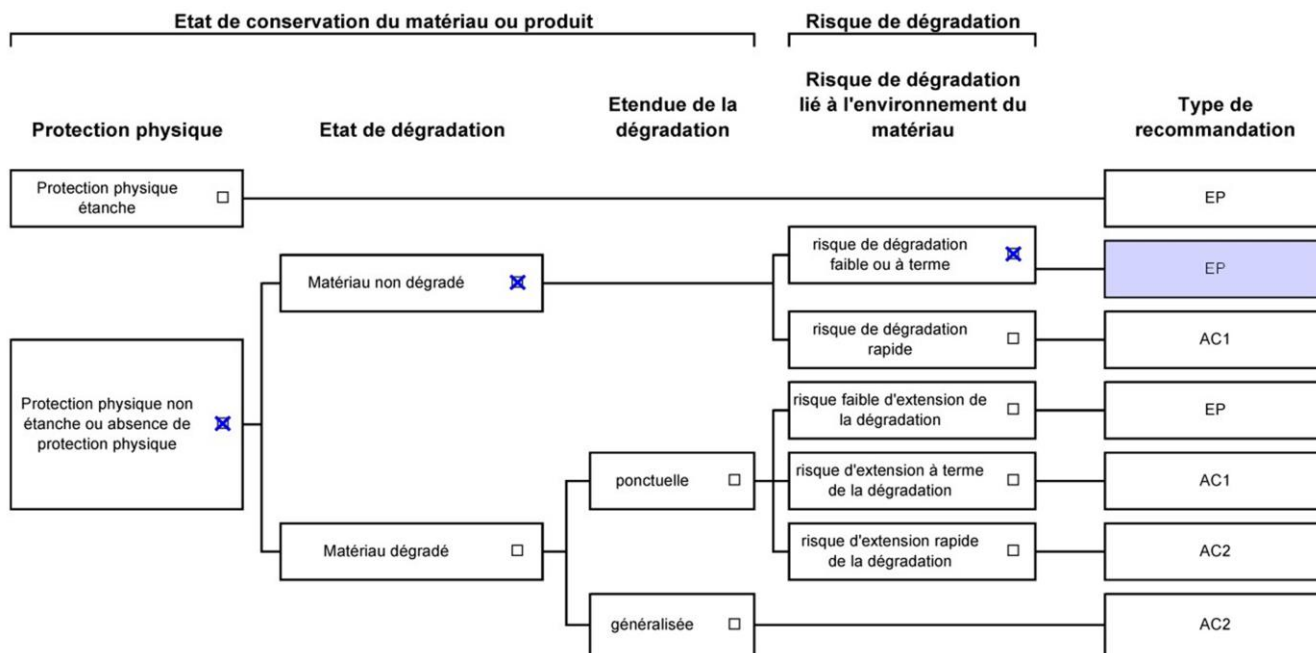

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

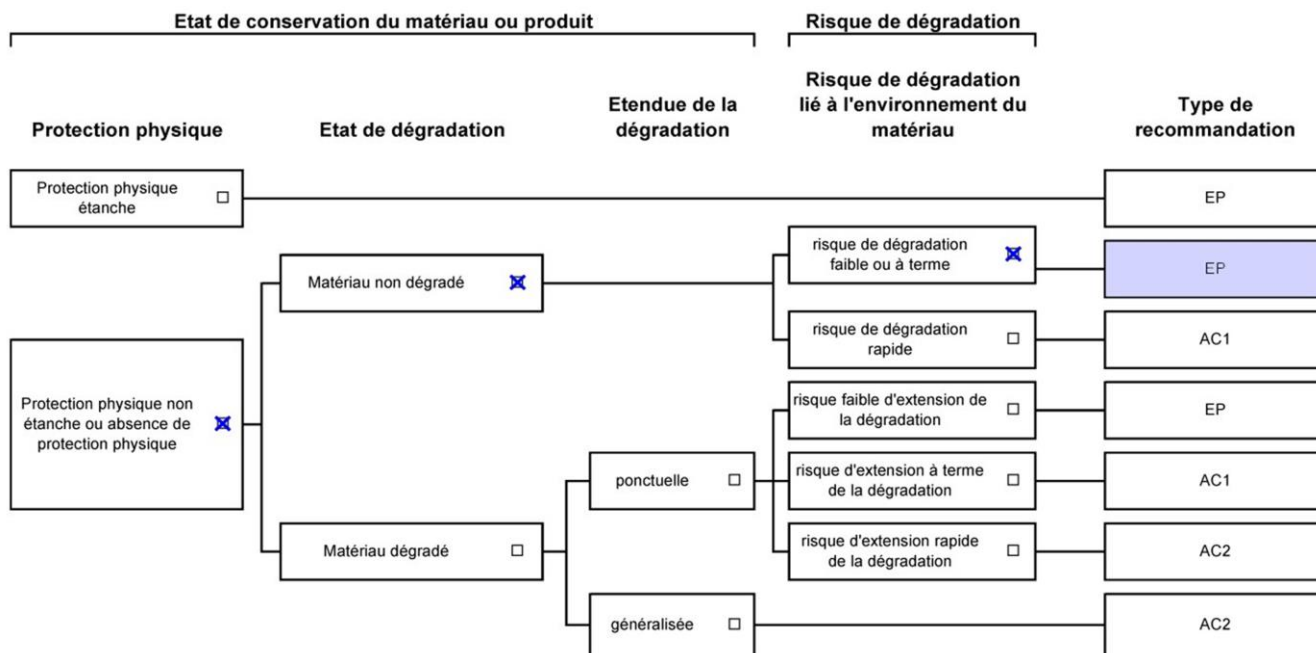

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

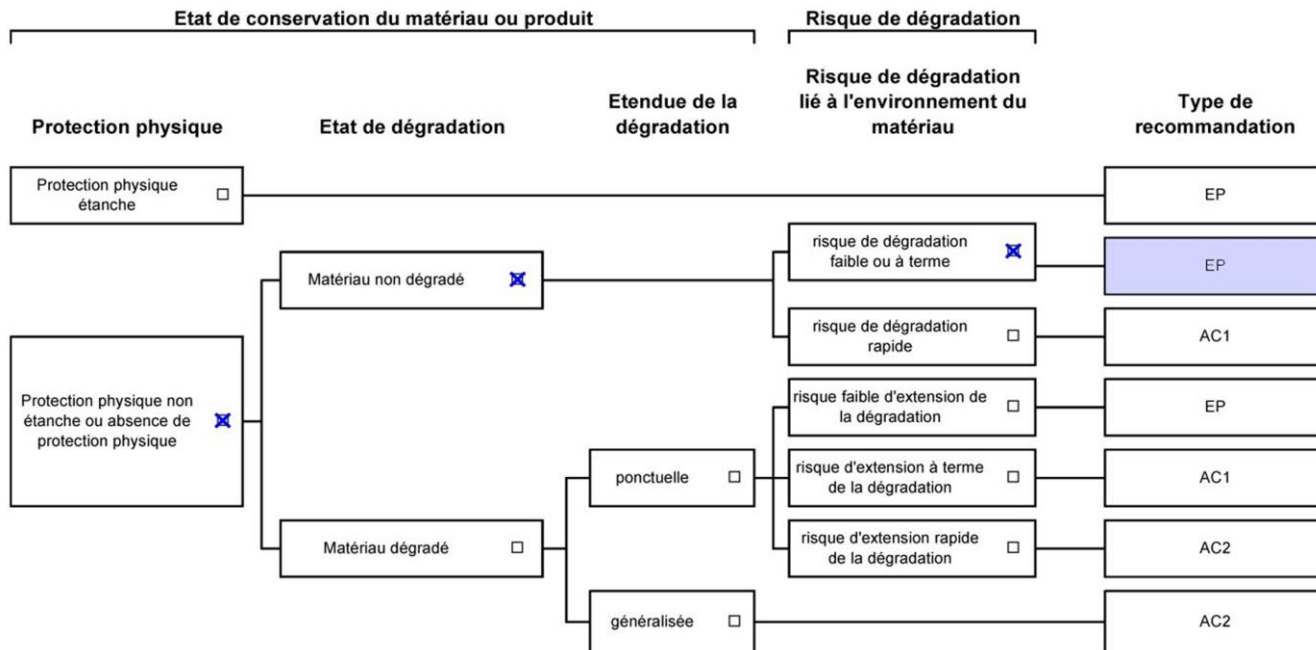

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 3

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

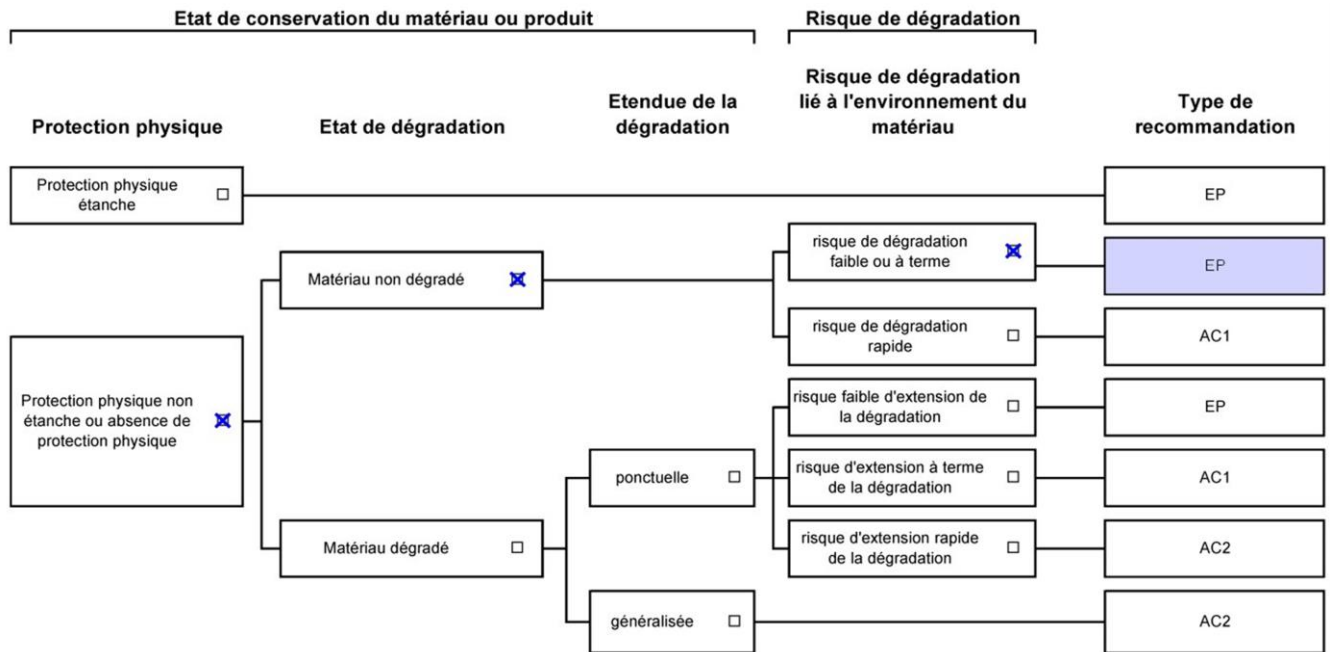

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Débarras

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

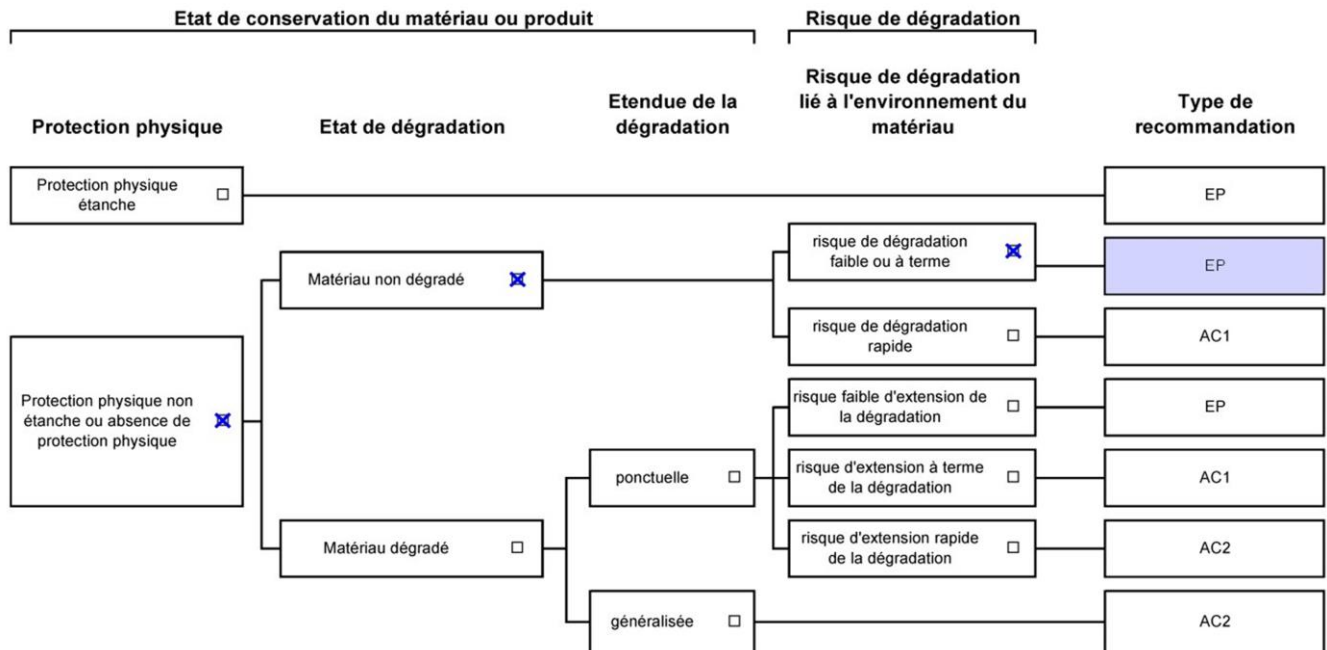

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - WC

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

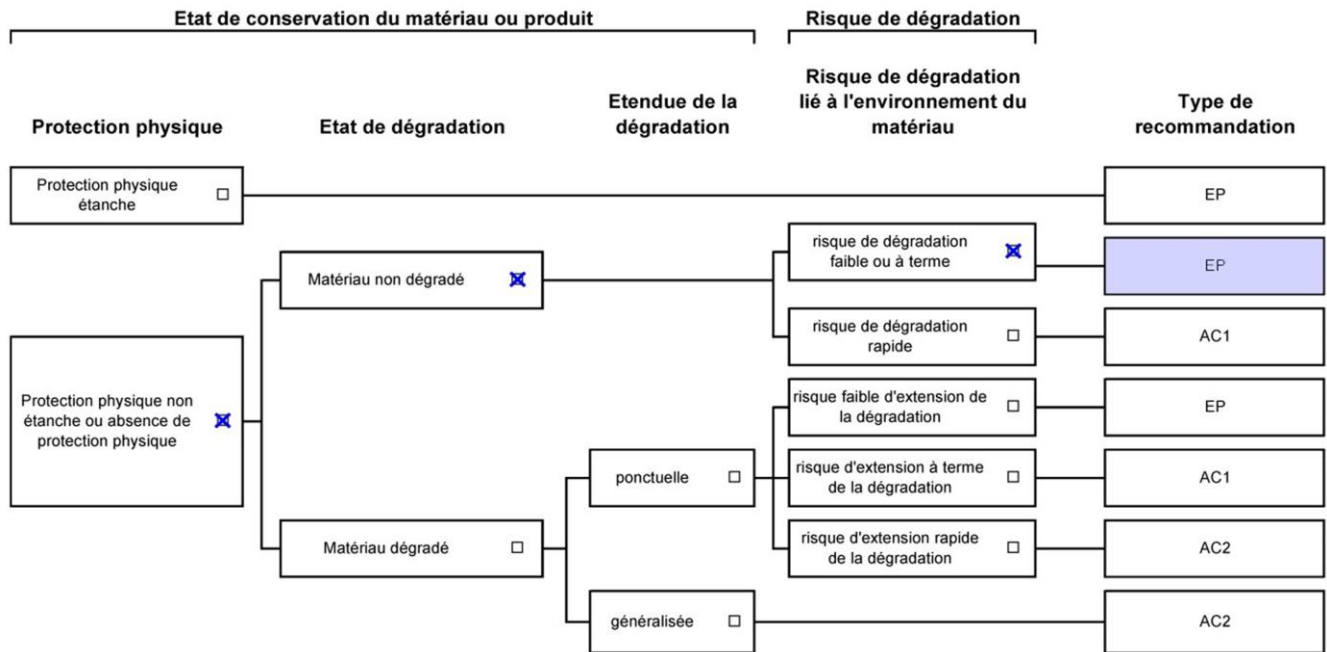

Dossier n° M3553773


Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Résultat EP (Z-III-RF)

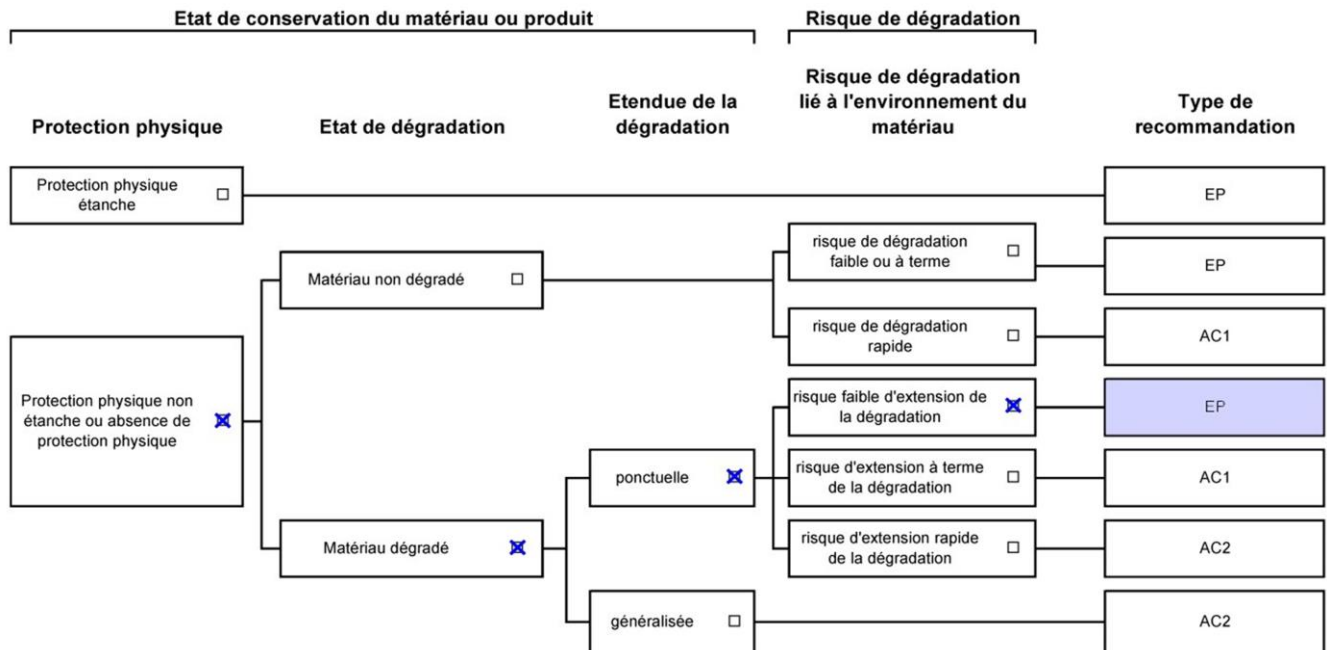

Dossier n° M3553773

Date de l'évaluation : 03/11/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine


Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Résultat EP (Z-II-RF)

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE C

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

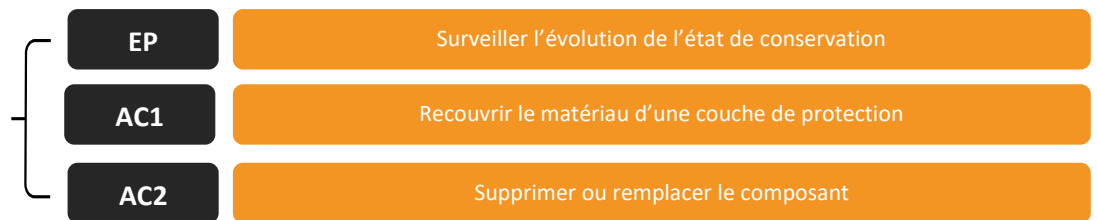

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



ADX GROUPE
ALAEDDINE BENDERDOUCH
Parc Saint Flacré
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-21-RI-080291-01**
Date d'émission de rapport : **09/11/2021 15:46**

Référence dossier Client:6182a6daa10afDossier: M3553773
Référence dossier N° : 21UV069604
Référence laboratoire N° : 21RI093897

Reçu par MyEasyLab le : 05/11/2021 12:53
Reçu par le laboratoire le : 05/11/2021
Date d'analyse : 08/11/2021

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | | | | | |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-01 | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 001-02 | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / WA9I | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-03 | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-04 | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-01 | P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Chambre 3 | Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 002-02 | P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Chambre 3 | Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (methode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-03 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Chambre 3 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-04 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Chambre 3 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-01 (1) | P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET / ZAN2 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



5/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004-01 | P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) | MOLP / JKT4 | 4 / 4 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 004-02 (i) | P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune)(i) | MET / QTN3 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005-01 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 005-02 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005-03 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-04 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005-05 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

9/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 006-01 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau fibreux de type papier peint (gris); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 006-02 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau fibreux de type papier peint (gris); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 006-03 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-04 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

11/20




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 006-05 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bande + Couche4: plaques de platre - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-01 (2) | P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Degagement | Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET / ASLI | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

12/20





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01



AB 1609

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008-01 | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 008-02 (4) | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii) | MET / QTN3 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 009-01 (2) | P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 009-02 (2) | P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) | MET / ASLI | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 010-01 (i) | P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (ii) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 010-02 | P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee Porte 878 - Sejour | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET / CSKZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | ⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 011-01 (i) | P011 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussee Porte 878 - Cuisine | Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) en traces ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET / CSKZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | ⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 012-01 (3) | P012 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) - Rez de chaussee Porte 878 - Entree | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 012-02 (3) | P012 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) - Rez de chaussee Porte 878 - Entree | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | MET / WAGI | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 013-01 | P013 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine | Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-01 | P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée Porte 878 - WC | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-01 | P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 015-02 | P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces | MET / WA9I | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-01 | P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

15/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01



AB 1609

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 017-01 | P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine | Matériau souple de type dalle de sol (gris) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-02 | P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Cuisine | Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) en traces | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-01 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 3 | Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-02 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Chambre 3 | Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (marron) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

16/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 019-01 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee Porte 878 - Debarras | Matériau souple de type revêtement de sol (rose) | MET / WA9I | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-02 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee Porte 878 - Debarras | Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | MOLP / KW6E | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 019-03 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee Porte 878 - Debarras | Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | MET / WA9I | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-04 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussee Porte 878 - Debarras | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | MET / WA9I | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

17/20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 020-01 | P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (marron) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-02 | P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-03 | P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MOLP / KWGE | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 020-04 | P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée Porte 878 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (rose) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

18/20

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 021-01 | P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée Porte 878 - Séjour | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-02 | P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée Porte 878 - Séjour | Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-03 | P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Rez de chaussée Porte 878 - Séjour | Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) | MET / T3MD | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
51 analyses au laboratoire dont 31 par la technique identifiée sous le terme MET et 20 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

- Observation(s) échantillon(s)**
- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
 - (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
 - (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- Autre(s) observation(s)**
- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
 - (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-080291-01



AB 1609

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Katarzyna Słowik
Chef d'équipe



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

20/20

10.

ANNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapeur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

1DD3828X190817

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|---|--|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : Dommages corporels | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 30.000 € par sinistre |

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente. Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021
Pour la Société:

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5979

Version 001

Je soussignée, **Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert**, atteste que :

Monsieur BENDERDOUCH ALA EDDINE

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention **Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 20/04/2021 - Date d'expiration : 19/04/2028

Amiante sans mention **Amiante Sans Mention**
Date d'effet : 20/04/2021 - Date d'expiration : 19/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

