

## Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2212195038  
Rapport édité le : 11/01/2023

### DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - JOUSSE FREDERIC  
77002 MELUN

### OPERATEUR DE REPERAGE

BRIAIS dylan  
06 62 47 41 01  
Certification n° : CPDI6582  
Décernée par : ICERT

### PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

### LIEU D'INTERVENTION

14 RUE PASTEUR (321L1)  
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

Lot numéro 321LAM0301,

**AMIANTE  
NEGATIF**



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : BRIAIS dylan

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	26/12/2022	Établissement du Dossier Technique

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
<b>Donneur d'ordre</b>	JOUSSE	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - JOUSSE FREDERIC 77002 MELUN
<b>Propriétaire</b>	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
<b>Accompagnateur</b>	Sans accompagnateur	

### OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
BRIAIS dylan	I.Cert	CPDI6582	11/10/2022	10/10/2029

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
	Axa	3912280604	31/12/2023

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N° ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)	1-5970	Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K 35768 SAINT-GREGOIRE

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	15
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	35
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	41

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

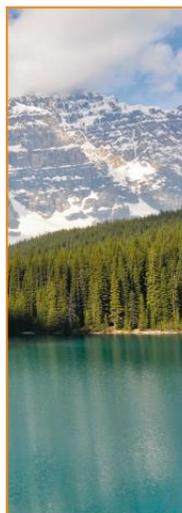

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 14 RUE PASTEUR (321L1)  
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

Numéro de mission : MA2212195038

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 26/12/2022

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 3; Porte 977, Lot numéro 321LAM0301

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

3ème étage Porte 977 :                   Entrée, WC, Cuisine, Dégagement, Chambre 1, Salle de bains, Séjour,  
Chambre 2

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage Porte 977	Salle de bains	Sous baignoire
	Cuisine	Radiateurs
	Chambre 1	Radiateurs
	Séjour	Radiateurs
	Chambre 2	Radiateurs
	Cuisine	Mur A + B
	Salle de bains	Mur B; Mur C; Mur D
	Entrée	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Dégagement	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de bains	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Entrée	Plafond
	WC	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Dégagement	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Salle de bains	Plafond
	Séjour	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Cuisine	Sol
	Chambre 1	Sol
	Séjour	Sol
	Chambre 2	Sol
	Entrée	Sol
	WC	Sol
	Dégagement	Sol
	Salle de bains	Sol
	Entrée	Porte + plinthes
	WC	Porte + plinthes
Cuisine	Porte + plinthes	
Dégagement	Porte + plinthes	
Chambre 1	Porte + plinthes	
Salle de bains	Porte + plinthes	
Séjour	Porte + plinthes	
Chambre 2	Porte + plinthes	

Descriptif des travaux :

Travaux de remplacement des sols du logement  
Travaux de remplacement des faïences du logement  
Travaux de réfection des peintures, des tapisseries (plafonds, parois verticales et boiseries)  
Travaux de remplacement des évier, WC, lavabo, baignoire ou douche  
Travaux de remplacement ou de réparation des portes intérieures  
(Hors Balcon, menuiseries extérieures et porte d'entrée)

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

#### 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
Néant		-	-	-	

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2212195038
Opération	BRIAIS dylan
Site	14 RUE PASTEUR (321L1)
	77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Date de réalisation	11/01/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

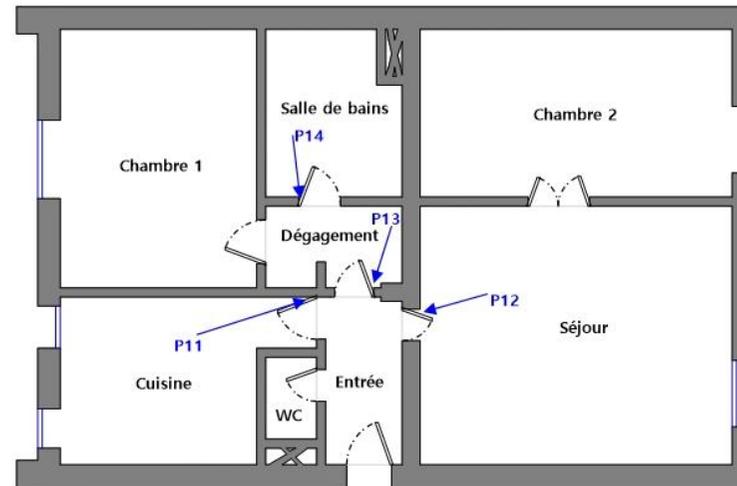


Sols

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2212195038
Opération	BRIAIS dylan
Site	14 RUE PASTEUR (321L1)
	77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Date de réalisation	11/01/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

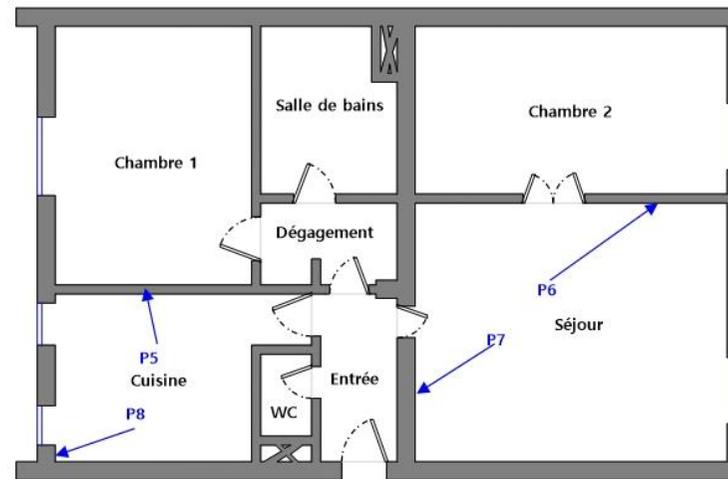


Murs

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2212195038
Opération	BRIAIS dylan
Site	14 RUE PASTEUR (321L1)
	77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Date de réalisation	11/01/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

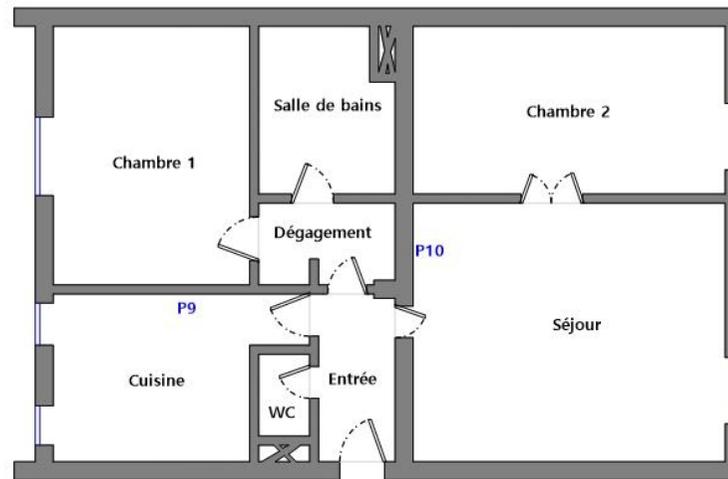

Plafonds

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2212195038
Opération	BRIAIS dylan
Site	14 RUE PASTEUR (321L1)
	77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Date de réalisation	11/01/2023
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

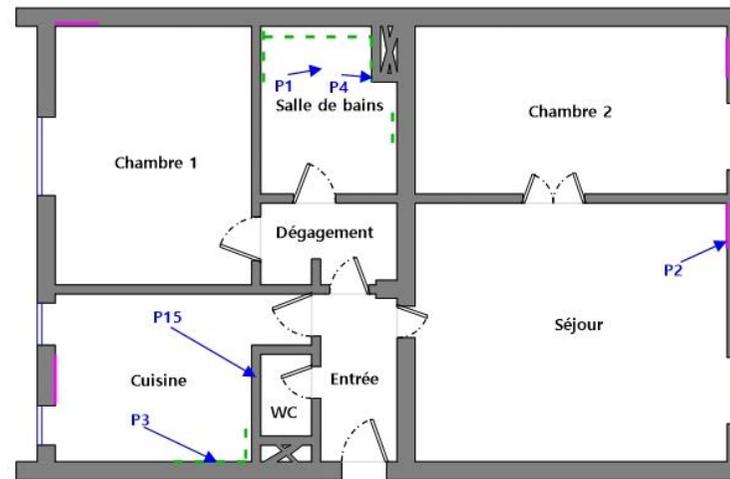

Radiateurs

Faïences

Elements

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse	- Peinture non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 Peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Colle beige Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Peinture non séparable + joint cassant blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante - Phase 4 Colle polymère jaune Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 4 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage rose Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peintures	- Peinture : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
  - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X



**ZPSO004 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence**

**Niveau : 3ème étage Porte 977**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains		1	Mur B; Mur C; Mur D	Oui 3ème étage Porte 977 - Salle de bains : Mur B; Mur C; Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004  <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P004  <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3710  <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2:  Joint de faïence  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales  intérieures - Revêtements de murs, poteaux,  cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence +  Couche2: Joint de faïence  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P004  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Peinture non séparable + joint cassant blanc  : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO005 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre**

**Niveau : 3ème étage Porte 977**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée		1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711 MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
WC		2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711 MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Cuisine		3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage Porte 977 - Cuisine : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711 MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante</p>	
Dégagement		4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711 MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Chambre 1		5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711 MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Salle de bains		6	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711 MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Séjour		7	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage Porte 977 - Séjour : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>            MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711            MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P006  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante</p>	
Chambre 2		8	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Echantillon:</u>            MA2212195038/P005, réf. labo.: IT142301-3711            MA2212195038/P006, réf. labo.: IT142301-3712  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

**ZPSO006 : Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre**

**Niveau : 3ème étage Porte 977**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée		1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P007, réf. labo.: IT142301-3713 MA2212195038/P008, réf. labo.: IT142301-3714</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
Cuisine		2	Mur de refend	Oui 3ème étage Porte 977 - Cuisine : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P007, réf. labo.: IT142301-3713 MA2212195038/P008, réf. labo.: IT142301-3714</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante</p>	
Dégagement		3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P007, réf. labo.: IT142301-3713 MA2212195038/P008, réf. labo.: IT142301-3714</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007



ZPSO010 : Peintures							
Niveau : 3ème étage Porte 977							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée		1	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
WC		2	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Cuisine		3	Porte + plinthes	Oui 3ème étage Porte 977 - Cuisine : Porte + plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture : Absence d'amiante	
Dégagement		4	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

Chambre 1		5	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Salle de bains		6	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Séjour		7	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
Chambre 2		8	Porte + plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3721 <u>Description:</u> Peintures <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peintures <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

**ZPSO007 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre**

**Niveau : 3ème étage Porte 977**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée		1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715 MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
WC		2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715 MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Cuisine		3	Plafond	Oui 3ème étage Porte 977 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715 MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante</p>	

Dégagement		4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>            MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715            MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Chambre 1		5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>            MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715            MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Salle de bains		6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>            MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715            MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716  <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010

Séjour		7	Plafond	Oui 3ème étage Porte 977 - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715 MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante</p>	
Chambre 2		8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2212195038/P009, réf. labo.: IT142301-3715 MA2212195038/P010, réf. labo.: IT142301-3716</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010

## 5 - Planchers et planchers techniques

**ZPSO008 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage**

**Niveau : 3ème étage Porte 977**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Cuisine		1	Sol	Oui 3ème étage Porte 977 - Cuisine : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P011, réf. labo.: IT142301-3717 MA2212195038/P012, réf. labo.: IT142301-3718 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante - Phase 4 Colle polymère jaune Absence d'amiante</p>	
Chambre 1		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P011, réf. labo.: IT142301-3717 MA2212195038/P012, réf. labo.: IT142301-3718 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011; P012
Séjour		3	Sol	Oui 3ème étage Porte 977 - Séjour : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P011, réf. labo.: IT142301-3717 MA2212195038/P012, réf. labo.: IT142301-3718 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 4 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante</p>	

Chambre 2		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008  <u>Echantillon:</u>          MA2212195038/P011, réf. labo.: IT142301-3717          MA2212195038/P012, réf. labo.: IT142301-3718  <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011; P012
-----------	--	---	-----	---	--	---------------------------------------	-------------------------

**ZPSO009 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage**

**Niveau : 3ème étage Porte 977**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P013, réf. labo.: IT142301-3719 MA2212195038/P014, réf. labo.: IT142301-3720 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P013; P014
WC		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P013, réf. labo.: IT142301-3719 MA2212195038/P014, réf. labo.: IT142301-3720 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014</p>	Idem photo : P013; P014
Dégagement		3	Sol	Oui 3ème étage Porte 977 - Dégagement : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P013, réf. labo.: IT142301-3719 MA2212195038/P014, réf. labo.: IT142301-3720 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage rose Absence d'amiante</p>	

Salle de bains		4	Sol	Oui 3ème étage Porte 977 - Salle de bains : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2212195038/P013, réf. labo.: IT142301-3719 MA2212195038/P014, réf. labo.: IT142301-3720 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante</p>	
----------------	--	---	-----	--	--	--	--

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO002 : Couche1: Mastic + Couche2: filasse							
Niveau : 3ème étage Porte 977							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine		1	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3708 <u>Description:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002
Chambre 1		2	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3708 <u>Description:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002

Séjour		3	Radiateurs	Oui 3ème étage Porte 977 - Séjour : Radiateurs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002  <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P002  <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3708  <u>Description:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P002  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Peinture non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante</p>	
Chambre 2		4	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002  <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P002  <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3708  <u>Description:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Mastic + Couche2: filasse  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P002</p>	Idem photo : P002

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques Sans objet

## 8 - Équipements divers et accessoires

### ZPSO001 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

#### Niveau : 3ème étage Porte 977

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains		1	Sous baignoire	Oui 3ème étage Porte 977 - Salle de bains : Sous baignoire	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Réf. échantillon:</u> MA2212195038/P001  <u>Réf. laboratoire:</u> IT142301-3707  <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles  <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques  <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles  <u>Quantité estimée:</u>  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P001  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante</p>	

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FLORE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1423-288
	Réf. Commande Client : MA2212195038_2022_12_26_1904_0910

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/01/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
1	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P001 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 3eme etage Porte 977 - Salle de bains	IT142301-3707 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (B) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
2	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P002 - Couche1: Mastic + Couche2: filasse - 3eme etage Porte 977 - Saignoir	IT142301-3708 : Peinture / Matériau fibreux jaune	Peinture non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
3 MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P003 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3709 : <b>Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige</b>	Peinture non séparable + Matériau souple blanc non séparable	META (B) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
4 MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P003 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3709 : <b>Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige</b>	Colle beige	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
5 MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P004 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 3ème étage Porte 977 - Salle de bains	IT142301-3710 : <b>Peinture / Carrelage / Joint cassant blanc</b>	Peinture non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
6 MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P005 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3711 : <b>Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée</b>	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
7 MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P006 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bande + Couche4: Plaques de plâtre - 3ème étage Porte 977 - Séjour	IT142301-3712 : <b>Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée</b>	Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
8	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P007 - Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre - 3ème étage Porte 977 - Séjour	IT142301-3713 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
9	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P008 - Couche1: Peinture + Couche2: Plâtre - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3714 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : FAF (4)
10	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P009 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3715 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)
11	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P010 - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: Plaques de plâtre - 3ème étage Porte 977 - Séjour	IT142301-3716 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : JNN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
12	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P011 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ràgréage - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3717 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ràgréage gris / Ràgréage rose	Revêtement souple jaune	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
13	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P011 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ràgréage - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3717 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ràgréage gris / Ràgréage rose	Colle polymère jaune	META (B) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
14	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P011 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ràgréage - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3717 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ràgréage gris / Ràgréage rose	Revêtement souple beige	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
15	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P011 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ràgréage - 3ème étage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3717 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ràgréage gris / Ràgréage rose	Colle polymère jaune non séparable + <b>Peinture</b> non séparable + <b>Ràgréage</b> gris non séparable + <b>Ràgréage</b> rose non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
16	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P012 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Sejour	IT142301-3718 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Revêtement souple beige	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF
17	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P012 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Sejour	IT142301-3718 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Colle polymère jaune	META (B) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
18	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P012 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Sejour	IT142301-3718 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Revêtement souple gris	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF
19	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P012 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Sejour	IT142301-3718 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
20	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P013 - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Dagagement	IT142301-3719 : Revetement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Revetement souple beige	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIB
21	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P013 - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Dagagement	IT142301-3719 : Revetement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIB (4)
22	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P013 - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Dagagement	IT142301-3719 : Revetement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Ragréage rose	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIB
23	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P014 - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Salle de bains	IT142301-3720 : Revetement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Revetement souple beige	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIB
24	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P014 - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 3eme etage Porte 977 - Salle de bains	IT142301-3720 : Revetement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Peinture</b> / Ragréage rose	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIB (4)
25	MA2212195038 - 14 RUE PASTEUR 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE / P015 - Peintures - 3eme etage Porte 977 - Cuisine	IT142301-3721 : Peinture / Bois	Peinture	META (A) le 10/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-288 EN DATE DU 10/01/2023**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
--	--	-------------------	---	---------------------------------	-------------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Audrey GUILLOU Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/7

## 8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6582 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BRIAIS Dylan**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

**Amiante avec mention**    **Amiante Avec Mention**  
 Date d'effet : 11/10/2022 - Date d'expiration : 10/10/2029

**Amiante sans mention**    **Amiante Sans Mention**  
 Date d'effet : 11/10/2022 - Date d'expiration : 10/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
 Edité à Saint-Grégoire, le 12/10/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des centres de risque désignés au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plâtrés, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 26 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'analyse visual après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'analyse visual après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 10 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'inspection de panne en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 9 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2019 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
 Diagnostiqueur  
 Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### CNA

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

### **Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires**

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### **Repérage de polluants:**

#### **AMIANTE:**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

**PLOMB:**

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les maies matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

**AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites

**Contrôle du bâti:**

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

**AXA France IARD SA**

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

**Mesurage:**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

**Sécurité:**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

**Formation:**

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

**Autres:**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000</b> € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 20 décembre 2022  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a flourish.