

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



## Bien concerné

8  
7 SQUARE DROPSY  
ESCALIER AA  
77250 MORET SUR LOING

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**Date du rapport :** 25/07/2020

**Date de visite :** 17/07/2020

**Fait à :** MAGNY LE HONGRE

**Référence du dossier :** Diffus OPH77

**Référence du rapport :**

324LAA0302 25/07/2020 - 05:41

**Nombre de prélèvements :** 12

**Auteur du rapport :** Abdessamad

RHENZOUR

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° DTI/2002-010

**Délivré par :** SOCOTEC Certification  
France

**Contrat d'assurance :**

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX



Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>4</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>6</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	7
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>7</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	7
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	8
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	8
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>10</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	12
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>17</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>18</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>22</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>25</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>26</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>27</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>29</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2020 15683  SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4476 1 <b>Provenance</b> GATINAIS SEINE LOING <b>Objet</b> AMIANTE	<b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L <b>ÉMETTEUR</b> RICHARD JEREMY	
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 324 VENEUX LES SABLONS-BOURGOGNE <b>Tranche</b> 1 <b>Ensemble</b> A000 <b>Escalier</b> AA <b>Étage</b> 03 <b>Logement</b> 8 <b>Module</b> 324LAA0302 <b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 7 JOURS      **PÉRIODE DU** 02-07-2020 **AU** 08-07-2020

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE TEL GARDIEN - MR QUESNEL - 06.86.00.44.72	1,00	5,27	5,27
AMI76	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE +200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	4,00	50,58	202,32
<b>TOTAL H.T.</b>				207,59
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			41,52
<b>TOTAL T.T.C.</b>				249,11

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	ASUD SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE		249,11

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	324 1 A000 AA 324LAA0302	L.9922870		249,11

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 15683

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr3)	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr3)	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P002	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Entrée - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 4 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Entrée - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de bains - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010 (Fr1)	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+3	Entrée	Concerné
R+3	Placard 1	Concerné
R+3	Placard 3	Concerné
R+3	Gaine technique 1	Concerné
R+3	Cuisine	Concerné
R+3	Gaine technique 2	Concerné
R+3	Séjour	Concerné
R+3	Placard 2	Concerné
R+3	Placard 4	Concerné
R+3	Dégagement 1	Concerné
R+3	Dégagement 2	Concerné
R+3	Salle de bains	Concerné
R+3	Gaine technique 3	Concerné
R+3	WC	Concerné
R+3	Chambre 1	Concerné
R+3	Chambre 2	Concerné
R+3	Chambre 3	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

## 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

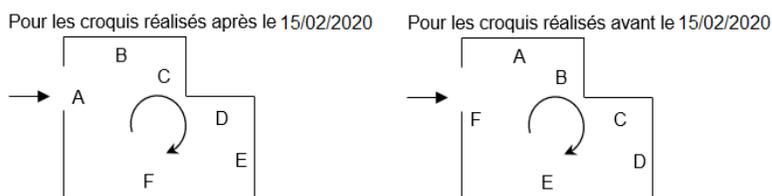
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

## 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

### Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

### Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr3)	ZPSO	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr3)	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P002	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Entrée - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr3)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Entrée - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	
Salle de bains - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
WC - R+3	Plafonds	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010 (Fr1)	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	0.007	0
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	0.007	0
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	0.007	0
Revêtements de sols	Dalles de sol	m2	0	0.007	0
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Autres		0		0
Plafonds	Autres		0		0
Plafonds	Autres		0		0

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Salle de bains - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr4)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr4)	ZPSO	
WC - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Entrée - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Entrée - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr1)	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P003 (Fr2)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P006	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P006	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Dégagement 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Entrée - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P006	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P007	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Entrée - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Entrée - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Placard 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Placard 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Séjour - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr1)	ZPSO	
Séjour - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008 (Fr2)	ZPSO	
Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P009	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P009	ZPSO	
Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P009	ZPSO	
WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	
Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P011	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+3	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Sous évier	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P012	RESULTAT ANALYSE	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

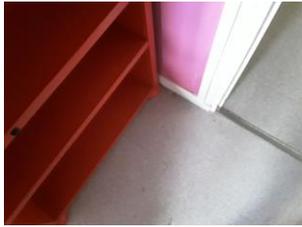
<b>Identification : P001 (Fr1)</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine R+3</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P001 (Fr2)</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine R+3</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Revêtement souple gris</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

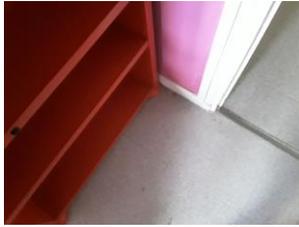

<b>Identification : P001 (Fr3)</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine R+3</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + couche beige en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P001 (Fr4)</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine R+3</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + couche beige en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P002</b>
<b>Pièce et étage : Placard 2 R+3</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + dalle dure cassante noire</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P003 (Fr1)</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 3 R+3</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


Identification : P003 (Fr2)
Pièce et étage : Chambre 3 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple orange
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P003 (Fr3)
Pièce et étage : Chambre 3 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune + dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable + colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse et poussières non
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004
Pièce et étage : Chambre 1 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P005
Pièce et étage : Salle de bains R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P006
Pièce et étage : Dégagement 1 R+3
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007
Pièce et étage : Chambre 2 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


**Identification : P008 (Fr1)**

**Pièce et étage : Placard 1 R+3**

**Localisation : Mur A**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P008 (Fr2)**

**Pièce et étage : Placard 1 R+3**

**Localisation : Mur A**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P009**

**Pièce et étage : Cuisine R+3**

**Localisation : Mur D**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P010 (Fr1)**

**Pièce et étage : Cuisine R+3**

**Localisation : Mur H**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P010 (Fr2)**

**Pièce et étage : Cuisine R+3**

**Localisation : Mur H**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P011**

**Pièce et étage : Cuisine R+3**

**Localisation : Mur E**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



Identification : P012

Pièce et étage : Cuisine R+3

Localisation : Sous évier

Parties d'ouvrages ou de composants : Portes de placard, baignoires et éviers métalliques (Plaques souples bitumineuses antivibratiles)

Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03 20 86 20 72  
Fax : 03 20 87 99 78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-16178 EN DATE DU 24/07/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-16178 Réf. Commande Client : 324LAA0302-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/07/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)  
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiantes optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiantes est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiantes
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING		Réf échantillon ITGA : IT022007-23260		
Réf échantillon client : 324LAA0302P001 / Cuisine Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Couche beige en faible quantité / Dalle dure cassante grise / Colle bitumeuse noire en faible quantité		
* Revêtement souple gris	META (1)	2	24/07/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + couche beige en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise + colle bitumeuse noire en faible quantité non séparable	META (2)	1	23/07/2020	Présence de fibres d'amiantes / Chrysotile
* Colle polymère jaune non séparable + couche beige en faible quantité non séparable	META (1)	3	24/07/2020	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	23/07/2020	Présence de fibres d'amiantes / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING		Réf échantillon ITGA : IT022007-23261		
Réf échantillon client : 324LAA0302P002 / Placard 2 Sol		Description ITGA : Peinture / Dalle dure cassante noire		
* Peinture non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	23/07/2020	Présence de fibres d'amiantes / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-16178 EN DATE DU 24/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P003 // Chambre 3 Sol Réf échantillon ITGA : IT022007-23262 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières / Colle polymère jaune / Couche blanche / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse et poussières				
* Revêtement souple beige	META (1)	1	24/07/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune + dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable + colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse et poussières non séparable	META (2)	2	24/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple orange	META (1)	1	24/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P004 // Chambre 1 Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022007-23263 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	23/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P005 // Salle de bains Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022007-23264 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	23/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P006 // Dégageant 1 Mur F Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac				
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	2	24/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAA0302-01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P007 // Chambre 2 Mur C Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières				
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	23/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-16178 EN DATE DU 24/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 324LAA0302--01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P008 / / Placard 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : 324LAA0302--01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P009 / / Cuisine Mur D Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : 324LAA0302--01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P010 / / Cuisine Mur H Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : 324LAA0302--01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P011 / / Cuisine Mur E Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac				
Réf dossier client : 324LAA0302--01 - 7 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAA0302P012 / / Cuisine Sous évier Matériau bitumineux noir				

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/3

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2002-010

Certifié par la présente que :

**Abessamad RHENZOUR**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	19/06/2020	18/06/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répertoriés aux catégories 1, à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	19/06/2020	18/06/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	21/11/2017	20/11/2022
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	04/12/2017	03/12/2022
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	04/12/2017	03/12/2022
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	04/12/2017	03/12/2022
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	22/11/2017	21/11/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 de classement des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4.0095  
FORTE DISPONIBILITEUR  
www.cofrac.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr).  
SOCOTEC Certification France - 13, cours Vainy 92877 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 695 894 359 - www.socotec-certification-international.fr

# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER  
**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

Vos références :  
Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLOMB :**  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE

PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN

URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION

DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION

MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE

DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE

CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS



## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 324LAA0302 - 8 7 SQUARE  
DROPSY ESCALIER AA 77250  
MORET SUR LOING

Zone :R+3

Plan

Auteur :RHENZOUR Abdessamad

N° de planche :1/1

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés