

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



**SOCOTEC**



## Bien concerné

9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1  
77250 MORET SUR LOING

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**Date du rapport :** 07/02/2020

**Date de visite :** 29/01/2020

**Fait à :** VILLEPINTE

**Référence du dossier :** Diffus OPH77

**Référence du rapport :**

324LAB0101 07/02/2020 - 09:51

**Nombre de prélèvements :** 19

**Auteur du rapport :**

Mickaël JULIEN

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** CPDI 4129

**Délivré par :** I.CERT

**Contrat d'assurance :**

AXA France

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>5</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>6</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	7
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>8</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	8
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	9
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	9
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>10</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	12
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>13</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>15</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>23</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>28</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>29</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>30</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>32</b>


# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1																																																		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2020 1393  SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance GATINAIS SEINE LOING Objet AMIANTE	<b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L <b>ÉMETTEUR</b> RICHARD PHILIPPE																																																			
<b>LOCALISATION</b> Programme 324 VENEUX LES SABLONS-BOURGOGNE Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 01 Logement 11 Module 324LAB0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 9 SQUARE DROPSY 77250 MORET SUR LOING																																																			
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 7 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 28-01-2020 AU 03-02-2020																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM147</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AM176</td> <td>D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 61 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN</td> <td>4,00</td> <td>48,00</td> <td>192,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL H.T.</b></td> <td>197,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>H.T. ACTUALISE</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>COEFFICIENT REGIONAL</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>RABAIS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL H.T.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>T.V.A.</b> 20,00 %</td> <td>39,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL T.T.C.</b></td> <td>236,40</td> </tr> </tbody> </table>	ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM147	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00	AM176	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 61 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	4,00	48,00	192,00	<b>TOTAL H.T.</b>				197,00	<b>H.T. ACTUALISE</b>					<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>					<b>RABAIS</b>					<b>TOTAL H.T.</b>					<b>T.V.A.</b> 20,00 %				39,40	<b>TOTAL T.T.C.</b>				236,40		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AM147	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00																																																
AM176	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 61 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	4,00	48,00	192,00																																																
<b>TOTAL H.T.</b>				197,00																																																
<b>H.T. ACTUALISE</b>																																																				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>																																																				
<b>RABAIS</b>																																																				
<b>TOTAL H.T.</b>																																																				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				39,40																																																
<b>TOTAL T.T.C.</b>				236,40																																																
<b>APPECTION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA :</b> TECHN																																																		
CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES 1 HONAMIA A760 ASUD SUD	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b> HONORAIRES DIAG AMIANTE <b>MONTANT T.T.C.</b> 236,40																																																			
<b>APPECTION ANALYTIQUE</b>																																																				
CODE BUDGET 1 HONAMIA	RÉFÉRENCES PATRIMONE 324 1 A000 AB 324LAB0101	RÉFÉRENCES OCCUPANT L9623343 <b>MONTANT T.T.C.</b> 236,40																																																		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 1393																																																				

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 2
BON DE TRAVAUX		2020 1393

		Édité le 28-01-2020
Le Service Émetteur		
 Philippe RICHARD Gestionnaire de Secteur Gâtinais Seine & Loing		

<b>ACQUÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXECUTION DES TRAVAUX</b>			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2020 1393	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P002	RESULTAT ANALYSE
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P002	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Revêtement souple	P003 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P004	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur E, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I, Mur J	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Placard 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P009	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P009	ZPSO
WC - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P009	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P010 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Placard 1 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Couloir - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr3)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr3)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P015	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### III. OBJET DE LA MISSION



Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

*Rappel réglementaire :*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+1	Entrée	Concerné
R+1	Placard 1	Concerné
R+1	Placard 2	Concerné
R+1	WC	Concerné
R+1	Placard 4	Concerné
R+1	Chambre 1	Concerné
R+1	Chambre 2	Concerné
R+1	Chambre 3	Concerné
R+1	Placard 3	Concerné
R+1	Couloir	Concerné
R+1	Salle de bains	Concerné
R+1	Séjour	Concerné
R+1	Cuisine	Concerné
R+1	Gaine technique	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

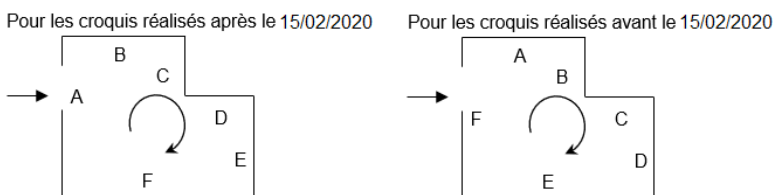



### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

#### Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

#### Éléments à sonder ou à analyser non présents :

Éléments de la liste A, Revêtement bitumineux sous baignoire, Sol sous baignoire, Sol sous meuble d'évier

#### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

**RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P002	RESULTAT ANALYSE
Placard 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P002	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Revêtement souple	P003 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P004	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur E, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Couloir - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I, Mur J	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P009	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P009	ZPSO
WC - R+1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P009	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P010 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Placard 1 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Couloir - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr3)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr3)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P015	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Revêtement souple	P003 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Revêtement souple	P003 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Revêtement souple	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur C	Enduit béton	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P006	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur B	Enduit béton	P006	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur B	Enduit béton	P006	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Mur C	Enduit béton	P006	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur D	Enduit béton	P006	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur A	Enduit béton	P006	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur C	Enduit béton	P006	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit béton	P006	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P007	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Mur D	Enduit	P007	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur D	Enduit	P007	ZPSO
WC - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P008 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P008 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P008 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P010 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P010 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Couloir - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P011	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur D	Enduit	P011	ZPSO
Placard 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Placard 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Placard 1 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Placard 1 - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Couloir - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr1)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P014 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur D	Enduit béton	P016	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur E	Enduit béton	P016	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit béton	P016	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit béton	P016	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur E	Colle plinthe	P018 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur E	Colle plinthe	P018 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Colle plinthe	P018 (Fr1)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Colle plinthe	P018 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Sous évier	Revêtement bitumineux	P019	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrément par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.





## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION


Identification : P001
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P002
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

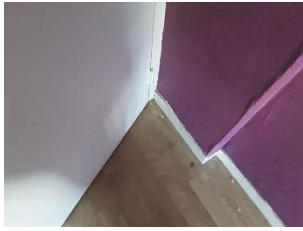
Identification : P003 (Fr1)
Pièce et étage : Chambre 2 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

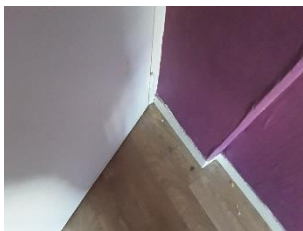
Identification : P003 (Fr2)
Pièce et étage : Chambre 2 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

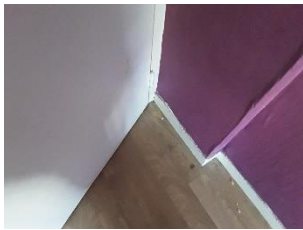
Identification : P003 (Fr3)
Pièce et étage : Chambre 2 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant vert
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

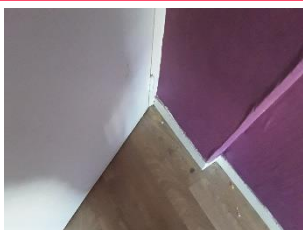
Identification : P003 (Fr4)
Pièce et étage : Chambre 2 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004


Pièce et étage : Chambre 2 R+1

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005 (Fr1)


Pièce et étage : Chambre 3 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant marron

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005 (Fr2)


Pièce et étage : Chambre 3 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Ragrée gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

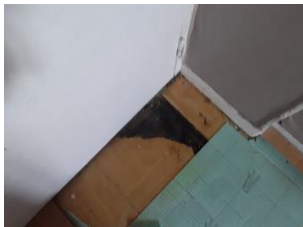

Identification : P005 (Fr3)


Pièce et étage : Chambre 3 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

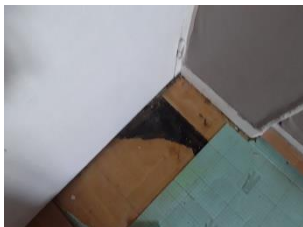

Identification : P005 (Fr4)


Pièce et étage : Chambre 3 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

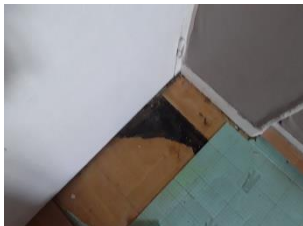

Identification : P006


Pièce et étage : Chambre 3 R+1


Localisation : Mur C


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)


Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + enduit gris en vrac


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification : P007
Pièce et étage : WC R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


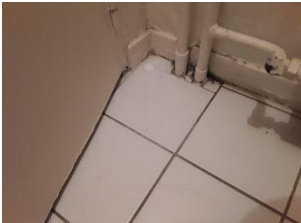
Identification : P008 (Fr1)
Pièce et étage : WC R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


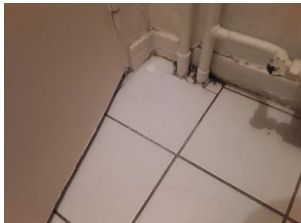
Identification : P008 (Fr2)
Pièce et étage : WC R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008 (Fr3)
Pièce et étage : WC R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant bleu
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008 (Fr4)
Pièce et étage : WC R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009
Pièce et étage : Salle de bains R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010 (Fr1)
Pièce et étage : Salle de bains R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010 (Fr2)
Pièce et étage : Salle de bains R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


**Identification : P010 (Fr3)**


**Pièce et étage : Salle de bains R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)**

**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire en faible quantité**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P011**


**Pièce et étage : Couloir R+1**

**Localisation : Mur E**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit gris en vrac**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P012 (Fr1)**


**Pièce et étage : Placard 4 R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant bleu**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P012 (Fr2)**


**Pièce et étage : Placard 4 R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante marron**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P012 (Fr3)**


**Pièce et étage : Placard 4 R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P013 (Fr1)**


**Pièce et étage : Séjour R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle polymère incolore en faible quantité non séparable + dalle dure cassante marron**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P013 (Fr2)**


**Pièce et étage : Séjour R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P013 (Fr3)**


**Pièce et étage : Séjour R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant gris**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P014 (Fr1)**


**Pièce et étage : Placard 1 R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)**

**Descriptif Laboratoire : Carrelage**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**

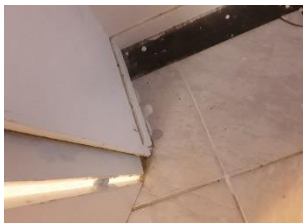

**Identification : P014 (Fr2)**


**Pièce et étage : Placard 1 R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)**

**Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant bleu**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**

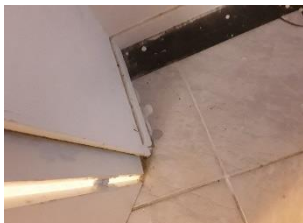

**Identification : P014 (Fr3)**


**Pièce et étage : Placard 1 R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)**

**Descriptif Laboratoire : Colle grise en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en vrac + ragréage gris en vrac non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**

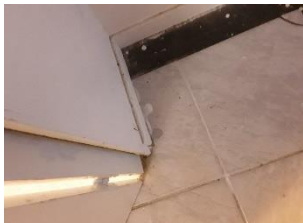

**Identification : P015**


**Pièce et étage : Cuisine R+1**

**Localisation : Mur A**


**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)**


**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonée**


**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**








Identification : P016
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

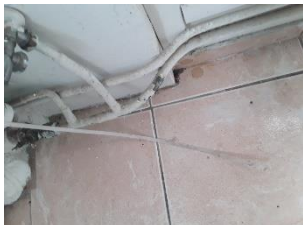
Identification : P017 (Fr3)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

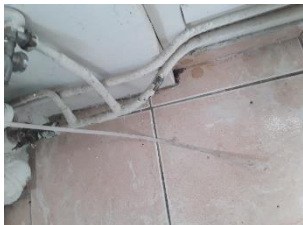
Identification : P017 (Fr4)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P018 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P018 (Fr2)

Pièce et étage : Cuisine R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P019

Pièce et étage : Cuisine R+1

Localisation : Sous évier

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement bitumineux)

Descriptif Laboratoire : Tampon bitumineux noir

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 23 22 52 27  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-9700 EN DATE DU 07/02/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-9700 Réf. Commande Client : 324LAB0101-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 31/01/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
    - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
    - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING				
Réf échantillon client : 324LAB0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT072001-69727				
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING				
Réf échantillon client : 324LAB0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				
Réf échantillon ITGA : IT072001-69728				
Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène				
* Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène non séparable	META (3)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-9700 EN DATE DU 07/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69729		
		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement cassant vert / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune		
* Revêtement souple marron	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
* Revêtement cassant vert	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable	META (3)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69730		
		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69731		
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène		
* Revêtement cassant marron	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
* Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère jaune	META (3)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur C Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69732		
		Description ITGA : Papier peint / Enduit gris en vrac		
* Papier peint non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69733		
		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit gris		
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit gris	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-9700 EN DATE DU 07/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Colle carrelage				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69734		
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragrage gris		
<sup>h</sup> Carrelage	META (1)	1	07/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle grise	META (1)	1	07/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Revêtement cassant bleu	META (1)	1	07/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle polymère jaune non séparable + ragrage gris non séparable	META (1)	1	07/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69735		
		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
<sup>h</sup> Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle carrelage				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69736		
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Colle bitumeuse noire en faible quantité		
<sup>h</sup> Carrelage	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle grise	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle bitumeuse noire en faible quantité	MOLP	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur E Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69737		
		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit gris en vrac		
<sup>h</sup> Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	07/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAB0101-01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 4 Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT072001-69738		
		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante marron / Colle bitumeuse noire / Ragrage gris en vrac		
<sup>h</sup> Revêtement cassant bleu	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante marron	META (3)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>h</sup> Colle bitumeuse noire + ragrage gris en vrac non séparable	MOLP	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-9700 EN DATE DU 07/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA :	IT072001-69739	
		Description ITGA :	Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore en faible quantité / Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire	
<sup>h</sup> Revêtement cassant gris	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle polymère incolore en faible quantité non séparable + dalle dure cassante marron	META (3)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>h</sup> Colle bitumineuse noire	MOLP	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Colle carrelage				
		Réf échantillon ITGA :	IT072001-69740	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en vrac / Revêtement cassant bleu / Colle bitumineuse noire en vrac / Ragréage gris en vrac	
<sup>h</sup> Carrelage	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Revêtement cassant bleu	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle grise en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en vrac + ragréage gris en vrac non séparable	META (3)	2	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA :	IT072001-69741	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
<sup>h</sup> Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	07/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA :	IT072001-69742	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris	
<sup>h</sup> Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING Réf échantillon client : 324LAB0101P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				
		Réf échantillon ITGA :	IT072001-69743	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac	
<sup>h</sup> Carrelage	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle grise	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Dalle dure cassante grise	META (3)	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>h</sup> Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	MOLP	1	06/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-9700 EN DATE DU 07/02/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING				Réf échantillon ITGA : IT072001-69744
Réf échantillon client : 324LAB0101P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur F Colle plinthe				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris
<sup>1</sup> Carrelage	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
<sup>1</sup> Colle grise + matériau gris non séparable	META (1)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 324LAB0101--01 - 9 Square Dropsy - Logment 11 - ESC AB - R+1 77250 MORET SUR LOING				Réf échantillon ITGA : IT072001-69745
Réf échantillon client : 324LAB0101P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Description ITGA : Tampon bitumineux noir
<sup>1</sup> Tampon bitumineux noir	META (3)	1	06/02/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Marion GUINAULT - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/5

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



## Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mickael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAT  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
D'ACCREDITATION  
COFRAC  
RECONNU PAR  
LE MINISTRE DE L'ÉCART

CPE DI DR 11 rev13

# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER  
**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Vos références :  
Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLOMB :**  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE

PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN

URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION

MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE

DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE

CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460


Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS



## Appareillement 11 du bâtiment n 9

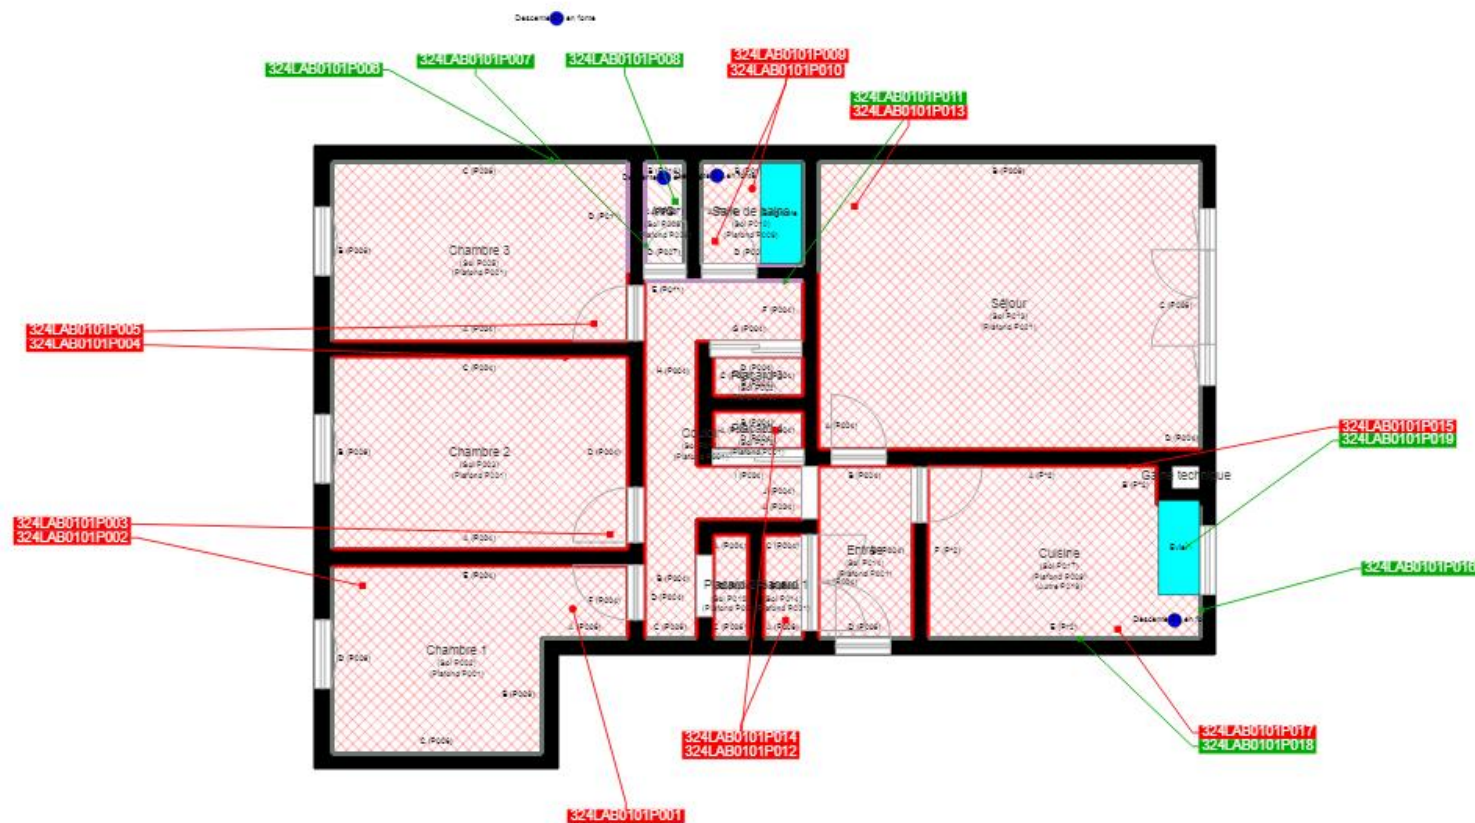

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 324LAB0101 - 9 Square Dropsy  
- Logment 11 - ESC AB - R+1 77250  
MORET SUR LOING

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/1

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés