

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2B RUE DE LA REPUBLIQUE LGT 17

17

77870 VULAINES SUR SEINE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2B RUE DE LA REPUBLIQUE LGT 17 77870 VULAINES SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	17
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	329LAA0304	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	16/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 26/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	16
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	22
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	28

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beaugard 77140 NEMOURS Tél : 01.84.28.41.57 Fax : 01.84.28.42.02 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 380
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet AMIANTE		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321731144
SERVICE NEMOURS Techniciens LOCALISATION Programme 329 VULAINES SUR SEINE - CHATEAU DES BRULLYS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 03 Logement 17 Module 329_AA0304 Rattaché des clés CHEZ LE GARDIEN		ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE
ADRESSE 2b RUE DE LA REPUBLIQUE 77870 VULAINES SUR SEINE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 10-01-2018 AU 14-01-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	10,00	5,00	50,00
AM73	D'ENTRÉEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	1,00	45,00	45,00
TOTAL H.T.				95,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				19,00
TOTAL T.T.C.				117,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A700	NEM	SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	117,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	329 1 A000 AA 329_AA0304	L 9915744		117,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 380

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Placoplatre			
Entrée	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Placoplatre			
Salle de bains	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Carrelage	Placoplatre			
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Placoplatre			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Placoplatre			
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Placoplatre			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Placoplâtre			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	329LAA0304P001	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	329LAA0304P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P004	Plafonds	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 329LAA0304 16/01/2018

8/29

Version : 26/01/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	329LAA0304P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac avec fibres	329LAA0304P008	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	329LAA0304P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	329LAA0304P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P004	Plafonds	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P004	Plafonds	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P004	Plafonds	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	329LAA0304P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	329LAA0304P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	329LAA0304P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	329LAA0304P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac avec fibres	329LAA0304P008	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac avec fibres	329LAA0304P008	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac avec fibres	329LAA0304P008	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac avec fibres	329LAA0304P008	Sols	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	329LAA0304P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	329LAA0304P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	329LAA0304P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	329LAA0304P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	329LAA0304P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	329LAA0304P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	329LAA0304P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	329LAA0304P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	329LAA0304P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	329LAA0304P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	329LAA0304P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	329LAA0304P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 329LAA0304P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	329LAA0304 16/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 329LAA0304P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	329LAA0304 16/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 329LAA0304P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

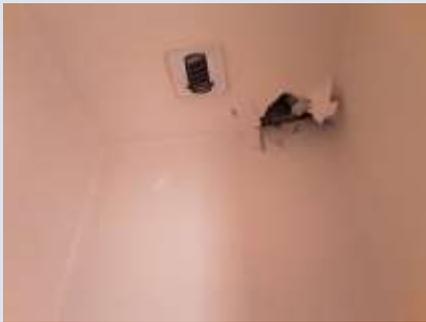PRELEVEMENT : 329LAA0304P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 329LAA0304P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

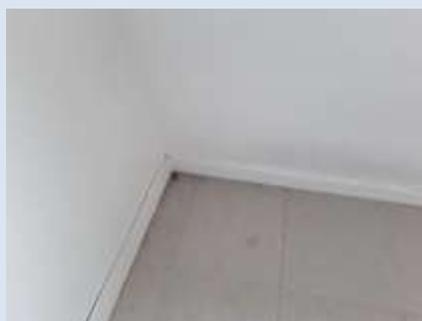

PRELEVEMENT : 329LAA0304P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

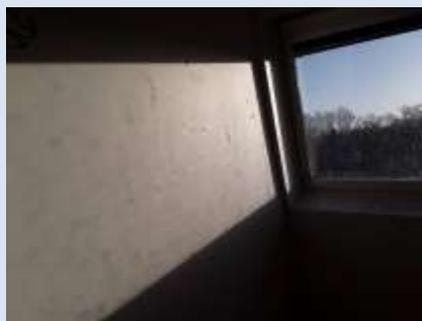

PRELEVEMENT : 329LAA0304P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

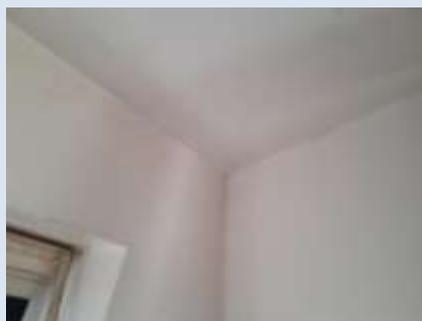

PRELEVEMENT : 329LAA0304P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac avec fibres	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

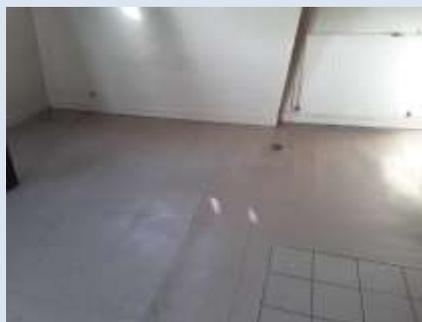

PRELEVEMENT : 329LAA0304P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 329LAA0304P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	329LAA0304 16/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	16/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI

1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI

cofreac
 ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42937 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'Agence EHI. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'Agence est formellement interdite.)

Client : AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0719-7090
 Fiche ITGA : IT07301-42937
 Réçu au laboratoire le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA0304-01
Objet client	329LAA0304-01 - 18 RUE DE LA REPUBLIQUE LGT 57 77070 VILANES SUR SEINE
Echantillon	329LAA030401 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Neuf avec Revêtement Solimur
Description ITGA	Tampou bitumineux noir

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) (Imagerie recueillie, récupérateur de précision sur grille de microscope électronique méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (méthode pertinente de la norme NF X 43-059)

Résultat :

Proton Analyse	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Tampou bitumineux noir	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	3

VAMM par : Fabien GUILLOUET - Analyse



itga 1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI

1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 95900 LES ALLUETS LE ROI

cofreac
 ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42938 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'Agence EHI. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'Agence est formellement interdite.)

Client : AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0719-7090
 Fiche ITGA : IT07301-42938
 Réçu au laboratoire le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA0304-01
Objet client	329LAA0304-01 - 18 RUE DE LA REPUBLIQUE LGT 57 77070 VILANES SUR SEINE
Echantillon	329LAA030402 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) (Imagerie recueillie, récupérateur de précision sur grille de microscope électronique méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscope Electronique à Transmission Analytique (méthode pertinente de la norme NF X 43-059)

Résultat :

Proton Analyse	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable + papier non identifiable	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	3

VAMM par : Fabien GUILLOUET - Analyse





RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42939 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42939
Reçu de laboratoire n° : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 57 77670 VILARRES SUR SEINE
Echantillon	329LAA004003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain N°5 C Exalté Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carrel

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable + carrel non identifiable	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission, des émissions, des activités ou d'un état de santé. Les conclusions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de nouvelles données.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42940 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42940
Reçu de laboratoire n° : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 57 77670 VILARRES SUR SEINE
Echantillon	329LAA004003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Plateau Exalté Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission, des émissions, des activités ou d'un état de santé. Les conclusions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de nouvelles données.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42941 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42941
Réq. de livraison le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 57 77670 VILARIES SUR SEINE
Echantillon	329LAA0040001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mar A Endab Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de garantir la véracité des données et des conclusions présentées dans ce rapport. Les données présentées sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties par le laboratoire.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42942 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42942
Réq. de livraison le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 57 77670 VILARIES SUR SEINE
Echantillon	329LAA0040001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Mar A Endab Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carrel

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable + carrel non identifiable	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de garantir la véracité des données et des conclusions présentées dans ce rapport. Les données présentées sont celles qui ont été fournies par le client et ne sont pas garanties par le laboratoire.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42943 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 de l'annexe 2)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. * RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42943
Réq. au laboratoire le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 17 77670 VILARNES SUR SEINE
Echantillon	329LAA004007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Palmaris Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture / Peinture en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Proximité Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
* Enduit plâtreux blanc en vase + peinture non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

In copie de ce rapport (hors annexes) par voie électronique - ce rapport ne doit pas être considéré comme représentatif de l'ensemble des données analysées et doit être lu en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 de l'annexe 2 de ce rapport.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42944 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 de l'annexe 2)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. * RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42944
Réq. au laboratoire le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 17 77670 VILARNES SUR SEINE
Echantillon	329LAA004007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Sans Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polaire sans joint avec poussières / Ragréage gris en vase avec fibres

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Proximité Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
* Revêtement souple gris + colle polaire sans joint avec poussières non séparable + ragréage gris en vase avec fibres	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

In copie de ce rapport (hors annexes) par voie électronique - ce rapport ne doit pas être considéré comme représentatif de l'ensemble des données analysées et doit être lu en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 de l'annexe 2 de ce rapport.



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
47540 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'opérateur pour les essais réalisés par le laboratoire qui est accrédité par le système.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42945 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe.

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42945
Réq. au laboratoire le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 57 77670 VILARRES SUR SEINE
Echantillon	329LAA004009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubes sans Carrelage
Description ITGA	Cube beige en faible quantité / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
■ Cube beige en faible quantité sans carrelage + Carrelage	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des données qui ont été fournies. Le signataire ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données fournies et de la validité de la conclusion. Les résultats sont fournis sous réserve de la qualité des données.

01/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
47540 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'opérateur pour les essais réalisés par le laboratoire qui est accrédité par le système.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-42946 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe.

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-3090
Échantillon ITGA : IT071801-42946
Réq. au laboratoire le : 22/01/2018

Réf. Client :

Commande	329LAA004-01
Dossier client	329LAA004-01 - 2B RUE DE LA REPUBLIQUE LOT 57 77670 VILARRES SUR SEINE
Echantillon	329LAA004010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubes Mar C Faience 3
Description ITGA	Cube beige / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
■ Cube beige + carrelage	META le 25/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des données qui ont été fournies. Le signataire ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données fournies et de la validité de la conclusion. Les résultats sont fournis sous réserve de la qualité des données.

01/01/2018

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Opérations Entreprises
Case Courbe 9 1633
33 Esplanade Charles de Gaulle
69693 BOURBAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55032565 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficiaire aux obligations dictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le contrat des Hautes et basses et plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Conseil technique amiante
 - Procédure de permis et autres visites réglementaires
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Rottier
 - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
 - Calcul des millésimes de copropriété
 - Diagnostic Plomb
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi SRU
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomberie & Electricité)
 - Etat du dispositif de sécurité des personnes
 - Certificat de logement (decoet)
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Informations
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et Péri à Titre Zero
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laure FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



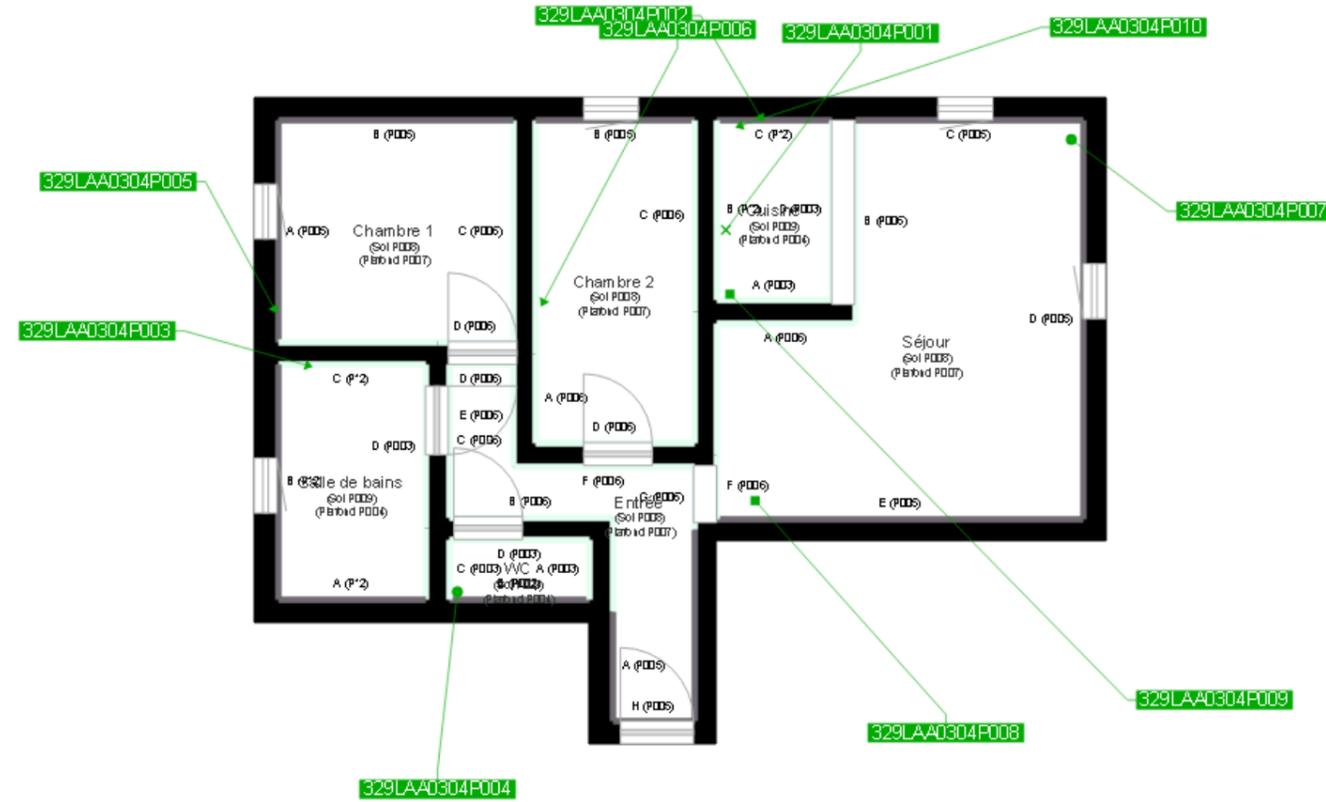

[Light Green]	Murs périphériques / Plaques de plâtre
[Dark Brown]	Murs Bois
[Cyan]	Murs Brique
[Orange]	Murs Béton brut
[Pink]	Cloisons Plaques de plâtre
[Yellow]	Murs carreaux de plâtre
[Grey]	Murs Béton / Enduit
[Purple]	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
[Dark Grey]	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
[Light Yellow]	Torchis
[Red]	Murs Amiantés
[Light Purple]	Murs Brique / Enduit
[Dark Purple]	Murs Brique plâtrière

[Red Square]	Prélèvements de sol amiantés
[Green Square]	Prélèvements de sol non amiantés
[Red Circle]	Prélèvements de plafonds amiantés
[Green Circle]	Prélèvements de plafonds non amiantés
[Red Arrow]	→ Prélèvements de murs amiantés
[Green Arrow]	→ Prélèvements de murs non amiantés
[Red X]	X Autres types de prélèvements amiantés
[Green X]	X Autres types de prélèvements non amiantés
[Red Hatched]	Sol amianté
[Green Hatched]	Plafond amianté
[Red and Green Hatched]	Sol et Plafond amiantés