

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

46 RUE GALLON

77310 ST FARGEAU PONTIERRY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	32LA40103	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/05/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Olivier GUERIN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	17-881	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/02/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	ABCIDIA Certification 4 route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 18/05/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Olivier GUERIN**



Rapport N° : 32LA40103 06/05/2019

Version : 18/05/2019

2/38

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES	36

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	32LA40103P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	32LA40103P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	32LA40103P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	32LA40103P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	32LA40103P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	32LA40103P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	32LA40103P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	32LA40103P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	32LA40103P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Sol	32LA40103P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	32LA40103P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	32LA40103P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	32LA40103P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple blanc non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	32LA40103P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	32LA40103P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	32LA40103P006	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Mur B	32LA40103P006	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	32LA40103P006	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	32LA40103P006	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Rapport N° : 32LA40103 06/05/2019

7/38

Version : 18/05/2019

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

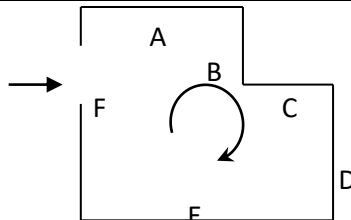

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Séjour	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	PVC		
	RC									
	RC									
Salle d'eau	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Dégagement	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Balcon	RC									
Chambre 2	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	32LA40103P006	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	32LA40103P006	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	32LA40103P006	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	32LA40103P006	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	32LA40103P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	32LA40103P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	32LA40103P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA40103P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	32LA40103P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	32LA40103P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple blanc non séparable + dalle dure cassante grise	32LA40103P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	32LA40103P006	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	32LA40103P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	32LA40103P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	32LA40103P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	32LA40103P006	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	32LA40103P006	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	32LA40103P006	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	32LA40103P006	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	32LA40103P006	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	32LA40103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	32LA40103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	32LA40103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	32LA40103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	32LA40103P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 32LA40103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA40103 06/05/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA40103 06/05/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA40103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

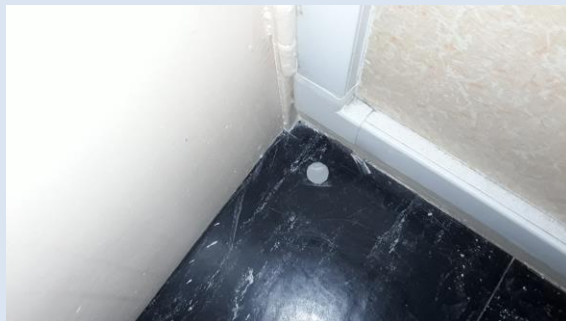

PRELEVEMENT : 32LA40103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT

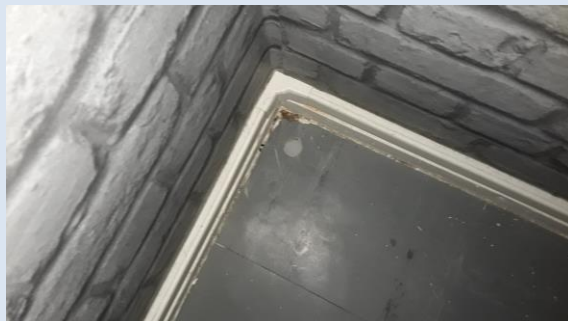

PRELEVEMENT : 32LA40103P004


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

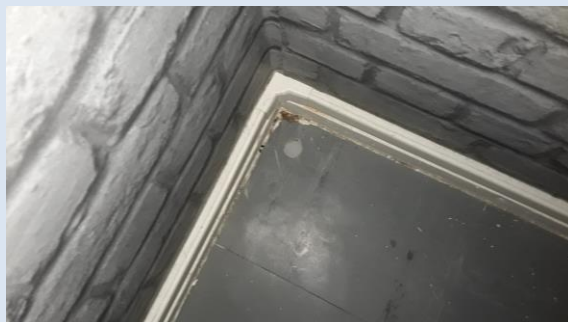

PRELEVEMENT : 32LA40103P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

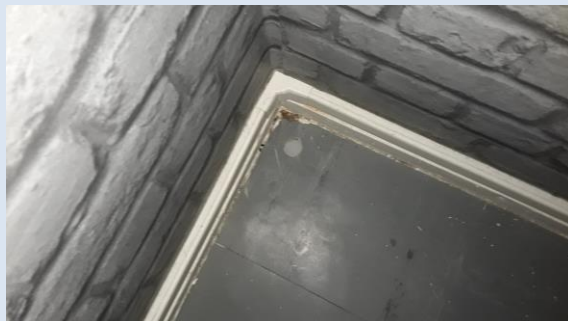


PRELEVEMENT : 32LA40103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple blanc non séparable + dalle dure cassante grise	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

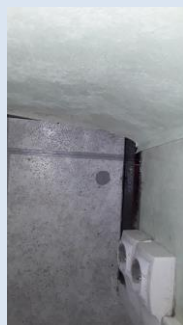

PRELEVEMENT : 32LA40103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtrée blanche en vrac non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA40103 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA40103P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA40103 06/05/2019		Salle d'eau (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA40103P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA40103 06/05/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	06/05/2019	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-44082 EN DATE DU 17/05/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-44082 Réf. Commande Client : 32LA40103--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/05/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY				Réf échantillon ITGA : IT071905-20913
Réf échantillon client : 32LA40103P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement cassant gris	META (1)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	17/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	15/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY				Réf échantillon ITGA : IT071905-20914
Réf échantillon client : 32LA40103P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
* Dalle dure cassante noire	META (2)	1	17/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	15/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-44082 EN DATE DU 17/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA40103P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle d'eau. Sol Dalle de sol				
Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT071905-20915		
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	16/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	MOLP	1	15/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA40103P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1. Sol Dalle de sol				
Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT071905-20916		
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	17/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	1	15/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA40103P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine. Sol Dalle de sol				
Description ITGA : Revêtement souple blanc / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT071905-20917		
* Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	MOLP	1	15/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple blanc non séparable + dalle dure cassante grise	META (2)	1	17/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement cassant gris	META (1)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA40103P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine. Mur D Colle faïence				
Description ITGA : Colle beige / Couche plâtrée blanche en vrac / Carrelage		Réf échantillon ITGA : IT071905-20918		
* Colle beige + couche plâtrée blanche en vrac non séparable	META (1)	1	17/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA40103P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle d'eau. Mur A Enduit Peinture béton				
Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité		Réf échantillon ITGA : IT071905-20919		
* Enduit plâtré blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA40103--01 - 46 RUE GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA40103P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine. Plafond Enduit Peinture béton				
Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-20920		
* Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	16/05/2019	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-44082 EN DATE DU 17/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

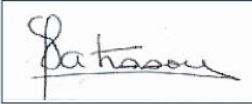Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

GUERIN Olivier
sous le numéro 17-881

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante** sans mention Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- DPE** individuel Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011
- Gaz** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr


Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - 4 route de la Noue 91190 GIF-SUR -YVETTE - 01 64 46 68 24
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

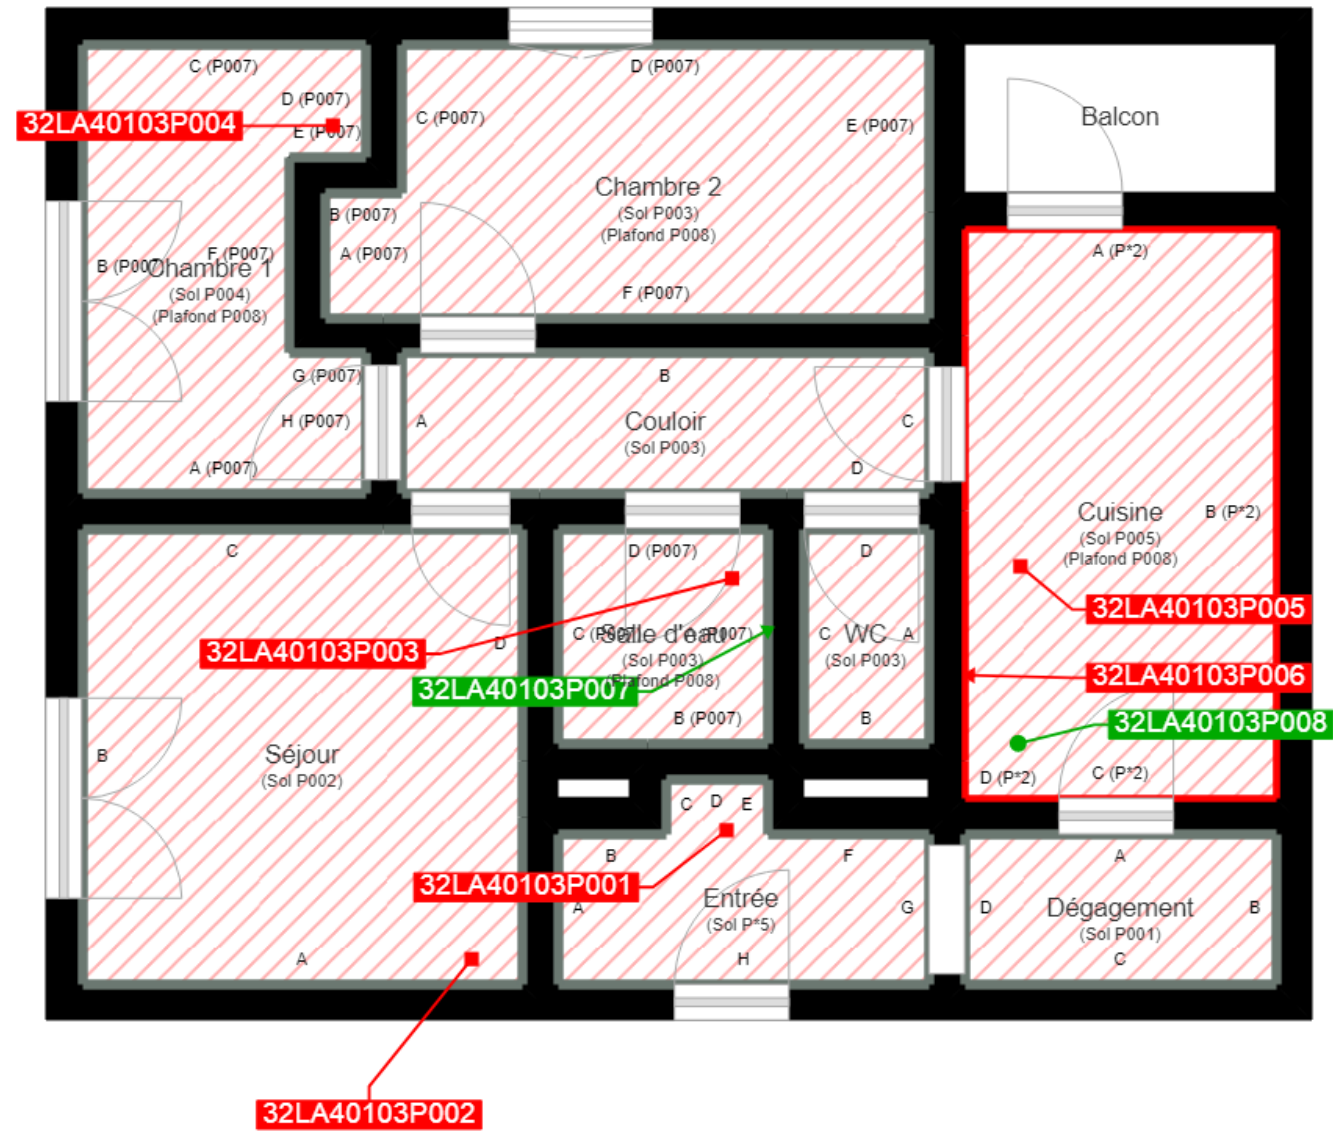

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés