

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

43 RUE C.GALLON

77310 ST FARGEAU PONTIERRY



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	32LA10102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 14/04/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	44
ATTESTATION(S).....	48
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	49

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sols	32LA10102P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P012	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P012	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	32LA10102P013	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	32LA10102P016	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	32LA10102P014	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sols	32LA10102P010	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P012	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P012	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	32LA10102P012	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P012	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	32LA10102P013	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P009	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P009	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P009	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	Sols	32LA10102P009	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	32LA10102P014	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur A	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur B	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur A	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur B	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	32LA10102P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
-------	-------	------------------

Rapport N° : 32LA10102 03/04/2018

8/50

Version : 14/04/2018

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 7584  EXPERT HABITAT INGENIERIE  2 RUE TRAVERSIERE  78580 LES ALLUETS LE ROI  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 32 ST FARGEAU -PONTHIERRY- C GALLON <b>Tranche</b> 2 <b>Ensemble</b> E000 <b>Escalier</b> A1 <b>Étage</b> 01 <b>Logement</b> 2 <b>Module</b> 32LA10102 <b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 43 RUE C. GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 30-03-2018 **AU** 13-04-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS GARDIEN: 06 36 40 91 08	12,00	48,00	576,00
<b>TOTAL H.T.</b>				581,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			116,20
<b>TOTAL T.T.C.</b>				697,20

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	697,20

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	
1 HONAMIA	32 2	E000 A1 32LA10102	L 24679	697,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 7584

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

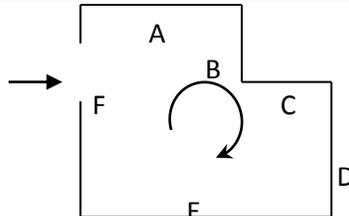

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Dégagement	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
WC	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Chambre 3	Béton				Dalle de sol	Enduit			

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P012	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P01 2	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P01 2	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P01 2	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	32LA10102P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	32LA10102P00 9	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	32LA10102P00 9	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	32LA10102P00 9	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	32LA10102P00 9	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P01 4	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P01 6	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P01 6	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P01 6	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P01 6	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P01 6	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P01 6	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P016	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P016	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	32LA10102P010	Sols	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P012	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P012	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	32LA10102P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	32LA10102P016	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	32LA10102P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	32LA10102P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	32LA10102P001	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	32LA10102P004	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène + colle beige non séparable	32LA10102P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	32LA10102P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris	32LA10102P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	32LA10102P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant beige	32LA10102P011	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	32LA10102P004	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	32LA10102P004	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	32LA10102P004	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P007	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène + colle beige non séparable	32LA10102P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	32LA10102P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	32LA10102P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	32LA10102P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	32LA10102P009	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris	32LA10102P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant beige	32LA10102P01 1	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement cassant beige	32LA10102P01 1	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	32LA10102P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P00 3	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	32LA10102P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	32LA10102P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	32LA10102P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	32LA10102P015	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	32LA10102P015	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	32LA10102P015	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + carrelage	32LA10102P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	32LA10102P016	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 32LA10102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA10102 03/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA10102 03/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA10102P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène + colle beige non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA10102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

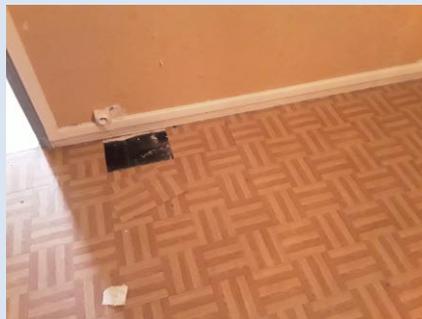

PRELEVEMENT : 32LA10102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

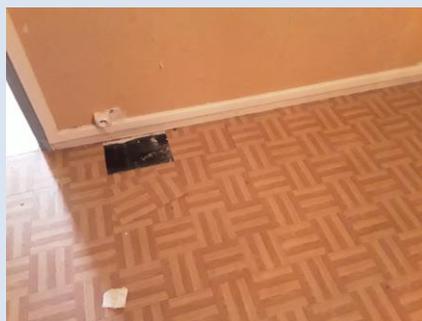


PRELEVEMENT : 32LA10102P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA10102P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

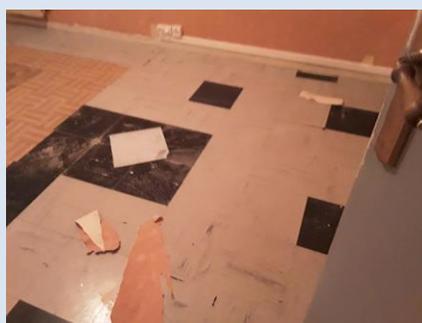


PRELEVEMENT : 32LA10102P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

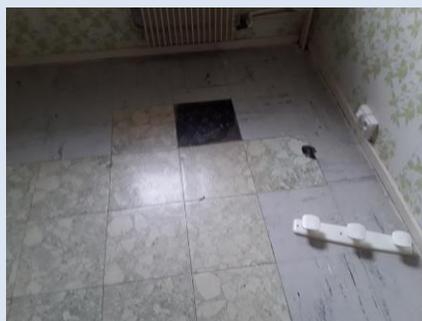

PRELEVEMENT : 32LA10102P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

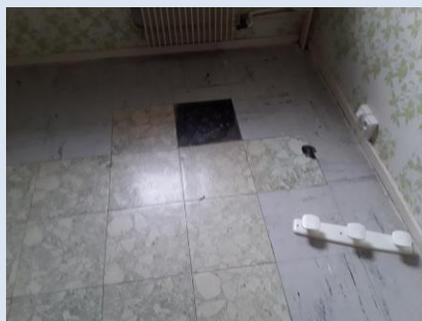

PRELEVEMENT : 32LA10102P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA10102P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 32LA10102P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

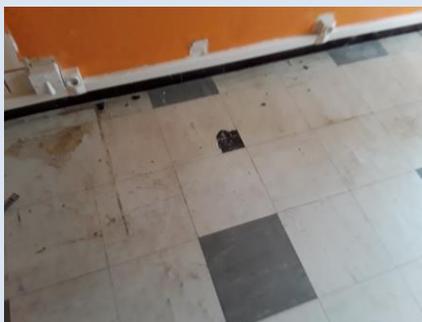


PRELEVEMENT : 32LA10102P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

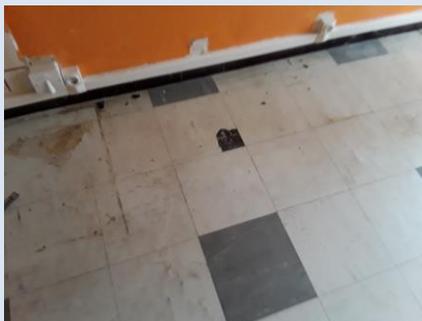


PRELEVEMENT : 32LA10102P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

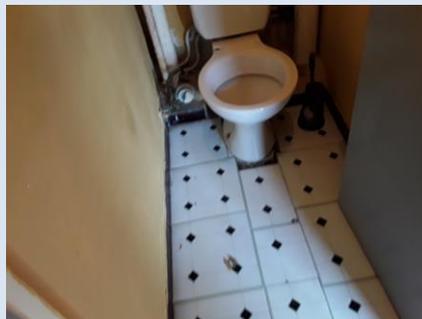


PRELEVEMENT : 32LA10102P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

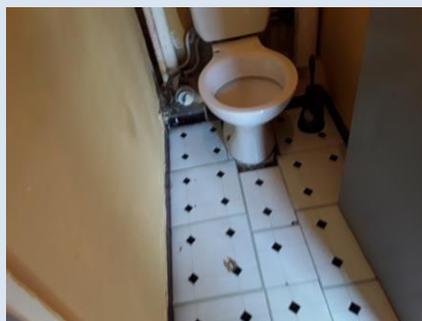

PRELEVEMENT : 32LA10102P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

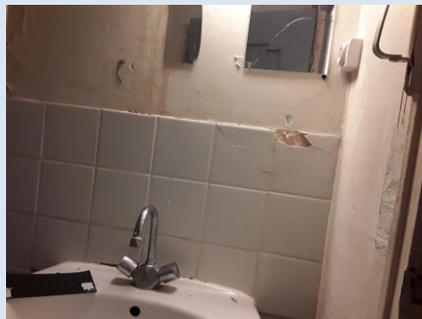

PRELEVEMENT : 32LA10102P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA10102P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA10102 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Carrelage	03/04/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39096 EN DATE DU 13/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-39096 Réf. Commande Client : 32LA10102-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA10102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT141804-17702 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
► Matériau bitumineux noir	META	2	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA10102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141804-17703 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHERRY Réf échantillon client : 32LA10102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141804-17704 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39096 EN DATE DU 13/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafonds Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141804-17705 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141804-17706 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141804-17707 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Papier peint en faible quantité / Peinture
▶ Enduit beige en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafonds Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141804-17708 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT141804-17709 Description ITGA : Polystyrène / Colle beige
▶ Polystyrène + colle beige non séparable	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sols Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141804-17710 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle bitumineuse noire / Peinture en faible quantité
▶ Revêtement cassant marron	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable	MOLP	1	11/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sols Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141804-17711 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire en faible quantité
▶ Dalle dure cassante grise	META	1	12/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	1	11/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39096 EN DATE DU 13/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sols Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141804-17712 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle bitumineuse noire / Peinture en faible quantité / Ragrage gris en faible quantité
* Colle bitumineuse noire + peinture en faible quantité non séparable + ragrage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	11/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement cassant beige	META	2	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sols Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141804-17713 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris en faible quantité
* Dalle dure cassante grise	META	1	12/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragrage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	11/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141804-17714 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire
* Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	MOLP	1	11/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Dalle dure cassante grise	META	2	13/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141804-17715 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle bitumineuse noire / Colle polymère incolore / Ragrage gris en faible quantité
* Revêtement cassant gris	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère incolore non séparable + ragrage gris en faible quantité non séparable	META	3	13/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C.Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT141804-17716 Description ITGA : Colle beige / Carrelage
* Colle beige + carrelage	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA10102-01 - 43 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA10102P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D.Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT141804-17717 Description ITGA : Colle grise / Matériau beige / Peinture / Carrelage
* Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	META	1	12/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META	1	12/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-39096 EN DATE DU 13/04/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE RECHAUFFE 22 20105 561

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostic Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :  
**Monsieur Gaëtan BEDEL**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016


Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 09/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 11/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rév 10

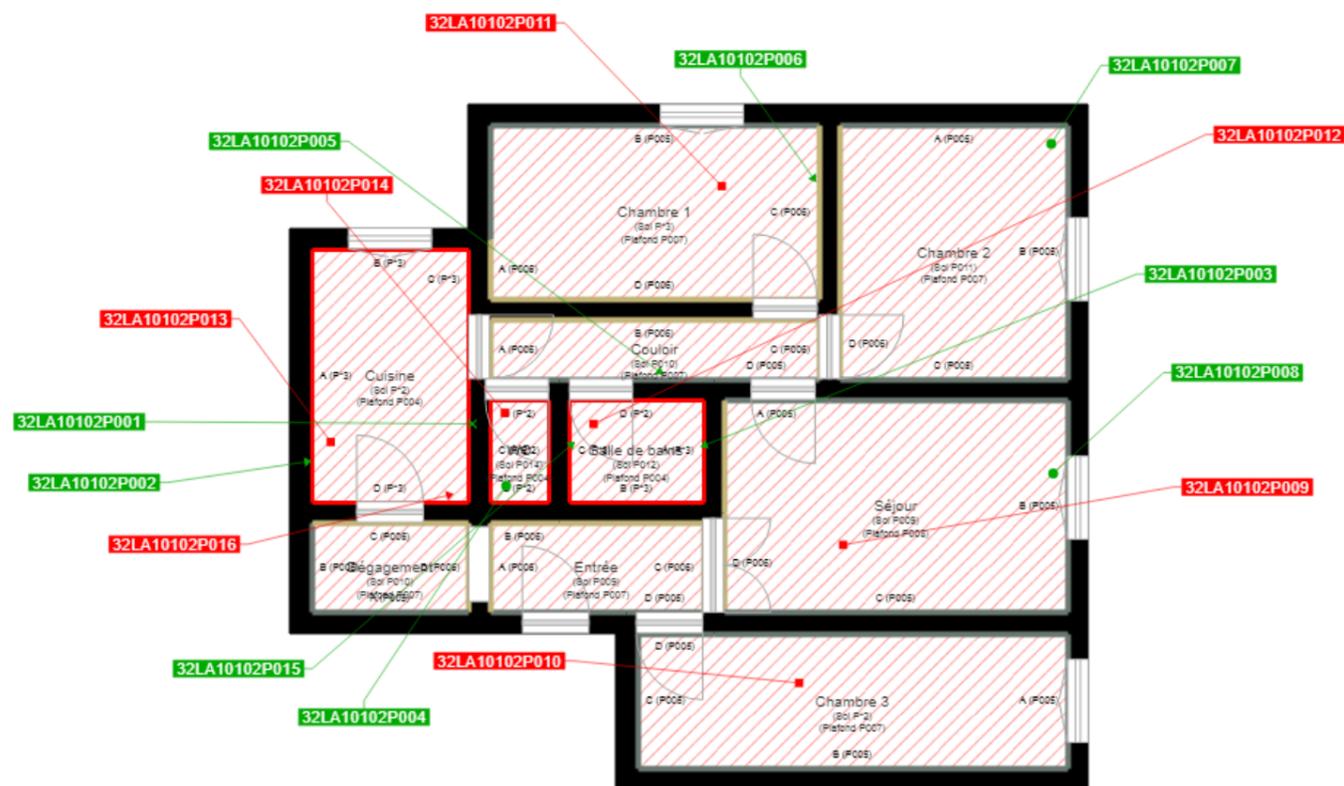

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés