# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)





#### Bien concerné

. 11 RUE C.GALLON

77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

#### **Propriétaire**

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

#### **Donneur d'ordre**

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

#### **CONCLUSION DU RAPPORT:**

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

**Date du rapport**: 18/09/2020 **Date de visite**: 10/09/2020

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

32LA60404 18/09/2020 - 07:26 Nombre de prélèvements : 10 **Auteur du rapport :** Mohamed SIDHOUM **Fonction :** Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2002-

011

Délivré par : SOCOTEC Certification

France

Contrat d'assurance :

AXA France

313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Rapport N°: 32LA60404 Version: 18/09/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79

Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



## **SOMMAIRE**

I. F	PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1.	PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2.	PERIMETRE DU REPERAGE	4
II. (	CONCLUSIONS	4
III.	OBJET DE LA MISSION	5
1.	DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	6
2.	PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	
IV.	DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1.	PRESTATIONS REALISEES	6
2.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
3.	PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	
4.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	7
V. I	RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	
1.	MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	9
2.	LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	
VI.	OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	13
ANNE	EXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	15
	EXE 2 - PV ANALYSES	
	EXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	
	EXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	
ANNE	EXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	23
ANNE	EXE 6 - PLANS / CROQUIS	25



## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77	7 - oph de seine et marne	BON DE	TRAN	/AUX 20	21289
10 AVENUE	N PAYS SEINE CHARLES PEGUY CS 90074 UN CEDEX 1 14 11 11 Siret: 27770001900015			DIAG (EXPERT HAE	no its
Réf. fournisseur Marché n° Provenance Objet	F / 5149 2017 4473 1 HONORAIRES	3E	ME ETAG 300 POIS	iΕ	
		Téléphone 0321			10
SERVICE	SCE MELUN PAYS SEINE	ÉMETTEUR	JOUSSE	FREDERIC	- 333
LOCALISATION	Programme 32 ST FARGEAU -PONTHIER Tranche 4 Ensemble K000 Esca		e 04	Logement 4 Mo	dule 32LA60404
ADRESSE DÉLA	11 RUE C. GALLON 77310 ST FARGEAU		<b>DU</b> 02-0	9-2020 <b>AU</b> 02-09-2	2020
ARTICLE	DÉSIGNATION	QL	JANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T	TOTAL H.
	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX 'ENTRETIENS OU RÉPERATIONS ENTRE 1 A ENTURE COMPLET PLUS SOLS COMPLET		1,00	5,27	5,27
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET NALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS EPOSE DE LAMBRIS 06.86.40.91.08	1	0,00	50,58	505,80
TOTAL H.T. H.T. ACTUALISE	the difference to consider the first terminate and the state of the st	of one's Secondary	<b>4</b> 7 1 1 1 1	1,44,175 (2.1.)	511,0
COEFFICIENT R					1520457 (12)
TOTAL H.T.	THE SECOND SECOND SECOND SECOND	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	15/2/6		
T.V.A.	20,00 %	ng i na como interessor de la companzación	CATERNOSIS CONTR	narrayet napt a en eu marga ar-ti	102,2
TOTAL T.T.C.	24 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2	k	king tagi	[Mar. 18] [1 X 1 46 4.5	613,2
AFFECTATION BU	DGÉTAIRE CODES STRU	CTURE ET SCHÉMA	: TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU PO		AIRE	MONTANT T.T.
1 HONAMIA	A760 AME1 ME1 HO	NORAIRES DIAG AM	IANTE		613,2
AFFECTATION AND	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OC L 39366	CUPANT		MONTANT T.T.
1 HONAMIA					

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE



## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou	Partie d'ouvrage ou	Remarques
		composants de la	de composant à	particulières
		construction	inspecter ou à sonder	
	Selon BT			

#### II. **CONCLUSIONS**

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P002	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P002	ZPSO	
Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	ZPSO	
Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	ZPSO	
Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	ZPSO	
Dégagement - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	RESULTAT ANALYSE	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Dégagement - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Entrée - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

- L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre);
- 2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
- 3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
- 4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire);
- 5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage;
- 6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
- 7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
- 8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage :
- 9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
- 10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.



Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

## Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+4	Entrée	Concerné
R+4	Placard	Concerné
R+4	Cellier	Concerné
R+4	Cuisine	Concerné
R+4	Séjour	Concerné
R+4	Chambre 1	Concerné
R+4	Balcon	Concerné
R+4	Dégagement	Concerné
R+4	Chambre 2	Concerné
R+4	Chambre 3	Concerné
R+4	Balcon	Concerné
R+4	Salle de bains	Concerné
R+4	WC	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

## 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC

Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX

- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

## 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Rapport N°: 32LA60404 10/09/2020 Version: 18/09/2020

SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032

Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79

www.socotec.fr



Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

## Sens du repérage pour évaluer un local :



#### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s): NEANT

## 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

## Eléments non inspectés et justification

Rapport N°: 32LA60404 10/09/2020 Version: 18/09/2020

SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032

Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79

www.socotec.fr



PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

## Eléments à sonder ou à analyser non présents :

**NEANT** 

## Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire:

Occupation des locaux : Vacant

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	



## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation. Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

## 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P002	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P002	ZPSO	
Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	ZPSO	
Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	ZPSO	
Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	ZPSO	
Dégagement - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	RESULTAT ANALYSE	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Dégagement - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Entrée - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## **QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES**

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT	·				

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



Pièce et Etage	Ouvrage ou	Localisation	Partie	Identification	Justification	Commentaire
	composant de la construction		d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder			
Salle de bains - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr1)	ZPSO	
Salle de bains - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr2)	ZPSO	
WC - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr1)	ZPSO	
WC - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P001 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 3 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P003	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	
Chambre 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	
Dégagement - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	
Entrée - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou	Localisation	Partie	Identification	Justification	Commentaire
	composant de		d'ouvrage ou			
	la construction		de composant			
			à inspecter ou			
			à sonder			
Placard - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base	P005	ZPSO	
			de plâtre			
			projetés, lissés			
			ou talochés			
Séjour - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base	P005	ZPSO	
			de plâtre			
			projetés, lissés			
Ob a sala sa 4	NA at	MD	ou talochés	D007	DECLUTAT	
Chambre 1 -	Murs et	Mur B	Enduits à base	P007	RESULTAT	
R+4	cloisons		de plâtre		ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés ou talochés			
Chambre 1 -	Murs et	Mur A, Mur C,	Enduits à base	P007	ZPSO	
R+4	cloisons	Mur D	de plâtre	P007	2250	
NT4	maçonnés	IVIUI D	projetés, lissés			
	maçomies		ou talochés			
Chambre 2 -	Murs et	Mur B	Enduits à base	P007	ZPSO	
R+4	cloisons	IVIGI D	de plâtre	1 007	21 00	
1714	maçonnés		projetés, lissés			
	maçomics		ou talochés			
Chambre 3 -	Murs et	Mur D	Enduits à base	P007	ZPSO	
R+4	cloisons	IVIGI D	de plâtre	1 001	2, 00	
	maçonnés		projetés, lissés			
	ayooo		ou talochés			
Entrée - R+4	Murs et	Mur A, Mur D	Enduits à base	P007	ZPSO	
	cloisons	,	de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
	-		ou talochés			
Placard - R+4	Murs et	Mur A, Mur B,	Enduits à base	P007	ZPSO	
	cloisons	Mur C, Mur D	de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Séjour - R+4	Murs et	Mur B, Mur D	Enduits à base	P007	ZPSO	
	cloisons		de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
WC - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base	P008	RESULTAT	
			de plâtre		ANALYSE	
			projetés, lissés			
0 111 - 1	5	51.6	ou talochés	<b>D</b> 0	7500	
Cellier - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base	P008	ZPSO	
			de plâtre			
			projetés, lissés			
Outston D. 1	District	Distant	ou talochés	Door	7000	
Cuisine - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base	P008	ZPSO	
			de plâtre			
			projetés, lissés			
			ou talochés			



Pièce et Etage	Ouvrage ou	Localisation	Partie	Identification	Justification	Commentaire
	composant de		d'ouvrage ou			
	la construction		de composant			
			à inspecter ou			
			à sonder			
Salle de bains -	Plafonds	Plafond	Enduits à base	P008	ZPSO	
R+4			de plâtre			
			projetés, lissés			
			ou talochés			
Cuisine - R+4	Murs et	Mur D	Enduits à base	P009	RESULTAT	
	cloisons		de plâtre		ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Cellier - R+4	Murs et	Mur B	Enduits à base	P009	ZPSO	
	cloisons		de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Salle de bains -	Murs et	Mur A, Mur C,	Enduits à base	P009	ZPSO	
R+4	cloisons	Mur D, Mur E,	de plâtre			
	maçonnés	Mur F	projetés, lissés			
			ou talochés			
WC - R+4	Murs et	Mur C	Enduits à base	P009	ZPSO	
	cloisons		de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Cuisine - R+4	Murs et	Mur B	Enduits à base	P010	RESULTAT	
	cloisons		de plâtre		ANALYSE	
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Cellier - R+4	Murs et	Mur A, Mur C,	Enduits à base	P010	ZPSO	
	cloisons	Mur D	de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Cuisine - R+4	Murs et	Mur A, Mur C,	Enduits à base	P010	ZPSO	
	cloisons	Mur E	de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
Salle de bains -	Murs et	Mur B	Enduits à base	P010	ZPSO	
R+4	cloisons		de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés			
WC - R+4	Murs et	Mur A, Mur B,	Enduits à base	P010	ZPSO	
	cloisons	Mur D	de plâtre			
	maçonnés		projetés, lissés			
			ou talochés udes d'Ouvrage, Er : Fra			

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

# VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT



Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.



# ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification: P001 (Fr1)

Pièce et étage : Cuisine R+4

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-

couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige



Identification: P001 (Fr2)

Pièce et étage : Cuisine R+4

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-

couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières + peinture non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P002

Pièce et étage : Chambre 2 R+4

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Souscouches (carton, feutre, -) des revêtements souples)

Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse

noire en faible quantité non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P003

Pièce et étage : Chambre 3 R+4

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Souscouches (carton, feutre, -) des revêtements souples)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification: P004

Pièce et étage : Chambre 2 R+4

Localisation: Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maconnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P005

Pièce et étage : Chambre 1 R+4

Localisation: Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P006

Pièce et étage : Dégagement R+4

Localisation: Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P007

Pièce et étage : Chambre 1 R+4

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau beige en vrac non séparable

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P008

Pièce et étage : WC R+4 Localisation: Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P009

Pièce et étage : Cuisine R+4

Localisation : Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification: P010

Pièce et étage : Cuisine R+4

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





## **ANNEXE 2 -PV ANALYSES**



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tel: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées

#### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-22007 EN DATE DU 17/09/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE Réf. Commande ITGA : (CIDMH) Réf. Commande Client : 32LA60404--01 9, rue Courtalin 77700 MAGNYLE HONGRE

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 14/09/2020

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

www.itga.fr

Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prékvement et montage adapté sur lame de microscopie
Pour une analyse au Microscope Electronaque à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : 17085 ou 17453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : 17286)

Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (quide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et

diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier client :	32LA6040401 - 11 I FARGEAU PONTHIER 32LA60404P001 / /		Réféchantillon II  Description ITGA	. Revêtem	T022009-13420 ent souple beige / Colle polymère jaune avec	
* Revêtement se	uple beige	META(I)	1	17/09/2020	s / Peinture Amiante non détecté / -	
Colle polymère jaune avec poussières + peinture non séparable		META (2)	1	17/09/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	32LA6040401 - 11 I FARGEAU PONTHIER 32LA60404P002 / /		Réféchantillon II  Description IIGA		T022009-13422 e cassante beige / Colle bitumineuse noire en antité	
Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable		META (2)	L	17/09/2020	Prèsence de fibres d'amiante / Chrysotile	
Réf dossier client :	32LA6040401 - 11 F FARGEAU PONTHIER 32LA60404P003 / /		Réféchantillon II  Description IIGA		T022009-13425 ent souple bleu / Colle polymère jaune en : antité	
Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable		META(I)	1	17/09/2020	Amiante non détecté / -	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 1/3

Rapport N°: 32LA60404 10/09/2020 Version: 18/09/2020 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-22007 EN DATE DU 17/09/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractio	n analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier elient : 32LA6040401 - 11 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY		Réréchantillon ITGA : IT022009-13432				
Réféchantillon client :	32LA60404P004 / /	Chambre 2 Mur D	Description IFG		multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en couche cartonnée et poussières	
séparable + er	tiples en vrac non iduit plâtreux blanc ouche cartonnée et	META (1)	3	17/09/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	
Réf dossier elient :	32LA6040401 - 11 I FARGEAU PONTHIER	RUE C.GALLON 77310 ST RY	Réféchantillon I	TGA: I	T022009-13434	
Réféchantillon client :	32LA60404P005 / /	Chambre I Plafond	Description ITGA: Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières			
	tiples en vrac non duit plâtreux blanc oussières	META (L)	1	17/09/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	32LA6040401 - 11 I FARGEAU PONTHIER	RUE C.GALLON 77310 ST RY	Réféchantillon I	TGA: I	T022009-13436	
Réféchantillon elient :	32LA60404P006 / / ]	Dégagement Mur C	Description ITG/		s multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en couche cartonnée et poussières	
séparable + er	tiples en vrac non iduit plâtreux blanc ouche cartonnée et	META (I)	2	17/09/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	
Réf dossier client :	32LA6040401 - 11 I FARGEAU PONTHIER 32LA60404P007 / / /		Réf échantillon I Description ITG	1801	T022009-13438 multiples en vrac / Enduit plätreux blanc en	
20 80000 00	3000	Toursease .			poussières / Matériau beige en vrac	
		META (I)	1	17/09/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	FARGEAU PONTHIER		Réféchantillon I	17555	T022009-13440	
Réféchantillon client :	32LA60404P008 / / '	WC Plafond	Description ITG/		s multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en poussières	
	tiples en vrac non iduit plâtreux blanc oussières	META(I)	1	17/09/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	FARGEAU PONTHIER		Réféchantillon I		T022009-13442	
Réféchantillon client :	32LA60404P009 / /		Description ITG	vrac avec	s multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en poussières	
	tiples en vrac non duit plâtreux blanc oussières	META (I)	T	17/09/2020	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	32LA6040401 - 11 I FARGEAU PONTHIER 32LA60404P010 / /		Réféchantillon I Description ITG/	100000	T022009-13444 multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en	
	tiples en vrac non iduit plâtreux blanc oussières	META(I)	1	17/09/2020	poussières Amiante non détecté / -	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 2/3



### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-22007 EN DATE DU 17/09/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Technique analytique (Méthode de préparation) Nombre de Date préparations d'analyse Résultat / Variété d'amiante

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

DTA 164-01 rev 11

laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 3/3




# ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



# ANNEXE 4 -CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



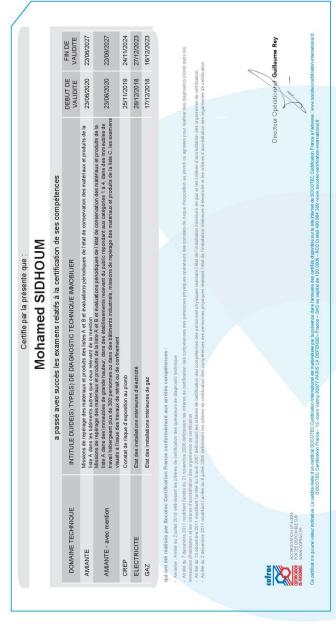





## **ANNEXE 5 -ATTESTATION D'ASSURANCE**

Votre Assurance

▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC 21 ROUTE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES 81 BOULEVARD PIERRE PREMIER 33110 LE BOUSCAT **Tél : 05 56 30 95 75** Fax : 08 97 50 56 06 Email: CONTACT@VDASSOCIES.FR Portefeuille: 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604 Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC **62450 AVESNES LES BAPAUME** 

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

AMIANTE:

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE ) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

MESURES:

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Manterre Cedex 722 05/460 R.C.S. Nanterre Entreprise règle par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 ns d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRETA TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON: DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.


Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

2/2

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise rêgle par le Code des assurances - TVA Intraormunau



# ANNEXE 6 -PLANS / CROQUIS

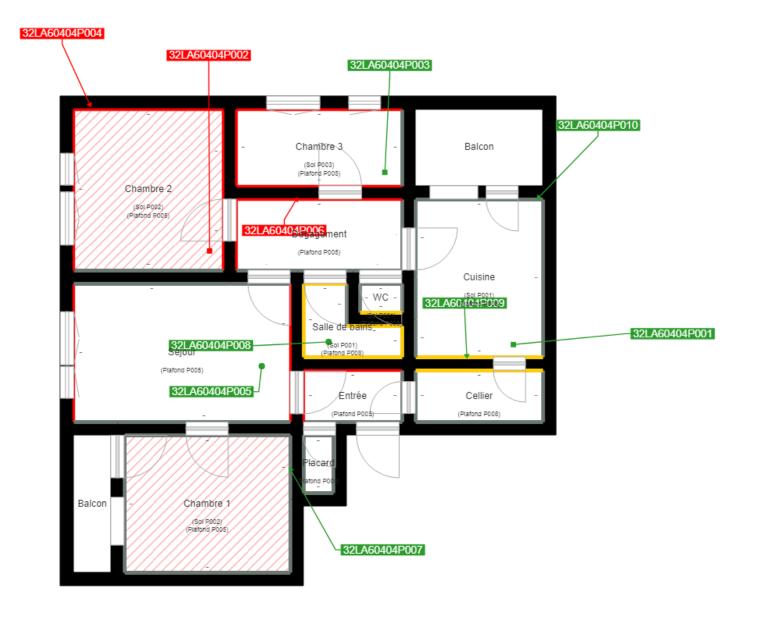

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien: 32LA60404 - 4 11 RUE C.GALLON 77310 ST FARGEAU

PONTHIERRY

Zone :R+4

Plan

Auteur :SIDHOUM Mohamed

N° de planche :1/1

## Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Muse périobériou
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

## Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélévement de mur amianté
- → Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- N Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés