

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4

77310 ST FARGEAU PONTIERRY



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	32LA20004	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 26/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	23
ATTESTATION(S).....	26
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	27

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	32LA20004P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	32LA20004P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 1231  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 32 ST FARGEAU - PONTIERRY- C GALLON <b>Tranche</b> 2 <b>Ensemble</b> H000 <b>Escalier</b> A2 <b>Étage</b> 00 <b>Logement</b> 4 <b>Module</b> 32LA20004 <b>Retrait des clés</b> VOIR OBSERVATION	<b>ADRESSE</b> M ROQUES FABIEN 44 RUE C. GALLON 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Tél. personnel 0612639236	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 25-01-2018 **AU** 08-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS TEL LOCATAIRE: 05 12 63 92 36	6,00	48,00	288,00
<b>TOTAL H.T.</b>				293,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			58,60
<b>TOTAL T.T.C.</b>				351,60

23-01-2018 travaux prévus:  
 - sol séjour  
 - remplacement baignoire  
 - peinture WC, SDB et CUISINE

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE		351,60

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		32 2 H000 A2 32LA20004	L 4000164 ROQUES FABIEN	351,60

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1231

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Faïence sur baignoire /,Aucun/

Rapport N° : 32LA20004 09/02/2018

Version : 26/02/2018

6/28

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

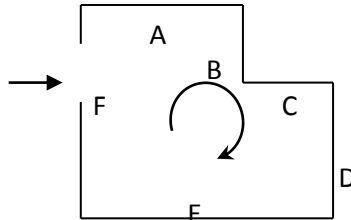

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Dégagement	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
Placard 1	Béton	Brique / Enduit			Aucun	Enduit			
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Balcon	Béton					Enduit	PVC	PVC	
WC	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Dalle Polystyrène	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Dalle Polystyrène	BOIS		
Couloir	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		



PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol		BOIS	PVC	
Placard 2	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
Placard 3	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	32LA20004P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	32LA20004P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + matériau compact gris hétérogène	32LA20004P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	32LA20004P002	Tablier de baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	32LA20004P004	Paillasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + colle beige non séparable	32LA20004P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + matériau compact gris hétérogène	32LA20004P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	32LA20004P00 2	Tablier de baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	32LA20004P00 4	Paillasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + colle beige non séparable	32LA20004P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + colle beige non séparable	32LA20004P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	32LA20004P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 6	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 6	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	32LA20004P00 6	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage







## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 32LA20004P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA20004 09/02/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + matériau compact gris hétérogène	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	32LA20004 09/02/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA20004 09/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Tablier de baignoire		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA20004 09/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA20004 09/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Paillasse		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA20004 09/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + colle beige non séparable	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA20004 09/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 32LA20004P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	32LA20004 09/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	09/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18688 EN DATE DU 23/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-18688 Réf. Commande Client : 32LA20004--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 32LA20004--01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-38502 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple beige et rouge + matériau compact gris hétérogène	META	1	23/02/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	2	22/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

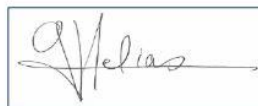

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18688 EN DATE DU 23/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 32LA20004-01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Tablier de baignoire Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071802-38503 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Peinture / Carrelage
☛ Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA20004-01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-38504 Description ITGA : Enduit plâtréux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène
☛ Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA20004-01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Pailasse Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-38505 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Peinture / Carrelage
☛ Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA20004-01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071802-38506 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) / Peinture / Matériau plâtréux blanc / Colle beige
☛ Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable + matériau plâtréux blanc + colle beige non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA20004-01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38507 Description ITGA : Enduit plâtréux blanc en vrac / Peintures multiples
☛ Enduit plâtréux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 32LA20004-01 - 44 RUE C. GALLON LOGEMENT 4 77310 ST FARGEAU PONTIERRY Réf échantillon client : 32LA20004P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38508 Description ITGA : Enduit plâtréux blanc en vrac / Peintures multiples
☛ Enduit plâtréux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-18688 EN DATE DU 23/02/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
50 Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Boullin
  - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
  - Calcul des millièmes de copropriété
  - Diagnostic Radon
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi S.R.U.
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borloo)
  - Etat du dispositif de sécurité des piscines
  - Certificat de logement décent
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Infiltrométrie
  - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.


**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laura FOURNIER  
Pour la Compagnie





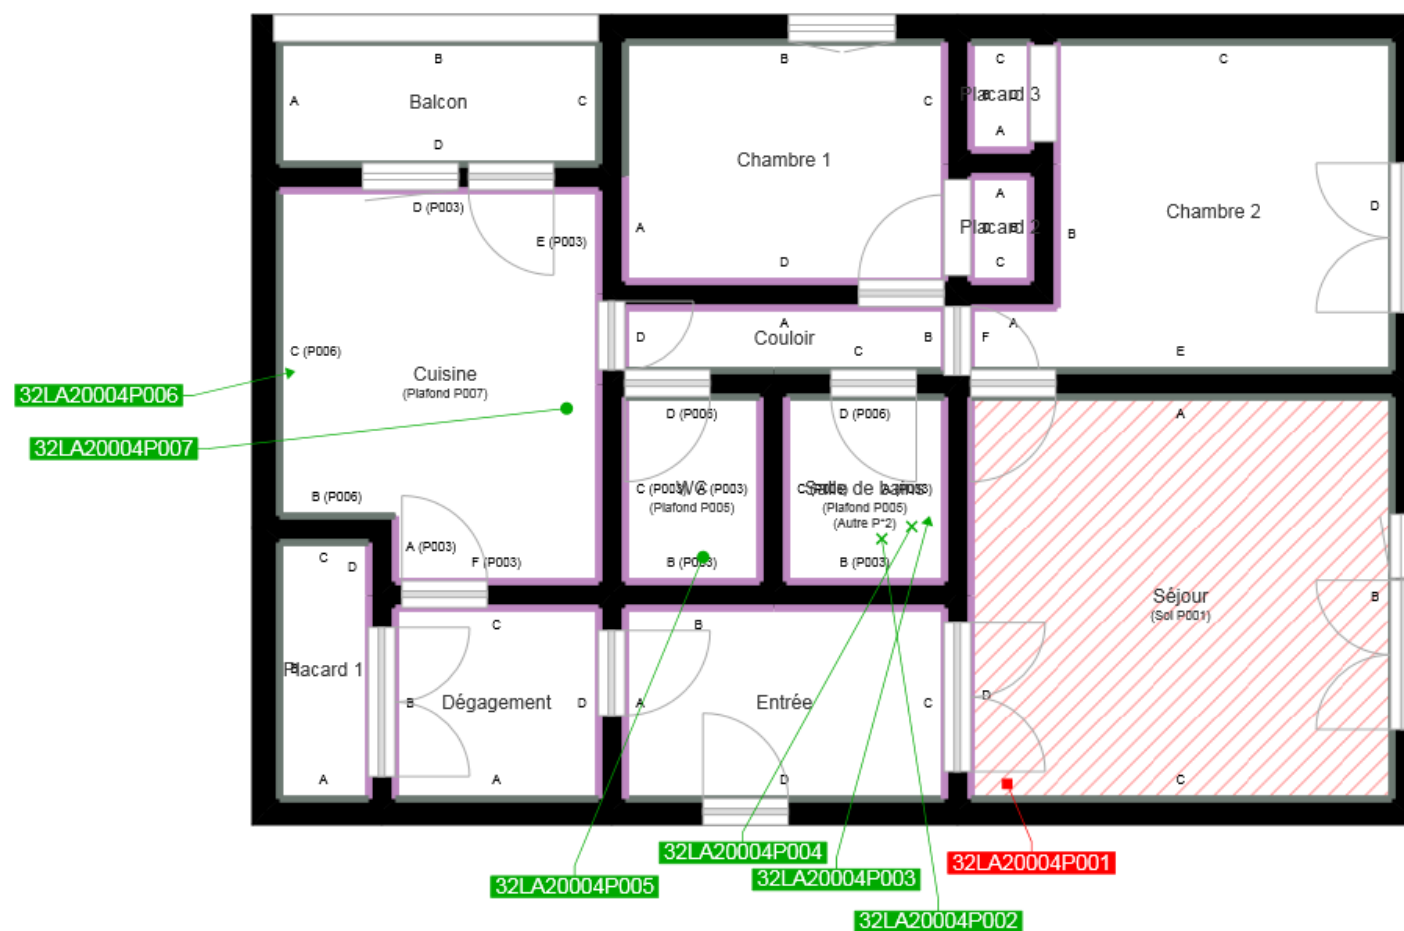

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés