

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

42 RUE DES FONTAINES

77370 NANGIS

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	34LAE0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/09/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 28/09/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	36
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES	40

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	34LAE0201P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 4		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	Sols	34LAE0201P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	34LAE0201P009	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	34LAE0201P009	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	34LAE0201P009	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	34LAE0201P009	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	34LAE0201P009	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	34LAE0201P009	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77				PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX N° 2018 21155		
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 27770001900015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet AMIANTE	Téléphone 0321734144			
SERVICE NEMOURS Techniciens		ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE		
LOCALISATION		Programme 34 NANGIS - LES FONTAINES Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AE Étage 02 Logement 1 Module 34LAE0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE		42 RUE DES FONTAINES ESC 5 77370 NANGIS		
DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS		PÉRIODE DU 10-09-2018 AU 14-09-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	10,00	5,00	50,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	1,00	48,00	48,00
TOTAL H.T.				98,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				19,60
TOTAL T.T.C.				117,60
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	117,60
AFFECTATION ANALYTIQUE		MONTANT T.T.C.		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	34 1 A000 AE 34LAE0201	L 9902721	117,60	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 21155				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 34LAE0201 17/09/2018

Version : 28/09/2018

7/41

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

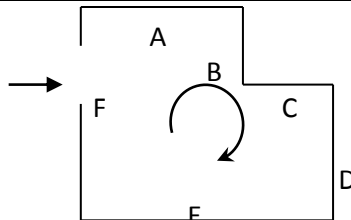

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard 4			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Dégagement	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Bois	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
WC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Débarras	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	PVC		
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 3	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 4	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 4		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Peintures multiples	34LAE0201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	34LAE0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	34LAE0201P005	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris hétérogène	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	34LAE0201P01 1	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle faïence	Colle polymère beige avec couche en toile non séparable + colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse grise non séparable + carrelage	34LAE0201P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Peintures multiples	34LAE0201P00 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Peintures multiples	34LAE0201P00 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Peintures multiples	34LAE0201P00 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	34LAE0201P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris hétérogène	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris hétérogène	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris hétérogène	34LAE0201P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	34LAE0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	34LAE0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	34LAE0201P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	34LAE0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P00 7	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P007	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	34LAE0201P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle polymère beige avec couche en toile non séparable + colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse grise non séparable + carrelage	34LAE0201P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Colle faïence	Colle polymère beige avec couche en toile non séparable + colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse grise non séparable + carrelage	34LAE0201P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 34LAE0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	34LAE0201 17/09/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 34LAE0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	34LAE0201 17/09/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris hétérogène	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 34LAE0201P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	34LAE0201 17/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle polymère beige avec couche en toile non séparable + colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse grise non séparable + carrelage	17/09/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-98499 EN DATE DU 27/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-98499 Réf. Commande Client : 34LAE0201-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/09/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS				
Réf échantillon client : 34LAE0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit béton				
► Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS				
Réf échantillon client : 34LAE0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				
► Peintures multiples	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS				
Réf échantillon client : 34LAE0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit				
► Enduit beige en vrac + peintures multiples	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-98499 EN DATE DU 27/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT151809-11653 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtruse blanche / Carrelage
▶ Colle grise + couche plâtruse blanche + carrelage	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sous baignoire Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT151809-11654 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151809-11655 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151809-11656 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sols Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151809-11657 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Peinture / Dalle dure cassante noire / Ragréage gris
▶ Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante noire	META	1	27/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151809-11658 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène
▶ Revêtement bicouche souple gris et rouge + ragréage gris hétérogène	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
▶ Dalle dure cassante beige	META	1	27/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	27/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 34LAE0201-01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Réf échantillon client : 34LAE0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151809-11659 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-98499 EN DATE DU 27/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 34LAE0201--01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Ref échantillon client : 34LAE0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux		Ref échantillon ITGA : IT151809-11660		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 34LAE0201--01 - 42 RUE DES FONTAINES 77370 NANGIS Ref échantillon client : 34LAE0201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Colle falence		Ref échantillon ITGA : IT151809-11661		
▶ Colle polymère beige avec couche en toile non séparable + colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse grise non séparable + carrelage	META	1	27/09/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 3/3

ATTESTATION(S)

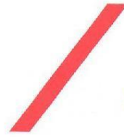

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions couvrent à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des sociétés, après examen des personnes de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la liste B, et l'examen des personnes physiques dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention, et les critères de certification des organismes de certification.



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
COFFRE
FEDERATION
FRANCAISE
DES
ORGANISMES
DE
CERTIFICATION

CPE DI DR 11 rev12

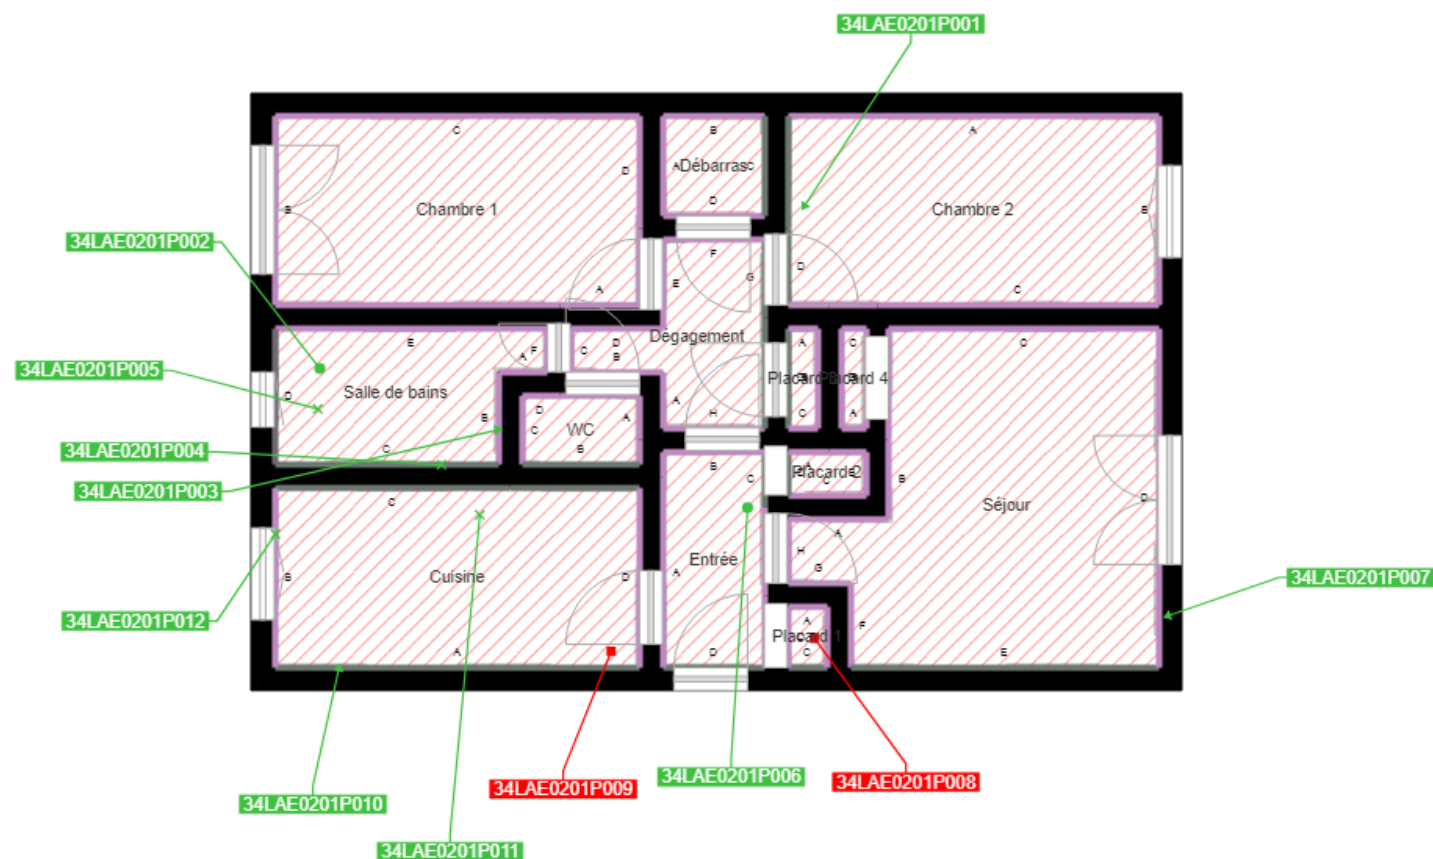

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés