

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux**

Numéro de dossier : 34LAE0001  
Date du repérage : 08/09/2022



**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.  
Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts**

| Références réglementaires et normatives |  |
|---|--|
| Textes réglementaires                   | La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. |
| Norme(s) utilisée(s)                    | Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis   |

| Immeuble bâti visité              |   |
|-----------------------------------|---|
| Adresse                           | Rue : ..... <b>42 RUE DES FONTAINES (34LAE0001)</b><br>Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:<br><b>Bat. 42; Etage RDC; Porte 0001, Lot numéro 34LAE0001</b><br>Code postal, ville : . <b>77370 NANGIS</b> |
| Périmètre de repérage :           | .....   |
| Type de logement :                | ..... <b>Appartement - T3</b>   |
| Fonction principale du bâtiment : | ..... <b>Habitation (partie privative d'immeuble)</b>   |
| Date de construction :            | ..... <b>&lt; 1997</b>  |

| Le propriétaire et le donneur d'ordre |   |
|---------------------------------------|---|
| Le(s) propriétaire(s) :               | Nom et prénom : ... <b>HABITAT 77</b><br>Adresse : ..... <b>10 AV CHARLES PEGUY</b><br><b>77000 MELUN</b> |
| Le donneur d'ordre                    | Nom et prénom : ... <b>HABITAT 77</b><br>Adresse : ..... <b>10 AV CHARLES PEGUY</b><br><b>77000 MELUN</b> |

| Le(s) signataire(s)  |            |                       |  |   |
|--|------------|-----------------------|--|---|
|  | NOM Prénom | Fonction              | Organisme certification                        | Détail de la certification  |
| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage<br>-----<br>Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport  | SIBY Hamed | Opérateur de repérage | WI.CERT 16, Rue de Villars<br>57100 THIONVILLE | Obtention : 12/02/2021<br>Échéance : 02/08/2022<br>N° de certification : C027-SE06-2017 |
| Raison sociale de l'entreprise : <b>AGENCE SOCOBAT PARIS</b> (Numéro SIRET : <b>45307976600086</b> )<br>Adresse : <b>54 rue Gabriel PERI , - 92120 MONTRouGE</b><br>Désignation de la compagnie d'assurance : <b>AXA France IARD SA</b><br>Numéro de police et date de validité : <b>5411202104 / 01/07/2023</b> |            |                       |  |   |

| Le rapport de repérage   |
|--|
| Date d'émission du rapport de repérage : 21/09/2022, remis au propriétaire le 21/09/2022                 |
| Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses |
| Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 41 pages                    |

## Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillé du repérage**
  - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
  - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

## 1. – Les conclusions

**1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)**

**1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## 2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... EUROFINS  
**Adresse :** ..... 80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A 92220 BAGNEUX  
**Numéro de l'accréditation Cofrac :** ..... 1-1592

## 3. – La mission de repérage

### **3.1 L'objet de la mission**

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

## 3.2 Le cadre de la mission

### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

**Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)**

|   |   |
|---|---|
| 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités   | Plaques ondulées et planes  |
|   | Ardoises, bardeaux bitumineux   |
|   | Éléments associés à la toiture  |
|   | Éléments sous toiture   |
|   | Étanchéité de toiture terrasse  |
| 2 - Parois verticales extérieures et Façades          | Fenêtres de toit, lanternaux, verrières   |
|   | Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich  |
|   | Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage  |
|   | Façades lourdes y compris poteaux   |
|   | Menuiseries extérieures   |
| 3 - Parois verticales intérieures                     | Éléments associés aux façades   |
|   | Murs et cloisons maçonnés   |
|   | Poteaux   |
|   | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)   |
|   | Gaines et coffres verticaux   |
| 4 - Plafonds et faux plafonds                         | Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques   |
|   | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres   |
|   | Plafonds  |
|   | Poutres et charpentes   |
|   | Poutres et charpentes   |
| 5 - Planchers et planchers techniques                 | Gaines et coffres horizontaux   |
|   | Faux plafonds   |
| 6 - Conduits et accessoires intérieurs                | Suspentes et contrevents  |
|   | Revêtements de sols   |
|   | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  |
| 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques | Clapets / volets coupe-feu  |
|   | Vide-ordures  |
|   | Portes et cloisons palières   |
| 8 - Équipements divers et accessoires                 | parois des équipements  |
|   | Matériels en machinerie   |
|   | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes |
|   | Convecteurs et radiateurs électriques   |
|   | fusibles à broche   |
|   | canalisations électriques préfabriquées   |
|   | Coffres-forts   |
|   | Portes de placard, baignoires et éviers métalliques   |
| Jardinières, bac à sable incendie                     |   |
| 9 - Fondations et soubassements                       | Étanchéité des murs enterrés  |
|   | Parois verticales et horizontales enterrées   |
|   | Conduits et fourreaux   |
| 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers          | Conduits, Siphons   |
|   | Voiries   |
|   | Espaces sportifs  |
|   | Aménagements extérieurs   |

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

| Composant de la construction | Partie du composant ayant été inspecté (Description) | Sur demande ou sur information |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| Néant                        | -  |                                |

### 3.2.6 Le périmètre de repérage

**Descriptif des travaux** : VOIR BON DE COMMANDE

Descriptif des pièces visitées

|   |  |
|---|--|
| <b>Entrée,<br/>Cuisine,<br/>Séjour,<br/>Dégagement,</b> | <b>WC,<br/>Salle de bains,<br/>Chambre 1,<br/>CH2,<br/>Cellier</b> |
|---|--|

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant        | -           |

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

| Documents demandés  | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | -               |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -               |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -               |

Observations :

**Néant**

### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 21/09/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 08/09/2022

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

| Observations   | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X          |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X          |

### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

## 5. – Conclusion détaillé du repérage

### 5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

#### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

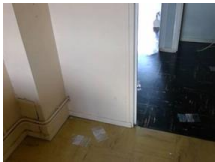
**Sans objet**


#### 2 - Parois verticales extérieures et Façades


**Sans objet**

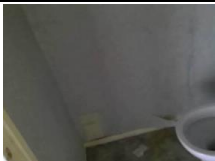
#### 3 - Parois verticales intérieures

| Mat.002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                   |                |   |
|--|---------------|--|-------------------|----------------|---|
| Pièces : CH2                                       |               |  |                   |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| CH2  | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.002<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : F    | Ech.002        |    |
| Mat.003 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                   |                |   |
| Pièces : CH2                                       |               |  |                   |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| CH2  | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.003<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : E    | Ech.003        |    |
| Mat.004 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                   |                |   |
| Pièces : CH2                                       |               |  |                   |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| CH2  | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.004<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : C    | Ech.004        |   |
| Mat.007 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                   |                |   |
| Pièces : Entrée                                    |               |  |                   |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| Entrée   | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.007<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>Entrée : B | Ech.007        |  |
| Mat.008 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                   |                |   |
| Pièces : Entrée                                    |               |  |                   |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| Entrée   | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.008<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>Entrée : A | Ech.008        |  |

| Mat.014 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                    |                |   |
|--|---------------|--|--------------------|----------------|---|
| Pièces : Cuisine                                   |               |  |                    |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon        | N° Echantillon | Photo   |
| Cuisine  | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.014<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : A | Ech.014        |  |

| Mat.015 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                    |                |   |
|--|---------------|--|--------------------|----------------|---|
| Pièces : Cuisine                                   |               |  |                    |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon        | N° Echantillon | Photo   |
| Cuisine  | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.015<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : C | Ech.015        |  |

| Mat.016 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |                    |                |  |
|--|---------------|--|--------------------|----------------|--|
| Pièces : Cuisine                                   |               |  |                    |                |  |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon        | N° Echantillon | Photo  |
| Cuisine  | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.016<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : D | Ech.016        |  |

| Mat.020 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |               |                |   |
|--|---------------|--|---------------|----------------|---|
| Pièces : WC  |               |  |               |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description  | Echantillon   | N° Echantillon | Photo   |
| WC   | 1             | <u>Identifiant</u> : Mat.020<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>WC : C | Ech.020        |  |

| ZPSO-001 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |   |  |                |                      |
|---|---------------|---|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Séjour, Chambre 1, CH2                     |               |   |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Séjour  | 1             | <u>Identifiant</u> : ZPSO-001<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.002 | Ech.002        | Idem photo : Ech.002 |
| Chambre 1   | 2             | <u>Identifiant</u> : ZPSO-001<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.002 | Ech.002        | Idem photo : Ech.002 |
| CH2   | 3             | <u>Identifiant</u> : ZPSO-001<br><u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : F   | Ech.002        | ECH 2                |

| ZPSO-002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
|---|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Séjour, Chambre 1, CH2                     |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Séjour  | 1             | Identifiant : ZPSO-002<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.003 | Ech.003        | Idem photo : Ech.003 |
| Chambre 1   | 2             | Identifiant : ZPSO-002<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.003 | Ech.003        | Idem photo : Ech.003 |
| CH2   | 3             | Identifiant : ZPSO-002<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : E   | Ech.003        | ECH 3                |
| ZPSO-003 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
| Pièces : Séjour, Chambre 1, CH2                     |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Séjour  | 1             | Identifiant : ZPSO-003<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.004 | Ech.004        | Idem photo : Ech.004 |
| Chambre 1   | 2             | Identifiant : ZPSO-003<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.004 | Ech.004        | Idem photo : Ech.004 |
| CH2   | 3             | Identifiant : ZPSO-003<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : C   | Ech.004        | ECH 4                |
| ZPSO-005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
| Pièces : Entrée, Dégagement, Cellier                |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Entrée  | 1             | Identifiant : ZPSO-005<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Entrée : B  | Ech.007        | ECH 7                |
| Dégagement  | 2             | Identifiant : ZPSO-005<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.007 | Ech.007        | Idem photo : Ech.007 |
| Cellier   | 3             | Identifiant : ZPSO-005<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.007 | Ech.007        | Idem photo : Ech.007 |
| ZPSO-006 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
| Pièces : Entrée, Cellier                            |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Entrée  | 1             | Identifiant : ZPSO-006<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Entrée : A  | Ech.008        | ECH 8                |
| Cellier   | 2             | Identifiant : ZPSO-006<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.008 | Ech.008        | Idem photo : Ech.008 |





| ZPSO-007 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
|---|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Cuisine, Salle de bains                    |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Cuisine   | 1             | Identifiant : ZPSO-007<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : A   | Ech.014        | ECH 14               |
| Salle de bains                                      | 2             | Identifiant : ZPSO-007<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.014 | Ech.014        | Idem photo : Ech.014 |

| ZPSO-008 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
|---|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Cuisine, Salle de bains                    |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Cuisine   | 1             | Identifiant : ZPSO-008<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : C   | Ech.015        | ECH 15               |
| Salle de bains                                      | 2             | Identifiant : ZPSO-008<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.015 | Ech.015        | Idem photo : Ech.015 |

| ZPSO-009 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
|---|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Cuisine, Salle de bains                    |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Cuisine   | 1             | Identifiant : ZPSO-009<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : D   | Ech.016        | ECH 16               |
| Salle de bains                                      | 2             | Identifiant : ZPSO-009<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.016 | Ech.016        | Idem photo : Ech.016 |

#### 4 - Plafonds et faux plafonds


| Mat.005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |   |                      |                |   |
|--|---------------|---|----------------------|----------------|---|
| Pièces : CH2                                       |               |   |                      |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description   | Echantillon          | N° Echantillon | Photo   |
| CH2  | 1             | Identifiant : Mat.005<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : Plafond | Ech.005        |  |

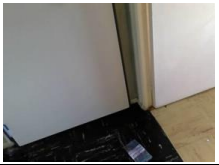
| Mat.017 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |   |                          |                |   |
|--|---------------|---|--------------------------|----------------|---|
| Pièces : Cuisine                                   |               |   |                          |                |   |
| Localisation                                       | n° de sondage | Description   | Echantillon              | N° Echantillon | Photo   |
| Cuisine  | 1             | Identifiant : Mat.017<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : Plafond | Ech.017        |  |



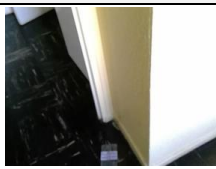
| ZPSO-004 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché          |               |  |  |                |                      |
|--|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Entrée, Séjour, Dégagement, Chambre 1, CH2, Cellier |               |  |  |                |                      |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Entrée   | 1             | Identifiant : ZPSO-004<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.005 | Ech.005        | Idem photo : Ech.005 |
| Séjour   | 2             | Identifiant : ZPSO-004<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.005 | Ech.005        | Idem photo : Ech.005 |
| Dégagement   | 3             | Identifiant : ZPSO-004<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.005 | Ech.005        | Idem photo : Ech.005 |
| Chambre 1  | 4             | Identifiant : ZPSO-004<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.005 | Ech.005        | Idem photo : Ech.005 |
| CH2  | 5             | Identifiant : ZPSO-004<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>CH2 : Plafond   | Ech.005        | ECH 5                |
| Cellier  | 6             | Identifiant : ZPSO-004<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.005 | Ech.005        | Idem photo : Ech.005 |

| ZPSO-010 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché |               |  |  |                |                      |
|---|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| Pièces : Cuisine, WC, Salle de bains                |               |  |  |                |                      |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo                |
| Cuisine   | 1             | Identifiant : ZPSO-010<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Oui<br>Cuisine : Plafond   | Ech.017        | ECH 17               |
| WC  | 2             | Identifiant : ZPSO-010<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.017 | Ech.017        | Idem photo : Ech.017 |
| Salle de bains                                      | 3             | Identifiant : ZPSO-010<br>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br>Résultat : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : Ech.017 | Ech.017        | Idem photo : Ech.017 |

## 5 - Planchers et planchers techniques

| Mat.001 : Dalle de sol |               |  |                  |                |   |
|------------------------|---------------|--|------------------|----------------|---|
| Pièces : CH2           |               |  |                  |                |   |
| Localisation           | n° de sondage | Description  | Echantillon      | N° Echantillon | Photo   |
| CH2                    | 1             | Identifiant : Mat.001<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>CH2 : Sol | Ech.001        |  |

| Mat.006 : Dalle de sol |               |  |                         |                |   |
|------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------|---|
| Pièces : Entrée        |               |  |                         |                |   |
| Localisation           | n° de sondage | Description  | Echantillon             | N° Echantillon | Photo   |
| Entrée                 | 1             | Identifiant : Mat.006<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>Entrée : Sol     | Ech.006        |    |
| Mat.009 : Dalle de sol |               |  |                         |                |   |
| Pièces : Cellier       |               |  |                         |                |   |
| Localisation           | n° de sondage | Description  | Echantillon             | N° Echantillon | Photo   |
| Cellier                | 1             | Identifiant : Mat.009<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>Cellier : Sol    | Ech.009        |    |
| Mat.010 : Dalle de sol |               |  |                         |                |   |
| Pièces : Chambre 1     |               |  |                         |                |   |
| Localisation           | n° de sondage | Description  | Echantillon             | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1              | 1             | Identifiant : Mat.010<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>Chambre 1 : Sol  | Ech.010        |   |
| Mat.011 : Dalle de sol |               |  |                         |                |   |
| Pièces : Séjour        |               |  |                         |                |   |
| Localisation           | n° de sondage | Description  | Echantillon             | N° Echantillon | Photo   |
| Séjour                 | 1             | Identifiant : Mat.011<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>Séjour : Sol     | Ech.011        |  |
| Mat.012 : Dalle de sol |               |  |                         |                |   |
| Pièces : Dégagement    |               |  |                         |                |   |
| Localisation           | n° de sondage | Description  | Echantillon             | N° Echantillon | Photo   |
| Dégagement             | 1             | Identifiant : Mat.012<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>Dégagement : Sol | Ech.012        |  |

| Mat.013 : Dalle de sol              |               |   |                             |                |  |
|-------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|----------------|--|
| Pièces : Cuisine                    |               |   |                             |                |  |
| Localisation                        | n° de sondage | Description   | Echantillon                 | N° Echantillon | Photo  |
| Cuisine                             | 1             | Identifiant : Mat.013<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante      | Oui<br>Cuisine : Sol        | Ech.013        |   |
| Mat.018 : Revêtement de sol sportif |               |   |                             |                |  |
| Pièces : WC                         |               |   |                             |                |  |
| Localisation                        | n° de sondage | Description   | Echantillon                 | N° Echantillon | Photo  |
| WC                                  | 1             | Identifiant : Mat.018<br>Description : Revêtement de sol<br>Résultat : Présence d'amiante | Oui<br>WC : Sol             | Ech.018        |   |
| Mat.019 : Dalle de sol              |               |   |                             |                |  |
| Pièces : Salle de bains             |               |   |                             |                |  |
| Localisation                        | n° de sondage | Description   | Echantillon                 | N° Echantillon | Photo  |
| Salle de bains                      | 1             | Identifiant : Mat.019<br>Description : Dalle de sol<br>Résultat : Présence d'amiante      | Oui<br>Salle de bains : Sol | Ech.019        |  |

#### 6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

#### 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

#### 8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

#### 9 - Fondations et soubassements

Sans objet


#### 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017


Sans objet

#### 5.2 Récapitulatif zone par zone

| Zone    | Identifiant + Description   | Conclusion (justification)                           | Photo   |
|---------|---|--|---|
| Mat.001 | Localisation : CH2<br>Echantillons : Ech.001<br>Description :<br>Dalle de sol | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |  |

| Zone    | Identifiant + Description  | Conclusion (justification)                                   | Photo   |
|---------|--|--|---|
| Mat.002 | <p>Localisation : CH2<br/>Echantillons : Ech.002<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>    | <p>Absence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p>  |    |
| Mat.003 | <p>Localisation : CH2<br/>Echantillons : Ech.003<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>    | <p>Absence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p>  |    |
| Mat.004 | <p>Localisation : CH2<br/>Echantillons : Ech.004<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>    | <p>Absence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p>  |    |
| Mat.005 | <p>Localisation : CH2<br/>Echantillons : Ech.005<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>    | <p>Absence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p>  |   |
| Mat.006 | <p>Localisation : Entrée<br/>Echantillons : Ech.006<br/>Description :<br/>Dalle de sol</p>                             | <p>Présence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p> |  |
| Mat.007 | <p>Localisation : Entrée<br/>Echantillons : Ech.007<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | <p>Absence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p>  |  |
| Mat.008 | <p>Localisation : Entrée<br/>Echantillons : Ech.008<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | <p>Absence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p>  |  |
| Mat.009 | <p>Localisation : Cellier<br/>Echantillons : Ech.009<br/>Description :<br/>Dalle de sol</p>                            | <p>Présence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p> |  |

| Zone    | Identifiant + Description  | Conclusion (justification)                                    | Photo   |
|---------|--|---|---|
| Mat.010 | <p>Localisation : Chambre 1<br/> Echantillons : Ech.010<br/> Description :<br/> Dalle de sol</p>                           | <p>Présence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p> |    |
| Mat.011 | <p>Localisation : Séjour<br/> Echantillons : Ech.011<br/> Description :<br/> Dalle de sol</p>                              | <p>Présence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p> |    |
| Mat.012 | <p>Localisation : Dégagement<br/> Echantillons : Ech.012<br/> Description :<br/> Dalle de sol</p>                          | <p>Présence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p> |    |
| Mat.013 | <p>Localisation : Cuisine<br/> Echantillons : Ech.013<br/> Description :<br/> Dalle de sol</p>                             | <p>Présence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p> |   |
| Mat.014 | <p>Localisation : Cuisine<br/> Echantillons : Ech.014<br/> Description :<br/> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | <p>Absence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p>  |  |
| Mat.015 | <p>Localisation : Cuisine<br/> Echantillons : Ech.015<br/> Description :<br/> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | <p>Absence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p>  |  |
| Mat.016 | <p>Localisation : Cuisine<br/> Echantillons : Ech.016<br/> Description :<br/> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | <p>Absence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p>  |  |
| Mat.017 | <p>Localisation : Cuisine<br/> Echantillons : Ech.017<br/> Description :<br/> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | <p>Absence d'amiante<br/> (Après analyse en laboratoire)</p>  |  |

| Zone     | Identifiant + Description   | Conclusion (justification)                           | Photo   |
|----------|---|--|---|
| Mat.018  | <p>Localisation : WC<br/>Echantillons : Ech.018<br/>Description :<br/>Revêtement de sol</p>   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |  |
| Mat.019  | <p>Localisation : Salle de bains<br/>Echantillons : Ech.019<br/>Description :<br/>Dalle de sol</p>  | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |  |
| Mat.020  | <p>Localisation : WC<br/>Echantillons : Ech.020<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>  | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |  |
| ZPSO-001 | <p>Localisation : Séjour; Chambre 1; CH2<br/>Echantillons : Ech.002<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 2   |
| ZPSO-002 | <p>Localisation : Séjour; Chambre 1; CH2<br/>Echantillons : Ech.003<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 3   |
| ZPSO-003 | <p>Localisation : Séjour; Chambre 1; CH2<br/>Echantillons : Ech.004<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 4   |
| ZPSO-004 | <p>Localisation : Entrée; Séjour; Dégagement; Chambre 1; CH2; Cellier<br/>Echantillons : Ech.005<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 5   |
| ZPSO-005 | <p>Localisation : Entrée; Dégagement; Cellier<br/>Echantillons : Ech.007<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 7   |
| ZPSO-006 | <p>Localisation : Entrée; Cellier<br/>Echantillons : Ech.008<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                                     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 8   |
| ZPSO-007 | <p>Localisation : Cuisine; Salle de bains<br/>Echantillons : Ech.014<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 14  |
| ZPSO-008 | <p>Localisation : Cuisine; Salle de bains<br/>Echantillons : Ech.015<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 15  |
| ZPSO-009 | <p>Localisation : Cuisine; Salle de bains<br/>Echantillons : Ech.016<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 16  |
| ZPSO-010 | <p>Localisation : Cuisine; WC; Salle de bains<br/>Echantillons : Ech.017<br/>Description :<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  | ECH 17  |

## 6. – Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **WI.CERT**  
- **16, Rue de Villars 57100 THIONVILLE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Fait à **CALUIRE**, le **21/09/2022**

**Par : SIBY Hamed**



Cachet de l'entreprise

**SOCOBAT Expertises**  
17 chemin du Charroi  
69300 CALUIRE  
Tél. 04 78 28 95 49  
Fax 04 78 28 72 01  
SIREN 453 079 766



## ANNEXES

### Au rapport de mission de repérage n° 34LAE0001

#### **Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## **Sommaire des annexes**

### **7 Annexes**

#### **7.1 Schéma de repérage**

#### **7.2 Rapports d'essais**

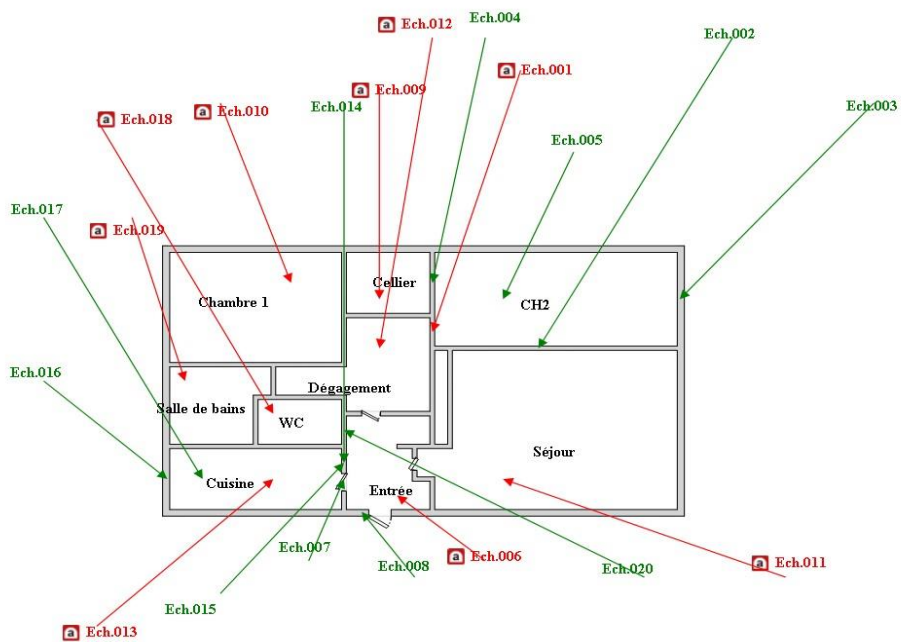
#### **7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**

#### **7.4 Conséquences réglementaires et recommandations**

#### **7.5 Recommandations générales de sécurité**

#### **7.6 Documents annexés au présent rapport**

## 7.1 Schéma de repérage



### Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 34LAE0001

1/2

Bâtiment – Niveau : Croquis 1

Adresse de l'immeuble 42 RUE DES FONTAINES

(34LAE0001)

77370 NANGIS


### Légende :

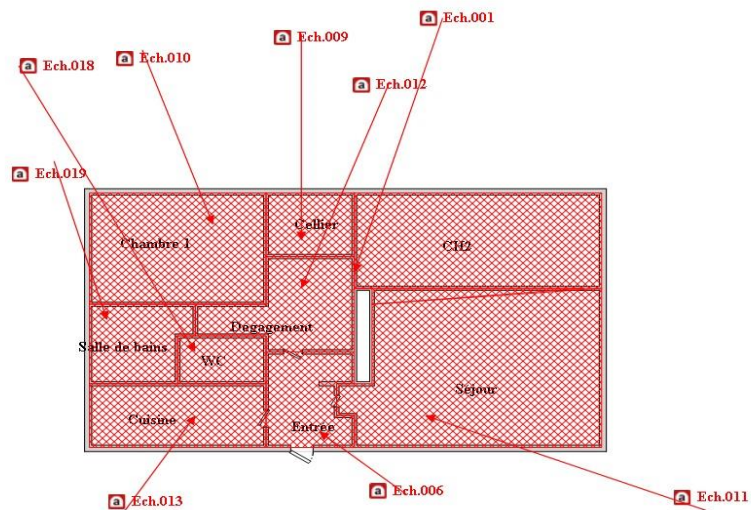
**Prélèvement rouge : avec amiante**

**Prélèvement vert : sans amiante**

**Zone en rouge : matériaux amiantés**

**Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante**

SOL AMIANTÉ 



### Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 34LAE0001

2/2

Bâtiment – Niveau : 2

Adresse de l'immeuble 42 RUE DES FONTAINES  
(34LAE0001)  
77370 NANGIS

### Légende :

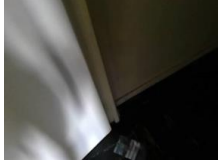
**Prélèvement rouge : avec amiante**  
**Prélèvement vert : sans amiante**



**Zone en rouge : matériaux amiantés**  
**Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante**

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

| Identifiant et échantillons | Localisation | Composant de la construction                                  | Parties du composant                     | Description   | Photo   |
|-----------------------------|--------------|---|--|---|---|
| Mat.001-Ech.001             | CH2          | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-001<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche   |    |
| Mat.002-Ech.002             | CH2          | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> CH2, Séjour, Chambre 1<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-002<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau fibreux de type papier peint (blanc) (de différentes couleurs) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |    |
| Mat.003-Ech.003             | CH2          | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> CH2, Séjour, Chambre 1<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-003<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau fibreux de type papier peint (blanc) (de différentes couleurs) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |    |
| Mat.004-Ech.004             | CH2          | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> CH2, Séjour, Chambre 1<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-004<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau fibreux de type papier peint (blanc) (de différentes couleurs) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |  |
| Mat.005-Ech.005             | CH2          | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> CH2, Entrée, Séjour, Dégagement, Chambre 1, Cellier<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-005<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur (jaune) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche |  |
| Mat.006-Ech.006             | Entrée       | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-006<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |  |
| Mat.007-Ech.007             | Entrée       | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> Entrée, Dégagement, Cellier<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-007<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |  |

| Identifiant et échantillons | Localisation | Composant de la construction                                  | Parties du composant                     | Description   | Photo   |
|-----------------------------|--------------|---|--|---|---|
| Mat.008-Ech.008             | Entrée       | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> Entrée, Cellier<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-008<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche               |    |
| Mat.009-Ech.009             | Cellier      | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-009<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Matériau (bitumineux) (noir) (2)<br>Couche 2: Matériau (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |    |
| Mat.010-Ech.010             | Chambre 1    | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-010<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Matériau de type colle bitumineux (noir) (2)<br>Couche 2: Matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |    |
| Mat.011-Ech.011             | Séjour       | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-011<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |   |
| Mat.012-Ech.012             | Dégagement   | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-012<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau (jaune) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche   |  |
| Mat.013-Ech.013             | Cuisine      | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-013<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune) (Calcination et attaque acide2)<br>Couche 2: Matériau de type colle bitumineux (noir) (2)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |  |
| Mat.014-Ech.014             | Cuisine      | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cuisine, Salle de bains<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-014<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche |  |

| Identifiant et échantillons | Localisation   | Composant de la construction                                  | Parties du composant                     | Description  | Photo   |
|-----------------------------|----------------|---|--|--|---|
| Mat.015-Ech.015             | Cuisine        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cuisine, Salle de bains<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-015<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche   |    |
| Mat.016-Ech.016             | Cuisine        | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cuisine, Salle de bains<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-016<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche |    |
| Mat.017-Ech.017             | Cuisine        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds                      | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cuisine, WC, Salle de bains<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-017<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche                         |   |
| Mat.018-Ech.018             | WC             | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Revêtement de sol sportif                | Revêtement de sol<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-018<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair) (marbré) (Calcination et attaque acide1)<br>Couche 2: Matériau (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |  |
| Mat.019-Ech.019             | Salle de bains | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols   | Dalle de sol                             | Dalle de sol<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-019<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau (jaune) (clair) ; matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche  |  |
| Mat.020-Ech.020             | WC             | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché<br><b>Réf. laboratoire:</b> 22H019714-020<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau fibreux de type papier peint (jaune) (clair) (marbré) (Calcination et attaque acide1)<br><b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche   |  |

Copie des rapports d'essais :



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES  
 Monsieur Hamed SIBY  
 54 Rue Gabriel Péri  
 92120 MONTRouGE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-043961-01 Date d'émission de rapport : 15/09/2022 9:32 Page 1/5  
 Dossier N° : 22H019714 Date de réception : 12/09/2022 Date d'analyse : 13/09/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: 34LAE0001

| N° éch.   | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                             |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|           |   |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                       |
| 001-1     | Ech.001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - CH2   | Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)   | MET / TS2U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 002-1     | Ech.002 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CH2 | Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (de différentes couleurs)                                 | MET / TS2U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 003-1     | Ech.003 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CH2 | Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (de différentes couleurs)                                 | MET / TS2U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 004-1 (1) | Ech.004 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CH2 | Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (de différentes couleurs)                                 | MET / TS2U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 005-1     | Ech.005 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CH2                      | Matériau semi-dur (jaune) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) | MET / TS2U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
 80-84 rue des Meuniers , Bâtiment A1  
 92220 Bagneux, FRANCE  
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr







Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-043961-01      Date d'émission de rapport : 15/09/2022 9:32      Page 2/5  
 Dossier N° : 22H019714      Date de réception : 12/09/2022      Date d'analyse : 13/09/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: 34LAE0001

| N° éch.   | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                             |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|           |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                       |
| 006-1     | Ech.006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Entree   | Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 007-1 (2) | Ech.007 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Entree | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 008-1     | Ech.008 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Entree | Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 009-1     | Ech.009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Cellier  | Matériau (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 009-2     | Ech.009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Cellier  | Matériau (bitumineux) (noir)  | <b>MOLP</b> * / K110          | 2 / 2 *                       | - *  | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 010-1     | Ech.010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Chambre 1  | Matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 010-2     | Ech.010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Chambre 1  | Matériau de type colle bitumineux (noir)  | <b>MOLP</b> * / K110          | 2 / 2 *                       | - *  | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**  
 80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1  
 92220 Bagneux, FRANCE  
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-043961-01      Date d'émission de rapport : 15/09/2022 9:32      Page 3/5  
 Dossier N° : 22H019714      Date de réception : 12/09/2022      Date d'analyse : 13/09/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: 34LAE0001

| N° éch.   | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                             |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|           |   |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                       |
| 011-1     | Ech.011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Séjour  | Matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 012-1     | Ech.012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Degagement  | Matériau (jaune) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir)                         | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 013-1     | Ech.013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Cuisine   | Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 013-2     | Ech.013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Cuisine   | Matériau de type colle bitumineux (noir)  | <b>MOLP</b> * / K110          | 2 / 2 *                       | - *  | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 014-1 (2) | Ech.014 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine | Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris) | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 015-1 (2) | Ech.015 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)  | <b>MET</b> * / TS2U           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**  
 80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1  
 92220 Bagneux, FRANCE  
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-043961-01      Date d'émission de rapport : 15/09/2022 9:32      Page 4/5  
 Dossier N° : 22H019714      Date de réception : 12/09/2022      Date d'analyse : 13/09/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: 34LAE0001

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                             |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
|         |   |  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                       |
| 016-1   | Ech.016 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) | <b>MET</b> / TS2U *           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 017-1   | Ech.017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine                      | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)                             | <b>MET</b> / TS2U *           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 018-1   | Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif - Revêtement de sol - WC  | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair) (marbré)  | <b>MET</b> / TS2U *           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 018-2   | Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif - Revêtement de sol - WC  | Matériau (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir)  | <b>MET</b> / TS2U *           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 019-1   | Ech.019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Salle de bains  | Matériau (jaune) (clair) ; matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (bitumineux) (noir)  | <b>MET</b> / TS2U *           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 020-1   | Ech.020 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - WC      | Matériau fibreux de type papier peint (jaune) (clair) (marbré)   | <b>MET</b> / TS2U *           | 1 / 2 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**  
 80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1  
 92220 Bagneux, FRANCE  
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-LH-043961-01      Date d'émission de rapport : 15/09/2022 9:32      Page 5/5  
 Dossier N° : 22H019714      Date de réception : 12/09/2022      Date d'analyse : 13/09/2022  
 Référence dossier Client: Dossier: 34LAE0001

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |      | Résultats |
|---------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
|         |                  |                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type |           |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**24 analyses au laboratoire dont 21 par la technique identifiée sous le terme MET et 3 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

| <u>Observation(s) échantillon(s)</u> |  |
|--------------------------------------|--|
| (1)                                  | Un matériau de type enduit est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau. |
| (2)                                  | La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.                                       |

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

- NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
- NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
- NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.
- NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
- NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
- NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Thibault POUSSIN  
 Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**  
 80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1  
 92220 Bagneux, FRANCE  
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1592  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



**7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Matériaux ou produit qualifié de dégradés**

| Localisation | Identifiant + Description | Etat de conservation | Mesures d'ordre générales préconisées |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Néant        | -                         |                      |                                       |

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

**Aucune évaluation n'a été réalisée**

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

| Fort  | Moyen  | Faible   |
|---|--|--|
| <p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p> | <p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p> | <p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p> |

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

| Fort  | Moyen   | Faible  |
|---|---|---|
| L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...). | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...). | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives. |

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B**

**Aucune évaluation n'a été réalisée**

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

| Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation  | Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation   | Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation   |
|---|--|---|
| L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. |

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

## 7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrément dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrément ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrément inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### Article R.1334-29-3 :

**I)** A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

**II)** Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**III)** Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrément dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »,** qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrément est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

## 7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



**7.6 - Annexe - Autres documents**

| HABITAT 77 - oph de seine et marne  |                            | PAGE N° 1   |
|---|----------------------------|---|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b>   |                            | <b>BON DE TRAVAUX</b> 2022 26479  |
| HABITAT 77 - oph de seine et marne<br>ANT. PAYS DE LA BRIE<br>29 SQUARE MONTMIRAIL<br>77260 LA FERTE SOUS JOUARRE<br>Tél : 01 64 14 11 11<br>Siret : 27770001900015 |                            | MARC - SOCOBAT EXPERTISES<br><br>17 CHEMIN DU CHARROI<br><br>69300 CALUIRE ET CUIRE<br><br>Téléphone 0972581231 |
| Réf. fournisseur F / 68<br>Marché n° 2020 4873 1<br>Provenance PAYS DE LA BRIE<br>Objet DIVERS  | <b>ÉMETTEUR</b> ERNST ERIC |   |
| <b>SERVICE</b>  |                            |   |
| <b>LOCALISATION</b> Programme 34 NANGIS - LES FONTAINES<br>Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AE Étage 00 Logement 1 Module 34LAE0001                                 |                            |   |
| <b>ADRESSE</b>  |                            |   |
| 42 RUE DES FONTAINES ESC 5 77370 NANGIS   |                            |   |

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS      **PÉRIODE DU** 02-09-2022 **AU** 16-09-2022

| ARTICLE                     | DÉSIGNATION  | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AMI11                       | REPERAGE AMIANTE - IMMEUBLE - PARTIES PRIMATIVES LISTE A - T3              | 1,00     | 58,00              | 58,00      |
| AMI46                       | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET  | 1,00     | 75,00              | 75,00      |
| AMI69                       | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP 1 A 10 PRELEVEMENTS (ISSUS D'UN MEME | 18,00    | 18,00              | 324,00     |
| AMI74                       | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS | 18,00    | 28,00              | 504,00     |
| <b>TOTAL H.T.</b>           |  |          |                    | 961,00     |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>       |  |          |                    |            |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b> |  |          |                    |            |
| <b>RABAIS</b>               |  |          |                    |            |
| <b>TOTAL H.T.</b>           |  |          |                    |            |
| <b>T.V.A.</b> 20,00 %       |  |          |                    | 192,20     |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>         |  |          |                    | 1,153,20   |

02-09-2022 REFECTION TOTAL DU LOGEMENT 3 PIECES EN PEINTURE + SOL  
TEL MR ERNST POUR CLE 0607538587

| AFFECTATION BUDGÉTAIRE |          | CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG |                             |                         | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| CODE BUDGET            | RUBRIQUE | INSTANCES                          | LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE |                         |                |
| 1 HONAMIA              | A760     | AEST                               | EST                         | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 1,153,20       |

| AFFECTATION ANALYTIQUE |      | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------|
| CODE BUDGET            |      |                       |                     |                |
| 1 HONAMIA              | 34 1 | A000 AE 34LAE0001     | L 35629             | 1,153,20       |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2022 26479

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

Votre Agent Général  
**M BEGUINOT HERVE**  
ROND POINT DU PEROLLIER  
29 CHEMIN DE VILLENEUVE  
69130 ECULLY  
 **0437502880**

N°ORIAS **08 045 454 (HERVE BEGUINOT)**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)



**Assurance et Banque**

SARL ,ARC  
SOCOBAT EXPERTISES  
17 CHEMIN DU CHARROI  
69300 CALUIRE ET CUIRE

#### Votre contrat

**Responsabilité Civile Prestataire**  
Souscrit le **01/01/2021**

#### Vos références

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**1403569804**

Date du courrier  
**21 juin 2022**

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :  
ARC

Est titulaire du contrat d'assurance n° **5411202104** ayant pris effet le **01/01/2021**.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

### Activité n°1: Diagnostics règlementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • Entreprise régie par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261.C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1/5

## Vos références

Contrat  
5411202104  
Client  
1403569804

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

## Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- Lévaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/5

**Vos références**  
Contrat  
**5411202104**  
Client  
**1403569804**

- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découle pour ses clients
- Mesure d'empoussiérement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussiérement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
  
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.  
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.  
Il est précisé que :  
l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE  
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

### Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

3/5

**Vos références**

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**1403569804**

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 01/07/2022 au 01/07/2023 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

4/5

## Vos références

Contrat  
5411202104  
Client  
1403569804

## Nature des garanties

| Nature des garanties   | Limites de garanties en €                |
|--|--|
| <b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)</b> | <b>9 000 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dont :</b><br>Dommages corporels  | <b>9 000 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>   | <b>1 200 000 €</b> par année d'assurance |

## Autres garanties

| Nature des garanties  | Limites de garanties en €                |
|---|--|
| <b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b>  | Exclue                                   |
| <b>Responsabilité civile professionnelle</b><br>(tous dommages confondus)   | <b>2 500 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages Immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)</b> | <b>1 200 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages aux biens confiés</b><br>(selon extension aux conditions particulières)   | <b>300 000 €</b> par sinistre            |
| <b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b><br>(selon extension aux conditions particulières)                                  | <b>30 000 €</b> par sinistre             |

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 067 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 067 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 726 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

5/5



Numéro d'accréditation  
4-0598  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

## WI.CERT CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 06»

Décerné à : **SIBY Hamed**

Sous le numéro : **C027-SE06-2017**

| Domaine (S) concerné (S)   | VALIDITE                       |
|--|--------------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )  | Du 04/07/2018<br>Au 15/10/2022 |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )   | X                              |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ  | Du 04/07/2018<br>Au 15/10/2022 |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION                                    | Du 04/07/2018<br>Au 15/10/2022 |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB   | Du 04/07/2018<br>Au 15/10/2022 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> ) | Du 04/07/2018<br>Au 02/08/2022 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )      | Du 12/02/2021<br>Au 02/08/2022 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)  | Du 04/07/2018<br>Au 15/10/2022 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)   | X                              |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 12/02/2021

Par WI.CERT

Responsable de certification



WiCert - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : [admin@qualit-competences.com](mailto:admin@qualit-competences.com)  
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010

**ANNEXE**

Quantification des matériaux amiantés :

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| Localisation | Identifiant + Description   | Conclusion (justification)                           | Quantités estimées (U, ml, m2, Kg) |
|--------------|---|--|------------------------------------|
| CH2          | <p>Identifiant: Mat.001<br/> Réf. échantillon: Ech.001<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-001<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| Entrée       | <p>Identifiant: Mat.006<br/> Réf. échantillon: Ech.006<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-006<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| Cellier      | <p>Identifiant: Mat.009<br/> Réf. échantillon: Ech.009<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-009<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| Chambre 1    | <p>Identifiant: Mat.010<br/> Réf. échantillon: Ech.010<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-010<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| Séjour       | <p>Identifiant: Mat.011<br/> Réf. échantillon: Ech.011<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-011<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| Dégagement   | <p>Identifiant: Mat.012<br/> Réf. échantillon: Ech.012<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-012<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| Cuisine      | <p>Identifiant: Mat.013<br/> Réf. échantillon: Ech.013<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-013<br/> Description: Dalle de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Dalle de sol<br/> Quantité estimée:</p>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |
| WC           | <p>Identifiant: Mat.018<br/> Réf. échantillon: Ech.018<br/> Réf. laboratoire: 22H019714-018<br/> Description: Revêtement de sol<br/> Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> Partie à sonder: Revêtement de sol sportif<br/> Quantité estimée:</p> | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                    |



| Localisation   | Identifiant + Description   | Conclusion (justification)                                   | Quantités estimées (U, ml, m2, Kg) |
|----------------|---|--|------------------------------------|
| Salle de bains | <p>Identifiant: Mat.019<br/>Réf. échantillon: Ech.019<br/>Réf. laboratoire: 22H019714-019<br/>Description: Dalle de sol<br/>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/>Partie à sonder: Dalle de sol<br/>Quantité estimée:</p> | <p>Présence d'amiante<br/>(Après analyse en laboratoire)</p> |                                    |